

34111  
911

С.С. ЯХЯЕВ, Р.С. ШЕРМУХАМЕДОВ,

Э.А. ПАРМОНОВ

ЧИЛАНГАРЛИКДАН  
АМАЛИЙ ИШЛАР



FM000020362

«IQTISOD-MOLIYA»

34.671  
991

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI OLIY VA ЎRTA MAHSUS  
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

НИЗОМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА  
УНИВЕРСИТЕТИ

С.С. ЯХЯЕВ, Р.С. ШЕРМУХАМЕДОВ, А.Э. ПАРМОНОВ

## ЧИЛАНГАРЛИКДАН АМАЛИЙ

### ИШЛАР

(Ўқув қўланма)



У-6791/2

ТОШКЕНТ  
«IQTISOD-MOLIYA»  
2007

Тақризчилар:

ТДАИ, Педагогика кафедраси, п.ф.д. профессор

П.Т. Мағзумов;

Низомий номли ТДПУ, т.ф.н., доцент А.И. Усмонов

Яхяев С.С.

**Чилангарликдан амалий ишлар.** Олий ўқув юртлири учун ўқув қўлланма/ С.С. Яхяев, Р.С. Шермухамедов, А.Э. Пармонов; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. – Т.: «IQTISOD-MOLLYA», 2007. 216 б.

Шермухамедов Р.С., Пармонов А.Э.

Қўлланмада ўқув-ишлаб чиқариш карталари киритилган бўлиб, уларда чилангарлик ишларидан кўзда тутилган мақсад, фойдаланиладиган жиҳозлар, асбоблар ва мосламалар кўрсатилган; ишлаб чиқаришга оид масалалар ва машқлар, мисоллар ечиш йўллари ва жавоблари билан берилган.

Чилангарлик ишларини бажаришга оид янги топшириқларни бажаришда билим, малака, кўникмаларни шакллантириш усуллари яратилган. ҳисоблаш техникаси ва талабаларнинг амалий ишларида уларнинг татбикий аҳамияти тўғрисидаги маълумотлар билан тўлдирилган.

Ушбу китоб чилангарликка оид бошқа дарсликлар ва ўқув қўлланмаларидан шу билан фарк қиладики, бу қўлланмада баён этилган материални ўрганиш талабалар олдин ўзлаштирган назарий курсга таяниши керак. Талабалар ушбу қўлланмадан фойдаланиб, шундай амалий ишларни бажарадиларки, улар талабаларнинг муस्ताқиллик кўрсатишларига ёрдам берадиган қилиб тузилган. Ушбу китобнинг асосий вазифалари:

- ишларни бажариш жараёнида талабаларга ўз кузатишлари асосида маълум хулосалар чиқариш имкониятини бериш;
- талабаларда касб малакаларини ва ишда учраган қийинчиликларини муस्ताқил енгизиш, қобилиятларини шакллантириш;
- талабаларнинг назарий билимларини амалда татбиқ эта олишларига ёрдам беради.

## КИРИШ

Фан-техника тараккиёти натижасида саноятнинг машинасозлик ва металлларга ишлов бериш соҳаларида юз бераётган чуқур сифат ўзгаришлари ишлаб чиқариш малакаларига оширилган талаблар қўяди. Шу муносабат билан ўқув-тарбия жараёнининг даражасини анча ошириш зарурияти туғилди. Ёшларга умумий касб таълими беришга ўтишни амалга оширишда унинг ролинни ошириш вазифаси қўйилган, унинг фаолиятида мавжуд бўлган камчиликларни бартараф этиш, талабаларнинг фан асосларини чуқур эгаллашини таъминлаш, уларда чуқур эътиқодни, меҳнатсеварликни, ахлокий софликни шакллантириш, Ваганимизга муҳаббат ва уни химоя қилишга тайёр туриш руҳида тарбиялашга қаратилган. Фан-техника революцияси шароитларида таълим олаётганларга ҳам, таълим бераётганларга ҳам қатта талаблар қўйилади. Инсон учун зарур бўлган билимлар ҳажми кескин ва тез ўсиб бораётган ҳозирги шароитларда маълум бўлган нарсаларнигина ўзлаштириб олишга суяниш кифоя қилмайди. Талабаларга ўз билимларини муस्ताқил бойитиш ва илмий ҳамда сиёсий билимларнинг шиддатли окимида муважжал билан иш тутиш ўқувини сингдириш муҳимдир.

Ҳозирги ёшларнинг фаолияти унинг касбий маҳоратига аниқ талаблар қўядики, уларнинг энг муҳимлари қуйидагилардир: чуқур умумтаълим, сиёсий ва касбий тайёргарлик; касбий фаолиятнинг тўхтовсиз равишда такомиллашиб бориши ва унинг натижаси — меҳнат унумдорлигининг ўсишида ва беварилаётган ишларнинг сифатини оширишда юқори натижаларга эришиш; ўз билиминини ўзи мунтазам равишда ошириб бориши, новаторлар ва ишлаб чиқариш илгорларининг ижобий тажрибаларини қидириш, ўрганиш ва улардан иқтисодий фойдаланиш. Шу босидан ишлаб чиқариш фаолияти жараёнида билимларни тўхтовсиз чуқурлаштириб бориш бизнинг давримизнинг энг муҳими, ажралмас белгиларидан бири бўлиб қолади. Ёшларга билимларнинг бирор минимумини беришигина зарур бўлиб қолмасдан, балки уларга янги кўнни муаммоларни муस्ताқил хал этишга ўргатиш, хақикий новатор бўлиш. муस्ताқил билим олишга ўргатиш ҳам зарурдир.

Юқорида айтиб ўтилган талабларга мувофиқ ўз касбий маҳоратини ошириш юзасидан мустақил иш қилиш усулидир. Тўла мустақиллик кўрсатиш асосида, яъни билим ва ўқувларни таъбиқ этиш, ўз-ўзини ўқитиш асосида, ўқитувчи ёки ўқув мастернинг - бевосита раҳбарлигисиз амалга оширилганидагина актив фикрлаш фаолияти борлиги тўғрисида сўз юритиш мумкин.

Талабаларни касбий билимлар ва ўқувлар билан муваффақиятли равишда куруллангириш, уларда меҳнат малакаларини шакллантириш зарур бўлиб қолмасдан, балки уларнинг техник фикрлашини ўстириш, ишда ташаббус кўрсатишни ва меҳнатга ижодий ёндошувни тарбиялаш ҳам зарурдир.

«Чилангарликдан амалий ишлар» қўлланмаси олти бобдан иборат.

I боб — «Технологик жараён тўғрисида тушунча» талабаларни турли деталлар тайёрлаш учун асбоб ва мосламаларни рационал танлаш принциплари; чилангарлик ишларини механизациялаш йўллари; ишлаб чиқилган технологик жараён расмийлаштирилмаган технологик ҳужжатлар; ишлаб чиқилган технологиянинг аниқ бажарилишини таъминлайдиган технологик интизом билан таништиради.

II боб — «Меҳнатни илмий ташкил этиш асослари (НОТ)»да ҳар бир ишчининг меҳнатни ташкил этишни такомиллаштиришда, меҳнатнинг самардорлиги ва сифати учун қурашда актив иштирок этиши зарурлигини кўрсатувчи материал баён этилган; ўқув ишларини ташкил этиш формалари тавсифланган.

III боб — «Ўқув-ишлаб чиқариш карталари»да чилангарларга ишлаб чиқариш таълими беришга оид ўқув программаларида кўзда тутилган умумчилангарлик операцияларини бажариш юзасидан машқлар берилган; шунингдек, бу операцияларни бажариш кетма-кетлиги ва усуллари баён қилинган.

IV боб — «Ишлаб чиқариш топшириқлари ва машқлар» талабаларни мустақил ишлаш ва бирор қарорга келиш, ишда учрайдиган қийинчиликларини енгил, назарий курсда олинган билимларни амалда қўллаш ўқувларини ривожлантириш мақсадида берилган.

V боб — «Масалалар ва машқларга жавоблар ҳамда изоҳлар» ушбу қўлланмага шу муносабат билан киритилганки, масала ва машқларни бутун группа билан бирга эмас, балки ҳар қайси талаба ўзи бажаради. Шунинг учун жавоблар ва энг қийин масалалар ҳамда машқларга оид қисқача тушунтиришлардан (улар текстда юлдузча билан белгиланган) талабалар ўз-ўзини назорат қилишда ёки масалани ечишга кучи етмаганида фойдаланиши мумкин.

VI боб — «Ўлчаш техникаси асослари. Ҳисоблаш техникаси» талабаларни энг типик ўлчаш асбобларининг тузилиши билан таништириб, уларга булар қўлланиладиган соҳаларни тўғри аниқлашга ҳамда улар ёрдамида ўлчаш усулларини ўрганишга ёрдам беради. Бу бобда техника таракқиёти асрида ҳисоблаш техникасининг аҳамияти тўғрисида, ҳисоблаш қурилмалари аҳамияти тўғрисида қисқача маълумотлар ҳам келтирилган.

Ушбу ўқув қўлланмасининг нашр этилиши бир қанча мақсадларга: талабаларнинг активлиги ва мустақиллигини ошириш; таълим беришнинг коллектив формаларини индивидуаллаштириш; предметларро боғланишининг кенг имкониятларини очиб бериш; талабаларда техник фикрлашни ривожлантириш, шунингдек, уларда меҳнатни ташкил этишга ижодий ёндошиш зарурлиги ҳиссиётини тарбиялаш мақсадларига эришишни кўзда тутади.

Талабаларга топшириқларни тўғри бажаришда ёрдам бериши мумкин бўлган дидактик қўлланмалардан бири ушбу тақдим этилаётган «Чилангарликдан амалий ишлар» китобидир.

«Чилангарликдан амалий ишлар» китоби билан қандай ишлаш керак (таъсиллар)

Китобдан тўғри фойдаланиш учун баъзи асосий қоидаларни эсда сақлаш ва уларга амал қилиш керак:

1. Иш бошлашдан олдин, уни бажариш учун қандай қўлланмалар, асбоблар, мосламалар, материаллар, заготовклар кераклигини аниқлаш ва уларни олиш керак.

2. Иш дафтаридаги ёзув иложи борича қисқа бўлиши, аммо айна ёзув жавоб бераётган саволларни билмаган кишига ҳам тушунарли бўлиши керак

(масалан, «Чилангарлик параллел тискилари кандай материалдан тайёрланади?» деган саволга оддийгина қилиб «кулранг чўяндан» дебгина ёзиб қўймасдан «Чилангарлик параллел тискилари кулранг чўяндан ясалади» деб жавоб ёзиш керак).

3. Агар бирор савол ёки иш талабага тушунарсиз бўлса, у холда китобнинг охирида келтирилган, тавсия этилган адабиётга мурожаат қилиш лозим. Талаба айна саволни мустақил равишда бир неча марта ва турли усуллар билан хал этишга ҳаракат қилиб кўргандан кейингина ёрдам сўраб ўқув мастерга ёки ўқитувчига мурожаат қилиш керак.

4. Китобни ўқишда тавсифда савол (ёки мустақил иш) учраб қолса, уларни шу захотиёқ ишлаб чиқиш ва ундан кейин китобни ўқишда давом этиш керак (саволлар китобда қай тартибда баён қилинган бўлса, уларга шу тартибда жавоб бериш зарур).

5. Китобда баён қилинган саволни хал қилиб бўлгач ёки унда кўрсатилган мустақил ишни бажариб бўлгач, натижаларни иш дафтарига ёзиб қўйиш зарур.

6. Ишни яхшиси состави ўзгармайдиган гуруҳ билан (уч кишидан бўлиб) олиб борган маъқул; саволни бутун гуруҳ билан тахлил қилиш ва муҳокама қилиш, натижаларни ёзиб қўйишни эса ҳар бир талаба мустақил равишда, ўзига ёккан форма бўйича олиб боради.

7. Ишларнинг энг қулай йўли ўз-ўзини назорат қилиш мақсадида уни машқлар учун саволлар ва масалалар билан қуйидаги тарзда олиб бориш керак: бир талаба савол беради ва китобнинг охирида берилган жавобга қараб жавобнинг тўғрилигини кузатиб туради, иккинчи талаба эса жавоб беради. Ўртада жавоб юзасидан келишмовчилик чиққанда жавобни китоб бўйича хал қилишга ҳаракат қилиш керак, кейин эса шубҳаларни аниқлаштириш учун ўқитувчи ёки ўқув мастерга мурожаат қилиш лозим.

8. Ишда бирорта сўзни ҳам, бирорта саволни ҳам аниқланмаган ёки тушунилмаган холда қолдирманг (ўқув мастер ёки ўқитувчидан аниқлаб олинг).

9. Юқорида кўрсатилган мажбурий ёзувлардан ташқари, талабалар ўз иш дафтарларида ишлаб чиққан материал юзасидан ўз мулоҳазаларини ёзиб қўйишлари мумкин.

10. Ёзувлар, расмлар ва мустақил ишлар синчиклаб ва тартибли бажарилиши керак.

## 1.1. ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁН ТЎҒРИСИДА ТУШУНЧА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Қуов ёки темирчилик цехига келтирилган металл қуйилади, болғаланаяди ёки штампланади. Шундан кейин заготовка металл қирқиш станоклари (токарлик, фрезалаш, рандалаш, тиш қирқиш, жилвирлаш ва бошқа станоклар) да ишлов бериш ёки чилангарлик ишлови бериш учун механика цехларига берилади. Бошланғич материалларни ёки ярим фабрикаларни деталь, механизмлар, агрегатлар ва машиналарга айлантириш мураккаб жараёндир, бироқ машина ва механизмлар жуда турли-туман бўлишига қарамасдан уларни тайёрлаш жараёнида умуман кўпгина умумийликлар бор.

Буюмлар тайёрлаш жараёни ишлаб чиқариш жараёни деб аталади. Вақт, маблағ ва кучдан энг кам сарфлаган холда буюм тайёрлаш учун унга ишлов бериш тартибини олдиндан билиш, шунингдек, иш учун зарур бўлган жиҳозлар, асбоблар ва мосламалар характерини олдиндан билиш зарур. Ишлаб чиқариш жараёнининг деталь шакли, ўлчамлари ёки механик хоссаларини бевосита ўзгартириш билан боғлиқ бўлган қисми технологик жараён деб аталиб, уни ишлаб чиқишдан мақсад заготовккалар тури ва ўлчамларини, жиҳозларни, кесиш ва ўлчаш асбобларини, мосламалар ва ишлов бериш режимиларини энг рационал танлашдан иборатдир. Технологик жараён операциялар, ўтишлар, иш юртишлар, ўрнатишлар деб юритиладиган таркибий элементларга бўлинади.

### ЖИҲОЗЛАР, АСБОБЛАР ВА МОСЛАМАЛАРНИ ТАНЛАШ

Жиҳозлар, асбоблар ва мосламаларни рационал танлаш меҳнат унумдорлигига ва тайёрланадиган деталлар сифатига катта таъсир қилади.

Одатда, универсал асбоблар ва мосламалардан фойдаланишга ҳаракат қилиш керак, жуда кўп миқдордаги бир хил деталлар тайёрлаш зарур бўлган ҳоллардагина маҳсус асбоблардан фойдаланиш керак. Масалан, 8—9—квалитетлар бўйича камрок миқдордаги деталлар тайёрлашда универсал асбоблар (штангенциркуль, микрометр ва бошқалар)дан фойдаланиш керак; худди шу деталларни кўп миқдорда тайёрлашда эса калибрлар ва андазалардан фойдаланиш зарур. Қиспиш мосламаларидан тез иш берадиганини, маҳкамлаш ва бўшатиш учун кўп вақт талаб қилмайдиганини танлаш керак.

### ЧИЛАНГАРЛИК ИШЛАРИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ

Машинасозлик корхоналарининг тажрибаси шуни кўрсатадики, чилангарлик ишларида кўл меҳнатининг улуши хали катта. Бу эса маҳсулот сифатига ҳам, меҳнат унумдорлигига ҳам салбий таъсир қилади. Чилангарлик ишларини механизациялаш — соҳа ходимлари олдида турган муҳим ва кечиктириб бўлмайдиган вазифалардандир.

Чилангарлик ва чилангарлик-йиғув ишларини механизациялаш деганда факат кўл меҳнатини энгиллаштирадиган ва сермеҳнатлигини камайтирадиган ёки сифатини оширадиган турли мосламалар ва механизациялашган асбоблар билан таъминлаш орқали уни такомиллаштиришига тушунилмасдан, балки кўл меҳнатини истисно қиладиган, яъни кўл меҳнатини универсал металл қирқиш жиҳозларида ёки маҳсус станокларда ишлов бериш билан алмаштирадиган тадбирлар ҳам қиради. Кейинги ҳолда кўл меҳнатидан факат маҳсус станокларга кўпинча, яримавтоматлар ва автоматларга хизмат кўрсатишда фойдаланилади.

Янги, унуми юкори механизациялашган асбоблар: нормал ва оширилган частотали ток билан ишлайдиган тозаловчи электр машиналари; роторли ва поршенли пневматик машинкалар; эгилувчан валли маҳсус машинкалар ишлаб чиқаришга алоҳида эътибор берилади. Маҳсус машинкалар, масалан, деталларнинг сиргини жилвирлаш, жиллолаш, пармалаш ва резьба қирқиш, металлларни қирқиш ва бошқа ишларни комплекс тарзда бажаришга имкон беради. Новатор чилангарлар ҳам асбоблар ва мосламаларнинг такомиллашган

конструкцияларини яратиб, чилангарлик ишларини механизациялаш ишларига катта хисса қўшмоқдалар. Чилангарлик ишларини механизациялашнинг асосий қўллари қуйидагилар: 1) машиналарнинг технология боп конструкцияларини яратиш; 2) дастаки (кўл) асбоблари ўрнига механизациялашган асбобларни жорий этиш; 3) кўл меҳнатини истисно қиладиган маҳсус ускуналардан фойдаланиш.

Чилангарлик ишлари амалиётда кўпгина машиналар, асбоблар ва мосламалар кенг қўлланилмоқда: заготовкеларни режалашда — хисоблаш-ечиш мурилмалари, координата — режалаш машиналари, бўлиш головкалари, электрик, пружинали ва пневматик кернерлар; металлни тўрирлашда ва буқишда — уч роликли буқиш станоклари, труба буқиш станоклари; металлни қирқиб туширишда — пневматик қирқиш болгаси; металл кесишда — электр қийчилар, пневматик арралар; металл эговлашда — электр эговлар, жилвирлаш машинакалари, кўчма эговлаш — тозалаш станоклари (ЭТС), эговлаш станогли, қўндаланг-рандалаш ва лентали-жилвирлаш станоклари; тешиклар пармалашда — электр ва пневматик пармалаш машиналари; резьба қирқишда — электр лоритмали резьба қирқкич, резьба накаткалаш головкалари; шаберлашда — механик, электрик ва пневматик шаберлар, ясси жилвирлаш ва титратиб накаткалаш станоклари; ишкалаб мослашда ва етилтириб ишлашда — электр ишкалаш машинкалари; ишқалаш станоклари.

### ТЕХНОЛОГИК ХУЖЖАТЛАР ВА ТЕХНОЛОГИК ИНТИЗОМ

Технологик карталар кўринишида расмийлаштирилган, белгиланган технологик жараёнга катъий риоя қилиш технологик интизом деб аталади. Технологик интизомга риоя қилиш ишлаб чиқаришнинг нормал боришини, миқсулотнинг юкори сифатли бўлишини, катта меҳнат унумдорлигини, бракнинг, буюм таннархнинг камайишини таъминлайди, бироқ у илгорлик нимоён бўлишига, анча рационал ва самарали меҳнат усуллари ҳамда илгор технологияни қўллашга тўсқинлик қилмаслиги керак, бу айтиланлар ишлаб чиқаришга ташкилий тарзда жорий этилиши зарур.

## 1.2 ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНИДА МЕХНАТНИ ИЛМЙ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ АХАМИЯТИ

Ҳамма жойда меҳнатни илмий ташкил қилишни жорий қилиш зарурлиги кўрсатиб ўтилади. Меҳнатни илмий ташкил қилиш ягона ишлаб чиқариш жараёнида техника билан одамларни энг яхши тарзда уйғунлаштиришга ва вақт, куч ҳамда маблағларни энг кам сарфлаган ҳолда ва меҳнат ресурсларида самаралироқ фойдаланишга, юқорироқ меҳнат унумдорлигига эришишга имко беради. Аммо бунга талабалар меҳнатни илмий ташкил қилишга оли билимларни назарий жиҳатдангина эмас, балки амалий жиҳатдан эгаллаганларидан кейингина эришиш мумкин.

Ҳозирги вақтда жисмоний ва аклин меҳнатни тобора гармоник тарзда уйғунлаштириб олиб борадиган янги типдаги ишлаб чиқарувчи одам ўсиб етишмоқда; у касбий савияси кенг ва маҳоратли, хозирги ишлаб чиқаришнинг политехник асосларини чуқур билладиган, энг янги машиналар ва технологик жараёнларни тез ўзлаштириб олишга қобилиятли одамдир. Ёшлар ишлаб чиқаришга келганларида фақат маълум малакага ва фан асосларидан билимлар мажмуига эга бўлиб қолмасдан, балки меҳнатни ва ишлаб чиқаришни ташкил қилишни такомиллаштиришда актив иштирок қилишга, юқори иш унуми ва маҳсулот сифати учун курашга яхши тайёрланган бўлиши керак.

Меҳнатни илмий ташкил қилиш асосларини билиш хозирги ёшларнинг юқори малакасига қўйилладиган энг муҳим талаблардан биридир, у керакли касбий билимлар, малака ва ўқувларни, рационал меҳнат билимлари ва усулларини эгаллашга имкон беради.

Бизнинг давримизда фақат интизомли бўлиб, хафсала билан ишлаш қифоя қилмайди, виждон билан, уддабуронлик билан самарали, чиройли ишлаш керак. Талабалар меҳнатни илмий ташкил қилиш асосларини ўрганар эканлар, олинган билим ва ўқувларидан тўғри фойдаланиш малакаларини эгаллайдилар, ўзларида ижодий ташаббус кўрсатиш, ишда актив бўлиш ҳислағларини ҳосил қилдилар. Шу билан бир вақтда ижодий камол топиш учун зарур бўлган ўз-ўзини тарбиялаш ва ўз-ўзининг ишини

таксимиллаштириш борасида кенг имкониятлар туғилади.

А.А.Иньшин ва В. М. Гольдман ишлаб чиққан «талабаларга меҳнатни илмий ташкил қилиш асосларидан таълим бериш» номли методик тавсияларда талабалар меҳнатни илмий ташкил қилиш бўйича олган билимлари ва ўқувлари мажмуига қўйилладиган талаблар келтирилган.

-меҳнатни илмий ташкил қилишнинг иқтисодий аҳамияти тўғрисидаги масалаларни тушунишлари;

-ўз иш ўринларини рационал, илмий жиҳатдан тўғри ташкил қилишлари;

-ишнинг гуруҳ формасида ўз меҳнатларини тўғри ташкил қила билиши;

-маълум иш ва операция турларини бажаришда тўғри иш вазиятини сақлашни;

-ишни оптимал суръатда ва бир меъёрда бажаришни;

-иш ҳаракатларини бажаришда ва меҳнат қилишда тежаш қоидаларига риоя қилишни;

-меҳнат қилиш, дам олиш ва овқатланишнинг рационал режимларига риоя қилишни;

-иш ўрнида қулай меҳнат қилиш шартлири ҳосил қилишга нисбатан қўйилладиган санитария-гигиена ва эстетик талабларни бажаришни;

-ўз иш ўрнида технологик жараённи тўғри планлаштиришни;

-ўз иш вақтини планлаштириши, яъни тўғри тақсимлаш ва ҳисобга олишни;

-ўз меҳнатида новатор талабаларнинг илгорларининг тажрибасидан фойдаланишни;

-меҳнат ва технологик интизомга риоя қилишни;

-ўз иш ўрнида ва гуруҳида меҳнатнинг ташкил қилинишини тахлил қилишни, ўз-ўзини назорат қилишни;

-меҳнатни нормалашга оид оддий ҳисоблашларни бажаришни;

-ўз касбий малакасини ва маданий-техник савиясини мунтазам равишда ошириб бажаришни;

-ишлаб чиқаришда меҳнатни ташкил этишни такомиллаштиришда

ижодий ташаббус ва активлик кўрсатишни;

- коллективда нормал психологик мухитни сақлаб туришни;

-ўз иш ўрнида меҳнатни илмий ташкил этишнинг асосланган планларини жорий этишни, ишлаб чиқишни улдалай олишлари керак.

### ҚАНДАЙ ИШЛАШ КЕРАК

Бизларнинг ҳар биримиз шундай ишлашга ўрганишимиз керакки, ҳаётий эҳтиёжга, одагга ва ҳаётий мактабга айлансин. Ҳар қандай иш жараёнида куйидаги қоидалардан фойдаланиш мумкин:

- иш бошлаган олдин уни шундай ўйлаб олиш керакки, бошқаруви тугалланган ишнинг модели ва меҳнат усулларининг бутун тартиби узил-кесил уз ифодасини топсин;

- иш учун керакли ҳамма иш асбоблари ва ҳамма мосламалар тайёр бўлмасдан туриб, иш бошламаслик керак;

- иш ўрнида бирорта ортиқча нарсас бўлмаслиги лозим;

- керакли асбобни тез топиш учун ҳамма асбоблар ва мосламалар маълум тартибда ва иложи борича ҳамма вақт белгиланган тартибда қўйилиши керак;

- ишга осойишта киришиш ва иложи борича текис ишлаш керак;

- ишлаш вақтида гавда шундай туриши керакки, бунда биринчидан, ишлаш қулай бўлсин, иккинчидан кучдан тежаб фойдалансин;

- иш вақтида албатта дам олиш керак; оғир ишларда тез-тез ва иложи борича ўттириб дам олиш, энгил ишларда камроқ дам олиш мумкин;

- ишда айни шу ишга алоқаси бўлмаган бошқа ишлар билан алаҳсимаслик лозим;

- агар иш юришмаётган бўлса, яхшиси танаффус килиш, сўнгра унга қайтадан, осойишта киришиш керак;

- иш тугаган ҳамма заготовкларни, деталь ва асбобларни, нарсаларни жойга жойига қўйиш, иш ўрнини яхшилаб йиғиштириб қўйиш керак.

### ЎҚУВЛИ ВА ЎҚУВСИЗ ИШЛАШНИНГ УМУМИЙ БЕЛГИЛАРИ

Машҳур совет педагоги ва психологи П. П. Блонский уқувли ва ўқувсиз ишлаш белгиларини ишлаб чиқди.

Ўқув билан ишлайдиган ўқувчи осойишта, юқори даражада ташаббус билан ва онгли равишда ишлайди, учрайдиган ноаниқликларга саволлар беради; максадни тушунади; бутун топширик бўйича дастлабки умумий муҳаллага эга бўлади; ишда ўзини-ўзи текширади; ўз ишининг натижаларига жуда қизиқади.

Ўқувсиз ишлайдиган ўқувчи топширикни эътиборсизлик билан эшитади ва шунинг учун уни қийинчилик билан тушунади, топширикни тушунамаслигини ўқувчи англаб етмайди, натижада тушунарсиз нарсаларни тушуниб олиш учун ўқитувчига саволлар бермайди; ўқувчи пассив ишлайди, ҳамма вақт навбатдаги ишга ўтиш майлини кўлайтирувчи стимулларга муҳтож бўлади; ишдаги муваффақиятсизлик ва қийинчиликларни сезмайди; ишнинг кетма-кетлиги ҳақида яққол тасаввурга эга бўлмайди; шу сабабли кўпинча ишни нотўғри ташкил қилади ва ҳоказо; иш натижаларига бефарқ қарайди.

### ВАҚТНИ ҚАНДАЙ ТЕЖАШ КЕРАК

Вақт — одамнинг энг қимматли бойликларидан бири. Йўқотилган вақтни қайтариб бўлмайди, унинг қадрига етмаган киши, уни беҳудага сарф қилади ва у одамни ҳаётда бирор бир муҳим иш қилиш имкониятидан маҳрум қилади.

Меҳнат унумдорлигини оширишнинг энг муҳим шартларидан бири — иш вақтининг йўқотилишига олиб келувчи сабабларни бартараф қилишдир. Энг муҳими, ишни шундай ташкил қилиш керакки, иш вақтининг ҳар бир минутидан максимал самарадорлик билан фойдаланилсин.

Белкурак ва замбилгалтак билан иш кўрадиган ер казувчининг ёмон ишлаши туфайли келадиган йўқотишни одимловчи экскаваторнинг бекор туришидан келадиган йўқотиш билан таққослаш мумкин эмас. Битта цехнинг ишламай туриб қолиши завод учун кўп минг сўмга тушиши ва натижада бутун бир соҳанинг ишига таъсир қилиши мумкин. Мамлакатимиз микёсида ҳар бир ходимнинг бир минутидан иш вақтини йўқотиш жуда кўп моддий бойликларнинг йўқотилиши билан барабар. Шу боисдан иш вақтидан тежаш қатор катта аҳамият касб этмоқда. Иш вақтининг қадрига етишга ўрганиш керак, шу муносибат билан ҳар қайси ўқувчи шу муҳим вазифани улдалашга

ёрдам берадиган асосий қоидаларни эсда тутиши зарур.

Хар бир ўқувчи:

- ўз мақсадини аниқ билиб олиши ва ишга дарҳол кирилиши;
- бутун эътиборни энг асосий ишга қаратиши;
- қатъий муддатларни белгилаш керак, улар реал бўлиши лозим белгиланган муддатларга қатъий амал қилиш зарур;
- дадил ҳаракат қилишга, ишни бир кундан иккинчи кунга қолдирмасликка ўрганиши;
- ёзув дафтларчаси тутишга одатланиши;
- кўнгилсиз ҳодисаларга сабаб бўлувчи ҳалакитларга йўл қўймаслиги;
- гапирилаётган гапларни уқиб олишга ўрганиши;
- бўш вақтининг нимага сарфланаётганини кузатиб бориши;
- кунни одатланган вақтингизданатиги 10—15 мин. олдин бошланг, си

бу билан бутун иш кунингизнинг самарали ўтишини таъминлайсиз.

▪ ўз вақтига ва ўртокларининг вақтига хурмат билан қараш ҳислатини тарбиялаши керак.

Иш вақти сарфини ўрганиш унинг резервларини аниқлаш учун зарур ва айниқса вақтни ҳис қилиш ҳислатлари ривожланмаган талабалар учун муҳимдир. Талабаларда вақтни ҳис қилиш ҳиссиётини тарбиялаш талабалар олдида турган энг муҳим вазифалардандир. Бу вазифани ҳал этиш мақсадида ишлаб чиқариш таълими бериш вақтида талаба кунининг хронометражини ўтказиш фойдалидир. (1-жадвал)

Умумий иш вақти қасб-таълим практикуми бўйича, ўқув дастури бўйича ( ) соат ( ) мин.

Шу жумладан:

Ўқув устаонадаги фойдали иш вақти..... соат мин  
 Шундан, ёрдамчи операцияларга кетган вақт ..... мин  
 ишга тайёргарлик кўриш .... мин  
 дарс орасидаги танлафусга..... мин

### 1. Иш кунининг хронометражи

Хронометражни таҳлил қилиш натижасида вақт резервларини ошириш чўллари топиш мумкин.

1-жадвал

Вақтдан фойдаланпш	Иш бошланг-ши, соати	Иш охири, соат мин
Ишга тайёрланиш		
Асбоб қабул қилиб олиш		
Ишни давом эттириш		
Танаффус		
Иш бажариш		

### МЕХНАТНИ ИЛМИЙ ТАШКИЛ ҚИЛИШ БЎЙИЧА АМАЛИЙ

#### ТОПШИРИКЛАР

Амалий топширикларни бажариш меҳнатни илмий ташкил қилиш осослари ва принципларини чуқур эгаллаб олишда қатта аҳамиятга эга. Булар талабалар ўқув устахоналарида меҳнатни илмий ташкил қилишдан иборат.

Масалаларини унча мураккаб бўлмаган тадқиқ қилишдан ташкил қилиш талабалар меҳнатни илмий ташкил қилиш топшириклари бажариш жараёнида талабалар меҳнатни илмий ташкил қилишга, фойдаланилмаётган осолан чуқурроқ танишишлари, таҳлил қилишлари ва ўқув вақтидаги меҳнатнинг сабабларини топишга, имкониятларни очиб ташлашга, камчиликларини ўрганишлари керак. Булар уларни тузатиш йўллари кидириб топишга ёрдам беради.

Меҳнатни илмий ташкил қилишда актив иштирокчи бўлишни меҳнатни илмий ташкил қилиш (НОТ) нуктаи назаридан таҳлил қилиш, яъни иш ўзинингизни таҳлил қилиш НОТ талабларига мос қилиш-қелмаслигини текшириш.

Шу мақсадда:

а) иш ўрнида жиҳоз ва асбоб-ускуналарнинг жойлашиши қулайлиги, қулаймаслигини аниқлаш; Аини жойлаштириш оптимал иш зонасини, кўриш зонасини ва иш усулларини таъминлайдими?

- б) иш вақтида сизнинг ҳаракатларингиз такомиллашиб борадими; ортик ҳаракатлар қилишни йўқотиш мумкинми ва қандай қилиб?
- в) иш ўрнида қандай ноқулайликлар бор ва нима учун (етарли ёритилмаслик, жихозларнинг норационал жойлашиши, чанг кўп чиқиши, температуранинг кескин ўзгариб туриши, шовқин, титрашнинг мавжудлиги ва ҳоказолар);
- г) асбоблар, мосламалар, ташкилий ускуналарнинг юқори иш унумини таъминлаш учун иш ўрнида ҳамма зарур нарсалар бор-йўқлигини (II иловага қаранг.);
- д) иш ўрни материаллар, заготовкчалар, деталлар ва шу кабилар билан етарлича таъминланганлигини;
- е) иш ўрнида инструктор карталар ва технологик хужжатлар борми? улар иш ўрнида тўғри жойлаштирилганми?
- ж) Ўғил бола, талабалар учун 16 кг дан ортик, қиз бола талабалар учун 10 кг дан ортик оғирликларни кўтаришга тўғри келадими?
- з) меҳнат хавфсизлиги талабларига риоя қилинганми?
- 2-топширик. Бажарилган таҳлил асосида ўзи қўллаган усулларни ва меҳнат усулларини (аклий ва жисмоний) такомиллаштириш планини тузиш; меҳнат ўқуви ва малакаларини ривожлантириш бўйича машқлар ва тренировкани бажарилишининг ҳисобини юритиш;
- 3-топширик. Меҳнат жараёни тугаганидан кейин:
- а) алоҳида усулларнинг, операцияларнинг ва операциялар комплексининг бажарилиши бўйича ўз-ўзини баҳолаш, бунинг учун; ўзининг баҳосини мастернинг ёки бошқа талабанинг баҳолаши билан таққослаш; таҳлилнинг ўтказиш, браkning сабабини аниқлаш, иш жараёнининг боришини «эшитиб», «кўзи билан чамалаб», «рангига қараб» ва ҳоказо йўллار билан аниқлаш;
- б) меҳнатдаги юқори кўрсаткичларни таъминловчи шартношларни ва паст кўрсаткичларни аниқлаш мақсадида ўқитувчининг, ўзлаштирувчи (ўзлаштирувчи) талабаининг иш усулларини кузатишни ўтказиш ва таҳлил (оғзаки ёзма) қилиш;
- в) ўзи ясаган буюмни бошқа талаба ясаган намуна буюм билан таққослаш.

Аниқланган фарқларнинг сабабларини оғзаки (ёзма) таҳлил қилиш; иш жараёнида бажарилаётган ҳаракатларнинг тўғрилиги ёки нотўғрилиги ҳақида фикр юритишга имкон берувчи бевосита ва билвосита белгиларни аниқлаш;

ўз-ўзини назорат қилишни ўтказиш, бунда: нуксонларнинг қандай белгилари бўлиши мумкин? нуксонларнинг асосий сабаблари нимада? нуксонларнинг аниқ сабаби нимада?

нуксонларни бартараф этишнинг қандай аниқ чоралари бор?

4-топширик. Меҳнатда юқори самарадорликка ва сифатга эришаётган ишлаб чиқариш илғорларининг меҳнат усуллари билан танишиш ва уларни ўзгалтириш билан таққослаш, шунингдек, ўз асбоблари ва мосламаларини янги усулларнинг шунга ўхшаш асбоблари ва мосламалари билан таққослаш; бунинг натижасида меҳнат жараёнини жорий этиш юзасидан ўз иш ўрнида талдиқий ўзгаришлар ишлаб чиқиш.

### 1.3 ЎҚУВ ИШИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Талабани касбга тайёргарлик даражасини ва авваламбор уларга ишлаб чиқариш таълими бериш даражасини ошириш; таълим беришни ўқувчиларнинг умуми меҳнати билан чуқур ва тўла бирлаштиришга эришиш; одатда, база корхоналарнинг буюртмаси бўйича мураккаб маҳсулот ишлаб чиқариш, мураккаб иш турларини бажаришга қаратилган ишлаб чиқариш таълими беришни амалда кенг қўллаш; талабаларнинг янги техникадан ва технологиядан, ишлаб чиқариш илғорларининг тажрибасидан самарали фойдаланиш, амалий малакалари ва ўқувларини пухта ўзлаштириб олишларини таъминлаш; талабаларининг ишлаб чиқариш таълимини ва ишлаб чиқариш таълими, ишлаб чиқаришнинг илғорлари, новаторлари, меҳнат етуклари ва тажрибали мураббийлар раҳбарлигида энг яхши бригада ва иш ўрнида меҳнат жараёнида ўтказиш кўзда тутилгай.

Талабалар гуруҳларда таълим бериш — таълим беришнинг энг кўп фойдаланиладиган формасидир. Ўқув программаларига мувофиқ гуруҳга маълум ишлаб

чиқариш плани бериллади, бу билан ҳар қайси талабада ўз иши учун, ҳам ишининг, ҳам гуруҳнинг меҳнатининг натижаси учун масъулият ҳисси тарбиялашда замин яратилади. Таълим беришнинг бундай форма талабаларни меҳнатга яхши муносабатда бўлиш руҳида тарбиялашга ёрдам беради. Гуруҳларни тузишда ҳар қайси талабанинг ўқув тайёргарлиги жисмоний ривожланиши, индивидуал хусусиятлари ҳисобга олинади. Таълим бериш илғор иш усуллари ва юқори унумли жиҳозлардан фойдаланилган ҳолда ўтказилади. Гуруҳлар ўртасида ўзаро мусобақалар уюштирилади.

Мухими, гуруҳдаги талабалар замонавий техникани яхши билишларини ишлаб чиқариш илғор технологиясини эгаллаган бўлишлари, ишлаб чиқариш таълими беришнинг малака характеристикалари ва ўқув программалари билан шунингдек, педагогиканинг асосий қоидалари билан таниш бўлишлари керак. Бу ишлаб чиқариш практикаси шароитларида таълим беришнинг кетма-кетлиги, системалилиги ва бошқа принципларига маълум даражада риоя қилишга ёрдам беради.

Умумий мақсади аниқ бўлган талабада касб укувлари, ҳам меҳнат ташкил этиш усулларини эгаллайдилар. Бўлажак авлодини тарбия қилиш бундай ёндашиш талабаларда меҳнатнинг оқибат натижаси учун масъулиятини оширади, хунар олийгоҳини битирган талаба таълим бериш маромига дарҳол кўшилиб кетишига ёрдам беради.

### ЎҚУВ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КАРТАЛАРИ

Талабалар бирор ишни амалий ўрганиб (билиб) олишлари шу ишни бажаришдан бошланади. Машқ қилмасдан туриб пармалаш, резба қирқиб эгловлаш ва шу каби бошқа ишларни ўрганиб бўлмайди. Машқлаш ўрганиладиган меҳнат ҳаракатларини тегишли қоидаларга кўра маълум мақсад билан кўп марта, онгли равишда такрорлашдир. Ишларни бажариш учун зарур бўлган маълумотлар ва тавсияларга эга бўлган ўқув-ишлаб чиқариш карталари машқларни бажариш самардорлигини оширишга имкон беради.

Ушбу «Чилангарликдан амалий ишлар» қўлланмасида ўқув программаларига мувофиқ чилангарлар тайёрлаш учун ўқув программасининг ҳамма


қисмлари юзасидан ўқув-ишлаб чиқариш карталари келтирилади. Ҳар бир ўқув картасида ўқув мақсади кўрсатилади ва ёритилади; ўқув-материал баъзини ташкил қилиш ва ўқув ишларини танлашга оид тавсиялар келтирилади; машқлар ва иш усуллари номлари билан батафсил тушунтириб келтирилади, индуктив кўрсатмалар бериллади, («Қандай қилиш керак?»). Энг мураккаб темалар бўйича тренажёрлар келтирилиб, уларнинг тузилиши ва иш усуллари баён қилинади.

Унумли иш усулларини ўрганиш ва қўл меҳнатини алмаштириш учун механизация воситалари келтирилади (машиналар, механизмлар, мосламалар) ва иш усуллари ҳақида ўргатмалар бериллади.

Ҳар бир ўқув-ишлаб чиқариш картасининг якуний қисми хавфсиз ишлаш қоидалари ва малака талаблари, яъни ўрганиш натижасида талаба нимани билиши» ва нимани «қила билиши» дан иборатдир.

Ўқув программасининг ҳар қайси темаси юзасидан талабалар йўл қўядиган типик хатолар, уларнинг сабаблари ва олдини олиш чоралари келтирилади. Талабалар иш ўрнининг зарур жиҳозлар, мосламалар, кесил ва ўлчаш воситалари, заготовклар ва ёрдамчи материаллар билан таъминланишини таъминлаш имконлари мумкин.

Ўқитувчи кириш инструктажи вақтида кўрсатган иш усулларини бажаришга кириша туриб, талабалар ўз ҳаракатларининг кетма-кетлиги ўқув-ишлаб чиқариш картаси бўйича назорат қилдилар ва бу билан иш усулларини ўзларининг қўлдан келтирилган ҳамда такомиллаштирган бўладилар.

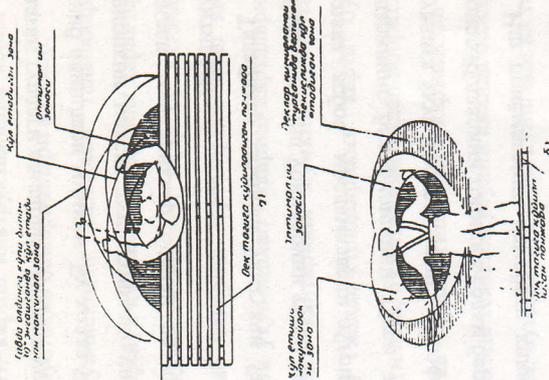

1-расм. Қўл етадиган зоналар:  
а— горизонтал текисликда; б— тикка туриб ишлашда вертикал текисликда

Ўқув-ишлаб чиқариш карталаридаги кўрсатмалардан фойдаланишда талабалар ўқитувчининг харгалги кириш инструкторидан кейин ўқув берилган турдаги ишларни бажариш усулларини муस्ताқил равишда тушуниб ўрганиб олишлари мумкин. Бу холда ўқитувчи орқада қолувчи талабалар учун топшириқни махсус тушунтиради, улар қатнашмаган темалар ва темачалар юзасидан топшириқлар беради ва нималарга эътибор бериш кераклигини тушунтиради.

Талабалар таълими ўқув-ишлаб чиқариш карталари бўйича талабаларнинг иш ўринларини тўғри ташкил қила билишлари, зарур материални тайёрлаш, асбоб, мосламаларни тўғри танлашлари, бирор машк ёки меҳнат усулларининг бажарилишини тўғри ташкил қилишлари мумкин. Қўлланма ўқитувчига ўқув программасига мувофиқ машғулотларга тайёрланишнинг эришарационал йўллари топишга ёрдам беради.

Иш приёмларини намойиш қилишда ўқитувчи навбатдаги операцияни ўқув картасининг мазмунига мувофиқ кўрсатади ва буни кўшимча равишда тушунтириб беради. Талабаларнинг қўлида карта бўлади ва улар ўқитувчининг талаби билан унинг харакатларини изохлаб берадилар, карталардан кўрсатмаларни овоз чиқариб ўқийдилар, топшириқни тўғри бажариш учун уларнинг аҳамиятини тушунтириб берадилар. Кўрсатилган усулни намуна учун бажаришга ўқитувчи таклиф қилган талаба ўз харакатларини овоз чиқариб изохлаб беради. Талаба қийналиб қолганда ўқитувчи талаба картани ўқитувчига ўқитиб беради. Талаба қийналиб қолганда ўқитувчига ўқитиб беради.

Иш вақтидаги гавданинг вазияти ва харакатларини кўрсатувчи расмлардан фойдаланишда талабаларнинг ўқитувчига ўқитиб беради. Талаба қийналиб қолганда ўқитувчига ўқитиб беради. Талаба қийналиб қолганда ўқитувчига ўқитиб беради. Талаба қийналиб қолганда ўқитувчига ўқитиб беради.

Темаларни фронтал ўрганиш мумкин бўлмаган ва грухни бўлишга тўғри келган холларда ўқув-ишлаб чиқариш карталари ўқитувчига ёрдам беради.

Талабалар ўқитувчининг харгалги кириш инструкторидан кейин ўқув берилган турдаги ишларни муस्ताқил равишда тушуниб ўрганиб олишлари мумкин.

Ишлаб чиқариш таълими ўқитувчисининг вазифаси талабаларнинг иш ўринларини назорат қилиб туриш ва улар йўл қўйган хатоларнинг характерини аниқлаш ва уларнинг қийналишларини аниқлашдан иборат. Агар бу хатолар ва қийналишлар талабаларнинг ўқув-ишлаб чиқариш карталарига амал қилмаётганини кўрсатса, талабаларнинг ўқув-ишлаб чиқариш карталарининг вазифаси натижаси бўлса, ўқитувчи уни ўқув-ишлаб чиқариш карталарининг вазифаси бўлишига қайтариши мумкин. Агар талаба қийналишларни бажаришда қийналса, у холда топшириқни карта бўйича қайтариши мумкин.

1) аввал талаба қандай иш қилиш кераклигини ўқув картасидан овоз чиқариб ўқийди, кейин ўқитувчи назоратида тегишли усулни амалда бажаради; 2) ўқитувчи ўқитиб беради, талаба қийналиб қолганда ўқитувчига ўқитиб беради; 3) учинчи галда талаба қийналиб қолганда ўқитувчига ўқитиб беради.

Дарё шу тарзда ташкил қилинганда жорий инструкторга маълум мақсадга эришиш мумкин.

Ишнинг хар қайси босқичида ўқитувчи талабаларнинг диққатини ишнинг вазифаси бўлиши учун харакатли бўлган камчиликларга ва қийинчиликларга қайтариши мумкин. Ўқитувчи якуний инструкторга жараёнда талабаларнинг ишнинг вазифаси бўлишига қайтариши мумкин. Ўқитувчи якуний инструкторга жараёнда талабаларнинг ишнинг вазифаси бўлишига қайтариши мумкин. Ўқитувчи якуний инструкторга жараёнда талабаларнинг ишнинг вазифаси бўлишига қайтариши мумкин.

уларнинг ишида карта қандай ёрдам берганлигини сўраши керак. Талабалардан карталардан ва бошқа технологик ҳужжатлардан фойдаланиш малакасини ҳосил қилиш учун бу ишни карталар бўйича бажариладиган биринчи ўқув ишлаб чиқариш машғулотларида амалга ошириш муҳим.

Чилангарлик иши махсус технологияси ўқитувчилари ўқув материалини ўрганиш ва уни мустаҳкамлаш юзасидан талабалар билан ишлаш формаларини хилма-хиллаштириш учун қўлланманинг материалдан фойдаланиши мумкин бўлади: 1) талабаларга уйда топшириқларнинг саволларига ёзма ва оғзақ жавоб беришга тайёрланиб қилишларини; 2) чизмалар, схемалар, эскизларни чизишлари ва тўлдиришларини, шунингдек, бошқа график ишларни бажаришларини; 3) справочник жадвалларидан фойдаланиб ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилишларини таклиф қилиши мумкин. Бундан масалаларнинг ечилиши талабаларда мантиқий фикр юритишни ўстиради уларнинг техник фикр доирасини кенгайтиради, амалий ишга тайёрлайди.

Махсус технология ўқитувчисига қўйилган дидактик мақсадга шунингдек, ўқувчиларнинг тайёргарлик даражасига ва уларнинг техник қобилиятларини ривожланиш даражасига қараб тегишли топшириқлардан кенгайтириш имконияти туғилади. Масалан, билим даражаси паст бўлган активлиги кам талабаларнинг билиш фаолиятини активлаштириш учун янги материални тушунтиришда осонроқ, аммо қизиқарлироқ масалани танлаш керак. Активроқ талабаларга эса айтиш мумкин бу тема материални тушунтиришда мураккаброқ топшириқни таклиф қилиш лозим.

Материални ишлаб чиқишни устахона шароитида машқлар, лаборатория ишлари ва контрол ишлар тарзида ўтказиш мумкин.

#### 1.4. Ўқув-ишлаб чиқариш картаси. Чилангарнинг меҳнатини илмий ташкил этиш (НОТ)

Ўқув мақсади: чилангарнинг меҳнатини илмий ташкил этиш умумий қондаларини ва меҳнатни ташкил қилишни тақомиллаштириш ҳамда меҳнат унумини ва иш сифатини ошириш мақсадларида улардан ўз ишида амалий

фойдалана билишни ўрганиб олиш.


**Жихоз ва мосламалар:** чилангарлик верстаги; **Асбоблар ва материаллар:** турли профилли ва номерли эговлар, чилангарлик болғачалари; штан-генциркулар; микрометрлар; бурчакликлар; зубилолар; крейцмейселлар; чизғичлар, чўтка-супургилар, машина мойи; латтапутта.

*1-Машқ.* Иш зоналарини аниқлаш.

А. Горизонтал текисликда иш зоналарини аниқлаш (1-расм, а)

Қуйидаги тавсия этилган параметрларни ҳисобга олган ҳолда иш зоналарини аниқлаш:

а) оптимал иш зонаси радиуси тахминан 300 мм бўлган (хар қайси қўл учун) ёй билан

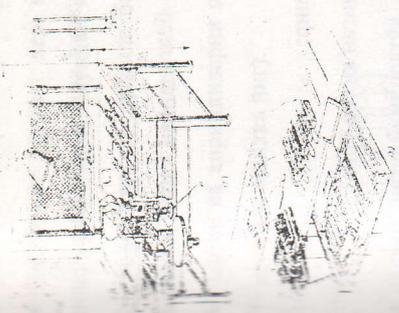

1-расм. Слесаринг иш ўрнини ташкил этиш.

слесарлик верстаги, б — иш ўрнида асбобларнинг жойлашуви, 1 — кўтариш қармас, 2 — кўтариш вингининг қўли, 3 — кўтариш вингининг қўли, 4 — сўр, 5 — тоқачча, 6 — ланцет, 7 — қўлнинг бурчаклиги, 8 — маховикча

фойдаланади;

б) ёрдамчи асбоблар ва мосламалар жойлаштириладиган зона радиуси тахминан 430 мм бўлган ёй билан чегараланади;

в) иш зоналарини аниқлаш учун янги материални тушунтиришда осонроқ, аммо қизиқарлироқ масалани танлаш керак. Активроқ талабаларга эса айтиш мумкин бу тема материални тушунтиришда мураккаброқ топшириқни таклиф қилиш лозим.

Вертикал текисликда иш зоналарини аниқлаш (1-расм, б)

Қуйидаги тавсия этилган параметрларни ҳисобга олган ҳолда иш зоналарини аниқлаш:

а) оптимал иш зонаси радиуси тахминан 500 мм бўлган ёй билан чегараланади;

б) қўл етадиган зона радиуси тахминан 650 мм бўлган ёй билан чегараланади;

в) қўллар максимал етадиган зона радиуси тахминан 850 мм бўлган ёй билан чегараланади.

*1-расм.* Иш зоналарини аниқлаш. *1-расм, а* Иш учун зарур бўлган асбоблар ва мосламаларнинг қўрсатишлари. *1-расм, б* Иш зоналарини аниқлаш учун зарур бўлган асбобларнинг жойлашуви. *1-расм, в* Иш зоналарини аниқлаш учун зарур бўлган асбобларнинг жойлашуви.

чарчади, ортиқча вақт сарфлайди ва меҳнат унумдорлиги пасаяди.

**Чилангар** иш ўрнини рационал ташкил қилиш.

**А. Иш бошлангунга қадар.**

Чизма, заготовка, асбоб ва мосламаларни қабул қилиб олиб, иш ўрнини тайёрлаш (2-расм, а):

- заготовка, асбоб ва мосламаларни катъий белгиланган тартибда қўйиб чиқ;
- чизма (инструкция) ни рамкага маҳкамла;
- зарур ёрдамчи нарсалар бор-йўқлигини текшир;
- лампани ёруғлик тискисининг жағига тушадиган қилиб ўрнат;
- оёғинг тагига тагликни қўй (агар тиски кўтарилмайдиган бўлса) ва тискининг баландлигини бўйингга мослаб ростла.

**Б. Иш вақтида.**

Ўз иш ўринида тартибни сақла (2-расм, б):

- ўлчаш асбобини иш асбобларидан алоҳида қилиб планшеткага ёқиб тоқчага қўй;
  - кўпроқ ишлатиладиганларни яқинроққа, камроқ ишлатиладиганларни узоқроққа қўй;
  - иш вақтида ўнг қўл билан ушланадиган ҳамма нарсани ўнг томонга, чап қўл билан ушланадиган нарсаларни чап томонга қўй;
  - асбобни унга қарамасдан олишга ва жойига қўйишга ўзингни ўرғат.
- Бунинг учун хар қайси предметни ҳамма вақт айнаи бир жойга қўй;
- тиски ҳолатининг тузуқлигини кузатиб бор;
  - тиски винтини ҳаддан ташқарн қаттиқ тортма, чунки бунда винтнинг резьбаси тез ейилади, гайкалар ва тиски ишдан чиқади;
  - иш вақтида деталларни маълум жойга ва тегишли тартибда қўй.

**В. Иш тугагач.**


- иш ўрни ва асбобларни йиғиштириб, тозалаб қўй;
- асбобларни мўй шимдирилган латга билан арт;

• буюм, асбоб ва мосламаларни ўқув мастерга (набаватчига) топшир;

• ёрдамчи материалларни сурилма яшикка солиб қўй;

• тискининг жағини кер ва кипик ҳамда кириндиларни столешницага сулуриб ташла, шундан кейин тискининг винтини машина мойи билан мойла, жағлар орасида бир оз зазор (тирқиш) қолдириб, винтни бураб қўй;

• кипик ва кириндиларни сулуриб ол (рангли металларнинг чикинларини алоҳида яшикка йиғ).

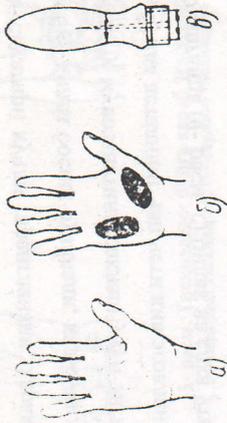

3-расм. Асбоб дасталарининг рационал шаклларини танлаш: а) — кафтнинг энг бўш қисмлари; б) — кафтнинг энг кучли ва эластик мускуллари; в) — дастанинг рационал шакли

**Чилангар меҳнатини такомиллаштириш**

**Асбоблар дасталарининг рационал шаклларини танлаш**

Дастаки асбоб одам қўли анатомик шаклининг хусусиятларига мос олиши керак. Акс ҳолда иш давомида бармоқлараро дўнғчалар шилиниши, одам ира ва кадоқлар ҳосил бўлиши мумкин (3-расм, а). Бунинг олдини олиш учун дастанинг шундай шаклини танлаш зарурки, у дастанинг қўлга 3-расмда кўрсатилганидек тегиб туришини таъминласин, чунки кафтдаги дўнғчаларда асбоб мускулларигина бўлмасдан, балки титраш ва зарбларни сусайтирадиган ёғ қўлимаси ҳам бўлади. Дастанинг рационал шакли 3-расм, в да кўрсатилган.

**Ишловчининг бўйига қараб тискининг полдан баландлигини танлаш**


Меҳнат унумдорлиги тискиларнинг ўрнатилиш баландлигига кўп таъсир қилган боғлиқ. Тискилар ногўғри ўрнатилса, меҳнат унумдорлиги кўпайибгина қолмасдан, балки ўқувларнинг шаклланишига халақит беради,

одам кўпрок чарчайди.

Мехнат унумдорлигининг тискиларнинг полдан баландлиги боғлиқлигини ифодаловчи диаграммада (4-расм, а) тискиларнинг полдан кулай баландлиги эговлашда 102 см эканлиги (ишловчининг бўйи 168 бўлганида) кўриниб турибди. Бу баландликдан бошқача баландлик олпин заготовкадан эговлаб олинадиган металл миқдори камаяди ва ишловчи чарчайди. Эгов ёки дастарра билан ишлашда билак билан елка орасида бурчак  $90^\circ$  бўлиши керак (4-расм, б).

Тискилар паст жойлашганида (4-расм, в) билак елка билан ўтмас бурчак хосил қилади - билак мускуллари кучли тарангланади, ҳаракат қийинлашади, ўнг ва чап кўллар билан бир хилда босиш бузилади, қад букилади, ишловчи мувозанат ҳолатида туради; у мувозанатини сақлаш учун энгашади ва чап кўл билан қаттиқроқ босади, бунда деталнинг чап чети қия эговланиб қолади.


Тиски баланд жойлашганда (4-расм, г) билак ва елка ўткир бурчак ҳосил қилади: ишлаш шароити янада ёмонлашади, чунки кесиш кучини елкадан асдобга узатиш.

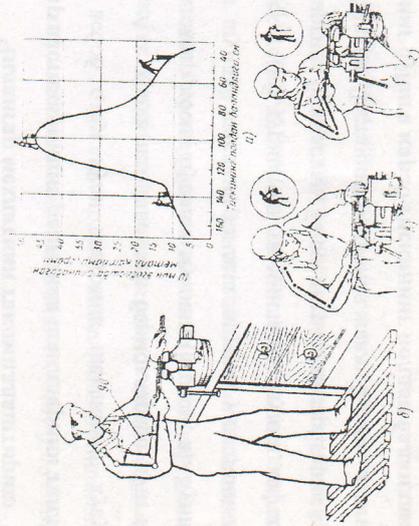

4-расм. Ишловчининг бўйига қараб тискиларнинг полдан баландлигини танлаш диаграммаси. а—мехнат унумдорлигининг тискиларнинг полдан баландлигига боғлиқлигини кўрсатувчи диаграмма, б—эговлашда тискиларнинг энг кулай баландлиги, г—тискиларнинг баланд жойлашуви

кўриқлини талаб қилади, ҳатто бунга ўқувчининг кучи етмай қолиши ҳам мкин. Бунда куч кўпрок ўнг кўлга тўғри келади, бу эса деталь ўнг четининг эговланишига олиб келади.

**В. Тискининг баландлигини бўйига қараб ўрнатиш**  
Шу ҳолда тискида тирсақдан букилган чап кўлнинг тўғрилланган бармоқлари елка тегиб турадиган қилиб тиски жағларига қўйилади (5-расм, а).

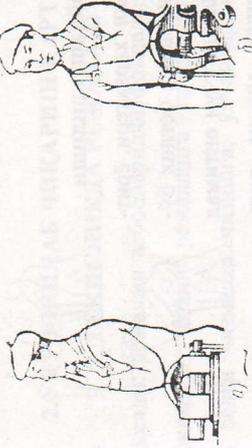

5-расм. Тискиларни бўйга қараб ўрнатиш: а—параллел тискиларнинг, б—стулбоп тискиларни

кўл тискисида тирсақдан букилган, тискининг жағига қўйилган чап кўл мушт қилиб қисилганда яқка тегади (5-расм, б).

**Чилангар ишининг оптимал шароитларини танлаш.**

Мехнат (иш) ҳаракатларини ўрганиб олиш.

Чилангарнинг мехнат ҳаракатлари беш гурпуга бўлинади (6-расм, а) бармоқларнинг ҳаракати (1); бармоқлар ва билакларнинг (2) бармоқлар, билаклар ва елка суякларнинг (3); бармоқларнинг, билакларнинг, елка суяклар ва елканинг; бармоқларнинг, билакларнинг, елка суякларнинг, елка ва билакнинг ҳаракатлари.

Асдоб ва мосламаларни иш ўрнида кўриш бурчагини ҳисобга олган ҳолда жойлаштириш

Иш ўрнида асдоб, мосламаларни жойлаш-тиришда қуйидаги кўриш бурчақларини ҳисобга олиш керак (6-расм, б): иш зонасида оний кўриш бурчаги— $18^\circ$ ;

иш зонасида эффектив кўриш бурчаги— $30^\circ$ ;

бош кимирламай турганда иш ўрнида кўздан кечириш бурчаги—120°; бош бурилганда кўздан кечириш бурчаги — 220°.

2. Бош бурилганда кўздан кечириш зонаси кенгайди. Бошнинг йўл қўйиладиган бурилиши горизонтал текисликда 45° ни, вертикал текисликда эса 30° ни ташкил қилади.

### Ёриткичларнинг жойлаштирилиши

Иш ўрнини ёритиш характери ёриткичларнинг жойлаштирилишига боғлиқ бўлиб, у чилангарнинг ишлаши учун оптимал шароитларни таъминлашда муҳим роль ўйнайди:


Соя туширмайдиган ва кўзни қамаштирмайдиган ёритиш (6- расм, в);  
Ғадир-будир юзада соя жойлар ҳосил қиладиган ёритиш (6-расм, г);

Қайтган нурлар билан кўзни қамаштирадиган ёритиш (6- расм, д);

Ёруғлик манбаи рўпарасида кўланка ҳосил қиладиган ёритиш (6-расм, е).

Талабалар ўқув-ишлаб чиқариш картасининг 1—4 машқларини бажаришлари натижасида:

- Гавданинг иш ҳолатига қўйиладиган талабларни;
- Иш ҳаракатларини ва меҳнат ҳағракатларини тежаш қоидаларини;
- Иш вақтининг сарфланишини ўрганиш усулларини ва иш вақтининг тежашнинг асосий йўлларини;
- Иш ўрнида меҳнат унумини оширишнинг асосий йўналишларини;
- Меҳнат ва технологик интизомга риоя қилишга нисбаган қўйиладиган асосий талабларни;
- Чилангар иш ўрнини илмий ташкил этиш принципларини билиши;

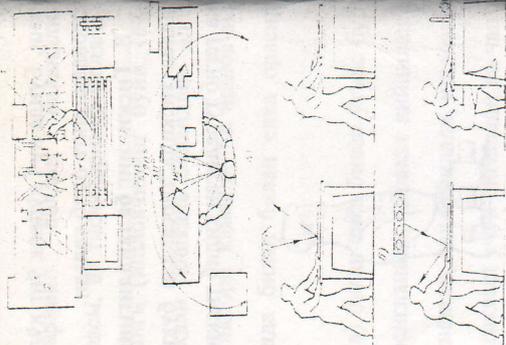

6- расм. Слесарнинг оптимал иш шароитларини танлаш:  
а—меҳнат харакатлари, б—қараб бурчаклари, в—соя туширмайдиган ёритиш, д—соя излари туширадиган ёритиш, е—кўзни шафакаттирадиган ёритиш, ё—ёруғлик манбаига рўпарасида соя сурати туширадиган ёритиш

- Маълум иш турларини бажаришда гавда иш ҳолатининг тўғрилигига ҳамда иш ҳаракатлари ва меҳнатни тежаш қоидаларига риоя қилишни;
- Ишни оптимал суръатда ва меъёрда бажаришни;
- Ўз меҳнатини тўғри ташкил қилишни;
- Меҳнатни ташкил қилишни такомиллаштиришда ижодий ташаббус ва активлик кўрсатишни уйдалай олиши керак.

## 2. ЎҚУВ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КАРТАСИ. ТЕКИСЛИКДА РЕЖАЛАШ

Ўқув мақсади: режалаш асбобларидан фойдаланишга; ишлов берилган ишлов берилмаган юзани режалашга тайёрлашга; параллел ва ўзаро перпендикуляр белги чизиклар чизишга; ўлчамлар ва андазалар ёрдамида шартларни режалашга; режа белги чизикчаларига керн уриб чиқишга; ишлов асбобини чархлашга ўрганиш.

Иш объектлари: ўқув заготоввалари; андазалар; тискиларнинг устқўйма шартлари учун заготоввалар.


Ж и х о з л а в а м о с л а л а р : чархлаш станогини; режалаш шартлари; рефлекторли ёриткич. Асбоблар ва материаллар: ўлчам шартлари; штанген-циркуларлар; режалаш циркуллари; чизғичлар; кенг асоси шартлари; кернерлар; транспортирлар; режалаш болғачалари; металл шартлари; қирғичлар; жилвирли қоғоз; мис купороси (тўғийи); бўр; тез шартлари лаг ва бўёқлар; лагта-путта.

1- машқ. Юзаларни режалашга тайёрлаш.

1. Иш ўрнини ташкил қилиш (7-расм, а):  
режалаш плитасини яхшилаб артиш;  
плитани ватерпас ва линейка ёрдамида текшириш;  
призма (7- расм, б) ва остқўймаларни (7- расм, в, г) тайёрлаш ва артиш;  
рефлекторли ёриткиччи тайёрлаш (7- расм, д).

2. Заготовкани пўлат чўтка ёрдамида чанг, лой, куйинди, занг изларидан тозалаш. Режаланадиган жойларни жилвир қоғоз билан тозалаш.

3. Заготовкани синчиклаб кўздан кечириб (унда раковиналар, шийг жойлар, дарзлар, гудурлар, ўткир бурчаклар бўлмаслиги керак); кўринмайдиг дарзларни заготовкага болгача билан урганда чиқадиган дириллаган овоз қараб аниқлаш.

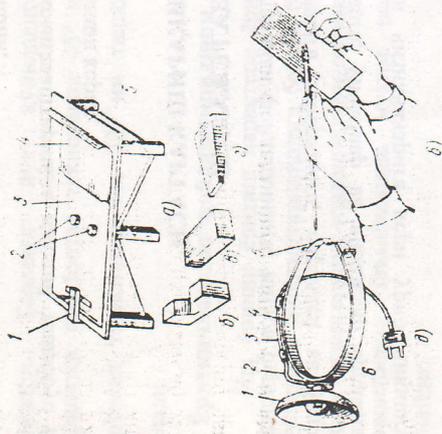

7-расм. Иш ўрнини ва заготовкани режалашга тайёрлаш:

а - стол, б - призма, в, г - остқўймақлар, д - рефлекторли эриткич, е - заготовкага буюк суркаш; 1 - струбцина, 2 - - юк, 3 - алдаза, 4 - материал, 5 - плита, 6 - рефлектор, 7, 8 - шариыр сими, 9 - пўлаг лентга, 10 - резина лентга, 11 - штепсель вилкаси

4. Заготовканинг чизмадаги ўлчаларини аниқлаш, заготовкани ўчаш ва унга ишлов беришда ну сонларнинг олиб ташланишини хисобга олиш.

5. Режалаш панини белгилаш режалаш усули ва тартиби юзаларни — ўлчамлар қўйиладиг базани белгилаш.

6. Чизмага мувофиқ қўйимларни текшириш.

2-машқ. Режаланадиган юзаларни бўйиш

Заготовка материалига қараб буюклар танлаш

Ишлов берилмаган юзаларни (қуймалар, поковкалар, прокатларни) бўйи учун бўр эритмасидан (туйилган бўрнинг эритмасидан) фойдаланилади. Бўйидиган қатламни едирилиб кетишдан ва тез қуришда саклаш учун буюк таркибига дурадгорлик елими (600 г бўр + 50 г дурадгорли елими + 4 л сув) қўшилади.

Қора металлдан тайёрланиб, юзаларига тоза ишлов берилган буюмларнинг юзалари мис купоросининг эритмаси (мис купоросининг икки-уч чой қошиғ чамаси кристаллининг бир стакан сувдаги эритмаси) ёки режалашд ишлатиладиган махсус лак билан бўялади.

Юзаларни эритма билан бўйиш.

1. Заготовкани чап қўлга олиб, қиялатиб ушлаш.

2. Ўнг қўлга мўйқаламни олиш ва мўйқаламни вертикалига ва горизонталига айкаштириб юргизиб, текисликка юпка текис қатлам суркаш (7-расм, е).

3. Юзада окмалар хосил бўлмаслиги учун буюкни мўйқаламнинг учда оздан олиш керак.

4. Бўйилган юзани куруттиш.

Машқ. Белги чизиклар чизиш.

Чизгиц режаланадиган деталнинг металига қараб танланади (8-расм):


ани ва хомаки ишлов берилган деталларни режалашда пўлаг чизгичлар; тайёр деталларнинг жилонланган юзаларини режалашда латуны чизгичлар;



8-расм. Чизгичлар:

а - доғравий кесилми, б - учи буюк, в - қўйма ишшали; 1 - нина, 2 - корпус, 3 - запас итгалар, 4 - тиккин.

Белги чизикчаларни чизишда чизгични суриш йўналишида (9-расм, а) ва ингичдан ташқари томон қиялатиб ушлади (9-расм, б). Белги чизикчалари чизишда оғиш ўзгартирилмаслиги лозим; чизгичнинг ўткирланган учи доимо линейкага босиб (сикиб) турилади, линейка эса деталга жипс босиб турилади.

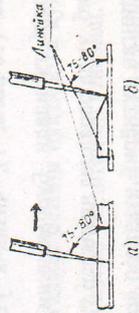

9-расм. Режа чизикларини чизгични юргизиладиган томонга энгаштириб чизиш (а) ва линейкадан бир томонга энгаштириб чизиш (б)

Белги чизикчаларини фақат бир марта бир оз босиб ўтказиш керак. Уларни бирор ўтказишга йўл қўйилмайди. Агар белги чизикча ёмон ўтказилган бўлса, уни бўйб ташлаб, янгидан ўтказиш керак. Чизикчалар аниқ ва ингичка бўлиши

лозим.

4. Режалашни асосий марказий белги чизикларни, ўлларни ўтказишдан бошла керак, сўнг ҳамма горизонтал белги чизиклар, кейин вертикал белги чизиклар ва энг охирида оғма белги чизиклар ўтказилади.

4-*машқ*. Берилган АВ тўғри чизикка параллел қилиб тўғри чизиклар ўтказиш АВ тўғри чизик ясаш.

1. Заготовканинг юзини режалашга тайёрлаш.

2. Заготовканинг ишлов берилган торецини ёки қиррасини ҳисоб боши база учун олиш (10-расм, а).

Масштабли линейкани режаланадиган юзага қўйиб, ҳисоб юритиладиган ўлчамнинг бўлимасини база (деталнинг пастки ва ён томонлари) билан устм уст тушириш.

Линейканинг ноль бўлимаси бўйича чизгич билан белги қўйиш (11-расм, б).

Худди шундай белгини деталнинг бошқа томонида қўйиш.

Қўйилган белгилар орқали деталга қўйилган линейка ёрдамида чизги билан чизиклар ўтказиш.

Тўғри параллел чизикчалар ясаш.

Берилган АВ тўғри чизикка параллел қилиб маълум масофа  $L$  да тўғри чизиклар ўтказиш (10-расм, в).


1. Бурчакликни режаланадиган юзага унинг тоқчалари заготовкани ишлов бериладиган томонига сиқилиб турадиган қилиб қўйиш. Бурчакликни чап қўл билан босиб туриб (10-расм, г), чизикча ўтказиш, бунда чизги бурчакликнинг қиррасига босиб турилади. Бурчакликни заготовканинг ишлов берилган томони бўйлаб суриб, унда параллел чизиклар ўтказиш.

2. АВ тўғри чизикда олинган ихтиёрий нуқталар «а» ва «б» дан режалаш циркули ёрдамида  $L$  радиусли ёйлар ўтказиш.

3. Бу ёйларга уринма бўлган MN тўғри чизик берилган АВ тўғри чизикка параллел бўлади ва ундан  $L$  масофада ётади.

5-*машқ*. Режалаш циркули ёрдамида ўзаро перпендикуляр белги

чизикчалари ўтказиш (11-расм, а)

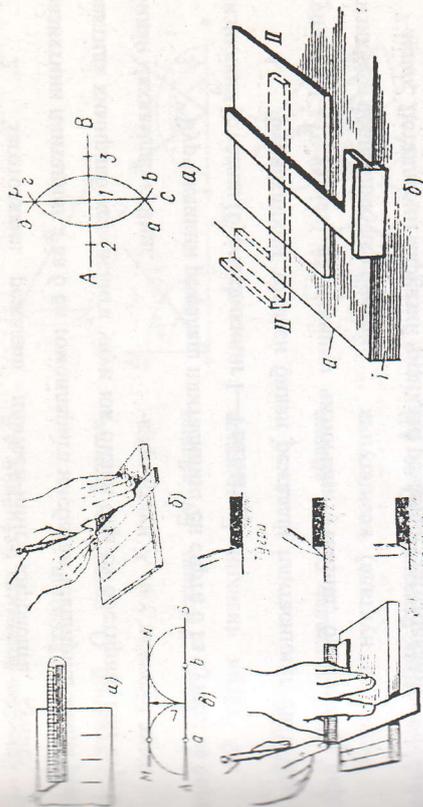

11-расм. Тўғри чизиклар ўтказиш: а - чизик билан аниқлаш, б - чизгич билан белги қўйиш, в - берилган тўғри чизикка параллел чизиклар чизиш, г - бурчаклик ёрдамида параллел чизиклар чизиш

11 - расм. Режалаш циркули (а) ва 90° бурчаклик ёрдамида (б) ўзаро перпендикуляр режа чизиклар чизиш

Заготовка юзасини режалашга тайёрлаш.

1. Тайёрланган юзада ихтиёрий АВ белги чизикчани ўтказиш.

2. Белги чизикчанинг тахминан ўртасида I нуқтани белгилаш ва унга керн уриш.

3. I нуқтанинг ҳар икки томонида, бир ўлчамга қўйилган циркуль билан, белги чизикчада 2 ва 3 нуқталарни белгилаб олиш ва уларга керн уриб, чуқурча хосил қилиш.

4. Циркулни I ва 2 (1 ва 3) нуқталар орасидаги масофадан 6—8 мм ортиқроқ ўлчамга қўйиш.

Циркулнинг қўзғалмас оёғини нуқта 2 га қўйиш ва қўзғалувчан оёқчаси билан белги чизикчани кесиб ўтадиган ёй ўтказиш.

Циркулнинг қўзғалмас оёғини 3 нуқтага қўйиб, худди шу ишни бажариш.

Ёйларнинг кесишиш нуқталари 4 ва 5 ҳамда белги чизикчадаги I нуқта билан белги чизик ўтказиш, у дастлабки чизикка перпендикуляр бўлади.

6-*машқ*. Бурчаклик ёрдамида ўзаро


перпендикуляр белги чизикчалар ўтказиш (11-расм, б)

1. Заготовка юзасини режалашга тайёрлаш.
2. Заготовкани режалаш плитаси-нинг киррасига қўйиш, ун вазиятини плитанинг а ва б ён томонларига нисбатан текшириш ҳамда режа вақтида кимирлаб кетмаслиги учун юк билан бир оз бостириш ёки струбел билан маҳкамлаб қўйиш.
3. Бурчакликни режалаш плитасининг ён сирти б га қўйиш ва бири чизикчани ўтказиш (бурчакликнинг I—II вазияти).
4. Бурчакликни тоқчаси билан режалаш плитасининг ён юзаси қўйиш (II—II вазият) ва иккинчи чизикчани ўтказиш, бу чизикча бири чизикчага перпендикуляр бўлади.

7-машқ. Деталларни марказий чизикдан режалаш (заготовканинг ўлчамлар  $36 \times 125$  мм)

1. Режаланадиган юзани режалашга тайёрлаш.
2. Заготовка зининг ярмида, яъни қиррадан 18 мм масофада (12-расм б) бўйлама ўк чизикча I ни ўтказиш.
3. Заготовканинг четидан 74 мм ташлаб I белги чизикчага перпендику чизикча 4 ни, яна 45 мм дан кейин I белги чизикчага чизикча 5 ўтказиш.

4. Чизикча 1 нинг ҳар икки томонида ундан 15 мм масофада I белги чизикчага параллел чизикча 2 ва 3 ларни ўтказиш.

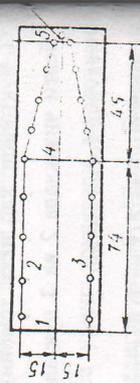

12-расм. Заготовкани марказ чизикдан бошлаб режалаш

5. I ва 5 чизикчаларнинг кесишиш нуктасини керн уриб чуқурлаш ва ун радиуси 3 мм ли ярим айлана чизиш.
  6. Ярим айлананинг 5 чизикча билан кесишиш нуктасини 2 ва 3 чизикча 4 чизикча билан кесишадиган нукталар билан бирлаштириш.
  7. Режаланган контурларга керн уриб чиқиш.
- 8-машқ. Берилган бурчаклар ҳосил қилиб чизикчалар ўтказиш
- А. 90° ли бурчаклар ҳосил қилиб белги чизикчалар чизиш (13-расм, а)

1. Заготовка юзасини режалашга тайёрлаш.

2. Линейка ёрдамида ихтиёрый АВ чизикчани ўтказиш.

3. Ихтиёрый О нуктадан бурчак-нинг бўлажак учи А нукта орқали айлана ўтказиш. Бу айлана АВ тўғри чизикни Е нуктада кесади.



4. О ва Е нукталар орқали айлана билан (Д нуктада) кесишгунча тўғри чизик ўтказиш. AD ва AB кесмалар тўғри бурчак ҳосил қилади.

45° ли бурчаклар ҳосил қилиб бел-чирикчалар ўтказиш (13-расм, б)

1. Заготовка юзасини режалашга тайёрлаш.
2. Унда ясси бурчаклик билан АОВ тўғри бурчак яшаш.
3. Бурчак учидан ихтиёрый радиус билан бурчак томонларини кесиб, m ва n нукталарни ҳосил қиладиган ёй чизиш.
4. m ва n нукталардан ёйнинг ярмидан катта радиус билан белги ёйчалари чизиш ва бу белги ёйчалари кесишган К нуктани бурчак учи О нукта билан тўғри чизик ёрдамида бирлаштириш; ҳосил бўлган бурчакларнинг ҳар бири 45° га тенг бўлади.

60 ва 120° ли бурчаклар ҳосил қилиб белги чизикчалар ўтказиш (13-расм, в)

1. Заготовка юзасини режалашга тайёрлаш.
2. Урта нуктаси О бўлган АВ база чизикчани чизиш (10-расм, д).
3. Циркулни ихтиёрый (ОВ кесмадан катта бўлмаган) ўлчамга кериш.
4. О нуктадан (бурчакнинг учидан) белгиланган радиус билан, АВ база чизикни кесиб ўтувчи ёй чизиш.

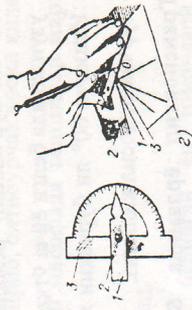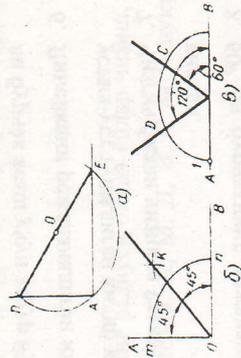

13-расм. Бурчак ҳосил қилиб режа чизиклари чизиш:

а — 90°, б — 45°, в — 60 ва 120°, г — транспортир ёрдамида

- 1 нуктадан, радиуснинг катталигини ўзгартирмасдан, циркуль билан ли бурчак ясаш учун зарур бўладиган белги ёйча чизиш.
2. Линейкани режаланадиган юзага унинг қирралари O ва C нукталар билан устма-уст тушадиган қилиб қўйиш.
3. Чизғич билан чизикча ўтказиш, у  $60^\circ$  га тенг бўлган COB бурчакни ҳосил қилади.

4.  $60^\circ$  ли бурчакнинг режаланишидан фойдаланиб, ўша радиус билан узунлигида белги ёйча ўтказиб D нуктани ҳосил қилиш.
5. Иккинчи  $60^\circ$  ли бурчакни ҳосил қилувчи OD чизикчани ўтказиб, 120 бурчакни ҳосил қиламиз.



### Г. Транспортёр ёрдамида берилган бурчаклар ҳосил қилиб бериш

1. Заготовка юзасини режалашга тайёрлаш.
2. Тўғри чизикча ўтказиш ва унда керн билан ихтиёрий нуктани белгилаш.
3. Чизикчага транспортёрнинг асоси 3 ни қўйиш.
4. Транспортёрнинг асосини чап қўл билан ушлаб туриб, ўнг қўл билан линейканинг энли учи 1 ни унинг стрелкасимон учи асосга чизилган бурчак билан градус бўлинимаси билан устма-уст тушмагунинга қадар буриш.
5. Линейкани винт 2 билан маҳкамлаш ва чизғич билан чизикча чизиш.

9-машқ. Ясси шаклларни режалаш

#### 1 (14-расм, а)

1-машқ. Ясси шаклларни режалаш

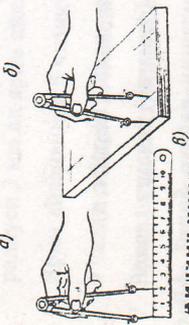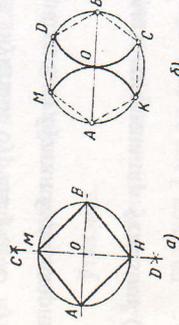

#### 14-расм. Ясси шаклларни режалаш

1. а—айлана ичига квадрат ясаш, б—айлана ичига олти-бурчаклик ясаш, в—тешик марказларини режалаш

Айлана маркази O ни белгилаш ва унга керн уриш ва бу нуктадан режалаш циркули ёрдамида айлана ўтказиш.

AB диаметри ўтказиш.

А ва В нукталардан берилган айлананинг радиуси билан ёйлар чизиш, улар айланани К, М, Д ва С нукталарда кесади. А, М, Д, В, С ва К нукталар айланани тенг олти қисмга бўлади.

Бу нукталарни чизикчалар билан бирлаштириб, олтибурчак ҳосил қиламиз.

### 15-расм. Айланаларнинг марказларини кидириб топиш

1. Заготовка юзасини режалашга тайёрлаш.

2. База ўрнида заготовканинг ишлов берилган ён томонлари қабул қилинсин.

3. Циркуль ёрдамида масштабни линейкадан 20 мм ўлчамни олиш.

4. Циркулни ўзгартирмай, заготовка қиррасидан иккитадан кесишувчи чизикча чизиш.

5. Чизикчалар кесишган нукталарда

тешиклар маркази учун керн уриб чуқурлаш.

10-машқ. Айлана марказларини кидириб топиш

### 15-расм. Айланаларнинг марказларини кидириб топиш

1. Заготовка юзасини режалашга тайёрлаш.

2. Бу нукталардан берилган айлананинг радиуси билан ёйлар чизиш, улар айланани К, М, Д ва С нукталарда кесади. А, М, Д, В, С ва К нукталар айланани тенг олти қисмга бўлади.

Бу нукталарни чизикчалар билан бирлаштириб, олтибурчак ҳосил қиламиз.

### 15-расм. Айланаларнинг марказларини кидириб топиш

а, б—бурчаклик-марказ кидиргич ёрдамида, в—режалаш аниқлигини текшириш, г, д—кернер-марказ кидиргич ёрдамида, 1—заготовка, 2—бурчаклик-марказ кидиргич, 3—линейка, 4—чизғич, 5—кернер, 6—фланец, 7—қўнғирок, 8—пружина, 9—қалпақ.

11-кўл билан бурчаклик 2 ни ва линейка 3 ни цилиндрнинг сиртига унинг сирти қисмида босиб туриш.

Ўнг қўл билан чизғич ёрдамида  $a$ — $a$  диаметрал чизикчани ўтказиш.

Бурчаклик-марказ кидиргични - бирор бурчакка буриш (тахминан  $90^\circ$  га иккинчи  $b$ — $b$  диаметрал чизикчани ўтказиш.

Айлананинг тўғри режаланганлигини режалаш циркули билан текшириш (расм, в), айлананинг марказига циркулнинг кўзгалмас оёқчасини қўйиш, б) унинг кўзгалувчан оёқчаси айлананинг бутун узунлиги бўйича устма-тушти керак.

**Б. Айланаларнинг марказини кернер-марказ кидиргич ёрдамида топish**  
Заготовкаи юзасини режалашга тайёрлаш.

Заготовкани пастки тореци билан плитага ўрнатиш, кўнгирок 7ни заготовканинг юқориги торецига заготовка кўпгирокда етарли аниқлик билан марказланадиган қилиб босиш (15- расм, г).

Чап қўл билан кўнгирокни вертикал вазиятда ушлаб туриш, ўнг қўл билан эса кернернинг каллаги 9 га болгача билан уриш (15-расм, д).

Агар заготовканинг тореци тўғри кесилган бўлса ва кернер-макидиргич заготовка торецига перпендикуляр ўрнатилган бўлса, режалаш амбажарилган бўлади.

*11-машқ.* Андаза бўйича режалаш (16- расм)

1. Заготовка юзасини режалашга тайёрлаш.

Заготовка 2 ни режалаш плитаси 1 га жипс тегиб турадиган қилиб ўрнатиш.

2. Андаза 3 ни режаланадиган заготовкага жипс тегиб турадиган қилиб қўйиш.

3. Чап қўлнинг бармоқлари билан андазани заготовкага босиш, ўнг қўлнинг бармоқлари билан эса чизғични олиш ва оғиш бурчagini ва чизғич босиш кучини ўзгартирмаган ҳолда андаза контури бўйлаб чизикча чизиб чиқиш.

*12- машқ.* Режа чизикчаларига керн уриб чиқиш

**А. Асбоб танлаш**

1. Кернер танлаш (17-расм, а) ва унинг ўлчамларининг, чархлан

бурчакларининг мос келишини текшириш.

2. Режалаш болгачасини танлаш:

а) В. М. Гаврилов болгачаси (17-расм, б), унинг кенг қилиб ясалган каллаги 1 га линза 2 қўйилган; ичи ковак ёғоч даста 3 нинг тореци копкак 4 билан ёпиб қўйилади, у кернерлар, чизғичлар сақланадиган пенал хизматини бажаради.

б) В. Н. Дубровин болгачаси (17-расм, в), унинг линзаси 5 бор. Дастанинг кесиб текисланган кирраси 6 га миллиметрларга бўлинган шкालали пўлат линейка 7 маҳкамланган.

Дастанинг торецида кернер 9 ва чизғич 8 ни сақлаш учун иккита тешик ўйилган.

**Б. Режалаш чизикчаларини оддий кернер билан кернлаб чиқиш**

1. Кернерни чап қўлнинг уч бармоғи билан ушлаш ва ўткир учини режалаш чизикчасига қўйиш, бунда кернернинг ўткир учи чизикчанинг ўртасига аниқ қўйилиши керак (17-расм, г); кернерни ўзидан нарига оғдириб, белгиланган нуқтага босиш.

2. Кернерни вертикал вазиятга келтириш (17- расм, д).


3. Болгача билан енгил зарб бериш.

**В. Чизикчаларга линзали болгача ёрдамида керн уриш**

1. Кернер 1 ни (18-расм, а) чап қўлнинг уч бармоғи: бош, кўрсаткич ва индиг бармоқлари билан ушлаш.

2. Кернернинг ўткир учини режалаш чизикчасига қўйиш.

3. Болгачанинг муҳрасига ўрнатилган лула 2 ёрдамида, кернерни бир оз индиг нарига оғдириб (18-расм,б), кернер ўткир учининг қўйилишини текшириш ва керакли нуқтага босиш.

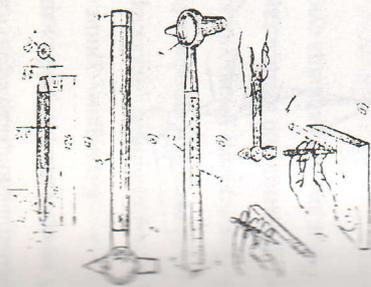


17-расм. Режа чизикчаларига кернер уриш:

кернер, 6 - В. М. Гавриловнинг режалаш болгачаси, в - В. Н. Дубровин режалаш болгачаси, е-кернерни режалаш болгачаси, 1—кенгайtirilgan линза, 2, 5—линзалар, 3, 6—даста, 4—копкак, 7—линейка, 8—чизғич, кернер



16-расм. Андаза бўйича режалаш:  
1 - режалаш плитаси, 2—чизикча, 3 - андаза, 4—чизикча

4. Болгачани ўнг қўлнинг уч бармоғи: ўрта, номсиз ва жимж бармоқлари билан камраб ушлаш; ката ва кўрсаткич бармоқларни дастанини сирти бўйлаб қўйиш; болгачанинг охириг учини кафтга тираш (18-расм б) кернерга аста-секин уриш.

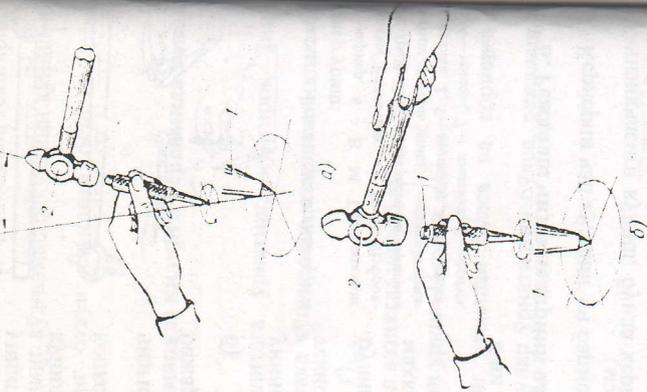

18-расм. Линзали болгача ёрдамида чизикчаларга керн уриш.  
а - кернерни режа чизикчасига қўйиш, б - керн уриш, 1 - кернер, 2 - лула

13- машқ. Режалаш асбобларини чархлаш

#### А. Чархлаш станогини текшириш

Чархлаш станогини текшириш: тўсиқларнинг борлиги ва тузуқли чархтошнинг маҳкам ва аниқ ўрнатилганлиги, чархтош ва подручник орасида зазор (2—3 мм); подручникнинг маҳкамланишининг пухталлиги; экран борлиги ва унинг маҳкамланишининг пухталлиги; маҳаллий ёритишни тузуқлиги.

#### Б. Кернерни чархлаш

1. Чархлаш станогининг экранчасини тушириш ёки химоя кўзойнақларни

такиб олиш, чархлаш станогининг двигателини юргизиб юбориш.  
3. Кернерни чап қўл билан ўртасидан ушлаш, ўнг қўл билан эса чархланаётган учига карама-карши учидан ушлаш (19-расм, а).

3. Кернерни унинг 50—60° га оғишини сақлаб турган холда чархтошнинг чеккаларида жойлаштириш; керперга енгил босиб, уни кернер ўқи агрофида ўнг қўл бармоқлари билан айлантириш.

4. Кернернинг ўтқир учи қизиши натижасида кернернинг иш қисми бушатил деб аталадиган термик ишлаш турига дучор бўлмаслиги учун уни даврий равишда суюқликда совитиб туриш керак.

5. Кернернинг чархланиш бурчагини андаза билан текшириш (19- расм, б). Юзанинг чархланган қисми марказининг силжишига қўл қўйилмайди.

#### В. Чизғични чархлаш

1. Чархлаш станогини тайёрлаш.  
2. Чизғични чап қўл билан ўртасидан ушлаш, ўнг қўл билан эса чархланаётган учига карама-карши учидан ушлаш (19- расм, в).

3. Чизғични чархтошнинг чеккаларида бир оз оғдириб жойлаштириш ва оғиш бурчагини сақлаган холда бир текисда енгил босиб, чизғични ўнг қўл бармоқлари билан бир текисда айлантириш; чизғични



19-расм. Режалаш асбобини чархлаш.  
а - кернерни чархлаш, б - кернернинг чархланиш бурчагини текшириш, в - чизғични режалаш асбобини чархлаш, г - режалаш циркулининг оёқчаларини чархланиш тўғрисидаги машқ.  
1 - тўғри чархланиш (оёқчаларнинг бир-бирига тегиб турмас), 2, 3 - нотўғри чархланиш (оёқчаларнинг узунлиги ҳар хил бўлиши, оёқчаларнинг учу бир-бирига тегиб турмас)

13—20° хосил қилиб чархлаш.

#### В. Кернернинг оёқчаларини чархлаш.

1. Чархлаш станогини тайёрлаш;

2. Кернернинг оёқчалари шундай келтирилсинки, улар бир-бирига жипс тегиб

турсин (19- расм, г).

3. Циркулни чап қўл билан ўртасидан (стопор винтидан нариро ушлаш; ўнг қўл билан икки оёқчанинг шарнирли бириккан жой ушлаш (19- расм, г).
4. Циркулнинг оёқчаларини чарх тошга нисбатан керакли бурчак қилиб жойлаштириш;
5. Аввал битта оёқнинг учини чархлаш; шундан кейин, оёқчалар вазиятини ўзгартириш ва иккинчи оёқчани чархлаш. Бунда ш интилиш керакки, оёқчаларнинг узунлиги бир хил бўлгани ҳолда симметрик бўлсин ва оёқчаларнинг текисликлари бир-бирига жипс турсин (19- расм, д, 1- поз.).
6. Циркуль оёқчаларининг ўткир учини қайроқтошда қайраб, ён ёқларни оёқчаларнинг ички текисликларидаги гудурларни кетказиш.

*Режалаш ишларида хавфсиз ишлаш қоидалари.*

1. Чизғичлар, циркулларнинг ўткир учларидан эҳтиётлик билан фойдаланиш керак.
2. Режалаш плитасини столга пухта ўрнатиш лозим.
3. Мис купороси эритмасидан эҳтиётлик билан фойдаланиш зарур.
4. Бузуқ чархлаш станогиди; кожух, экранча бўлмаганида; подручник бўлганда; чархтош билан подручник ўртасида 2—3 мм дан ортик э бўлганда; чархтошда тепиш бўлганда ишлаш ярамайди.

*Ўқувчилар дуч келадиган қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳа уларнинг олдини олиш.*

Айни тема юзасидан машқларни бажаришда ўқувчилар дуч келадиган асосий қийинчиликларга ва уларнинг тушуниб олиш хусусиятларини пасайишига уларнинг олдинги слесарлик операцияларини билмасликлари са бўлади. Баъзан металлга олдиндан ишлов бермасдан режалаш ишлар бажарадилар ва ҳамма вақт ҳам режалашни кейинги ишлов бериш билан қў олиб бормайдилар.

Текисликда режалашда ўқувчилар дуч келадиган биринчи қийинчилик шундан тозаланган юзанинг ифлосланиши натижасида буюм юзасининг мис купороси билан ёмон бўлишидир. Буюм юзасининг мис купороси билан яхши бўлишини таъминлаш учун юзани темир чўтка билан тозалаш керак. Мис купоросини сувда суюлтириш ва буюмнинг юзасини мўйқалам билан бўяш керак. Буюмнинг юзасини сув билан намлаб кейин уни мис купороси бўлаги билан ишқалашга йўл қўймаслик лозим, бунда мисс купоросининг зарарли таъминини ёдда тутиш керак.

Чизғич билан бўйлама чизикчалар ўтказишда ўқувчилар кўпинча миллиметрли линейкани жойдан қўзғатиб юборадилар ва натижада чизикчалар тўри чиқади. Миллиметрли линейка жойда силжиб кетмаслиги учун уни буюмга чап қўлнинг кенг қилиб керилган бармоқлари билан шундай жипс қилиб туриш керакки, бунда бармоқлар линейкани ўртасидан эмас, балки четларидан босиб турсин.

Чизикчалар ўтказишда ўқувчилар иккига хатога йўл қўядилар: юзанини жуда оғдириб юборадилар, бунинг натижасида у металлга ўйиб қирамайди, балки мис купоросини кириб кетади, холос; чизғични юзата юзасига кичик бурчак хосил қилиб ушлаб, унинг металлга ўйиб киришига олиниши зарур;

Чизикчалар чизғичнинг бир ўтишида эмас, балки 2—3 ўтишида аниқ чиқади. Бунда чизикчалар кенг бўлиб, баъзан эса қўшалок бўлиб чиқади. Чизикчаларни чизғичнинг бир ўтишида ўтказиш зарур.

Белги чизикчаларига керн уришда ва белги чизикчалари бўйича керн бурчаклари хосил қилишда ўқувчилар маълум қийинчиликларга дуч келадилар. Бундай ҳолга кўпинча катта бурчак хосил қилиб чархланган кернер сабаб бўлади.

Керн ўйикчалари аниқ белги чизикчалари бўйича чиқиши учун кернерни қийинчиликларга устига қўндалангига юргизиб киритиш лозим. Кернер белги чизикчага кирганидан кейин у тўғри бурчак хосил бўлгунча қийинчиликларга устига қўндалангига киритиш зарур.

Ўқувчилар кернер ўйиқларини қалин қилиб қўйиб, улар режаланадиган жойнинг атрофини ўраб чиқадилар. Бундай режалаш чиқади, белги чиқикчалари билан устма-уст тушмайдиган керн ўйиқлари кўлайиб кетади. Натижада ишлов берилганидан кейин буюм четлари ўйиқчаларининг қолган излари билан ўйдим-чуқур бўлиб қолади. Ўйиқларини тўғри чиқик бўйича 10-50 мм оралатиб ва албатта чиқикчалари кесишган жойларда қўйиш керак. Керн ўйиқчалари бир чуқурликда чиқиши учун кернлашни режалаш болғачаси билан бир хил билан уриб бажариш лозим.

Айланаларни режалашда ўқувчилар бошқа қийинчиликларга дуч келадилар. Улар циркулни маълум ўлчамга созлаётганларида, одатда, бараш маҳкамлаш вақтида уни сирғалтириб юборадилар. Циркуль сирғат кетмаслиги учун уни барашка турган оёғидан чап қўл билан ушлаш керак. Айланани олдин буюмда эмас, балки металл бўлагида режалаб олиш таътилади. Бунда ҳосил бўлган айлана миллиметрли линейка ёрдамида ўлчан Одатда айлананинг ўлчами бирданига белгиланмайди, аммо ўлчам топилганидан кейин режалашни дарҳол буюмга қўйиш мумкин.

Режалаш муҳим операция эканлигини ёдингизда тутинг: режалаш тўқнаб бажарилганда хатто сифатсиз детални ҳам ишлов бериш учун тайёрлаш мумкин ва, аксинча, режалаш ёмон бажарилганда яроқли заготовкани ҳам бузиб қўйиш мумкин.

*Ўқувчилар 1—13- мащқларини 2 - ўқув - ишлаб чиқариш картасини бажаришлари натижасида ўқувчилар:*

қўйиладиганлигини билишлари керак:

текисликда режалашнинг вазифаси ва уни бажариш усуллари режалашда ишлатиладиган асбобларни ва мосламаларни; иш ўрнини ташкил қилиш қоидаларини ва режалаш ишлари вақтида меҳнат хавфсизлик қоидаларини; режалашда юз бериши мумкин бўлган нуқсонларни ва уларни олдини олиш ҳамда бартараф этиш усулларини билишлари; деталларни юзасини режалашга тайёрлашни; контурларни режалашни ўлчамлар

қоидалар бўйича бажаришни: кернер, чизгич ва циркуль оёқчаларини режалашни ва кировини тўқишни; меҳнат хавфсизлиги қоидаларига риоя қилишни; иш ўрнини тўғри ташкил қилишни; нуқсонлар ҳосил бўлишининг олдини олишни; режалашда ҳосил бўладиган нуқсонларни бартараф этишни билишлари керак.

### 3. Ўқув-ишлаб чиқариш картаси. МЕТАЛЛ ҚИРҚИШ

Ўқув мақсади: иш ўрнини рационал ташкил қилишни; деталларни режалаш, зарб бериш, асбобларни чархлаш, қирқиш, ёриш ва тешик очиш усулларини; механизациялаштирилган асбоблар билан ишлашни ўрганиш.

Иш объектлари: шпонка пазлари; кескич остиқўймалари; андазалар; қорғашинлар; химоя экранлари; сандонлар; плиталар; чархлаш станогли; Жихоз ва мосламалар: слесарлик дастоҳи, машк қилиш мосламалари; қорғашин кўзойнақлари; оёқ остига қўйиладиган панжарали тагликлар; тискилар; қорғашин экранлари; сандонлар; плиталар; чархлаш станогли; қирқиш болғаси.

Асбоблар ва материаллар: оғирлиги 500—600 г ли слесарлик қорғашинлари; зубилолар; крейцмейсерлар; арик очгичлар; андазалар; чизгичлар; штангенциркуллар; масштабли линейкалар.


Шартнома: Иш ўрнини тайёрлаш ва иш усулларини ўрганиш.

Жихоз ва мосламаларнинг ҳолатини текшириш

1. Слесарлик дастоҳини текшириш (қимирлайдиган верстақда ишлаш қарамайди).

2. Слесарлик тискиларининг пухта маҳкамлигини текшириш (жағлар тўла сиқилганида кетинги жағ олдинги жағдан банд бўлмаслиги керак; жағлар қатъий параллел бўлиши зарур; жағда синмаган, аник тишлар бўлиши керак).

3. Ички баландлигини ишловчининг бўйига мослаб ўрнатиш

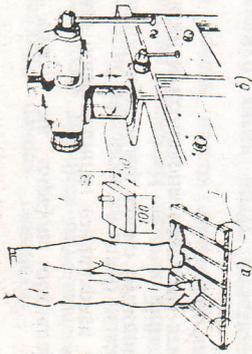

38-расм. Металл қирқишда тискиларнинг баландлигини қуйидагилар ёрдамида ростлаш:

а—оёк тагига панжара кўйиб, б—ростланмаган тискилар ёрдамида

тегиб турсин (5-расм, б). Агар тиски баланд бўлса, оёк тагига панжалари таглик қўйиш керак (38-расм, а). Бутуниттифок хунар-техника таълими трести тайёрлаган слесарлик верстақларида ишлашда панжара қўйишга ҳожат қолмайди, чунки уларда слесарлик тискисини баландлиги бўйича ростлаш мумкин (38-расм, б); шунинг учун уларни кўтариб туриш ва исталган томонга 360° га буриш мумкин.


### В. Иш вазиятида туришни машқ қилиш

1. Тискининг ўрта қисмига ёғоч брусок (39-расм, а) ёки машқ мосламаси ўрнатиш (39-расм, б) ва уни фақат қўл кучи билан қисиб қўйиш.

2. Тиски ўкига нисбатан ярим бурилиб туриш (тахминан 40° ҳосил қилинган) ва унинг қисмига ёғоч брусок (39-расм, а) ёки машқ мосламаси ўрнатиш (39-расм, б) ва уни фақат қўл кучи билан қисиб қўйиш.

1. Параллел тискида иш тирсақдан букилган чап қўлни жағига шундай қўйиш керакки, кў тўғрилаб очилган бармоқлари энг тегиб турсин (5-расм, а га қараңг).

2. Стул тискисиде ишлашда тискининг баландлиги шундай ўрнатилган бўлса, тирсақдан букилган, жағларига қўйилган чап қўл мушт қисилган бармоқлари билан энг

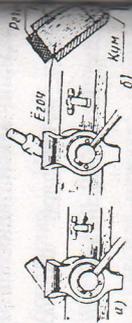

39-расм. Металл қирқишда иш вазиятида туриш:

а - тискига ёғоч брусча ўрнатиш, б - тискига машқ мосламасини ўрнатиш, в - ишловчи гаьда ва оёқларининг вазияти

3. Чап оёқни ярим қадам олдинга ташлаб туриш.

### Асбоблар танлаш

Болгача танлаш ва уни текшириш: болгачанинг дастага жипс ва пухта ўрнатилганини; болгача дастасининг тешикка пўлат поналар билан тўғри ўрнатилганини; даста кесимининг оваллигини ва учига томон бир текис бўлиши борганлигини; дастада кўзлар, дарзлар ва синиб ажралиб тушган оёқлар йўқлигини; болгача муҳраси юзасининг силлиқлигини ва бир оз кривизини; болгача ва муҳрада дарзлар ва синиб учган жойлар йўқлигини; даста массасининг (зубило энининг 1 мм ига 40 г хисобидан) ва дастаси оғирлигининг мослигини (500—600 мм).

4. Зубило танлаш ва уни текшириш: дарзлар ва синиб учган жойлар йўқлигини; зубило ён ёқлари ва ўрта қисмининг юмалоқланганлигини ва оғирлигининг мослигини; зарб берадиган қисмининг силлиқлигини ва қавариклигини, зарб берилмаган металлнинг оғирлигига қараб ўткирланиш бурчларини (35, 45, 60, 70°).

### Асбоб дастасини қамраб олишни машқ қилиш

1. Болгачани дастаси учидан 15—30 мм жой қолдириб ушлаш.


2. Дастани тўрт бармоқ билан қамраб ушлаш ва қафтга сиқиб; бош бармоқни

кўрсаткич бармоқ устига қўйиш ва колган бармоқларни

мақкам сиқиб (40-расм, а).

3. Зубилонни чап қўл билан ўрта қисмидан унинг зарб

берилмаган томони учидан 10—25 мм жой қолдириб

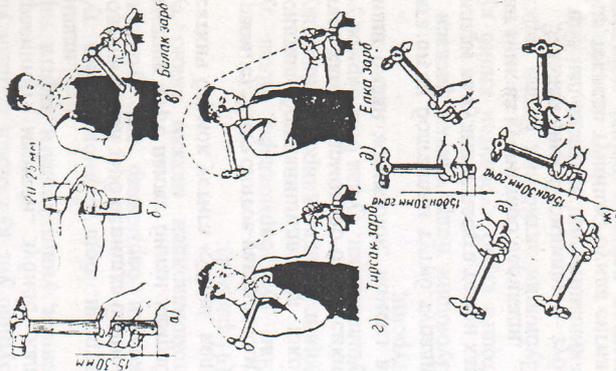

40-расм. Металл қирқишда асбобни қамраб ушлаш (а, б) ва зарб бериш усуллари (в—ж)

ушлаш. Зубилони қаттиқ сиқиб ушлаш ярамайди. Чап қўл зубилони фақат тутиб туриш ва киркиладиган жойга томон маънавиятда йўналтириб туриш керак (40-расм, б).

#### Е. Болғача билан зарб бериш усулларини машқ қилиш

1. Болғача билан панжа зарб бериш фақат панжаларни буқиш ҳисобланган ҳаракат қилдириш йўли билан бажарилади (40-расм, в); ешларда, металлдан юпка қиринди олишда қўлланилади.

2. Одатгадек кирқиб, ўргача калинликдаги металл қатламини олишга тик келганда тирсак зарбдан фойдаланилади. Тирсак зарбда қўл тирсак буқилади, шунинг учун зарб панжа зарбдан кучлироқ бўлади (40-расм, г).

3. Қалин қатламини қирқишда ва қатта текисликларга ишлов беришда зарбдан фойдаланилади. Қўл елкада ҳаракатланади, қатта силтов ва мақсад зарб — елка зарб ҳосил бўлади (40-расм, д). Зарб аниқ қилиб, болмуҳрасининг маркази зубило каллагининг марказига тушадиган қилиб берилади.

#### 4. Болғача билан зарб беришда бармоқларнинг дастада:

а) дастани тўрт панжа билан камраб олиш ва қафтга сиқиб; бош бармоқ кўрсаткич бармоқ устига қўйиб, қолган ҳамма бармоқларни эса қаттиқ сиқиб (40-расм, е). Улар силтов вақтида ҳам, зарб вақтида ҳам шу вазиятда қолади;

б) силташ бошланишида қўл юқорига ҳаракатланганда болғача дастаси ҳамма бармоқлар билан сиқиб ушланади. Кейин қўл юқорига қўтарилиб, болғача билан жимжилок, номсиз ва ўрта бармоқлар аста-секин очилади. Орқага оғган болғачани тутиб туради (40-расм, ж). Сўнгра очилган бармоқлар билан қўлнинг пастга томон ҳаракати тезлаштирилади. Натижанда болғача билан аниқ ва кучли зарб берилади.

Зарблар аниқ берилиши — зубило юмалоқланган қисмининг аниқ ушланган ва бир текисда тушиш, бунда енгил кирқишда минутига тахминан 60 зарб оғир кирқишда 40 зарб берилиши керак.

#### 2-машқ. Асбобларни чархлаш

#### А. Станакни ишга тайёрлаш


Станокни кўздан кечириш ва уни юргизиб юборишга тайёрлаш (41-расм, а) қимоя курилмаларнинг ишончилигини; подручник 11 билан абразив дасташи 1 орасидаги 2—3 мм зазорнинг таъминланганлигини (подручникни юргизиш болти 10 ёрдамида суриш йўли билан зазорни ростлаш); узатмалар 6 ва узатмалар 5, подручник 11 нинг, химоя экрани 4 нинг ишончилигини, узатмалар 9 да совитувчи суюклик борлигини текшириш.

#### Б. Зубилони чархлаш

1. Экранча 4 ни тушириб уни пружинаси билан қайтариш; узатма 2 билан барашка 3 ёрдамида маҳкамлаш ва магнитли юргизичнинг қнопкаси 8 ни босиб, двигателни юргизиб юбориш;
2. Зубило ўнг қўл билан шундай ушланган синки, унинг каллагига қафтга тиралиб турсин, бош бармоқ устига турсин, қолган бармоқлар эса зубилони ён томонларидан маҳкам сиқиб турсин (41-расм, а);
3. Чап қўл бармоқлари билан зубило унинг тигига яқинроқ жойдан шундай ушлансинки, бунда бош бармоқ устида турсин;
4. Зубилони подручникка фаскаси чарх тошга қараб турадиган қилиб қўйиб.

Зубилони эҳтиётлик билан чархтошга яқинлаштириш ва фаскадан бир текис металл қатлами олиш; зубилога бир текис ва енгил босилсин;

А. Зубилони чархтошга иккинчи фаскаси билан буриб қўйиб ва бир текис

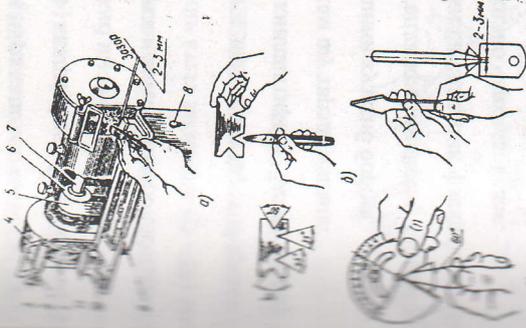

1-расм. Асбобни чархлаш:  
1 - зубило чархлаш, 2 - зубилонинг бурчлагини андаза билан текшириш, 3 - зубилонинг чархлаш бурчлагини универсал бурчак ўлчагич билан текшириш, 4 - чархтошда қирқиб олиш, 5 - қирқиб олишда қалинликни андаза билан текшириш; 1 - чархтош, 2 - пружина, 3 - барашка, 4 - химоя экранчаси, 5 - узатмалар, 6 - шкив, 7 - вал, 8 - магнитли қнопкаси, 9 - сув совитувчи, 10 - ростлаш болти, 11 - подручник

Текис ва енгил босилсин;

А. Зубилони чархтошга иккинчи фаскаси билан буриб қўйиб ва бир текис

металл қатлами олиш (фаскаларнинг эни бир хил бўлишини қамраб олиш);

6. Зубилонинг ўта кизиби кетишига ва унинг бўшатилишига йўл қўйиб олиш (41-расм, а), бунинг учун уни ваннача 9 да совитиб туриш керак (41-расм, а);
7. Зубилонинг чархланиш бурчагини андаза (41-расм, б) ёки уни бурчак ўлчачиг билан (41-расм, в) текшириш. Биринчи ҳолда зубилонинг бурчагини андазадаги кесикка аниқ кириб туриши, ўк чизиги эса андазадаги чизигига мос тушиши керак.

#### В. Крейцмейселни чархлаш

Крейцмейселни ўнг қўлга олиш ва каллагидан бош бармоқ билан қамраб олиш (41-расм, г).

Крейцмейселни чап қўл бармоқлари билан тигига яқинроқ жойдан мустақил ушлаш.

Крейцмейселни подручникка фаскасини чархтошга қарагиб қўйиб унинг бошига эҳтиётлик билан чархтошга яқинлаштириш; фаскадан бир металл қатламини олиш; иккинчи фаскани ҳам шу тарзда ишлаш.

Чархлашда фаскаларнинг эни бир хил бўлишини кузатиб бориш. Э с л а т м а. Тез-тез чархлаб турилганда крейцмейсель каллагашининг тиги қалин тортади, шунинг учун унинг икки ён ёқларини фаска бошларини жойда 2—3 мм қалинликка эга бўладиган қилиб чархлаш керак.


Крейцмейселни сувга ботириб ваннача 9 да совитиш лозим, акс тартибдан товланиши бўлашади кетади.

Чархланиш бурчагини (41-расм, в) текшириш; фаскаларнинг қалинлигини андазада текшириш (41-расм, д).

3-машҳ. Металл қирқиш, қирқиб тушириш ва ариқчалар ўйиш

А. Текисликларни юза қирқиш ва ариқчалар ўйиш.

1. Тиски жағлари сатҳида режа чизиб олиш

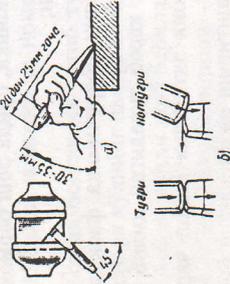

42-расм. Металл қирқишда зубилони тиски жағлари сатҳида қўйиш (а) ва унга болгача билан зарблар бериш (б)

металл қатлами олиш (заготовка ўлчама 50X X30X4 мм);

заготовка сиртида режа чизикчалари чизиб олиш;

заготовкани тискига кисиб, унинг тўғри ўрнатилганлигини текшириш, бунда режа чизикчаси тиски жағларига параллел бўлиши ва заготовканинг қириндига параллел кетмаганлигини текшириш; болгача ва зубилони текшириш (болгача дастасининг ўтказилишини, болгача зубилода бурчакларининг синиб учиб кетмаганлиги, муҳралари параллелмаганлиги, болгача ва зубилода ғудурларни текшириш);

тўғри иш вазиятини олиш (39-расм, в); зубилони тўғри ўрнатиш (42-расм, а); зубилога тўғри зарб бериш (42-расм, б) ва 2—3 мм қалинликдаги қириндидан, зубилонинг ўрта қисми билан қирқиш;

чизикча билан қирқиш чизигини текшириш — у тўғри бўлишига аниқлаштириш (бул қўйиладиган четта чизик  $\pm 0,5$  мм).


Тиски жағларидан юқори сатҳда режа чизиклари бўйича қирқиш (150X30X4 мм) ўнчамли заготовка);

а) заготовкада параллел режа чизикчалари ўтказиш (чизикчалар орасидаги масофа 1 ммдан);

б) режаланган заготовкани ўрнатиш, тўғрилаш ва уни тиски жағларининг орасида ўрта қисмида шундай сикиб қўйиш керакки, қирқиладиган режа чизикчаси тиски жағларига параллел бўлсин ва уларнинг сатҳидан 10—15 мм юқорида турсин;

в) зубилони тўғри ўрнатиш (43-расм, а);

г) деталнинг қирқиш бошланган томонининг қарама-қарши томонида фаска олиш (қиялатиб кесиш); фаскани металлнинг олинадиган қатлами ўлчамига

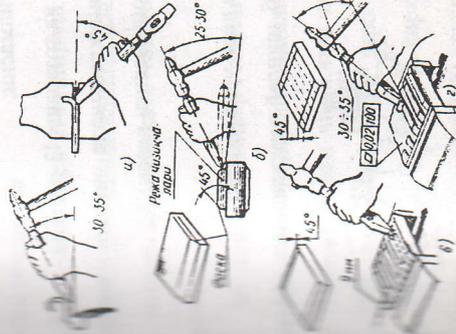

43-расм. Текисликларни қирқиш: а) зубилони қўйиш, б) фаска олиш, в) зарблар бериш, г) чизикчаларни қирқиб олиш

мослаб қирқиш керак (43- расм, б);

д) юзани зублионинг ўрта қисми билан режа чизикчалари бўйича қирқиш олинадиган қатлам қалинлиги бутун узунлиги бўйича бир хил (қўпи 0,5—1,0 мм, тозалаб қирқишда эса 0,2—0,5 мм) бўлиши керак; чизик қирқиш ташланмайди;

е) масштабни линейка билан қирқиш чизиғи текширилади, у тўғри чи бўлиши керак (йўл қўйилади-ган четга чиқиш  $\pm 0,5$  мм).

3. Кенг юзаларини қирқиш (100x50x30 мм ўлчамли заготовка):

а) заготовка юзасида ариқчалар (эни 6—9 мм) орасидаги масофани белги режа чизикчаларини ўтказиш (43-расм, г нинг юқорисидаги расм);

б) заготовкани тискида пухта, қийшайтирмастан шундай маҳкамлаб керакки, у тиски жағларидан 5—10 мм тепага чиқиб турсин;

в) зублио билан олд қиррада заготовканинг кетинги ва олдинги томонда 45° бурчак ҳосил қилиб фаска қирқиш (43- расм, в, г);

г) крейцмейселнинг қаллагига болғача билан тирсак зарб бериб, ариққ ўйиш (хар галги ўтишда 0,5—1,0 мм қалинликда қиринди олиш); о ўтишда ариқча деворлари чизикчаларига тегилмасин;

д) зублио билан чиқиқларни қирқиб ташлаш ва тозалаш (43-расм, г);

е) масштабни линейка билан тўғри чизикликдан четга чиқишни текши (четга чиқиш 100 мм узунликка 0,02 мм дан ошмаслиги керак).

4. Текис юзада ариқчалар ўйиш (44-расм, а):

а) ариқчалар режалаш ва режа чизикчаларига керн уриб чиқиш;

б) крейцмейселни ичкарасига (учига) қаратиб, шундай чархлансинки, (44-

а юқорисидаги расм), унинг кесувчи

қисми (тиғи) ички қисмидан энли бўлсин,

шунда крейцмейсель ариқчага бемалол сингади;

в) заготовка тискида шундай сиқиб

ўрнатилсинки, ариқчанинг туби тиски

жағидан 2—3 мм юқорида турсин;

крейцмейсель билан ариқчани хомаки ўйиш (қириндининг қалинлиги 1—2 мм), кейин узил-кесил ўйиш (қириндининг қалинлиги 0,5—1,0 мм).

д) Тик сиртда ариқчалар ўйиш (44- расм, б)

бу юзга режалаш биринчи уринишдан аниқ чикмаслигини ва кўпинча уни қирқиб янгидан чизишга тўғри келишини ҳисобга олиб, эгик сиртда қалам билан (чизгич билан эмас) эгри чизикли ариқчалар режалаш;

крейцмейсель-арик ўйгич Билан ариқча ўйиш, бунда аввал ариқчанинг бир томони ўртасига қараб, сўнгра иккинчи учидан ўртасига қараб ўйиш; ариқчалар

қирқилиши уч ўтишда бажариш керак: 1) ариқча ўйгичга болғача билан энгил қирқиб бериб, режа чизикчалари бўйича ариқчалар изи белгилаб чиқилади: 2)

қирқилишда профилини сақлаб, тозалаб қирқиш учун қўйим (0,5 мм) қолдирган режа ариқчани чуқурлатиш; 3) нотекисликларни текислаб, ариқчага талаб

қилин чуқурлик, кенглик ва ғадир-будурликни берган ҳолда ариқчанинг қирқилиши учундан бошлаб тозалаб қирқиш;

д) зублио радиус юзанинг қирқилиш сифатини текшириш (ён юзаларда ва тубида ариқчалар бўлмаслиги керак); ариқчаларкинг эни ва чуқурлигини радиус андаза

билан текшириш

Металлни қирқиб тушириш ва ўйиш

Металлни плитада қирқиб тушириш (45-расм, а):

а) заготовканинг иккала томонидан қирқиш жойларини бўр билан белгилаб

қилиш;


б) заготовкани залвар плитага (сандонга) ёки рельсга ўрнатиш, унинг қирқилиши учун жойларини белгилаш;

в) зублиони белги чизикчага вертикал қўйиш ва заготовканинг қалинлигига қараб, тирсак ёки елка зарб бериш; қалинлиги 2 мм гача бўлган лист

материалини бир зарб билан қирқиш мумкин, шунинг учун унинг та-ғига юмшоқ зублион остқўйма қўйиш керак; қалин лист ёки полуса материални олдин хар

қирқилиш томонидан қалинлигининг ярмигача қирқиб олиш керак, сўнгра қирқилган заготовкани турли томонларга букиб, плитанинг қиррасида ёки тискиларда

қирқилиш тексин синдирилади.

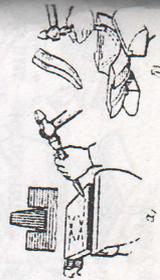

2. Доиравий кесимли металл киркиш (45-расм, б):

а) киркиладиган жойни бўр билан белгилаш;

б) зубилони белги чизикчаларга вертикал қилиб қўйиш; елка зарблар кесикни чуқурлаштириш, бунда ҳар талги зарбдан кейин заготовка айлан турилади;

в) кўп марта лаб керттишлардан кейин металл бўлагини синдириб олиш.

3. Заготовкани ўйиш (45-расм, в):

а) заготовкани чизмага мувофик режалаш;

б) киркувчи тиғи юмалоқланган зубилони олинг, чунки тўғри тиғли зубило ишлатилганда нотекис, погонали юза хосил бўлади;

в) зубилони шундай оғдириб ўрнагиш керакки, унинг тиғи режа чизикчаси I бўйлаб йўналсин (45-расм, в I поз.), сўнгра зубило вертикал вазиятга келтирилсин (45-расм, в дағи II поз.);

г) режа чизикчасидан 2—3 мм наридан, зубилога енгил зарблар бериб контур кертиклаш, кейин эса зубилога кучли зарблар бериб, контур бўйича киркиш;

д) листни ағдариш, қарама-қарши томон-ида аниқ белгиланган контур бўйича киркиш. Заготовкани бошқа томонга ағдариб қўйиб, киркишни тугаллаш.

Эслатма. Қалинлиги 8 мм дан ортиқ лист металл I ни қўи туширишда (45-расм, г) режаланган контурни олдин пармалаб олиш кер

қилиб ишлов берни режа чизиги 2 га параллел қилиб, парма диаметри-нинг ичидан каттароқ масофада режа чизиги 3 ни ўтказиш, унга тешикларнинг қилини белгилувчи керн қўйиш, шу кернлар бўйича тешиклар 4 пармалананди. Белгиланган марказлар бўйича тешиклар пармалаш, сўнгра пармаланган кернни юмшоқ металл ски ёғоч плитага қўйиш ва перемичкаларни кирқиб олиш.

Эслатма. Трубаларни киркиш (45-расм, д):

а) трубаларнинг киркиладиган жойини белгилаш;

б) трубаларни ёғоч тағликларга солқиланиб турмайдиган қилиб ётқизиш; зубилони трубадаги режа чизикчаларига вертикал вазиятда қўйиш ва трубани ёғоч атрафда аста-секин айланттириб бориб, у киркилиб тушгунга қадар тирсак зарблар бериш.

Эслатма. Катта диаметри трубаларни кирқишда:

а) труба кирқиб тушириладиган чизикни режалаш ва бир-биридан тенг атрафларда керн уриб чиқиш;

б) керн урилган жойларда паррон (очиқ) тешиклар пармалаш ва уларга ёғоч атрафлар (ноналар) тиқиб қўйиш;

в) трубани ўқи атрафда айланттириб туриб, зубило ёки крейцмейсель билан перемичкаларни кирқиб ташлаш;

г) труба торецидаги чиқиқларни тозалаб кирқиш.

Эслатма. РМ пневматик кирқичи болғачасида ишлаш


а) РМ кирқичи болғачаси билан хавфсиз ишлашга оид инструкцияни ўрганиб олиш.

б) РМ пневматик кирқич болғачасининг конструкцияси ва ишлаш принципи билан танишиш (46-расм, а).

в) Ствол 6 нинг тешигини ва асбобнинг қуруғини тозалаб артиш.

г) Асбоб ствол 6 га шундай тизгизлао утказилсинки, ишлаш вақтида киркувчи кернни даста текислигига перпендикуляр жойлашсин.

д) Корпусдаги махсус мойлаш тешигига мой қўйиш. Тепки 3 ни босиш ва тешик қилиб болғачанинг ички иш органларини мойлаш.

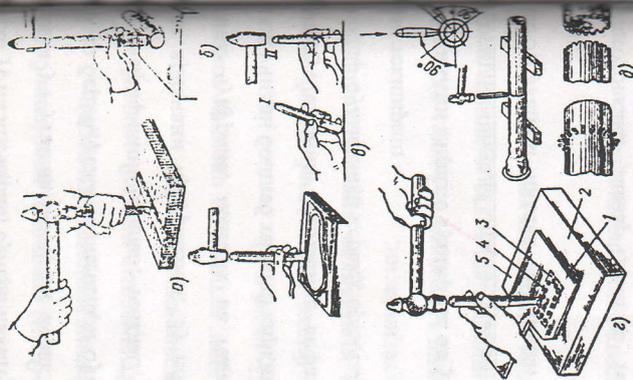

45-расм. Текисликларни кирқиш ва ариқчалар ўйиш:

а - полоса металлни плитада кирқиш, б - доғи равий ёсими металлни кирқиш, в - қалинлиги 8 мм гача бўлган лист металлдан тайёрланган заготовкани кир-қиш, г - қалин лист металлдан тайёрланган заготовкани кирқиш, д - труба кирқиш, 1 - заготовка, 2, 3 - режалаш чизиклари, 4 - тешик, 5 - ёғоч ён металл плити, 6 - зубилонинг тегишлича қия ва вертикал вазияти.

6. Қўлқоплар ва химоя кўзойнақлари кийиб олиш.

7. Болғачани дастасидан ўнг қўл билан ушлаб, бош бармоқни тепкига қочқич билан болғача стволнинг учидан сиқиб ушлаб, зубилони қочқичга йўналиштириш (46- расм, б, в); пневматик болғачани унинг асбоб вазиятига қўйилганидан кейингина ишга тушириш.

8. Зубилони киркувчи кирраси билан деталнинг ишлов бериладиган

жойига ишлов бериладиган сиртта нисбатан 30—35 бурчак ҳосил қилиб қўйиш.

9. Болғачага икки қўлаб босиб тепки 3 ни босиб, болғачани ишга тушириш. Золотник 4 нинг вазиятига қараб, ҳаво корпус

ичидаги канал орқали иш йўли 5 нинг камерасига келади ва ургич 5

ни ўнг томонга итариб, асбобнинг қўруғини ҳаракатга келтиради. Иш

йўли охи-рида золотник ҳаво босими таъсирида сурилади ҳаво камери келади ва тесқари салт юриш бажарилади. Жараён шу иш такрорланаверади.

Иш вақтида болғачани бир жойдан иккинчи жойга кўчиришда шланг оуралиб, ҳалқаланиб ёки тарангланиб қолишига йул қўйиш ярамайди.

10. Иш тугагач: трубороводдаги жумракни беркитиб қўйиш; болғачани тармоғидан ажратиб; болғачани чиқариб олиб, чанг, ифлосликлардан *Металл қирққишда хавфсиз ишлаш қоидалари*

Асбобни чархлашда экранчани тушириб қўйиш ёки химоя кўзойнақларини олиш керак (39-расм, в га қаранг).

Ишда фақат тузук асбобдан фойдаланиш зарур.

Қўлларни шикастланишдан сақлаш учун (таълим беришнинг бошланғич даврида)

Ўқувчиларнинг қўлидаги зу-бнилога сақлагич резина шай-балар кийди-рилган бўлиши (47-расм, а) қулга эса химоя шитчаси кийиб олиш керак (47-расм, б).

Қирққишда химоя шитча-ларидан фойдаланиш лозим (47-расм, в).

Подручник билан чархтош орасидаги зазорни ўрнатишга алоҳида эътибор бериш лозим, у камида 2-3-мм булиши керак; зазор подручник Ани суриш йўли билан ростланади (47-расм, г); подручник чархтошдан жуда уюқлашиб кетганда зубило ичкарига тортилади, натижада чархтош еннади ва ишловчини жароҳатглайди.

Зубило, крейцмейселларни чархлашда қўл билан ушлаб туриш уруларининг бажарилишига қатъий риоя қилиш керак.


Қирққилган юзадаги ва плитадан кириндини қўлда олиб ташлаш ярамайди, қўл яраланмаслиги учун чўткалардан фойдаланиш керак.

Асбоб иш вазиятига ўрнатилгандан кейингина унга сиқилган ҳаво бериш лозим.


Иш вақтида шлангни узиш ва улаш ярамайди.

Ўқувчилар дуч келадиган типик қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар уруларнинг олдини олиш

Металл қирққиш вақтида ўқувчилар учун асосий қийинчилик аниқ зарб қилиши ўрганиб олиш керак. Бу иш олдин панжа зарб беришни, кейин тирсақ

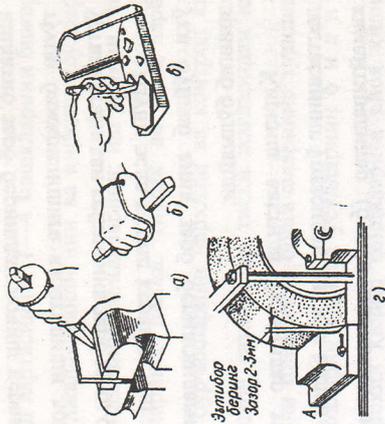

47- расм. Металл қирққишда хавфсиз меҳнат қилишни таъминлаш воситалари:  
а - сақлагич резина шайбалари-қўлларни химоя қилиш шитчасаси, в - сақлагич шитча, г - чархтош билан подручник орасидаги тўғри зазор

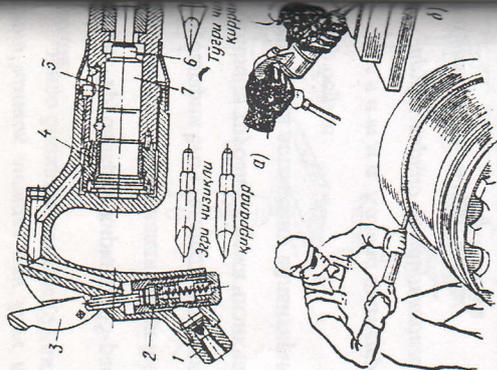

46- расм. Қирққиш болғачаси РМ тузилиши (а) ва у билан ишлаш усули (б, в):  
1 - штулер, 2 - клапан, 3 - тепки, 4 - золотник, 5 - йўли камераси, 6 - ствол, 7 - салт юриш камераси ургич

зарб беришни, сўнг елка зарб беришни ўрганиб олишни талаб қилишлатиб зарб беришдан қочиш керак. Бутун эътибор силтовнинг ва тўғри бажарилишига қаратилиши лозим. Фақат тўғри ва аниқ зарб ўрганганидан кейингина зарб кучи оша боради.

Шуни эсда тутиш керакки, қирқишдаги зарб кучи болгача билан ўқи бўйлаб аниқ зарб берилгандагина хосил бўлади, бунга эса беришиб бўлмайди.

Қирқиш вақтида ўқувчилар типик хатога йўл қўядилар: дастасининг ўргасидан ўнг қўл билан ушлаб оладилар ва бу билан зарб камайтирадилар (бумда дастанинг чиқиб турган қисми ишлашга беради), чап қўл билан эса зубилони унинг қирқувчи қисмига яқин ушланади (бунда зубилонинг каттагина қисми ташқарига чиқиб турган ноаниқ зарб). Бу хатони тезда йўқотишга интилиш керак.

Кўпинча ўқувчилар қирқиш суръатини бузадилар, одатда, керак 3 марта тезроқ қирқишади. Натихада ишловчи ўнг қўлнинг мушкетер силтов охирида ҳам, зарбдан кейин ҳам бўшашмайди; болғачанинг беришидан дам олнш учун фойдаланилмайди, шунинг учун тез қолинади. Шундай қоида мавжуд: панжа зарб тез суръат билан, тирсақ зарблар секин суръатлар билан берилади. Секин суръатда ўқувчи чарчаб ва қирқиш усуллари ҳамма элементларининг тўғри бажарилаётганини яхшироқ кузатиб туради.

Ўқувчилар кўпинча қирқиш вақтида зубилони тик қўядилар (тез катта бурчак хосил қилиб), натижада зубнло металлга қиялаб кесиб тиски жағларига урилиб ўтмаслашади ва уларни бузади. Баъзан нотўғри бажарилади: тиски жағлари ўқларига нибатан 45° бурчак ҳосил қирқиш ўрнига деярли тиски жағлари бўйлаб қирқилади.

Тепадан ёки ён томондан уришдан, дастгоҳга нисбатан қорун томонга ҳаддан ташқари буришдан қочиш керак. Плитада қирқишда ўқ елка орқасидан силтов бериш ўрнига тепадан уриб нотўғри қирқадилар. Иш вақтида ҳисобга олиниши керак бўлган ва йўл қўйилиши

типи хатолар ана шулардан иборат.

Ўқувчи 5-ўқув-ишлаб чиқариш картасининг 1—4 машқларини бажариши натижасида: қирқишнинг нимага мўлжалланганлигини ва қирқиш усулларини; қирқиш асбобларини ва улардан фойдаланиш қоидаларини; иш ўрнини ташкил қилиш ва хавфсиз ишлаш қоидаларини; панжа, тирсақ ва елка зарблари қоидаларини; зубило ва крейпмейсель бурчакларини чархлаш ва контрол қилиш қоидаларини; металлни тиски жағлари сағҳида ва тиски жағларидан юқори қисмига қирқиш усулларини; қирқувчи пневмагик болғачаларнинг тузилишини; улардан ишлаш усулларини; трубаларни қирқиш усулларини б и л и ш и; қирқиш ишлаш ва иш ўрнини ташкил қилиш қоидаларига риоя қилишни; панжа, тирсақ ва елка зарблар билан қирқишни бажаришни; металлни тиски жағларидан юқори сағҳида ва тиски жағларидан юқори сағҳида қирқишни бажаришни; металлни тиски жағларидан юқори асбобни чархлашни ва чархлаш бурчагини текширишни; қирқиш усулларини асбоблардан фойдаланишни; трубаларни қирқишни қоидаларини у д л а л а й о л и ш и к е р а к.

## ЎҚУВ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КАРТАСИ. МЕТАЛЛАРНИ ЭГОВЛАШ

Ўқув мақсади: усуллар комплексини ўрганиб олиш; иш ўрнини ва қирқиш усулларини рационал ташкил қилишга; эговлашда тўғри иш вазиятини эгаллашга; қирқиш усулларини эговлашда эговни мувозанатлаштиришга; турли заготовкларни қирқишга, юқори иш унумли мосламалар ва механизациялаштирилган қирқиш усуллар билан ишлашга ўрганиш.

Иш объекллари: ўлчамлари тахминан 80x100 ёки 30x80 мм бўлган металл заготовклар, материал — чўян (қуйма), лекало линейкалар (қалинлиги 4—6 мм бўлган); металл деталларнинг параллел томонларини эговлашда; квадрат муҳрали деталлар (параллел томонларни 30 мм гача эговлашда); кескич туткичлари; бурчаклилар; бурчаклиқлар; призмалар; парма, зубило ва кескичларнинг қирқиш усулларини текшириш учун андазалар; турли фасон деталлар; қирқиш профили андазалар; кронциркуль оёқчаларининг заготовкaları; турли таъки калитлари; турли ишлаб чиқариш заготовкaları.

*Жидозлар ва мосламалар:* эговлаш-жилолаш станогى ОЗС; эговлаш станогининг шлангли электр машинкалар; тискили слесарлик дастгоҳлари; призмалари; намёткалар; кондукторлар; устқўйма жағлар; режалаш плиталари; *Асбоб ва материаллар:* дасталар ўрнатилган ва дастасиз, узунлиги 300 мм бўлган, тишлари 1, 2, 3, 4, 5-номерли ўтмас тумшукли ясси эговлаш квадрат муҳрали слесарлик болғачалари, кронциркуль; штангенциркуль; линейкалар; эговлар ва турли профилли ва тишларининг номерлари тискили бўлган эговлар ва надфиллар; дастарралар; текшириш линейкалари; бурчакликлар; чизғичлар; кернерлар; режалаш болғачалари; турли андоздаги слесарлик зубилолари; крейцмейселлар; пармалар; фрезалар-шарошлар; чўткалар; бўр; лак.


*1-машқ.* Иш ўрнини тайёрлаш

#### А. Иш ўрнини ташкил қилиш

1. Олдин берилган тавсиялардан фойдаланиб (1-ўқув-ишлаб чиқаргасига қаранг), иш ўрнини ташкил қилиш.

2. Оёк остига қўйиладиган таглик (панжара) дан (48- расм, а) ёки кўтариладиган тискили верстаклардан (48- расм, б) фойдаланиб, тискини ўз бўйига мослаб ўрнатиш.

3. Заготовка тискида фақат қўл кучидан фойдаланиб қисилиши керак (тузуқ тискида бу куч маҳкам қисиб қўйиш учун мутлақо етарлидир). Болғача билан тиски винтининг дастасига уриш йўли билан заготовкани тискида қисишга мутлақо йўл қўйиш мумкин эмас, бунда винт резьбаси узилиб кетиб, тиски ишдан чиқиши мумкин.

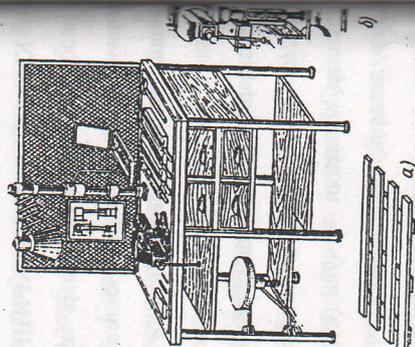

48- расм. Эговлашда иш ўрнини ташкил этиш.  
а—слесарлик верстакга ва оёк остига қўйиладиган панжара, б—кўтариладиган

Эговлар танлаш ва уларга даста ўрнатиш

Ишлов берилмаётган заготовканинг шаклига қараб (ясси, доира, квадрат, ярим доира кесимли, эговлар ва хоказо) эгов профилини танлаш.  
Эгов узунлигини танлаш.  
Ишлов берилмаётган заготовкадан 300 мм узун бўлиши керак).

Металлнинг олинадиган каглами қалинлигига ва заготовкага ишлов бериш гадир-будурлигига қараб, эговни тишига кўра танлаш (№ 0,1 — йриқ эговлар, № 2,3 — майда тишли эговлар, № 4,5 — майин эговлар).

Дастани верстакка уриб (49 - расм, а) ёки дастани болғача билан уриб (49- расм, б) эгов куйругига ўрнатиш.


Эски дастани (зарурат бўлганда) ё халқага болғача билан қараб чиқариб олиш керак, ёки агар эгов катта бўлса, уни плитага қўйиб, даста халқасини плита четига кескин қилиб уриш керак, шунда даста унг қўлда қолади, эгов эса ундан олиб кетади.

Эгов дасталарнинг ўлчамлари ва узунлигига қараб 2-расмдан олинади.


Эговни мувозанатлаш

#### А. Эговлашдаги иш вазиятини ўрганиш

1. Тиски олдида унинг ўкига нисбатан 45° бурчак ҳосил қилиб, ярим бурилиб, тўппа-тўғри ва турғун туриш (50- расм, а).

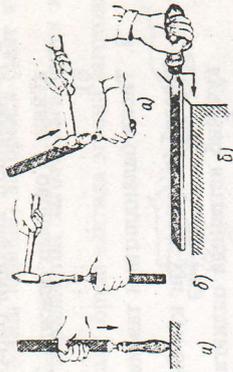

49- расм. Дасталарни эгов куйругига ўрнатиш.  
а—дастани верстакка уриш йўли билан, б—болғача ёрдамида

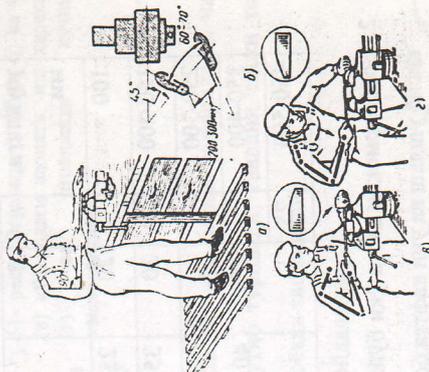

50- расм. Эговлашда иш вазияти:  
а—тавданинг вазияти, б—оёкларнинг вазияти, в—эговга сал-пал босиш, г—эговга кучли босиш

2. Оёқларнинг кафтини бир-бирига нисбаган 60—70° бурчак ҳосил қўйиш. Товонлар орасида 200—300 мм масофа бўлиши керак (51-расм, б).

3. Тиски баландлигини тавсиялардан фойдаланиб (1-картага қараган) мослаб ўрнатиш: ўнг қўл билан босиш заифлашиб, чап қўл билан кучайиб кетганида олдинга томон қия эговлаш содир бўлиши (50-расм, в); ўнг қўл билан босиш кучайиб, чап қўл билан заифлашганда орқага томон қия эговлаш содир бўлади (50-расм, г).  
**Б. Эговлашдаги иш ҳаракатларини ўрганиш ва эговни мувозанат қилиш.**  
 1. Унг қўл билан дастанинг учидан шундай ушлаш керакки, дастани овалсимон учи кафтнинг юмшоқ жойи-га тиралиб турсин (51-расм, а).

## 2. Эговлар учун ёғоч дасталарнинг ўлчамлари

Эговнинг узунлиги, мм	Дасталарнинг ўлчамлари, мм						
	h	B	C	d	E	D	L
100		20	25	22	19	33	96
150-200	20	30	35	25	21	37	105
250-300					22	40	113
350-400		35	40	27	25	43	124
450-500	25			29	27	46	135

2. Бош бармоқни даста ўқи бўйлаб қўйиб, қолган бармоқлар билан дастани қисиб ушлаш ва уни кафтга босиш (51-расм, б).

3. Чап қўлни кафти билан эговнинг учидан 20—30 мм масофада қўндаланг қилиб қўйиш (51-расм, в); бармоқларни бир оз букитиб, лекин солқилатмаслик лозим; чап қўл тирсагини бир оз кўтариш (51-расм, г).

4. Эговни равон, минутига 40—60 ҳаракат қилиб, катъий гориш

ҳолатда иккала қўл билан олдинга (иш юриши) ва орқага (салт юриши) шундай юргизилсинки, у ишлов берилаётган заготовкага бутун юзаси билан тегиб турсин (51-расм, г); салт юриш вақтида эговни заготовкадан умаслик керак.

Унг ва чап қўлларнинг кучи тақсимлансин:

а) эговни фақат уни олдинга эговлашдагина, унга ўнг ва чап қўллар билан босиш кучининг тақсимланишига, яъни эговлашдагина катъий риоя қилган босиш керак (51-расм, д);

б) иш юриши бошланишида асосий босишни чап қўл билан бажариш, ўнг қўл билан эговни горизонтал вазиятда тутиб туриш керак;


в) иш юришининг ўртасида ҳар икки қўл билан эговга босиш кучи бирига тақсимлансин;

г) иш юриши охирида асосий босиш ўнг қўл билан бажарилади, чап қўл билан эса эгов горизонтал вазиятда тутиб турилади; гавдани тиски томонга олтириш керак; гавда оғирлиги чап оёққа ташланади.

Б. Эговлашда тренажёрлардан фойдаланиш

А. Пластинкали тренажёрдан фойдаланиш (52-расм)

1. Юлка ҳалқа 1 ни олиш
2. Ҳалқа 1 нинг ёни 2 ни слесарлик тискисига қисиш.
3. Ҳалқанинг ёни 3 га ёғоч пластинка

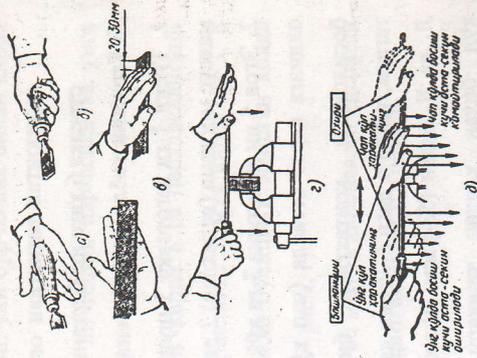

51-расм. Эговнинг УНГ (а, б) ва чап (в) қўллардаги вазияти, иш ҳаракати (г) ва эговлашда кучнинг тақсимланиши



52-расм. Пластинкали тренажёр: 1—ҳалқа, 2, 3—ҳалқанинг ёнилари, 4—ёғоч пластинка, 5—шкала, 6—стрелка



#### эговлаш (62-расм, а)

1. Заготовккага бутун контурни чизмага мувофик кўйиб чиқиш.
2. Намётка 4 ни тискига ўрнатиш, намётка ўз чиқиги 1 билан кўйиб жагда ётиши керак.
3. Ишлов берилмаган заготовка 2 ни тискининг кўзгалувчан жағи намётканинг текислиги 3 орасига жойлаштириш.
4. Тискини бир оз қиспиш ва режа чиқикчасини намётканинг юз кыррасига мослаб келтириш (массаси 100 г ли болгача билан заготовка рамкада режа чиқикчалари рамканинг иш текислиги билан уст тушмагунича аста-аста уриб суриш).
5. Рамкани заготовка билан бирга узил-кесил қисиб кўйиш.
6. Заготовканинг чиқиб турган қисмларини катта тишли эгов билан эговлаш, бунда эговнинг қатъий параллел ҳаракатлантиришга риоя қилинмаган керак, у мосламанинг иш юзасига 0,3—0,5 мм га етмасин.

7. Заготовкани майда тишли эгов воситасида текислик билан бир тюзалаб эговлаш, яъни эгов юзада сирпана бошлагунча эговлаш. Намёткадан фойдаланиш юқори аниқликни таъминлайди ва де текширишнинг ҳожаги қолмайди.

#### Б. Металл рамкада эговлаш (62-расм, б)

1. Заготовкани чизмага кўра режалаш.
2. Ишлов берилмаган заготовка 6 ни рамка 5 га кўйиш ва винтлар 7 билан оз қиспиш.
3. Урнатилишни аниқлаштириш, бунинг учун заготовкадаги белги рамка ички кыррасига мос келишига эришиш керак.
4. Винтлар 7 ни узил-кесил қотириб кўйиш.
5. Рамкани заготовка билан бирга тискига ўрнатиш.
6. Пластинани олдин катта тишли эгов билан учигача 0,3—0,5 мм га етказмасдан эговлаш.
7. Эгов рамка текислиги бўйлаб сирпангунга қадар пластинани майда тишли эгов билан узил-кесил эговлаш.

8. Рамкани тискидан чиқариб олиш.

9. Винтларни бўшатиш ва пластинани олиш.

10. Металл рамкадан фойдаланиш юқори аниқликда ишлов беришни таъминлайди ва сифатни текширишни талаб қилмайди.

#### В. Сирпанган рамкада эговлаш

1. Заготовкани чизмага кўра режалаш.
2. Тискига сурилма рамка 8, 9 ни ўрнатиш (62-расм, в), рамка тиски кыррасига икки жуфт штир 10 билан тиралиб туриши керак (62-расм, г).
3. Режа чиқигини рамканинг юқориги текислигига мослаш.
4. Заготовкани рамка билан бирга тискида қиспиш (йўналтирувчи планкалар орасидаги масофа тиски жағларининг энидан катта, штифтлао орасидаги масофа эса кичик бўлиши керак).

5. Заготовкани олдинги катта тишли эгов билан режа чизигигача 0,2—0,3 мм га етказмасдан эговлаш.

6. Эгов рамка сиртида сирпана бошлагунга қадар майда тишли эгов билан заготовкани узил-кесил эговлаш.

7. Рамкани тискидан чиқариб олиш.

8. Заготовкани чиқариб олиш.

#### Кондуктор бўйича эговлаш (62-расм, д)

1. Заготовка 12 ни копир 11 га аниқ ўрнатиш.
2. Кондуктор 11 ни заготовка 12 билан бирга тискида қиспиш (юпка лист материалдан бир хилдаги кўп деталлар тайёрлашда кондукторда бир нуқтадай бир нечта заготовка маҳкамланади).
3. Заготовка 12 нинг чиқиб турган қисмларини кондукторнинг иш сирти орасига эговлаш.

4. Кондукторни тискида бўшатиш ва заготовкани чиқариб олиш.

5. Сифатни назорат қилиш талаб қилинмайди.

#### В. Эри чиқиди юзаларни эговлаш

#### В. Диндрик стерженни эговлаш

1. Стерженни режалаш ва унинг торецида берилган диаметр (12 мм) билан

айлана чизиш; цилиндр атро-фида торецдан 30 мм масофа чизикчаларини ўтказиш (63-расм, а).

2. Заготовкани тискида горизонтал ҳолатда шундай маҳкамлаш керакки, унинг учи жағларнинг четидан ишлов берилаётган стержень узунлигидан бир оз ортиқроқ узунликда чиқиб турсин.

3. Заготовкани эговлаш: а) эговни олдинга юргизганда (иш йўли) ўнг қўл эговнинг дастаси билан бирга пастга тушади, эговнинг олдинги қисми (тумшуги) эса чап қўл билан юқорига кўтарилади (63-расм, б); б) эгов орқага юргизилганда (салт юриш) ўнг қўл эгов билан бирга кўтарилади, эса эговнинг учи билан бирга пастга тушади.


4. Заготовкани эговлашда уни тискида силжитишни алмашишиб керак: заготовкани 1/4 — 1 марта шундай буриш керакки, унинг берилмаган юзаси эговнинг иш доирасида бўлсин;

а) цилиндрик стержень I ни квадрат II қилиб эговлаш (63-расм, в); унинг томонлари ўлчамига кейинги ишлов учун қолдирилмаган қўйим ҳам кириши керак;


б) саккизёқлик III ҳосил қилиш учун квадрат II нинг бурчакларини эговлаш;

в) ўнoltiёқлик IV ҳосил бўлунига қадар саккизёқлик III ни эговлаш;

г) цилиндрик стержень ҳосил бўлунига қадар ўн - олтиёқлик IV ни эговлаш (63-расм, г).

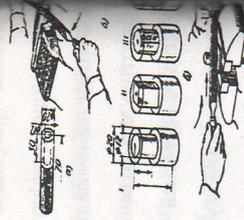

63-расм. Цилиндрик желларни эговлаш: а - режалаш заготовкани стержень эговлаш учун; б - квадрат II, олти ёқлик IV ни эговлаш; г - цилиндрик сирни эговлаш

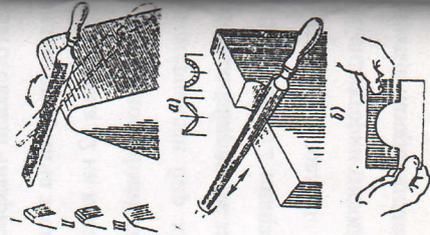

64-расм. Қаварик (а) ва ботик юзаларни эговлаш ҳамда аниқ билан «стирқиш» бўйича текшириш

а) Цилиндр юзани № 2 ясси тишли эгов билан узил-кесил эговлаш.

б) Стерженьнинг диаметрини бир неча жойда штангенциркуль билан текшириш, цилиндрик юзани эса тепадан радиус ўлчагич билан текшириш.

в) Қаварик юзаларни эговлаш (64-расм, а)

г) Заготовкани чизма бўйича режалаш.

д) Дастарра билан заготовканинг бурчакларини кесиб ташлаш (I).

е) Режа чизигига 0,8—1,0 мм етказмасдан металл қатларини катта тишли эгов билан эговлаш (II).

ж) Майда тишли эгов билан режа чизик бўйича узил-кесил эговлаш (III)

з) Ботик юзаларни эговлаш

и) Чизмада заготовкаконтурини режалаш.

к) Металлнинг катта қисмини учбурчак шакли ҳосил қилиб дастарра билан кесиб олиш ёки пармалаш йўли билан олиб ташлаш (64-расм, б).

л) Чизилган режа чизигига 0,3—0,5 мм етказмасдан, ёқлар ёки чиқикларни № I тишли эгов билан эговлаш.

м) Майда тишли эгов билан узилкесил эговлаш.

н) Эговлаш сифатини андаза билан «стирқиш бўйича» (64-расм, в), эговланган юзанинг заготовка торецига перпендикулярлигини эса учбурчаклик билан текшириш.


о) Эговлаш ишларини автоматизациялаштириш

п) Пневматик эговлаш машинкаси билан эговлаш (65-расм)

1. Пневматик асбоблар билан ишлашдаги хавфсизлик техникаси қоидаларини ўрганиш.

2. Иш ўрнини қоидаларга мувофиқ ташкил қилиш.

3. Шлангнинг ҳолатини текшириш, унда

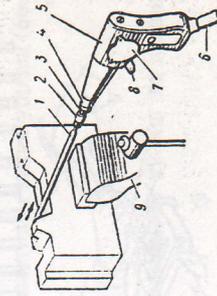

65-расм. Пневматик эговлаш машинкаси:

1 - эгов, 2 - цангали патрон, 3 - поршень, 4 - буриш втулкаси, 5 - поршень кутиси, 6 - шланг, 7 - турбинача (қолпоқ тағида), 8 - юргизгич тепки, 9 - тиски


синган, узилган ва ейилган жойлар бўлмаслиги керак.

4. Эгов 1 ни цангали патрон 2 га урнатгиш ва пухта қисиб қўйиш.

5. Ҳаво трубасидаги жўмракни очиш, тепки 8 ни босиш ва ишлатиш юришда текшириб кўриш.

6. Унг қўл билан дастадан ушлаб туриб, чап қўл билан поршень кўчириш ва бурелик кетишига йўл қўймаслик керак. Шлангни машинка билан йўналтириш, одам босмайдиغان жойга ётқизиш керак. Пневматик асбобларни ушатиш ва уларни текшириш.

Шлангни эҳтиётлик билан сақлаш: унинг таранг тортилиш халқаланмишига, бурелик кетишига йўл қўймаслик керак. Шлангни машинка билан йўналтириш, одам босмайдиغان жойга ётқизиш керак. Пневматик асбобларни ушатиш ва уларни текшириш.

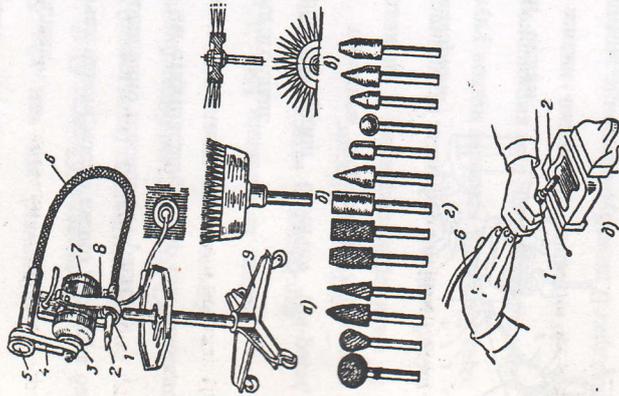

#### 7. Иш тугагач:

а) Ҳаво трубасидаги жўмракни беркириш ва пневматик асбобни ишлатиш ажратиш, сўнгра шлангни ҳам трубасидан ажратиш керак;

б) Эговни цангали патрондан чиқариш;

в) цангали патронни, поршень кўчириш ва дастани тозалаб артиш;

г) шлангни артиш ва батартиб қўйиш;

д) пневматик эговни қўриқдан олиш ва ишлатиладиган хонада сақлаш лозим.

**Б. Эгилувчан валли электр машинка билан ишлаш**

1. Эгилувчан валли электр машинка билан ишлаш

66- рasm. Эгилувчан валли электр машинка (а), ишда фойдаланиладиган асбоблар—пўлат чўткалар (б, в), юмалоқ эговлар (г) ва машинка билан ишлаш усули (д):  
1 - патрон, 2 - эгов, 3,5 - погонли шкғлар, 6 - эгилувчан вал, 7 - электр двигатели, 8 - кронштейн, 9 - стойка

1. Унг қўл билан дастадан ушлаб туриб, чап қўл билан поршень кўчириш ва бурелик кетишига йўл қўймаслик керак. Шлангни машинка билан йўналтириш, одам босмайдиغان жойга ётқизиш керак. Пневматик асбобларни ушатиш ва уларни текшириш.

2. Эгов 1 ни цангали патрон 2 га урнатгиш ва пухта қисиб қўйиш.

3. Ҳаво трубасидаги жўмракни очиш, тепки 8 ни босиш ва ишлатиш юришда текшириб кўриш.

4. Унг қўл билан дастадан ушлаб туриб, чап қўл билан поршень кўчириш ва бурелик кетишига йўл қўймаслик керак. Шлангни машинка билан йўналтириш, одам босмайдиغان жойга ётқизиш керак. Пневматик асбобларни ушатиш ва уларни текшириш.

5. Шлангни эҳтиётлик билан сақлаш: унинг таранг тортилиш халқаланмишига, бурелик кетишига йўл қўймаслик керак. Шлангни машинка билан йўналтириш, одам босмайдиغان жойга ётқизиш керак. Пневматик асбобларни ушатиш ва уларни текшириш.

6. Эгов 1 ни цангали патрон 2 га урнатгиш ва пухта қисиб қўйиш.

7. Иш тугагач:

а) Ҳаво трубасидаги жўмракни беркириш ва пневматик асбобни ишлатиш ажратиш, сўнгра шлангни ҳам трубасидан ажратиш керак;

б) Эговни цангали патрондан чиқариш;

в) цангали патронни, поршень кўчириш ва дастани тозалаб артиш;

г) шлангни артиш ва батартиб қўйиш;

д) пневматик эговни қўриқдан олиш ва ишлатиладиган хонада сақлаш лозим.

**В. «Коммунар» заводи чиқарган эговлаш-ялтиратиш станогини ишлаш**

1. Эгилувчан валли электр машинка билан ишлаш

1. Эгилувчан валли электр машинка билан ишлаш

2. Эгов 1 ни цангали патрон 2 га урнатгиш ва пухта қисиб қўйиш.

3. Ҳаво трубасидаги жўмракни очиш, тепки 8 ни босиш ва ишлатиш юришда текшириб кўриш.

4. Унг қўл билан дастадан ушлаб туриб, чап қўл билан поршень кўчириш ва бурелик кетишига йўл қўймаслик керак. Шлангни машинка билан йўналтириш, одам босмайдиغان жойга ётқизиш керак. Пневматик асбобларни ушатиш ва уларни текшириш.

5. Шлангни эҳтиётлик билан сақлаш: унинг таранг тортилиш халқаланмишига, бурелик кетишига йўл қўймаслик керак. Шлангни машинка билан йўналтириш, одам босмайдиغان жойга ётқизиш керак. Пневматик асбобларни ушатиш ва уларни текшириш.


6. Эгов 1 ни цангали патрон 2 га урнатгиш ва пухта қисиб қўйиш.

7. Иш тугагач:

4. Стол марказидаги тешик орқали эгов 7 ни куйрук қисми кронштейн 5 нинг патронига, қарама-қарши учини эса пастки кронштейн 3 нинг конус чуқурчасига ўрнатиш.
5. Эгов 7 нинг узунлиги бўйича кронштейнлар 3 ва 5 орасидаги масофани ростлаш.
6. Эговни дастлабки маҳкамлаш.

Эговнинг стол тешигига ўрнатилишини  $90^\circ$  ли бурчаклик билан текшириш билан қилиш зарур.

Тедаль 11 га оёқ билан босиб станокни ишга тушириш. Заготовкани столда суриш, эговлаш.

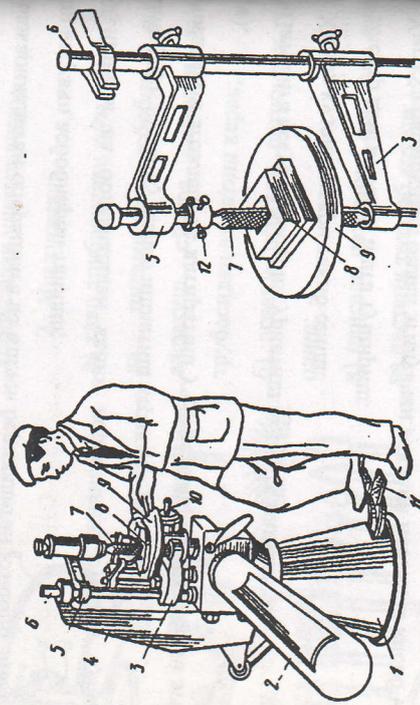

67-расм. Эговлаш - тозалаш станогни (ОЗС): 1—станица, 2 — шкивлар, 3, 5—кронштейнлар, 4—стойка, 6—шток, 7— эгов, 8—ишлов берилмаган заготовка, 9—стол, 10, 12—винглар, 11—педаль

Эговлашда хавфсиз ишлаш қоидалари

1. Дастасиз эгов билан ёки дастаси ёрилгал эгов билан ишлаш ярамай дасталар яроқли бўлиши ва жилоланган ташқи юзага ҳамда халқага бўлиши керак.
2. Эговлашда эговкинг тумшугини пастидан қисиб ушлаш ярамай эговни салт (ишлатмасдан) юргизишда қўл заготовкага тегиб кетиши

Барқарор яраланиши мумкин. Эгов ҳаддан ташқари олдинга чиқариб олишнинг олдиндан даста заготовканинг четига тегиб кетиши, эгов куйруғи эса дастага чикиб кетиши ва кўлнинг шикастланишига сабаб бўлиши мумкин.

Эговлашда ҳосил бўлган кириндини қўл билан олиб ташлаш ва пуфлаб олиш ярамайди, акс холда қўллар яраланиши ва кўзга киринди тушуриши мумкин; киринди қилли чўткалар билан кетказилади.

Барқарор соч орасига тушмаслиги учун бош қийим кийиб ишлаш керак.

Шикастланишлар бўлмаслиги учун верстак, тиски, иш ва ўлчаш асбоблари тартиб билан тутилиши ва тегишли жойларда сақланиши зарур.

Маъсуе конструкцияларни дастлаб ўрғатмасдан туриб, электрлаштирилган ва пневматик асбоблар билан ишлаш қатъий ман қилинади.

Эговлар дуч келадиган титик қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳақида олдин олинч

Эговлашда ўқувчилар куйидаги хатоларга йўл қўядилар, бу хатоларнинг олдини ва уларни тузатиш албатта зарур: эговнинг дастасини ўнг қўлда эгов тутилдилар (даста бўйлаб кўрсаткич бармоқни чўзадилар, эгов дастасига нисбатан қўл папжаларини бурадилар); эговлашда чап қўл билан магнитиксимон ҳаракатлангирадилар (тирсакни туширадилар ва дастани бурадилар); гавдани қийшайтирадилар (ўнг елкасини пастга туширадилар); эговнинг  $45^\circ$  бурчак ҳосил қилиб буриш ўрнига, тискига ён томонлари билан тушилдилар; эговни буюмга кўндалангига қўйиб эговлайдилар; майда эгов билан бўйлама штрихлар ҳосил қилишда эговни ўртасидан эмас, эговнинг ўртаси билан ушлайдилар; буюмни тискига қисиб қўйиб кронциркуль билан дасталар яроқли бўлиши ва жилоланган ташқи юзага ҳамда халқага бўлиши керак.

2. Эговлашда эговкинг тумшугини пастидан қисиб ушлаш ярамай эговни салт (ишлатмасдан) юргизишда қўл заготовкага тегиб кетиши

штангенциркуль ёрдамида аниқлайдилар.

Ўқувчи 7- ўқув-ишлаб чиқариш картасининг 1—9 машиқларини билиш ва тасвир қилиш; натيجасида: асбоб ва мосламалар танлаш қоидаларини ҳамда фойдаланиш усулларини; юз бериш эхтимоли бўлган брак турлари сабабларини ҳамда уларнинг олдини олиш чораларини; иш ўрнини ташкил қилишга нисбатан қўйиладиган талабларни; тренинг механизацияштирилган асбобларнинг вазифаси ҳамда тузилиш улардан фойдаланиш қоидаларини; эговлашда хавфсиз ишлаш қоидаларини; иш ўрнини меҳнатни илмий ташкил қилиш (НОТ) талабларини ташкил қилишни; асбоб танлашни, тиски баландлигини бўйишга ўрнатилганини; тренажёр қурилмалардан фойдаланишни; эговлашдаги хавфсизлик талабларини; асбоблардан фойдаланишни; хавфсиз меҳнат қилиш қоидаларини билиш ва тасвир қилиш; уддалай олиши керак.

## 5. КЎНДАЛАШ-РАНДАЛАШ СТАНОГИДА ИШЛАШ


Ўқув мақсади: станокни ишга тайёрлаш ва уни берилган узунлик ва диаметр бўйича қўйиладиган қўймакчага мослаш; асбоб ва материаллар танлаш; асбоб ва материалларнинг қўйиладиган қўймакчага мослаш; асбоб ва материалларнинг қўйиладиган қўймакчага мослаш; асбоб ва материалларнинг қўйиладиган қўймакчага мослаш.

Иш объектилари: чўян ёки конструкциядан пўлатдан тайёрланган плиталар; мосламалар асосларининг турли турлари.

Жихозлар ва мосламалар: кўндаланган станок; асбоб ва материаллар; машина тискиси; маҳкамлаш асбоблари.

Асбоб ва материаллар: рандалаш кескичлари; штангенциркуль; лекало линейкалари; 20- номерли индустриал мой; латта-путта.

Кўндаланган-нормалаш станогининг тузилиши билан танишни (68-расм)

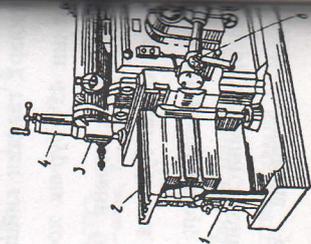

68- расм. Кўндаланган станок:

1—кронштейн, 2—стол, 3—шпиндель, 4—опора, 5—стол, 6—стол, 7, 8—горизонтал ылатишларни ўрнатish механизми

Станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб.

Станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб.

Станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб.

Станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб.

Станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб.

Станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб.

Станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб.

Станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб.

Станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб.

Станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб.

Станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб.

Станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб.

Станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб.

Станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб.

Станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб, унинг ичкарисида станокнинг асоси бўлиб.

механизм марказига нисбатан силжитиш йўли билан ростланеди.

5. Ишлов бериш режимини танлаш: тезлик, кесич чуқурлиги, (справочник бўйича) танлаш; тозалаб рандалашда, юқори сифат хосил қилиш учун, энг кам суришни қабул қилиш керак.
6. Суппорт винтининг лимбига қараб кескични зарур кесич чуқур ўрнатиш. (Лимб бўлинмасининг қиймати винг қаламини бўлинмалар сонига бўлиш йўли билан топилади).
7. Горизонтал суришни механизм 7 билан, вертикал суришни эса 8 билан ўрнатиш.

8. Рандаланган юзаларни назоратдан ўтказиш: текисликни — линейка билан; ўлчамларни — ҳисоб боши нониус бўйича 0,05 ёки бўлган штангенциркуль билан.

9. Иш тугагандан кейин станок, асбоблар ва мосламаларни латин яхшилаб артиш, иш ўрнини заготоввалар, деталлар, қиринди тозалаш; станок қисмлари ва механизмларини машина мойи майлаш.

*Рандалаш станокларида хавфсиз ишлаш қоидалари*

1. Кийим-бошни станокнинг ҳаракатланувчи қисмлари, заготовкаи кескич илиб кетмаслиги учун зарур чоралар кўриш.
2. Станокнинг қисувчи қисмлари заготовка, кескични пухта маҳкам қузатиб туриш.
3. Ҳимоя кўзойнақларида ишлаш.
4. Қириндини фақат илмок ёки хокандоз билан олиб ташлаш.
5. Станок ишлаб турганида ўлчаш ишларини бажармаслик.
6. Ишлаб турган станокни назоратсиз қолдирмаслик.
7. Иш ўрни ва ўтиш йўлларини тоза сақлаш, материаллар, мосла тийёр буюмлар ва хоказолар билан тикиштириб ташламаслик.

*Ўқувчи 8-ўқув-ишлаб чиқариш картасининг 1—2-машиқларини бажариш натижасида:* кўндаланг-рандалаш станокларининг асосий узелларини, уларнинг вазифасини; станокни ишга тайёрлаш қоидаларини, кескич

принципини; станокни берилган ишлов бериш режимига соzлашни; станокни ишга тайёрлашни; кескич танлашни; ишлов бериш режимини танлаш; станокни берилган ишлов бериш режимига соzлашни; хавфсиз ишлаш қоидаларини

принципини; станокни ишга тайёрлашни; кескич танлашни; ишлов бериш режимини танлаш; станокни берилган ишлов бериш режимига соzлашни; хавфсиз ишлаш қоидаларини бажаришни уддалай олиши керак.

## **Ўқув-ишлаб чиқариш картаси. ЭГОВЛАБ КЕНГАЙТИРИШ**

**Ўқув мақсади:** режалаш бўйича турли контурли тешиқлар пармалаб олиш; атрофидан пармалаб тешиқ тешишни ва ўйиб тешиқ очишни; режалаш бўйича тешиқларни эговлаб кенгайтиришни; эговлаб кенгайтиришда режалаш бўйича фойдаланишни; эгри чизикли ва тўғри чизикли туташган тешиқларни эговлаб кенгайтиришни ўрганиш; деталларни тайёрлаш бўйича ўлчамга мослаш ва тайёр деталлар бўйича ўймаларни мослаш билан танишиш; бу усулларни қўллаш бўйича бошланғич таълимни эгаллаш.

**Иш объектлари:** гайка ключлари; слесарлик воротоклари (рамкалари); слесарлик болғачалари; струбуциначалар; турли ишлаб чиқариш заготоввалари; турли ключлар учун андазалар; радиусли ключлар учун контрандазалар, турли деталлар тайёрлаш учун андазалар ва контрандазалар; режалаш учун деталлари (шарнирлар); комбиняцияланган тишлаб узгичлар; «қалдирғоч» турли типдаги пазларни текшириш учун андазалар.

**Жанр ва мосламалар:** вертиккал пармалаш ва столбоп-пармалаш усуллари; пармалаш машиналари; слесарлик верстаги, тиски.

**Асбоб ва материаллар:** режалаш чизгичлари; кернерлар; ўл-чаш қисми (лекало) линейкалари; режалаш циркуллари; болғачалар; зубилолар; режачкалар, просечкалар, санок боши 0,1 мм бўлган штангенциркулар, турли диаметрли пармалар; 1, 2-номерли кертихли ясси, квадрат, уч ёкли эговлар; ясси, квадрат, уч ёкли нафиллар; эталонлар,

виработкалар; бўр, лок, бўёк (лазурь), жилвир коғоз.

1- машҳ. Эговлаб кенгайтириш

### А. Эговлаб кенгайтиришга тайёрлаш

#### 1. Заготовкани режалаш;

- а) режаланадиган юзани жилвир коғоз билан жилвирлаш;
- б) чизмага асосан тешик режалаш;
- в) режаланган тешикларнинг марказига керн уриб чиқиш.

#### 2. Тешикни куйидагича пармалаш:

- а) қалинлиги унча катта бўлмаган детал-лардаги катта тешикларни — бурчак-лари бўйича паррон пармалаш; тешикка дастарра пологносини киритиш; дастаррани йиғиш; режалаш
- б) чизмадан эговлаб кенгайтириш учун қолдирилган куйимни ҳисобга олиб, ўзагини кесиб олиш;

б) ўргача тешикларни диаметри 5—7 мм ли пармалар билан контур бўтрофини режалаш чизиқлари ёнида пармалаб чиқиш (69-расм, а);



в) унча катта бўлмаган тешиклар — режаланган айлана диаметридаи 0,3—0,5 мм га кичик диаметрли битта тешик пармалаш.

#### 3. Тешикларнинг пармаланган қисмларини олиб ташлаш (69-расм, б):

а) режаланган ўйиқ ёки тешикни ишлов беришга 1,5—2,5 мм куйим қолдириб кесиб олиб ташлаш;

б) қалинлиги 3 мм гача бўлган заготовкаларда ўймаларни пармалаш зубило ёки крейсмейсель билан кесиб олиб ташлаш;

в) узун ва тор тешиклар учун бир ёки икки перемичкани крейсмейсель билан қирқиб олиш (ёки юмалоқ эгов билан эговлаб очиш), қолганларини дастарра билан қирқиб олиш.

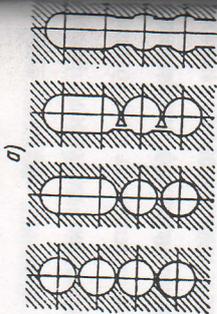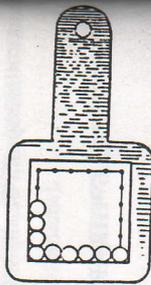

69-расм. Эговлаб кенгайтириш тайёрлаш:  
а—заготовкани гир айланга пармалаш, пармалаб қирқиб ва тешикнинг паррон қирқилган қисмларини олиб ташлаш

### Б. Квадрат тешикни эговлаб кенгайтириш (вороток тайёрлаш)

Чизмага асосан квадрат тешик режалаб, контрол чизиқчалар чиқиш.

Квадрат ишлов беришга 2—3 мм куйим қолдириб, тешик пармалаш (70-расм, а).


Заготовкани тискида маҳкамлаш.

Режа чизиқчаларига 0,5—0,7 мм етказилган квадрат эгов билан тешикда тўртга эговлаб (70-расм, б) эговлаб кенгайтириш учун эговнинг учи билан қиска-қиска қисмлар қилиб).

Чизмага режа чизиқчаларига эговлаб кенгайтириш (аввал 1—3 томонларни, кейин 4 томонларни эговлаб кенгайтириш) (70-расм, в).

70-расм. Квадрат тешикни эговлаб кенгайтириш:

а - режалаш, б - режа чизиқчалари бўйича эговлаб кенгайтириш, в - узил-кесил эговлаб кенгайтириш, г - эговлаб кенгайтирилган тешикни текшириш

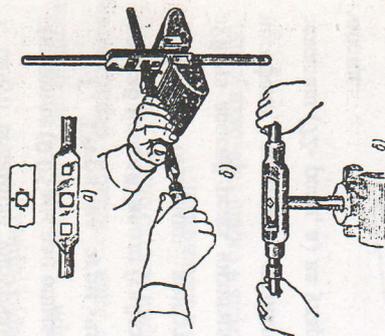

Чизмага асосан квадрат тешикни эговлаб кенгайтириш (метчикнинг ёрдами билан текшириш керак (70-расм, г)).

Уч ёкли тешикни эговлаб кенгайтириш

Чизмага асосан уч ёкли тешикнинг


контурини режалаш (71-расм, а).

Учбурчакнинг режа чизиқчаларига асосан тешик пармалаш.

Тешикда кейинги ишлов бериш учун

эгов қолдириб, уч ёкли эгов билан учта эговлаб.

Режа чизиқчаларига 0,3—0,5 мм куйим қолдириб, 1, 2, 3 томонларни

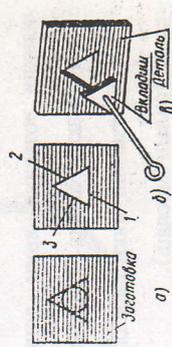

71-расм. Уч ёкли тешикни эговлаб кенгайтириш:

а—режалаш, б—эговлаб кенгайтириш тартиби, в—тешикни ақладилан билан текшириш

эговлаб кенгайтириш (71- расм, б).

5. 1, 2, 3 томонларни улар орасида 60° ли бурчак ҳосил қилиб, узил-мослаш ва вклядиш билан текшириш (71-расм, в), у тешикка эркин, 1-тўғри, аммо жипс кириши керак.

6. Шчуп ёрдамида учбурчак то монлари билан вклядиш орасидаги за-тектириш (0,05 мм дан ошмаслиги лозим).

Г. Тўғри ва эгри чизиклар билан ҳосил қилинган тешикларни эговлаб кенгайтириш (гайка ключи тайёрлаш)

1. Ключ оғзининг контурини андаза бўйича асосий режа чизигидан 1—2 мм масофада контрол чизикчалар билан режалаш (72- расм, а) ва уларга керн уриб чиқиш.

2. Ключнинг оғзида контрол чизикчаларга уриниб ўтадиган тешик пармалаш (72- расм, б).

3. Слесарлик арраси билан пармаланган тешик айланасига уринма қилнб иккита вертикал кесик арралаш (72- расм, в).

4. Узил-кесил ишлов беришга 0,5 мм ҳўйим қолдириб, оғизнинг ён текисликларини, ясси эгов билан ва эгри чизикли юзасини ярим доиравий эгов билан хомаки эговлаш (72-расм, г).

5. Ключ оғзининг икки параллел текислигини ва эгри чизикли юзасини у кесил эговлаш (мослаш).

6. Ключ оғзи иш томонларининг параллеллигини виработкалар билан «тирқишга қараб» ва уларнинг ён томонларга перпендикулярлигини бурчак билан текшириш (72-расм. д, е).

2- машқ. Уюрмали слесарлик машинаси ВИСМА ёрдамида тешикни

тешик кенгайтириш (73- расм).

1. Панел 1 га уюрмали машина 2 ва тиски 7 ни ўрнатиш

2. Эговувчан вал 10 ни машина 2 нинг панели 3да жойлашган электр

панельга бириктириш.

3. Эговувчан вал 10 га уюрмали каллак 9 ни бириктириш.

4. Берилмадан эшикча 6 нинг ичкари томонида жойлашган


алмаштирадиган асбоблар комплекти 5дан\* ишлов бериладиган

сартнинг профилига мос келадиган асбобларни танлаб олиш.

5. Ишлов бериладиган заготовка 8 ни тиски 7 га маҳкамлаш.


6. Уюрмали каллакнинг юритмасини вклячачатель 4 билан тармокка улаш.

7. Заготовка 8 га ишлов бериш.

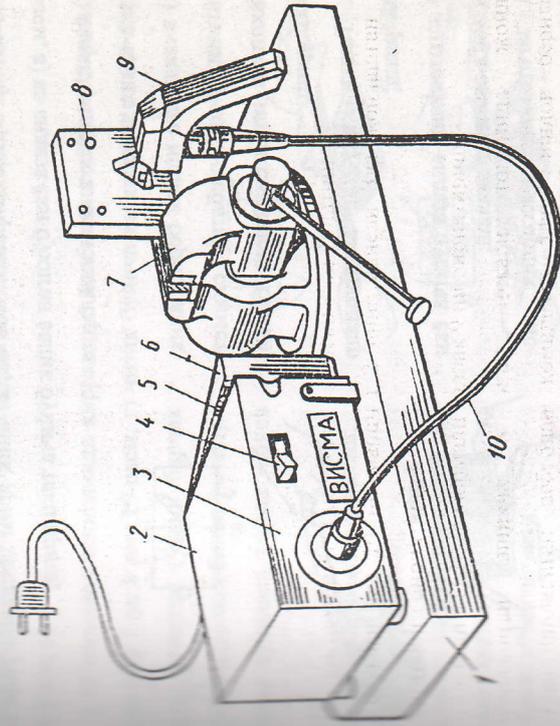

1-расм Уюрмали слесарлик машинаси ВИСМА ёрдамида тешикларни эговлаб кенгайтириш.

1—уюрмалп машина, 2—панель, 3—вклячачатель, 4— алмаштирадиган асбоблар комплекти, 5— бурилма эшикча, 6— тиски, 7—заготовка, 8—уюрма ҳосил килувчи каллак, 9—эговувчан

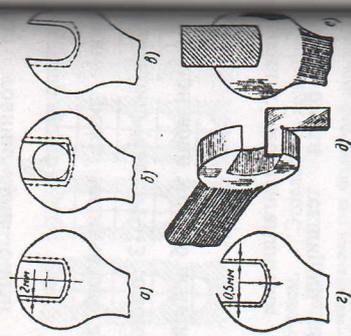

72- расм. Тўғри ва эгри чизикли билан ҳосил қилинган тешикларни эговлаб кенгайтириш.  
а—контурни шаблон билан режалаш, б— режа чизикчаларига керн уриб чиқиш, в— контурни арра билан-кесил, г—тешикни қўйлак билан кушмишча эговлаш, д— узил-кесил қўшмишча эговлаб, бурчаклик билан текши-риш, е—виработка билан «тирқишга қараб» текширил

3-машқ. Улчамига мослаш

А. Ярим доиравий ташқи ва ички контурларни ўлчамига мослаш

1. Ҳайкалча ташқи:

а) чизмага асосан заготовкани ички контури (ўйиғи) билан режалаш а);

б) заготовкани слесарлик тисқисига маҳкамлаш;

в) кенг ясси юзаларни, база юзалари сифатида, 1, 2-номерли керткичи билан тоза ва аниқ қилиб эговлаш;

г) 1, 2, 3, 4 қирралар (энсиз ёқлар) ни хомаки эговлаш (74-расм, а);

д) циркуль билан ярим айлана режалаш;

е) ўйиқни расмда пунктир билан кўрсатилганидек, слесарлик арраси кесиш; ж) ярим доиравий эгов билан аниқ ярим доиравий ўйиқ эгов расм, а) ва андаза ёки бўялган валик бўйича текшириш;

з) валиқдан бўёқ юққан жойларни узил-кесил эговлаш.

и) вкладишга ишлов бериш аниқлигини ўққа нисбатан симметрияликка (штангенциркуль билан) текшириш.

2. Ташқи контурли вкладишлар тайёрлаш:


а) заготовкани андаза бўйича ёки чизмага асосан режалаш;

б) заготовкани слесарлик тисқисига маҳкамлаш;

в) кенг юзаларни эговлаш;

г) 1, 2 қирраларни эговлаш (74-расм, б);

д) бурчакларни пунктир билан кўрсатилганидек режалаш ва слесарлик билан арралаб кесиш;

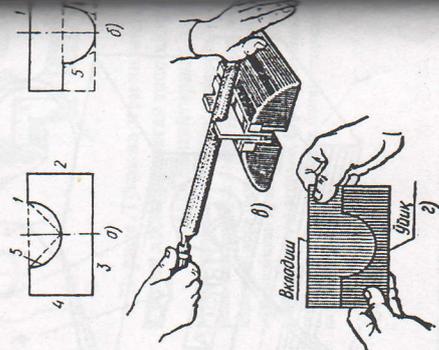

74-расм. Ярим доиравий ташқи ва ички контурларни ўлчамига мослаш.

а, б — режалаш, в — эговлаш, г — вкладиш текшириш

а) қирраларни аниқ эговлаш ва ўлчамига мослаш (74-расм, в);

б) аниқ эговлаш ва уни ўйиққа мослаш; андазага 180° га буриб текшириш; вкладиш хар қандай бурилганида ҳам аниқ бўлишига асосан, лиқилмасдан ва тирқиш қолдирмасдан кириши лозим бўлади.

в) бурчакли вкладишларни ўлчамига мослаш

г) аниқ эговлашга ишлов бериш (ишлов бериш ва текшириш осон): аниқ эговлаш асосан ёки андаза бўйича режалаш (75-расм);

д) валиқларни база юзалар сифатида аниқ эговлаш; андазага энсиз қирралар 1, 2, 3 ва 4 ни эговлаш;

е) бурчакларни режалаш (75-расм, а) ва чизмага керн уриб чиқиш; бурчакларни пунктир билан кўрсатилганидек слесарлик арраси билан эговлаш;


ж) параллел текисликда қирралар 5 ва 6 ни эговлаш (75-расм, б), андазага 7 ва 8 ни (75-расм, г) чизиб бўйича ва қирра 4 га 60° бурчак билан эговлаш (ўткир бурчак билан андазаси билан ўлчаш).

з) андаза куйидаги тарзда ишлов текисликларни аниқ эговлаш; қирра қиррани эговлаш;

и) режалаш ва уни слесарлик арраси билан кесиш (75-расм, в) да пунктир билан кўрсатилган);

к) қирралар 5, 6, 7 ни қўйими билан аниқ эговлаш (75-расм, г) андазага 0,05 — 0,1 мм га

д) аниқлигини текшириш (75-расм, д);

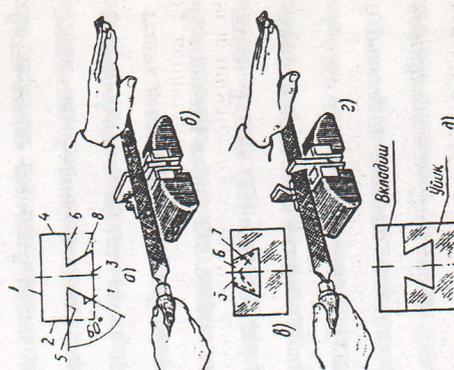

75-расм. Қийшқ бурчакли вкладишларни ўлчамига мослаш.

а — режалаш, б — база юзаларни эговлаш, в — пав режалаш ва уни кесиб олиш, г — керн бурчакларни эговлаш, д — вкладиш билан текшириш

тўнгарилганида ўйикка қўл билан тигиз, тиркишсиз, лиқилламо кийшаймасдан кириши керак;

ж) ўлчамларни штангенциркуль билан ўлчаш — андазалар билан текшириш.

*Эговлаб кенгайтириш ва ўлчамига мослашда хавфсиз ишлаш қоидалари*

1. Пармалашда пармалаш станокларида, электр ва пневматик машиналар билан ишлашда хавфсиз ишлаш қоидаларига амал қилиш керак.
2. Заготовкларни слесарлик тискисига пухта маҳкамлаш лозим.
3. Асбоблар (эговлар, болгачалар, кернерлар, чизгичлар) тузуқ бўлиши зарур.
4. Ўткир қиррали деталларни пармалашда чап қўл бармоқларини остига олмаслик керак.
5. Қиркишда хавфсиз ишлаш қоидаларига риоя қилиш лозим.

*Ўқувчилар дуч келадиган типик қийинчиликлар ва йўл қўядиган ҳамада уларнинг олдини олиш*

Ўқувчилар тешиқларга ишлов беришда дуч келадиган қийинчиликлар қўядиган хатолар тахминан эгри чизикли сиртларни эговлашдаги дебитта тешиқ пармалаб кейин уни эговлаш билангина чекланиб, нотўғри тутадилар. Яхши тешиқни контур бўйлаб кичик диаметри пармалаб пармалаб очиб, шундан кейин ортиқча металлни кесиб ташлаш ва ҳосил тешиқ деворларини қиркиб ташлаш керак. Пармалашда хар қайси тешиқ бўлганидан кейин ғудурларни кетказиш ва станок столдан супуриб лозим. Тешиқ (туйнук) шундай режаланиши керакки, пармадан ҳосил тешиқ деярли режа чизигига (тешиқ контурига) тўғри келсин.

Агар деталь тешигининг бурчаклари тўғри юмалоқлинига эга бўлса бурчакларни эговлаш ярамайди, улар аниқ пармалаб очилади ва хатто кенгайтирилади. Эговлаш ва эговлаб мослаш энг қийин тема, шунинг учун қайси машқ диққат билан ишланиши керак.

*Ўқувчи 13- ўқув-ишлаб чиқариш картасининг 1—3- машқларини бажариш натижасида*

эговлаш ва ўлчамига мослаш усулларини; ишлатиладиган асбобларни

қоидаларини; иш ўрнини ташкил қилиш қоидаларини, эговлаб кенгайтириш ва ўлчамига мослашда хавфсиз ишлаш қоидаларини билиши:

и) контурларни режалаш, пармалаб тешиш, қиркиш ва 0,2 мм дан катталик билан эговлаб кенгайтиришни; 0,15 мм дан ошмайдиган бир текис тешиқ билан иккита детални мослашни; очик ва ёпик ички контурларни тешиш; иш ўрнини тўғри ташкил қилишни ва эговлашда ҳамда ўлчамига мослашда хавфсиз ишлаш қоидаларига риоя қилишни удралай олиши керак.

## Ўқув-ишлаб чиқариш картаси. ТЕШИҚЛАРГА ИШЛОВ

### БЕРИШ

*Ўқув мақсади:* вертикал-пармалаш станогини ростлашга ва созлашга, станокларни станокларда ва дастаки пармалаш машиналари билан пармалаш қоидаларини, пармаларни чархланиши ва турли пармалаш ишларини бажаришга қараган тешиқларни зенковкалаш, зенкерлаш ва йўниб кенгайтиришни қилишга ўргатиш.

*Иш объектлари:* станокларнинг станиналари; металл қиркиш машиналарининг йирик қисмлари; слесарлик тискиларининг жағлари; дастаки пармалаш станоклари учун рамкалар; бир томони берк тешиқли плиткалар; пармалаш болгачалари; резьбали тешиқлари бор плашка туткичлар; резьбали пармалаш ёки тешиги йўниб кенгайтириладиган плиткалар.

*Дароз ва мосламалар:* вертикал-пармалаш станогини; чархлаш станогини; пармалаш дреллари; трешчоткалар; дастаки электрик ва пневматик машиналар, асбоблар учун тумбочка; дастаки тиски; ўтувчи втулкалар; пармалаш патронлари; поналар; сиқиш планкалари; чеклагич линейкалар; пармалаш пармадастанлар (керилма ва ростланадиган); тагликлар.

*Асбоб ва материаллар:* турли ўлчамли пармалар; слесарлик болгачалари; слесарлик бурчаклари; чизгичлар; кернерлар; крейцмейселлар; чархланиш бурчаклари 60, 90 ва 120° бўлган зенковкалар; цилиндрлик ва конуссимон асбоблар (дастаки ва машина зенкерлари); калибр-пробкалар; чуқурлик ўлчамлари; совитиш-мойлаш суюқликлари; машина мойи; латта.

1- машқ. Вертикал-пармалаш станогини созлаш ва заготовкаларни маҳкамлаш

#### А. Станокни ишга тайёрлаш

1. Ерга уловчи симнинг станок корпусига пухта уланганни текшириб кўриш; химоя тўсиқларининг борлигини ва пухталигини; пинолнинг равон юриши-ни ва столнинг равон сурилишини текшириб кўриш (76-расм).


2. Ҳамма мойланадиган жойларнинг мойланганлигини мойлаш картасига мувофиқ текшириш.

3. Насос ишга туширилганда ва жўмрак очиб қўйилганда тўқиш трубкаси орқали совитиш суук-лигининг берилишини текшириш.
4. Маҳаллий ёритишнинг тузуқлигини текшириш.
5. Иш ўрнини НОТ талабларига мувофиқ ташкил қилиш.

#### Б. Станокни созлаш

1. Пармалаш кесиш режимини аниқлаш (77-расм, а, б);

- а) ишлов бериладиган металлнинг қаттиқлигини ҳисобга олиб, парма териалини танлаш;
- б) тепиш натижасида тешнк диаметри парма диаметридан катта чиқиб хисобга олиб, парма диаметрини танлаш (4—6-иловаларга қ.) парма диаметри, мм 5 10 25 50

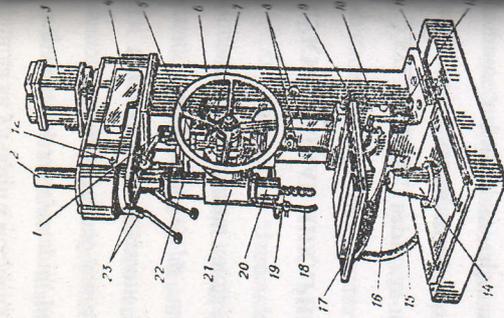

76- расм. Вертикал-пармалаш станоти:

1—тосанги завярри, 2— шпиндель, электр даччатели, 4—тезликлар кутиси, суришнинг автоматик улаш механизмининг хомутчаси, 6— штурвал, 7—суриш автоматик улаш механизмининг стерже, 5—йўналтиргичлар, 9—столни қилиш дастаси, 10—колона, 11—станок асоси, 12—шпиндель баббасинг маҳкамлаш учури, болт-лар, 13—столни вертикал йўналтириш учун даста, 14—тайка, 15—шпиндель келадиган найча, 19—кесу асбоб, 20—ўтувчи втулка, 21—шпиндель баббасининг корпуси, 22—шпиндель гильзаси, 23—тезликлар кутисини бошқариш пичаглави

5,03 10,12 25,2 50,28

қилинган тешик диаметри, мм  
парма диаметри ва асбоб ҳамда заготовка материалини ҳисобга олиб пармани берилган катталиги 5 (мм/айл) ни аниқлаш (3-жадвал);

асбоб бериладиган материал-нинг қаттиқлиги, парма диаметри, ишлов режими ва суришнинг (совитиб ёки совитмасдан пармалашни) ҳисобга олиб, кесиш режими танлаш (3-жадвал);

шпиндельнинг айланиш частотасини (айл/мин) қуйидаги формула билан ҳисоблаш;

$V = \frac{D \cdot n}{1000}$  — парманинг энг катта диаметри, мм.

асбобнинг ҳисобий қийматига яқин, бироқ катталиги бўйича ундан камроқ бўлиб танлаб, ҳисоблаш йўли билан олинган шпиндельнинг айланиш частотасини станокнинг паспортдаги қийматларга солиштириб кўриб, танловлар киритиш.


Станокни созлашнинг жадвалдаги талабларига амал қилиб, станокни 23 билан (76- расмга қаранг)

шпиндельнинг айланиш частотасини ҳисоблаш мумкин бўладиган қилиб танлаш.

Жадвалда қаттиқлиги

асбоб материалларга ишлов беришга мос келадиган кесиш тезликлари берилган. Қаттиқ пўлатлар учун жадвалда берилганларни 15—20 % га ошириши, юмшоқ материаллар учун 15—20 % ошириш керак. Қаттиқ металллардан қўндирилган асбоблар учун кесиш тезлигини тезкесар пўлатдан қўндирилган асбоб учун мўлжалланганидан 3—4 марта орттиқ олиш мумкин.

3. Пармалашда (совитиб ишлашда) суриш ва кесиш тезликларининг таъсия этиладиган қийматлари

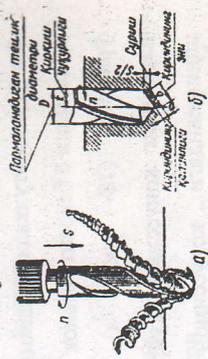

77-расм. Пармалаш жараси:

а—асбобнинг ҳаракати, б—кесиш элементлари

## Парма

Материали	Диаметри, мм	Суриш, мм/айл	Куйидагиларни ишлашда	
			пўлат	чўяни лат
Углеродли пўлаг	5 дан-20 гача	0,15—	8—12	10—10
	10 дан ортик	0,20 0,15	10—	10—13
	20 гача	0,25	13	13—15
	20 дан ортнк	0,05-0,15	10—13	10—13
Тезкесар пўлаг	5 дам 10 гача	0,15-0,20	20—30	20—25
	10 дан ортик	0,15—	25—	25—30

## В. Пармани станок шпинделига ўрнатиш

1. Конуссимон куйрукли пармани ё бевосита станок шпинделига ўрнатиш, ёки ўтувчи втулкалар ёрдамида ўрнатиш:

а) пармани ё бевосита станок шпинделига ўрнатиш (78- расм, а), ёки агар парманинг конуссимон куйруғи станок шпинделидаги конуссимон тешикдан кичик бўлса, керакли ўтувчи втулкаларни — конуссимон (78- расм, б) ёки пружинали (78- расм, в) втулкаларни таялаш;

б) ўрнатиш олдида парманинг конуссимон сиртини, шпинд тешикларни латта билан яхшилаб артиш;

в) парманинг куйруғига ўтувчи втулкаларни уларнинг парма махсус тешикларга кирадиган қилиб ўрнатиш (78-расм, г);

г) пармани ўтувчи втулка билан бирга эхтиётлик билан шпиндель теши киритиш;


д) пармани втулка билан бирга ўнг қўл билан юқорига қаттиқ и

шпинд тешигига то жипс ўтиргунга қадар йўналттириш;

е) пармани станок шпинд тешигига ёғоч брусокни қўйиш, бошқариш дастчаси ёрдамида пармани латтага тушириш, пармани ўтувчи втулкага қаттиқ сиқиш.

ж) парманинг парма шпинделига жипс ўтиради.

79-расм. Цилиндрлик куйрукли пармани икки кулачокли патрон ёрдамида ўрнатиш:

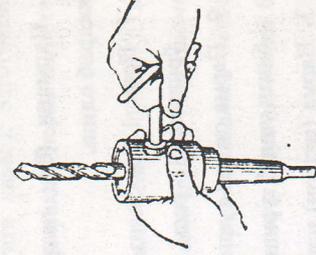

79- расм. Цилиндрлик куйрукли пармани икки кулачокли патронга ўрнатиш

з) пармани диаметрининг патрон ўлчамига қаратади;

и) пармани текшириш;

к) пармани куйруғини артиш; ўнг қўл билан пармани кичик олиш (79-расм); патрон парманинг парманинг куйруғи патронга кирадиган қилиб очиш;


л) пармани куйрукли пармани патронга шундай қилиб киратиш, у куйруғи билан патронга тузатиш тиралиб турсин, шундан кейин пармани кичик ёрдамида пухта маҳкамлаш;

м) пармани станок шпинделининг пармани тешигига ўрнатиш;

н) пармани юргизиб юбориш ва парманинг парманинг текшириш; парма ногўри пармани бўлса, у айланаётганда турли пармани шакллар (конус, қатта диаметри пармани) ни ҳосил қилади. Пармани тўғрилаш пармани (ўқотиш) учун пармани ёки патрон пармани ўтувчи втулкани бошқа вазиятга қўйиш

80-расм. Уч кулачокли ўзи мар-казловчи патрон:

80-расм. Уч кулачокли ўзи мар-казловчи патрон: а—қурилма, б—станок шпинделига ўрнатиш; 1—куйрук, 2—втулка, 3—пружина, 4—кулачоклар, 5—корпус

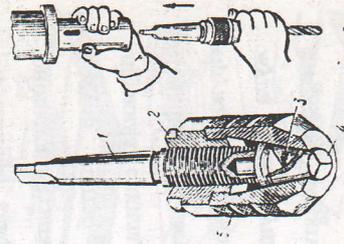


- б) пармани патронга унинг ўқи патрон ўқиға мос келадиган қилиб ўрнатилган кулачокларни кулачоклари 4 билан сиқиш;
- в) пармани патроннинг кулачоклари 4 билан сиқиш;
- г) кулачокли патронни станок шпинделининг конуссимон тешигига урнатиш (80-рasm, б);
- д) станокни юргизиб юбориш ва парманинг тегишини текшириш (2-бasm, в).

**Г. Пармани (ёки патрон билан бирга пармани) станок шпиндели билан чиқариб олиш.**

1. Пона 1 ни энсиз учи билан шпинделнинг уриб чиқариш тегишини текшириш (81-рasm, а).
2. Парма столга тушиб кетмаслиги учун пармани (ёки патронни) ёқ билан ушлаб туриш, ёки столга ёғоч устқўйма ташлаб қўйиш.
3. Парма (патрон) шпинделдан тушмагунга қадар понанинг кенг томи билан 2 билан енгил, қисқа-қисқа зарблар бериш.
4. Утувчи втулкаға ўрнатилган пармани чиқариб олишда, олдин втулка билан бирга уриб чиқарилади, сўнгра пармани чап қўлга пона втулканинг уриб чиқариш тешигига қўйилади ва унга болғача уриб, пармадан втулка чиқарилади.

5. Пружинали хавфсиз понадан (81-рasm, б) фойдаланилганда шпиндель пазига киритиш, дастанн эса кескин слпгаб суриш керак (бунда пружина сиқилади ва дастанинг туби понанинг мухрасига урилади; пружинани сиқиш учун керак бўлган куч жуда кам, чунки у фақат дастанни дастлабки вазиятига қайтариш учунгина керак).

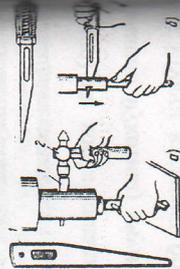

81- рasm. Пармани патронни парма билан бирга станок шпинделидан чиқаришда пружинали хавфсиз пона билан, а—одатдаги пона билан, б—пружинали хавфсиз пона билан, в—пона, 2—болғача

**Э с л а т м а.** Пона ўрнида эговнинг қўйруғидан фойдаланиш; пармага болғача билан уриш; пармани қўл билан тутиб турмай чиқариб олиш; втулкани пармадан чиқариб олиш учун ўтувчи втулкаға уриш

ва унинг ёқ билан пармани патрон ўқиға мос келадиган қилиб ўрнатилган кулачокларни кулачоклари 4 билан сиқиш;

в) пармани патроннинг кулачоклари 4 билан сиқиш;

г) кулачокли патронни станок шпинделининг конуссимон тешигига урнатиш (80-рasm, б);

д) станокни юргизиб юбориш ва парманинг тегишини текшириш (2-бasm, в).

**Г. Пармани (ёки патрон билан бирга пармани) станок шпиндели билан чиқариб олиш.**

1. Пона 1 ни энсиз учи билан шпинделнинг уриб чиқариш тегишини текшириш (81-рasm, а).

2. Парма столга тушиб кетмаслиги учун пармани (ёки патронни) ёқ билан ушлаб туриш, ёки столга ёғоч устқўйма ташлаб қўйиш.

3. Парма (патрон) шпинделдан тушмагунга қадар понанинг кенг томи билан 2 билан енгил, қисқа-қисқа зарблар бериш.

4. Утувчи втулкаға ўрнатилган пармани чиқариб олишда, олдин втулка билан бирга уриб чиқарилади, сўнгра пармани чап қўлга пона втулканинг уриб чиқариш тешигига қўйилади ва унга болғача уриб, пармадан втулка чиқарилади.

**Д. Пармани патрон билан бирга пармани патрон ўқиға мос келадиган қилиб ўрнатилган кулачокларни кулачоклари 4 билан сиқиш;**

в) пармани патроннинг кулачоклари 4 билан сиқиш;

г) кулачокли патронни станок шпинделининг конуссимон тешигига урнатиш (80-рasm, б);

д) станокни юргизиб юбориш ва парманинг тегишини текшириш (2-бasm, в).

**Е. Пармани патрон билан бирга пармани патрон ўқиға мос келадиган қилиб ўрнатилган кулачокларни кулачоклари 4 билан сиқиш;**

в) пармани патроннинг кулачоклари 4 билан сиқиш;

г) кулачокли патронни станок шпинделининг конуссимон тешигига урнатиш (80-рasm, б);

д) станокни юргизиб юбориш ва парманинг тегишини текшириш (2-бasm, в).

**Ж. Пармани патрон билан бирга пармани патрон ўқиға мос келадиган қилиб ўрнатилган кулачокларни кулачоклари 4 билан сиқиш;**

в) пармани патроннинг кулачоклари 4 билан сиқиш;

г) кулачокли патронни станок шпинделининг конуссимон тешигига урнатиш (80-рasm, б);

д) станокни юргизиб юбориш ва парманинг тегишини текшириш (2-бasm, в).

**З. Пармани патрон билан бирга пармани патрон ўқиға мос келадиган қилиб ўрнатилган кулачокларни кулачоклари 4 билан сиқиш;**

в) пармани патроннинг кулачоклари 4 билан сиқиш;

г) кулачокли патронни станок шпинделининг конуссимон тешигига урнатиш (80-рasm, б);

д) станокни юргизиб юбориш ва парманинг тегишини текшириш (2-бasm, в).

**И. Пармани патрон билан бирга пармани патрон ўқиға мос келадиган қилиб ўрнатилган кулачокларни кулачоклари 4 билан сиқиш;**

в) пармани патроннинг кулачоклари 4 билан сиқиш;

г) кулачокли патронни станок шпинделининг конуссимон тешигига урнатиш (80-рasm, б);

д) станокни юргизиб юбориш ва парманинг тегишини текшириш (2-бasm, в).

**К. Пармани патрон билан бирга пармани патрон ўқиға мос келадиган қилиб ўрнатилган кулачокларни кулачоклари 4 билан сиқиш;**

в) пармани патроннинг кулачоклари 4 билан сиқиш;

г) кулачокли патронни станок шпинделининг конуссимон тешигига урнатиш (80-рasm, б);


д) станокни юргизиб юбориш ва парманинг тегишини текшириш (2-бasm, в).

**Л. Пармани патрон билан бирга пармани патрон ўқиға мос келадиган қилиб ўрнатилган кулачокларни кулачоклари 4 билан сиқиш;**

в) пармани патроннинг кулачоклари 4 билан сиқиш;

г) кулачокли патронни станок шпинделининг конуссимон тешигига урнатиш (80-рasm, б);

д) станокни юргизиб юбориш ва парманинг тегишини текшириш (2-бasm, в).

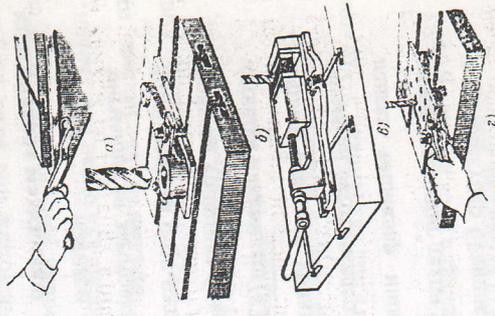

82-рasm. Заготовкालарчи ўрнатиш ва маҳкамлаш: а, б - станок столда, в - машина тискиларида, г - дастага тискида

Тиски тубига ёғоч остқўйма қўйиш ва уни тискига шундай пухта маҳкамлаш керакки, заготовка тискининг тубига қўйилган остқўймаларга жипс турсин ва ундан 10—15 мм чиқиб турсин (82-расм, в); тискига заготовка ўрнатилган зарблар ёғоч ёки мис болгачалар билан бериллади.

Диаметри 15 мм гача бўлган тешиклар пармалашда машина тискиларнинг столининг пазига қўйилган маҳкамлаш болглари билан қотириб қўйилган Ж. Заготовканинг дастаки тиски-чаларда ўрнатиш ва маҳкамлаш Станок столини яхшилаб артиш.

Баландлиги бир хил ва томонлари текис ҳамда параллел бўлган остқўймалар танлаш.

Остқўймаларнинг асосини яхшилаб артиш.


4. Заготовкани тискича жағига қиспиш ва барашкаларни ясином бурлар ва бошқа асбоб ҳамда мосламалар ишлатмасдан бураш.

5. Режаланган ва тискичага қисилган заготовкани остқўймага қўйиб жипс босиб туриш (82-расм, г).

3. Заготовканинг призмалар ва кискичларда маҳкамлаш

1. Тиски жағлари орасига сиғмайдиغان заготовкани қамрагич планкалар ва стол пазига қўйилган болглар ёрдамида бевосита станок столида маҳкамлаш (83-расм, а).

2. Столга бевосита ўрнатиш мумкин бўлмаган заготовкани ёки Пармаланган тешиклар ишлов берилган деталнинг таянч текислигига перпендикуляр бўлиши лозим бўлган холларда қамрагичлар билан (83-расм, б) ёки ростланувчи бурчакликлар билан (83-расм, в)

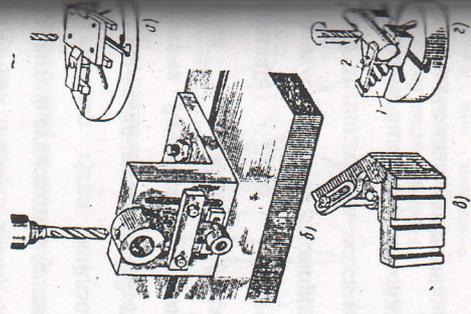

83-расм. Заготовканинг тискича билан (а, б) ростланувчи бурчакликлар билан (в) призмаларда (г) маҳкамлаш: 1 - погонали таянч, 2 - планка, 3 - заготовка, 4 - призмалар

маҳкамланади (худди шу қамрагичлар ва бурчакликлар таянч текислиги кичик бўлган заготовканинг тешигида ҳам қўлланилади).

3. Цилиндрик заготовканинг 3 призмалар 4 да ўрнатилади (83-расм, г) ва планка 2 билан погонали таянч 1 га сиклилади.

4. Станокни бошқариш ва унда ишлаш (76-расмга қараңг)

5. Шинделнинг тўғри айланаётганини текшириш (шинделда ўқий ва радиал тебраниш (люфтлар) бўл маслиги керак, аммо асбобнинг тегишсиз айланишини таъминлаши зарур).

6. Тасманинг таранглигини текшириш (бўш тортилган тасмани тортиш ёки тегирак чиқиб кетишининг, ёхуд сирпанишининг олдини олиш учун тикиб қўйиш лозим).

7. Столнинг суриш механизмининг текшириш (станокнинг иш столи кўтариш ва туширишда енгил сурилиши керак).

8. Бошқариш дасталарини текшириш: улар станок механизмининг осон улаб-узишлари керак; тезликлар қутиси бор станокларда шинделнинг айланмиш частотаси дастани танланган частотага мос вазиятга ўтказиш учун билан ўрнатилади (автоматик суришни ўрнатиш ҳам шу йўсинда бажарилади); дастаки суришда пармага босиш қўл билан ростланади.

9. Асбобни текшириш (у ўткир, тўғри чархланган ва ўлчами ишлов берилётган тешикка мос келиши керак; асбобнинг ўткирланган қисмида ва пармалашда ифлосликлар, кертликлар, ғудурлар бўлмаслиги зарур).

10. Станокни киринди ва ифлосликлардан тозалаш.

11. Хамма ишқаланувчи (ҳаракатланувчи) қисмларни мойлаш.

12. «Пуск» кнопкасини босиб, станокни юргизиш ва станокни 5—10 мин салт ишлаштириш.

13. Ишлаш вақтида станокда қуйидаги қондаларга риоя қилиш зарур:

- 1. Станокнинг станок столига ўйиб киришига йўл қўймаслик лозим;
- 2. Станокнинг кучли босиш ярамайди, чунки у салга синиши мумкин; шунинг учун қўл пармалаш охирида ричакка босиш кучини камайтириш керак;
- 3. Заготовкани столга жипс босиб туриб (агар у тискига ўрнатилмаган бўлса)

пармани тешиқдан чиқариш лозим, ақс холда тиски қийшайиб кетиб, синиши мумкин;

г) пармалашни парма чиқиши учун тешиқлари бўлган металл остиқўймадан фойдаланиб бажариш керак (ёғоч остиқўймалар ярамайди, чунки ишлатилганда тешиқ қийшиқ чиклиши мумкин, бундан ташқари, остиқўймаларга киринди ёпишиб қолади ва остиқўйма столда нотекис ётади);

д) пармалаш ишларини қўлқоп кийиб бажариш ярамайди.

е) совитувчи суюқликдан фойдаланиб пармалаш керак (пўлат учун — эмульсия, алюминий, силумин учун — эмульсия, канакунжут мойи қўшиқ кerosин, скипидар; чўян учун — керосин). Чўян, резина фибра ва эбонит совитиш-мойлаш суюқликларисиз мойлаш мумкин.

3-машҳ. *Вертикал-пармалаш станокларида тешиқлар пармалаш*

#### А. Режа бўйича пармалаш

1. Уқ белги чизиклари чизил: бўлажак тешиқнинг контурини белги доиравий чизик 1 ни; диаметри бўлажак тешиқнинг диаметридан биқатта диаметр билан контрол чизик 2 ни; айланаларга ва тешиқларига керн уриш (84-расм, а).


2. Даस्ताки суриш билан пармалашни бажариш: ўлчам бўлажак тешиқнинг 1/4 қисмига тенг бўлган чуқурча 3 ни хосил қилиш.

3. Қириндини олиб ташлаш; чуқурча бўйича пармалаш.

ва белги чизик 1 нинг концентриклигини текшириш, агар чуқурчанинг контури бўлажак тешиқнинг белги чизиги 1 га нисбатан четта чиққан бўлса, у холда тешиқнинг маркази қўчирилиши керак бўлганда крейцмейсель билан 2—3 ариқча ўйиш керак (84-расм, б).

4. Янгидан тешиқ пармалаш (тўғри тешиқ).

5. Тешиқни узил-кесил пармалаш.

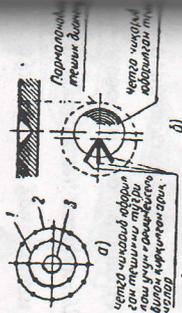

84-расм. Паррон тешиқларни бўйича пармалаш.

а - заготовкани режалаш, б - кийшайиб чиққан (сурилган) тешиқни тузатиш; 1, 2 - диаметри билан контрол чизиклар, 3 - чуқурча

#### Б. Очик тешиқлар пармалаш

1. Режаланган заготовка ва пармани ўрнатиш; станокни айни иш шартнослари учун мос айланиш частотасига сошлаш.

2. Пармани заготовкага яқинлаштириш.

3. Машина тисқисини заготовка билан бирга шундай силжитиш керакки, парманинг учи керн чуқурчасига аниқ тушсин.

4. Шинделни кўтариш ва станокни юргизиб юбориш.

5. Парма кесувчи қисмининг 1/4 қисми қадар чуқурликда хомаки тешиқ пармалаш.

6. Тешиқларнинг контрол чизикларга мос келишини текшириш.

7. Суриш дастасига бир текисда босиб тешиқни бошдан-оёқ пармалаш.

8. Пармани заготовкадан чиқаришда босишни камайтириш.

9. Станокни тўхтатмасдан пармани тешиқдан чиқариш.

10. Ёпиқ тешиқлар пармалаш ёпиқ тешиқлар пармалашнинг икки усули бор:

а) пармани заготовка юзасига текунга қадар яқинлаштириш;

б) парма кесувчи қисмининг катталиги қадар чуқурликда пармалаш.

1. Ўтуқкали тирак белгиланган чуқурликда пармани ва маҳкамлаш (85-расм, а);

2. Ўтуқкали тирак 2 заготовка 1 нинг юзасига етганида, унда белгиланган чуқурликда тешиқ пармаланади. 2- усул


3. Заготовкани станок столига ўрнатиш ва маҳкамлаш;

4. Заготовка юзасига парма 4 ни (85-расм, б);

5. Қўндаланг кесувчи қирраси билан пармани қадар яқинлаштириш;

6. Станокдаги линейка 3 ни нолга ўрнатиш;

7. Парма кесувчи қисмининг катталиги

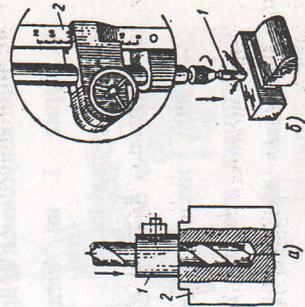


85-расм. Ўтуқкали тирак (а) ва ўлчаш линейкаси (б) бўйича берк тешиқлар пармалаш:

1—заготовка, 2—ўтуқкали тирак, 3—ўлчаш линейкаси, 4—парма

кадар чуқурликда пармалаш ва стрелка (кўрсаткич) га қараб линейка бошланғич ҳолатини белгилаш, сўнгра бу кўрсаткичга берилган парчуқурлигини қўйиш ва шу йўл билан пармаланиши керак бўлган чуқурлигига тенг сони ҳосил қилиш;

д) пармалаш жараёнида линейкага қараб, парманинг металл чуқурликда кириб борганлигини кузатиб бориш.

Э с л а т м а. Кўпгина станокларда линейкадан ташқари лимбали автоматик суриш механизми бўлади, булар парманинг талаб этилган чуқурликка кириш йўлини аниқлайди.

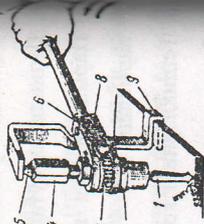

86- рasm. Трещотка:  
1—парма, 2—шпindelъ,  
3—храповик ғилдирак, 4—гайка,  
5—марказ, 6—вилка, 7—даста,  
8—собачка, 9—скоба

4- машқ. Пармалаш машиналари билан қўлда тешиқлар пармалаш

А. Диаметри 10 мм гача бўлган тешиқларни трещотка билан парма-лаш (86- рasm).


1. Трещотканинг тузуқлигини, храповик ғилдиракни, гайка марказларни, собачкани, скобани текшириш.

2. Шпindelъ 2 шшг конусини ва парма 1 нинг конуссимон куйруғини артиш.

3. Парма 1 ни белгиланган тешиқ марказига қўйиш.

4. Скоба 9 ни бпр учн билан заготовккага қўйиш, иккинчи учини трещотка заготовка юзасига нисбаган қатъий вертикал вазиятда турадиган қилиб марказ 5 га тираш (ўрнатишини гайка 4 ни бураб ростлаш).

5. Унг қўл билан даста 7 ни храповик тешиқ ғилдираклар, 4—тирак, 5—даста

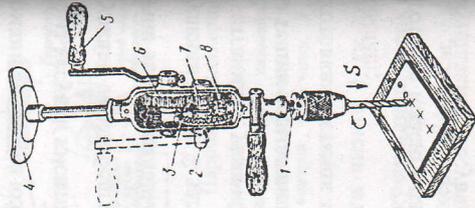

87- рasm. Дастаки дрель:  
1—шпindelъ, 2—вал, 3, 6, 7, 8—тешиқ ғилдираклар, 4—тирак, 5—даста

айлантириб, трещотка шпинделини парма билан бирга буриш. Парма диаметри тешиқни дастаки дрель билан пармалаш

Ниллашга т ай ё р л а н и ш (87-рasm);

дрель дастаси 5 нинг юришини текшириш;

тирак 4 винг ишончли маҳкамлан-ганлигини текшириш;

тешиқликларда мой бор-йўқлигини текшириш (зарурат бўлса, мойлаш);

қўлда кўрсатилган маълумотлар билан сиқичлаб танишиш;

заготовкани чизмага кўра режалаш (марказларни, айланаларни) ва белги қилишга керн уриб чиқиш;

чизмага мувофиқ берилган диаметри бўйича парма танлаш;

патроннинг кулачокларини парманинг зарур диаметрига кериш;

парма куйруғини ва патрон кулачокларининг ичини артиш;

пармани патрон кулачокларида қисиш;

даста 5 ни айлантириб, парманинг тешиқ-лигини текшириш.

Паст осткўймада дастаки дрель билан пармалаш (88-рasm, а):

осткўйма 1 га (ёки полга) режаланган заготовка 3 ни қўйиш, деталь осткўйма 2 да айлантирилган бўлади;


парманинг учини кернёр уриб белгиланган марказга келтириш;

комачи пармалаб кўриш: пармани ўнг қўл билан тешиқ ўқи бўйлаб йўналтириб,

пармани тебраншига йўл қўймасдан дастани қўли билан айлантириш;

пармаланган тешиқка албатта бир неча қўл машина мойи қўйиш керак (бунда тешиқ жараёни яхшиланади);

дрелни ўнг қўлда айлантириш дастасидан, чап қўл билан эса кўзгалмас

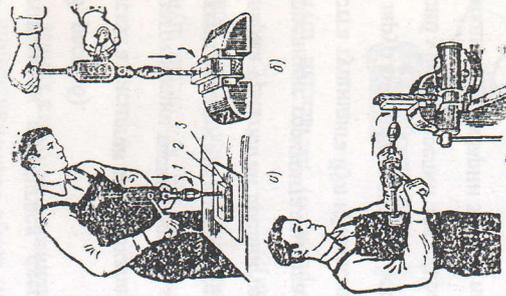

88- рasm. Дастаки дрель билан пармалаш:  
а—паст таглиқларда, б—баланд таглиқларда, в—тискида сиқилган заготовкларда, 1, 2—таглиқлар, 3—заготовка, 4—осткўйма

дастасидан ушлаш; кўҳракни марказга (тиракка) тираш; дастани ўнг қўл билан айлантириб, пармалашни бажариш;

е) тешикни иложи борича тез-тез қиринди синикларидан тозалаш (заготовкани айлантириб, силкитиб) керак, чунки бу синиклар парманинг перемини остига тушиб, парманинг ўтмаслишига ёки уваланиб синишига сабаб бўлиши мумкин;

ж) парма тикилиб қолганида уни тескарисига айлантириб, бўшатиш керак;  
з) пармалаш охирида дрелни босишни камайтириш ва айланиш соқмакамайтириш керак, акс ҳолда парма тешик тубига босилади ва синади.

**Эслатма.** Парманинг синиши кўпинча дрель кийшайганида ва унга кўч босилганда юз беради.

Баланд тагликда дастаки дрель билан пармалаш ҳам паст таглик пармалангани каби бажарилади (2- банднинг а—з бандчаларига қараб заготовкани, шунингдек, слесарлик тискисига маҳкамлаб қўйиш ҳам мумкин (88- расм, б).

Тискига қисилган заготовкаларни дастаки дрель билан пармалаш.

- а) заготовкани тискида пухта қисиб қўйиш (88-расм, в);
- б) керн урилган чуқурчани (тешик марказини) аниқ пармалаш;
- в) парма ўрнатилган дрелни тешик марказига қатъий перпендикуляр ўрнатиш;
- г) дрелнинг горизонталлигига риоя қилиш — тиракнинг талаб этилган сатҳ пастга тушишига йўл қўймаслик керак;
- д) зарур бўлганда пармага босиш кучини ошириш: чап қўл билан заготовкани қисиб ушлаш, дрелни эса кўҳрак билан мувозанатда тутиб туриш.

5- машқ. Тешикларни электр пармалаш машиналари билан пармалаш.

### А. Ишга тайёрланиш

- 1. Заготовканинг чизмага мослигини текшириш.
- 2. Дастаки пармалаш станоклари билан ишлашдаги хавфсизлик техника қоидаларини ўрганиш.
- 3. Машинани ишга тайёрлаш:

а) пармалаш машинасининг узелларини ва айрим деталларини маҳкамлаш

ва тийкаларнинг пухта бураб тортилганини текшириш;  
б) бармоқ кучланишининг электр пармалаш машинаси ёрлигида кўрсатилган тартибга мослигини аниқлаш ( электр машинани ёрлигида кўрсатилган тартибдан юқори кучланишга улашга руҳсат этилмайди).

в) электр машинанинг кабель изоляциясининг ҳолатини кўриб чиқиш ва уни зарур ҳолда алмаштириш;

г) электр машинанинг ерга уланганлигини ва унинг тузуқлигини текшириш; электр машинани ерга улаш;

д) электр машинанинг бармоқ тармоққа улаш; электр машинани юргизиб юбориб, электр машинанинг қўл қўриш ва вилючателнинг тузуқ ишлашини текшириш, коллекторли двигателларда чўткаларнинг ишини текшириш ва электр машинанинг нормал ишлаша, уларнинг тагидан кучсиз учкунлар чикиб туради);

е) электр машинанинг қўл қўриш ва шпинделнинг конус тешигини артиш; электр машинанинг қўл қўриш ва шпинделнинг конусида қўйиш.


6. Пармалаш машинаси билан ишлаш.

а) Пармалаш машинасини ўрганиш:  
б) электр машинанинг дастали машинани (89-расм, а) ўнг қўл билан шундай тартибда ушлаш керакки, кўрсаткич бармоқ тепкининг устида турсин (электр машинанинг шу тепки ёрдамида юргизиб юборилади);

в) электр машинанинг дастали машинани (89-расм, б) дастасидан шундай тартибда ушлаш керакки, бош бармоқ электр машинанинг шу тепки ёрдамида юргизиб юборилади);

г) Пармалаш узок давом этганида электр пармалаш машинасининг ўта қизиб кетишига йўл қўйиш ярамайди;

д) электр машинанинг дастали машинани (89-расм, б) дастасидан шундай тартибда ушлаш керакки, бош бармоқ электр машинанинг шу тепки ёрдамида юргизиб юборилади);

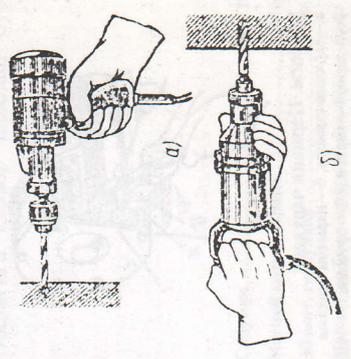

89- расм. Енгил (а) ва ўртача (б) типдаги электр машиналар билан пармалаш


чидайдиган даражада бўлиши керак).

3. Иш вақтида электр двигателни кўчириш учун электр двигателни тўхтатиш лозим; сим таранг бўлмаслиги ва буралиб қолмаган бўлиши керак.
4. Иш тугаётганда парманинг сурилишини камайтириш керак.
5. Иш тугагач:

а) Машина двигателни тўхтатиш, машина электр юритмани тармоқдан узиб қўйиш лозим;

б) пармани машина шпинделининг тешигидан махсус пона ёрдамида чиқариб олиш керак;

в) электр пармалаш машинасини металл чангидан, қиринди яхшилаб тозалаш; курук латта билан қобигини артиш ва бағартиб ўраб лозим.

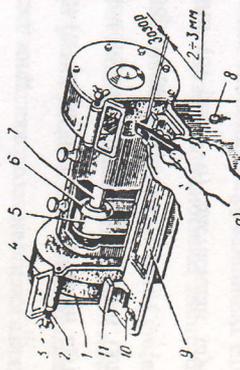


б- машқ. Пармани чархлаш

А. Парманинг ейлиш турли аниқлаш (90-расм)

Парманинг ейлишини у чиқариш кескин ёғжирловчи овозга ёки у кесиш хоссаларини йўқолишига (но зонасида температуранинг кес ортишига) қараб аниқлаш.

Б. Пармани чархлашга тайёрлашни

1. Чархлаш станогини кўздан кечирин (91-расм, а) ва куйидагиларни текширин

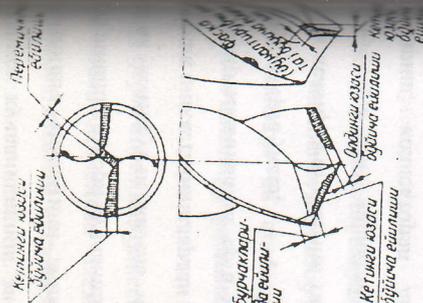

90-расм. Парманинг ейлиш турлари

1. Абраш чархтош 1, шкив 5 ва тасмалар бнинг химоя тўсиқларининг бўлишини ва пухта маҳкамланганлигини;  
 2. Бурчакча гайка 3 нинг тузуқлигини;  
 3. Подручник 11 ва абразив чархтош борли-гини; уларнинг пухта маҳкамланганлигини ва подручник билан чархтош орасида тиркиш борлигини (3 мм дан ошмаслиги керак), ростлаш болти 10 нинг тузуқлигини;  
 4. Электр экранчаси 4 нинг борлигини ва экранча пужинаси 2 нинг тузуқлигини;  
 5. Пармани 8 нинг ва ёритишнинг тузуқлигини.

В. Пармани чархлаш усуллари (91- расм, б)

1. Чан кул билан подручник 11 га таяниб, парма 12 ни спираль қисмидан иложин билан кесувчи қисмидан тугтиб туриш лозим.  
 2. Чан кул билан қуйруқдан ушлаб, кесувчи қирраини абразив чархтош 1 нинг ёқилишга секин шундай босиш керакки, кесувчи қирра горизонтал жойлашсин ва парма юзаси билан чархтош сиртига: жипс тегиб турсин; чархлашда пармани чархтош эритмаси солинган ваннача; 9 да оовитиб туриш лозим.

3. Чан кулни раvon ҳаракатлантириб, пармани чархтошдан узмасдан, уни ўз ўқи атрафида буриш ва тўғри қиялатишга рия қилган ҳолда кетинги юзасини чархлаш (шу нарсани кузатиб туриш керакки, кесувчи қирралар тўғри чизикли бўлиши, узунлиқлари бир хил бўлиши ва бир хил бурчак ҳосил қилиб чархланиши керак).

4. Ишлов бериладиган металнинг қатқилигига қараб, чархлаш бурчаги танланади (қуйиға қаранг):

Парманинг чархланиш бурчаги, град	Силумин.....
116—118	90—100
125	Магний қотишмалари.....110—120
130—140	Эбонит, гелсулоид .....85—90
125	Мармар ва бошқа мўрт металллар.....80
130—140	Пластмассалар .....50—60

91- расм. Пармани чархлаш:  
 а—чархлаш станогини, б—пармани чархлаш усул-лари, 1—чархтош, 2—пружина, 3— гайка ба-ррашқа, 4—экранча, 5—шкив, 6—тиски, 7— вал, 8— юртизгич, 9—совитувчи сувоқлик соллнштг ван-нача, 10—ростловчи болт 11— подручник, 12— парма

## Г. Парманинг чархланиш сифатини текшириш

1. Андаза бўйича куйидагиларни (92-расм, а): винт ариқчанинг бурчагини; перемичаларнинг киялик бурчагини; кесувчи кирралар чархланиш бурчагини ва узунлигини текшириш керак.

Пармани чап қўлга, андазани ўнг қўлга олиш. Андазанинг узун юзасини парманинг ён юзасига қўйиш ва андаза иш қисмининг парма кескинига жипс тегиб туришига қараб, тўғри чархланганликни текшириш;

а) хар икки кесувчи кирраланинг узунлиги бир хил бўлиши керак;

б) парма учининг чархланиш бурчаги андазага мос келиши лозим;

в) парманинг кирралари билан ён юзалари орасидаги бурчак бир хил бўлиши керак;

г) кирраларнинг хар икки ўткирланиш бурчаклари тенг ва андазага мос бўлиши керак.

2. Чархлаш сифатини универсал бурчак ўлчлагич бўйича текшириш (92-расм, б), олдин уни тегишли бурчакка (масалан, 116—118°га)

ўрнатиш: бурчак ўлчлагич 1 ни Парма киррасига қўйиш ва ўлчаш юзаси 3 нинг ва бурчак ўлчлагичнинг буртилиш диски 2 нинг жипс тегиб туришига қараб ўлчанаётган катталикни аниқлаш.


3. Парманинг тўғри чархланганлигини хомаки пармалаш йўли билан текшириш (92-расм, в):

а) металл чикиндилари ичидан қалта ва кичик диаметрли бўлагини олиб, машина тискиларга ёки пармалаш станогининг столига маҳкамлаб қўйиш;

б) парма куйруғини ва станок шпиндели конусини артиш ҳамда пармани станок шпинделига ўрнатиш;

Пармани пармалаб кўриш: агар кесувчи кирраларнинг парма ўкига нисбатан бурчак бурчаклари бир хил бўлса, у холда киринди тешиқдан икки спираль бурчакни бўйлаб чиқади (92-расм, в), агар бир хил бўлмаса, у холда киринди бурчак ариқчадан чиқади; хомаки тешиқ иаеетрини аниқлаш (ногўғри парма андазага бу диаметр парманинг номинал диаметридан катта бўлади).

Тешикларни зенковкалаш.

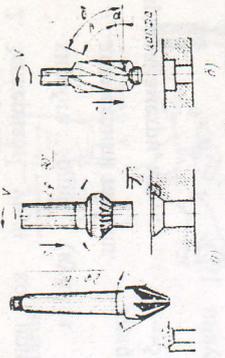

Пармани ва йўлиб кенгайтириш

Парманинг (парчин миҳнинг)

конуссимон қаллагига учун тешиклар

заготовкани

заготовкани пармалаш станогининг

столига ўрнатиш ва маҳкамлаш.

Парма бўйича заготовкада тешик

заготовкани.

Пармани тўхтатиш ва пармани чиқариб

заготовкани

Пармани зенковка танлаш (93-расм, а).

Пармани столдан олмай туриб,

заготовкани шпинделига конуссимон

заготовкани ўрнатиш.

Пармани болт (парчин миҳ) нинг

заготовканига мослаб конуссимон зенковка

заготовкани станок столига ўрнатиш

Парманинг цилиндрлик қаллагига мослаб (уя) зенкерлаш

заготовкани станок столига ўрнатиш ва маҳкамлаш.


Пармада диаметри цапфа (йўналтиргич) диаметрига мос парма билан тешик

заготовкани. Станокни тўхтатиш ва пармани чиқариб олиш.

Парма шпинделининг тешигига цилиндр зенковкани ўрнатиш (93-расм, б).

Парма цапфасининг тешикка мос келишини текшириш. Тешикни дастаки

билан (совитиб) зенковкалаш (93-расм, в) вақт-вақти билан уянинг

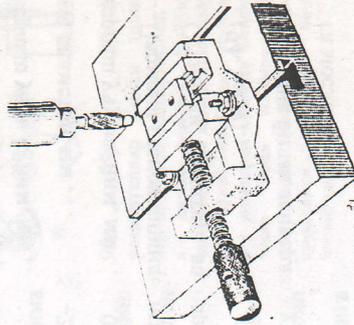


93-расм. Тешикларни болтнинг конуссимон (а) ва цилиндрлик (б) қаллақларига мўл-жаллаб зенковлашда ишлатиладиган зен-ковқалар ва зенкерлашда (в) заготовкани станок столига ўрнатиш



Э с л а т м а. Развёрткани тез-тез тешик-дан чиқариб олиш қириндидан тозалаш ва машина мойн билан мўл қилиб мойлаш керак (чўянни мойламасдан ишлаш мумкин).

10. Цилиндрик тешикларни йўниб кенгайтиришда развёртка иш қисмининг 3/4 қисми тешикдан чиққан пайтда (95-расм, д) тугаллаш керак. Конуссимон тешикларни йўниб кенгайтиришда эса конуссимон калибрнинг кўндаланг чизикчалари вазиятига қараб йўниб кенгайтиришни тугаллаш керак (95-расм, е).

Д. Тешикларни станокда машина развёрт-калари билан кенгайтириш

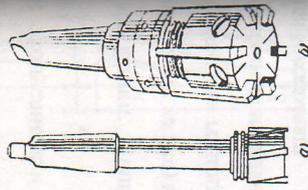

96- расм. Машина развёрткани  
а—керишма, б—сиклима

1. Тешикнинг диаметрини, йўниб кенгайтириш учун қолдирилган қуриш хисобга олган ҳолда, йўниб кенгайтириш.
2. Тозалаб йўниб кенгайтирадиган развёртка диаметрини танлаш шартроқлигини текшириш.
3. Заготовкани столдан олмасдан туриб, пармани машина развёртканига алмаштириш (96-расм, а, б).
4. Жадвалдан фойдаланиб, станокни тегишли иш режимида тешикни йўниб кенгайтириш.
5. Тешикнинг ўлчамини текшириш (96-расм, д, е га қараган).

Э с л а т м а. Тешикни бўр билан ва «қалам воситасида» қўйиб тешириш мумкин: пробкада бўр билан бўйлама чизик чизиб, пробка теширишга киритиб, уни ўқ атрофида 1/4 оборот айлантириб керак (пробка тешикка жипс кириб борганида бўр ўчиб кетиши керак) аниқроқ теширишда чизик бўр билан эмас, балки қалам билан чизилади. Ҳавфсиз ишлаш қоидалари

А. Пармалаш станокларида ва пармалаш машиналари билан ишлаш

1. Заготовкани станок столида тўғри ўрнатиш, пухта маҳкамлаш; ишлов бериш жараёнида уларни қўл билан ушлаб турмаслик керак.

2. Пармалаш патронини станок шпинделига ўрнатишда кескин ҳаракат қилмаслик керак, акс ҳолда шпindel юқорига кўтарилиб, суриш ричагини буриши, ричаг эса ўз навбатида қўлга ёки юзга урилиши мумкин; ричагни ушлаб туриш керак.

3. Кесувчи асбоб алмаштирилгандан кейин қалитни пармалаш патронида қолдирмаслик лозим.

4. Ҳавфиз ишлаш учун қатъий ишонч ҳосил қилгандан кейингина станокни қўриштириб юбориш керак.

5. Машина электр двигателини ва электр тармоғидан келган симни иш тугаллаш узиб қўйиш лозим.

6. Насоснинг ишлашини ва ишлов бериш жойига келаётган совитиш суюқлиги микдорини кузатиб туриш керак.

7. Алманиб турган кесувчи асбобни ва шпинделни ушламаслик лозим.

8. Силиб қолган кесувчи асбобларни қўл билан чиқариб олиш ярамайди, бу мақсадда махсус мосламалардан фойдаланиш керак.

9. Заготовкани бир иш ўтишида пармалашда, айниса кичик диаметрли пармалар билан пармалашда, суриш ричагини кучли босиш ярамайди.

10. Патрон ёки пармани алмаштиришда станок столига ёғоч остқўйма қўйиш керак.

11. Пармалаш патронини, пармани ёки ўтувчи втулкани шпинделдан чиқариб олиш учун махсус қалитдан, понадан фойдаланиш лозим.

12. Кесувчи асбобнинг тузуклигини ва заготовкани хамда асбобларни маҳкамлаш қурилмаларининг тузуклигини доимо кузатиб бориш лозим.

13. Ишлаб турган станок орқали бирор нарсени узатиш ёки олиш ярамайди.

14. Иш вақтида станокка суюяниш ярамайди.

15. Бош кийими кийиб ишлаш керак.

16. Станок олдида хатто киска мудлагга кетганда хам, станокни мойлаётганда хам, нуқсонларни бартараф этишда хам уни албатта

тўхтагиш зарур.


### Б. Электр ва пневматик машиналар билан ишлашда

1. Факат тузук машиналарда (тузук электр-пневмокабеллар, штепсельликлар ва хоза билан) ишлаш керак.
2. Машиналарни қисмларга ажратиш, тозалаш ва ремонт қилиш мумкин эмас.
3. Машина билан зах хоналарда ва ёмғир ёғиб турганида очик машиналарда ишламаслик керак; корпус ичига нам тушишига йўл қўймаслик зарур.
4. Ишга туширилган электр двигатели билан бир участкадан ишга қўйиш мумкин эмас.
5. Корпуси ерга уланган электрлаштирилган машиналардагина қўлқоп, калиш кийиб ёки резина гиламчаларда туриб ишлаш керак (97-расм).

*Ўқувчилар дуч келадиган типик қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатоҳлар уларнинг олдини олиш*

Пармалашда, зенковкашда, зенкерлашда ва йўниб кенгайтиришда ўқувчилар унчалик қийналмайдилар, аммо катор хатоҳларга йўл қўядилар. Хатоҳларга жумладан, қуйдагилар киратилади:

- 1) патронни станок шпинделидан пона билан уриб чиқариш ўрнига бошқаси билан уриб чиқариш;
- 2) заготовкага қўшиб станок столини пармалаб юбориш;
- 3) кийинди билан ифлосланган станокда пармалаш;
- 4) ғудурларни кетказмасдан бир неча тешикни пармалаш;
- 5) пармани керн чуқурлигига аниқ туширмаслик;
- 6) пармалаш тугаётганида кучли босиш ва натижда пармани синдириш;

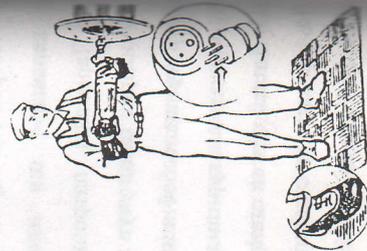

97-расм. Электрлаштирилган машиналар билан ишлашни таъминлаш воситалари

1) пармаланган тешикдан пармани чиқариб олишда заготовкани кийшайтириб юбориш ва пармани синдириш;

2) заготовкани машина тискиларда нотўғри қисий; рейсмас ёки бурчаклик билан текшириб кўрмасдан;

3) заготовкани нопараллел осткўймаларда пармалаш;

4) заготовкага қўшиб машина тиски танасини пармалаш;

5) пармани «ёнбошлагиб» чархлаш;

6) тешикларни 90° бурчак ўрнига нотўғри бурчак билан чархланган парма билан зенковкаш;

7) йўниб кенгайтиришда развёрткини тескарисига айлантирилса, натижда пармалар уваланиб синади.

8) станокни тозалаб-йиғиштириб қўймаслик.

Ўқувчи 9- ўқув-ишлаб чиқариш картасининг 1—7- машқларини юбориши натижасида:

1) станокларда дастаки, электр ва пневматик машиналар билан пармалашдаги хатоҳларни ишлаш қоидаларини; пармалаш, зенковкаш, зенкерлаш ва йўниб кенгайтиришда ишлагиладиган асбоб ва мосламаларни;

2) очик ва ёпик тешикларни режа бўйича, андаза ва кондуктор ёрдамида пармалаш усулларини;

3) тешикларни зенковкаш ва йўниб кенгайтириш усулларини билиши;

4) пармалаш, зенковкаш, зенкерлаш ва йўниб кенгайтиришда меҳнат хавфсизлигини қоидаларига риоя қилишини;

5) станокни берилган режимга созлаш ва бошқариш;

6) мосламалардан фойдаланиб, турли хил пармалаш, зенковкаш, зенкерлаш ва йўниб кенгайтириш усулларини бажаришини;

7) дастаки дрепеллар ва трешчоткалар билан ишлашни; пармаларни чархлашни;

8) пармалашда ва йўниб кенгайтиришда жадвалларга қараб ва ҳисоблаш йўли билан керакли қисий режимини аниқлашни уддалай олиши керак.

### 8. Ўқув-ишлаб чиқариш картаси. МЕТАЛЛ КЕСИШ

Ўқув мақсади: металл қисийга мўлжалланган асбоблар ва мосла-малар —

дастарра, труба кескич, дастаки ва ричагли кайчилар, шунинг механизациялаштирилган курилмалардан фойдаланишни ўрганиш.

Иш объектлари: кесимлари турлича бўлган конструкцион пўлатлар тайёрланган турли кесимли заготовклар (диаметри 10 мм ли доира; томони 15 дан 25 мм гача бўлган квадратлар; эни 40 мм гача бўлган полоса; диаметри 20 мм гача бўлган труба; томонлари 30 мм гача бўлган бурчакликлар); қалинлиги 0,5—1,0 мм бўлган кам углеродли пўлатдан тайёрланган заготовклар; қалинлиги 1,5 мм гача бўлган лист пўлатдан (рангли металл) тайёрланган заготовклар.

Жихозлар ва мосламалар: электр қайчи С-424, ричагли қайчи, гильотина кайчилар; дастарра; машина тискиси; слесарлик верстаги; параллел тиски труба сиккичлар; труба кескичлар; яси ёғоч брусуллар; ёғоч кунда.

Асбоблар ва материаллар: уч ёқли эговлар; дастаки қайчилар (ўнча чапакай, эгри тигли қайчилар), режалаш циркули; линейка; арра полотно бёр; машина мойи.

*1-машх.* Металлни дастарра билан кесиш

#### А. Арра полотносини ишга тайёрлаш

1. Арра полотноси танланади (98-расм, а).

Металларни кесиш учун асосан қадами  $S = 1,3 \dots 1,6$  мм бўлган арра полотносидан фойдаланилади, бунда 25 мм узунликда 17—20 тиш бўлади. Кесиладиган заготовка қанча йирик бўлса, арра полотносининг тишлари шунинг йирик бўлиши керак ва аксинча. Турлича қаттиқликдаги металлларни кесиб олиш учун 25 мм узунлигида қуйидагича тишлари сони бўлган полотнони ишлатилади: юмшоқ металллар кесилганда—16; ўртача қаттиқликдаги металллар пўлат кесилганда—19; чўян, асбобозлик пўлати, қаттиқ полотно бурчаклик пўлат кесилганда—22.

Слесарлик ишлари учун асосан қадами  $s = 1,5$  мм бўлган арра полотносидан фойдаланилади, бунда 25 мм узунликда тахминан 17 тиш бўлади.

Узун арралашда йирик қадамли арра полотноларини, киска арралашда қадамли арра полотноларини олиш керак.

Арра полотнолари ўткирланиш бурчаклари  $43—60^\circ$  қилиб чиқарилади. Каттик металлни кесиш учун ўткирланиш бурчаги катта полотнолар, юмшоқ металлни кесиш учун ўткирланиш бурчаги кичик полотнолар ишлатилади. Ўткирланиш бурчаги катта полотнолар ейилишга чидамлик бўлади.

3. Арра полотносини арра каллагига ўрнатиш (98-расм, б):

а) арра полотноси 1 станок каллагининг кесигига шундай ўрнатилсинки, тишлар дастага қараб эмас, балки дастадан нарига қараб йўналсин (98-расм, б, 1);

б) Арра полотносидаги тешиклар арра станогига каллагига тешикларнинг аниқ ўрнатишга ўрнатилиши керак, бунда полотнони таранглаш имкони бўлиши учун таранглаш винти 4 каллак 3 дан 10—12 мм қилиб туриши лозим;


в) штифтлар 2 каллак 3 нинг кесигига киргизиб қўйилади (штифтларнинг диаметри тешикларнинг диаметрига мос бўлиши керак).

3. Арра полотносини таранглаш:

а) арра полотноси катта куч ишлатмасдан қўлда (яси жағли омбурлар, дастаки тешикчалар ишлатиш ман қилинади) барашка 5 дорни енгил айлантириш йўли билан тарангланади (98-расм, г);

б) таранглаш даражаси полотнога ён томондан бармоқ билан енгил босиб текширилади: агар полотно эгилмаса, таранглаш етарли бўлади.

3. е л а т м а. 1. Полотнонинг жуда кучли ва жуда кучсиз тарангланишига мутлақо йўл қўйилмайди, чунки бундай ҳолларда полотно синади. Ирилган полотнони албатта текшириш керак. 2. Полотнони таранглашда полотнонинг узлиб кетиши хавфи борлигидан аррани юздан бир метр нарироқда тутиб туриш керак.

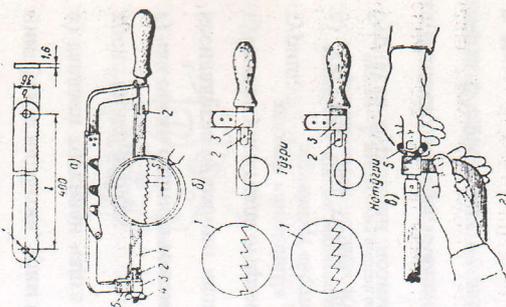

98-расм. Арра полотносини тайёрлаш:

а—арра полотноси, б—арра, в—полотнони аррага ўрнатиш, г—арра полотносини таранглаш; 1—арра полотноси, 2—штифтлар, 3—станок каллагига, 4—таранглаш винти, 5—кулоқли гайка

## Б. Дастарра билан кесишда иш вазиятида туришни ўрганиш

### 1. Гавданинг туриш вазиятини ўрганиш

а) тискининг баландлигини бўйига мослаб ўрнатиш: арра ушлаган, тиски жағларига қўйилган (дастлабки вазият), тирсақдан буқилган ўнг қўл елка билан

кўлнинг тирсақ қисмида тўғри бурчак ҳосил қилиши керак (99-расм, а);

б) тиски олдида эркин ва тургун, тиски жағларига нисбатан ёки кесиладиган буюмнинг ўқиға нисбатан, ярим бурилиб туриш;

в) гавдани тискидан чапга томон  $45^\circ$  бурчак ҳосил қилиб буриш;

г) чап оёқни олдинга томон (тахминан кесиладиган буюмнинг чизғи бўйича) қўйиш ва унга гавда оғирлигини ташлаб туриш;

д) ўнг оёқ чап оёққа нисбатан  $60^\circ - 70^\circ$  бурчакка бурилиши лозим, бунда товонлар орасидаги масофа 200—300 мм бўлиши керак (99-расм, б).

### 2. Кўлнинг (арра ушлашдаги) вазиятини ўрганиш

а) арранинг дастаси ўнг қўл бармоқлари билан сиқиб ушланади (бош бармоқ даста устини қўйилади, қолган бармоқлар дастани пантомондан тутиб туради); дастанинг учи қафти гирилиб туради (99-расм, в). Кўрсаткич бармоқни даста бўйлаб чўзиш ва дастани охиридан ушлаш ярамайди, чунки бунда дастанинг учи қафтидан чиқиб туради, бу эса ишлашда қўлнинг

100- расм. Кесишдаги иш усуллари  
 1—кросштейн, 2—контакт рамкалар, 3—электр занжир, 4—сигнал панели

кўзгудан тушадиган акс тасвирли тренажёрдан фойдаланиш (54-расм).

1. Тискининг тўғри ўрнатилганини текшириш.

2. Заготовкани тискига маҳкамлаш.

3. Тренажёрни верстак столига ўрнатиш.

4. Эговни заготовкага қўйиш ва уни эғовлаш; кўзгудан кайтган нурга қараб экранда четга чиқишни кузатиш.

«Аникликнинг шшилинич информатори» тренажёрдан фойдаланиш (55-расм)

1. Тискининг тўғри ўрнатилганини текшириш.

2. Заготовкани тискиларда тўғри маҳкамлаш.


3. Металл қути 5 ни тискининг ён томонига бириктириб қўйиш.

4. Заготовкани эғовлаш (эговни олдинга ёки орқага оғдириб эғовлашда ва эғов белгиланган йўналишдан четга чиқканида уч хил рангда ёнадиган лампочкалар 3 ёрдамида сигнал берилади).


Кўрсатилган сншализатор тренажёрдан фойдаланиш (56-расм)

1. Экран 3 ни кимирлайдиган тагликка маҳкамлаш, бундай таглик ўрнида лампочкаларни таъминлаш учун зарур бўлган, кожут ичига жойланган трансформатордан фойдаланилади.

2. Экран 3 да иккита ўзаро перпендикуляр чизик ўтказилади, улар эгов иш қисмининг горизонтал ёки вертикал ҳаракат текислигида ётади.

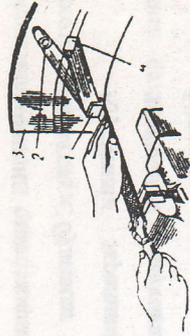


54-расм. Кўзгудан акс эттирадиган тренажёр: 1—кўзгү, 2—лампа, 3—экран, 4—кўзгудан кайтган нурлар

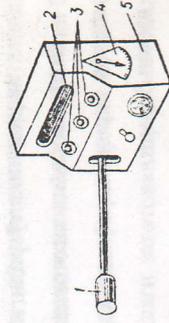

55-расм. «Шошлинич аниклик информатори» тренажери:

1—асобоб вазиятининг датчиги, 2—кўшмача ахборот учун экран, 3—сигнал лампалари, 4—асобобни сошлаш учун шкала, 5—металл қути

3. Экран шундай ўрнатилсинки, эгловнинг иш қисми горизонтал вазиятда бўлганда «шуъла»нинг кўрсатиши экраннинг горизонтал чизигида, вертикал вазиятда бўлганда эса вертикал чизигида бўлсин. Лампочкалардан тушган ёруғлик нури кўзгу 1 га йўналади ва ундан қайтиб, экранда «шуъла» кўринишидаги ёруғлик тасвирини беради. «Шуъланинг» кўрсатиши қараб ўқувчилар ўзларининг ҳар бир ҳаракатларини кузатиб туриши ва уларнинг тўғрилигини назорат қилиб туришлари мумкин.

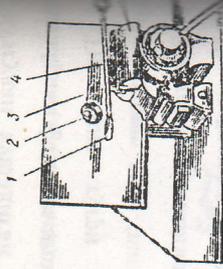


56-расм. «Кўрсатилган сигналга» тренажери.  
1—кўзгу, 2—лампочка, 3—экран, 4—лампочка, 5—тиски

Оптик мослама заготовккаларга олдиндан бажариладиган махсус ишлов бериш жараёнида ҳаракатларнинг аниқлигини назорат қилиб туриши мумкин.

**Элатма:** 1. Экран 3 бир оз эгик шаклдаги, қалинлиги 0,3—0,5 мм тушукдан қилинади (эгишган томонидан 7—8 мм). Экраннинг ўлчами 100×100 мм. Четлари 90° бурчак ҳосил қилиб буқилган. 3. Экраннинг қайтаришиш (рефлектор) яхшилаш учун унга алюминий қуқуну қапонлак билан қоплатилади.

**Е. Телескопик стойкали тренажёр-дан фойдаланиш (57-расм)**  
1. Деталь 4 ни слесарлик тискисида маҳкамлаш.

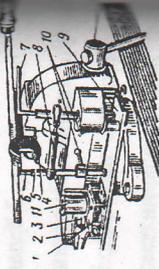

57-расм. Телескопик стойкали тренажёр.  
1 - редуктор, 2 - батарея, 3 - дивизион ишлов бериладиган заготовка, 4 - телескопик стойка, 5 - лампочка, 6 - ползувча, 7 - ролик, 8 - цилиндрлик йўналтиргич, 9 - бурчак, 10 - ўзинёзар перо, 11 - ставчик

2. Роликлар 7 ни ростлаш, улар ишлов бериладиган заготовкадан бир хил масофада туриши керак. Эгловлашда эглов роликлар 7 га тегмаслигикерак. Эглов тўғри чизикли ҳаракатдан четга чиққанда у ролик 7 лардан бирига босади, ролик эса ползувча 6 ни босади, ползувча пастга тушиб пружинани сиқайди. Ползувчлар 6

паллар килинган, уларга ричагли системанинг чиқиклари кириб туради. Ричагчалар шарнирлар ёрдамида ўзи-ёзар перолар 10 ни буради, перолар диаграмма лентасида эгри чизик чизади. Эгри чизик эгловнинг горизонталдан четга чиқишини қайд қилади.

3. Ҳуқувчи тренажёрда 10—15 мин ишлагандан кейин мастер лентгани чиқариб олади ва эгловлаш сифатини текширади.

**Тренажёрлар:**  
3. Ҳуқувчининг иш натижасини тўғри баҳолашга;  
4. Ҳуқувчи тўғриликда бракни камайтиришга, меҳнат унумини оширишга;  
5. Тўғри босқичларда таълим бериш самардорлигини аниқлашга (диаграмма лентасидаги ёзувни таққослаб) имкон беради.

**Элатмалар:** 1. Ползувчлар 6 вертикал йўналишда ҳаракатланади. 2. Телескопик стойкалар орасидаги масофа бурчакликнинг пастки қисмида 50 мм бўлиши керак. 3. Двигатель 3 КБС-Л типидagi батарея 2 дан таъминланади. 4. Двигатель редуктор 1 орқали етакчи ғалтак 11 ни айлантиради, бу ғалтакка таълимчи ғалтакдан диаграмма лентаси ўралади. Диаграмма лентаси ўрнига таълимчи ғалтакдан ҳам фойдаланиш мумкин, бунда қоғозга бир-биридан 5—8 мм масофада параллел чизиклар ўтказиш, рақамларни пастдан юқорига қараб кўриб борадиган тартибда жойлаштириш лозим. 4. Қисмлар ва деталлар 80X80 мм ўлчамли пўлат бурчакликларга монтаж қилинади. Бурчакликлар тискиннинг ёзувмас қисмига ён томондан маҳкамлаб қўйилади.

Антиб ўтилган тренажёрларнинг конструкцияси махсус алабийтда тавсифланган.

**Антиб Кенг юзаларни эгловлаш**  
А. Ҳуқувчи штрихлар ҳосил қилиб эгловлаш (58-расм, а):  
1. Тискиннинг ўнг томонида верстакка ўнг бикин билан туриши.  
2. Ҳуқувчи эгловнинг ҳаракатланиш чизигидан ўнг томонга 45° бурчак ҳосил қилиб буриши.

3. Эговни мувозанатлашга рия қилиш.

### В. Кўндаланг штрихлар хосил қилиб эговлаш (58-расм, б):

1. Тиски жағларидан 5—8 мм юқорида маҳкамлаш.
2. Эговни мувозанатлашга рия қилиш.
3. Ишлов берилаетган ёқлар билан уларга ёндош ёқлар орасида тўрт бурчак хосил бўлишига эришиш.
4. Қирраларнинг қия эговланиб қолишига йўл қўймаслик.
5. Хосил бўлган штрихни № 2 тишли эгов билан тузатиш.

### В. Айқаш штрихлар хосил қилиб эговлаш (58-расм, в):

1. А ва Б бандларда баён қилинган талабларга рия қилиш.
2. Эговни галмагал у бурчакдан бу бурчакка ўтказиб харакалантириш.
3. Юзани чапдан ўнгга қаратиб эговлаш, сўнгра тискини 30—40° бурчакда буриш йўли билан ўнгдан чапга қаратиб эговлаш; кўдаланг ёки бўйлаб эговлашларга ўтиб кетмай эговни диагональ бўйлаб харакалантириш сақлаш.

4. Ишлов берилаетган бутун юза бўйлаб диагональ штрих хосил бўлгач, иш вазиятини ва эговнинг вазиятини ўзгартириб, иккинчи диагональ йўналишида эговлашга ўтиш.

### Г. Эговлашдан кейин юзани текшириш:

1. Эговланган юзадан қириндини чўтка ёки латга билан кетказиш.
2. Заготовкани тискидан чиқариб олиш.
3. Унг қўл билан линейкани, чап қўл билан заготовкани олиш.
4. Линейкани қирраси билан

тектирилетган юзага перпендикуляр қилиб қўйиш (58-расм, г), бунда линейка бутун узунлиги бўйича бу юзани қоплаб туриши керак. Линейкани металл бўйича юргизиш ярамайди, уни хар гал юзадан узиб кўтариб, кейин бошқа вазиятга қўйиш керак).

Бурчак манбаига қараб бурилиш, заготовкани кўз сатҳига қадар кўтариш ва линейкани текширилетган юзага перпендикуляр қилиб қўйиш.

Эговланган юзани бўйламасига, кўндалангига ва диагональ бўйича бурчакдан бурчакка қарата текшириш (58-расм, д) керак.

Ишлов бериш сифатини назорат қилиш (тирқиш бир текис бўлса, юза тўғри эговланган бўлади).

### Параллел юзаларни эговлаш

#### Кронциркуль билан текшириб эговлаш

Линейка тайёрланадиган заготовканинг ёғи 1 ни бўйлама штрих хосил қилиб эговлаш (59-расм, а).  
Ёғи 2 ни (энсиз ёқни) линейка шаклида эговлаш (хар икки энсиз ёқ ўзаро параллел бўлиши керак).

Заготовкани тискидан чиқариб олиш ва ёқ 1 ҳамда ёқ 2 нинг параллеллигини кронциркуль билан текшириш;

Заготовкани чап қўлга, кронцир кулни эса ўнг қўлга олиш; кронциркулни шунчалик қариш керакки, у заготовкада озгина ишқаланиб қолган ва бунда унга босишнинг ҳожати қолмасин;


Кронциркулни шарнирдан бош ва кўрсаткич бармоқлар билан ушлаб туриб, заготовкага йўналтириш (59-расм, б);

Заготовкани горизонтал ушлаш, крон-циркулни юқоридан паства қаратиб олиш, у тўхтаб қолган жойда заготовка қалин (энли) бўлади, у жуда енгил бўлиб жойда заготовка юпка (энсиз) бўлади; агар кронциркуль ҳамма тўртга қадар бўйича бир оз ишқаланиб ўтса, томонлар параллел бўлади.

#### Штангенциркуль билан текшириб эговлаш

Билан юзани унда бўйлама штрихлар хосил қилиб эговлаш.

Теннеликни линейка Билан текшириш.

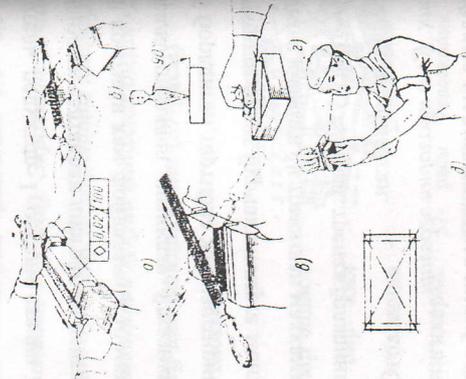

58-расм. Кенг юзаларни бўйлама (а), кўндаланг (б) ва айқаш (в) штрихлар солиб эговлаш ва эговланган юзани линейка билан текшириш (г, д)

3. Тексилклар орасидаги берилган ўлчамни сақлаган ҳолда иккинчи юзани (база юзага параллел юзани) эговлаш.

4. Томонларнинг параллелигини штангенциркуль билан текшириш:

а) заготовкани тискидан чиқариб олиш;

б) тексилк яхши эговланиб, олдин линейка билан текширилгандан кейингина уни штангенциркуль билан текшириш керак;

в) заготовкани чап қўлга, штангенциркулни ўнг қўлга олиш (59-расм, в) ва ўнг қўлнинг бош бармоғи билан қўзғалувчан жағни у заготовкага жипс теккунга қадар суриш;

г) штангенциркуль жағларининг кийшайиб кетишига йўл қўймасдан ва ўлчашда нормал ишлатишга эришиб, детални икки-уч жойини ўлчаш (59-расм, г);

д) штангенциркулнинг кўрсатишларини ўқишда уни кўз рўпарасида тутуш керак; миллиметрларнинг бутун сонларини штанганнинг шкаласидан чапдан ўнгга қаратиб, нониуснинг нолинчи штрихи билан санаш; каср сон (миллиметрнинг ўнлик улушлари сони) санок боши кўрсатиши (0,1) нониуснинг штанга штрихи билан устма-уст тушадиган (ноль штрих хитой олинмайди) штрих номерини тартиб номерига қўлайтириш йўли билан аниқланади (59-расм, д).

*б-машқ. Бурчак ҳофсиз қилиб жойлашган юзаларни эговлаш*

**А. Юзаларни ташки 90° бурчак ҳосил қилиб эговлаш**

1. Заготовканинг ўлчамини чизма бўйича текшириш.
2. Режалашнинг тўғрилигини текшириш.

3. Режаланган заготовкани ишлов бериладиган юзаси 1 ни юқорига қаратиб, алюминий ёки мис жағликли тискида горизонтал вазиятда шундай сиқиб керакки, ишлов бериладиган, юза тиски жағларидан 8—10 мм юқорига чиқиб турсин (60-расм, а). Заготовка кийшайиб кетмаслиги учун тискининг қўйма жағликлари яхши маҳкамланган бўлиши керак; заготовканинг тискига маҳкамланиши пухта ва ишончли бўлиши керак.

4. Юза 1 ни қатта тишли эгов билан айқаш штрихлар ҳосил қилиб эговлаш (60-расм, б).

5. Юзаларнинг тўғри чизикли-лигини линейка билан, база юзага перпендикулярлигини эса текшириш бурчаклиги билан текшириш.


6. Юзани майда тишли эгов билан режа бўйича тозалаб эговлаш.

7. Эговлашнинг тўғрилигини база юзага 90° бурчак ҳосил қилиб, аниқ мослаб линейка ва бурчаклик билан текшириш.

8. Худди шу тартибда ўша ўлчамда ва 90° бурчак ҳосил қилиб, қарамақарши томон 2 ни эговлаш (60-расм, б).


9. Чап қўлга заготовкани, ўнг қўлга эса бурчакликни олиш (60-расм, в); бурчакликнинг ички иш ёғини база (кенгрок) юзага шундай қўйингки, иккинчи ёқ билан ишлов бериладиган юза орасида 2—3 мм зазор қолсин.

10. Бурчакликнинг ён юзага қўйилган ёғини босмасдан иккинчи ёқ эговланаётган юзага теккунга қадар раво суриш ва зазорни кўз билан чамалаб аниқлаш (юза тўғри эговланганда ёруғлик тирқиши энсиз ва бир

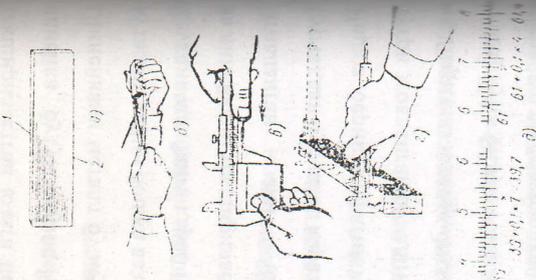

59-расм. Параллел юзани эговлаш.

а—заготовка ёқларини эговлаш, б—кронцир-куль билан текшириш, в—штангенциркуль билан текшириш, г—штангенциркулнинг кўрсатишларини ўқиш

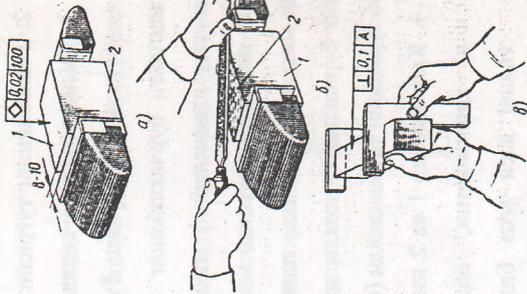


60-расм. Юзаларни ташки 90° бурчак бўйича эговлаш.

а—заготовкани маҳкамлаш, б—заготовкани эговлаш, в—эговланган юзани ташки бурчак бўйича текшириш, 1, 2—заготовканинг ёқлари

текис бўлиши керак). Бурчаклик билан «тиркишга қараб» текшириш юзанинг бир неча жойида кўз сатҳида бажариш. Узил-кесил майда тегизлик билан эгзовланган юза олди ёки орқа томонга қараб «кириш» кетмаган бўлиши керак.

### Б. Юзаларни ички 90° ли бурчак ҳосил қилиб эгзовлаш

1. Заготовканинг ўлчамларини (61- расм, б) чизмага мувофиқ текшириш (61- расм, а).
2. Режалашнинг тўғрилигини текшириш.
3. Тискига юзаси силлик ва текис брусокларни маҳкамлаш, бу бурсокларнинг бурчакликнинг периметри бўйича ёғоч планкани (қалинлиги бурчакликнинг қалинлигидан кам планкаларни) маҳкамлаб чиқиш; планкани брусокка михчалар билан маҳкамлаш, михлар планка ён ёғининг бурчаклик ён юзаларига гипс тегиб туришини таъминлайди (61-расм, в).

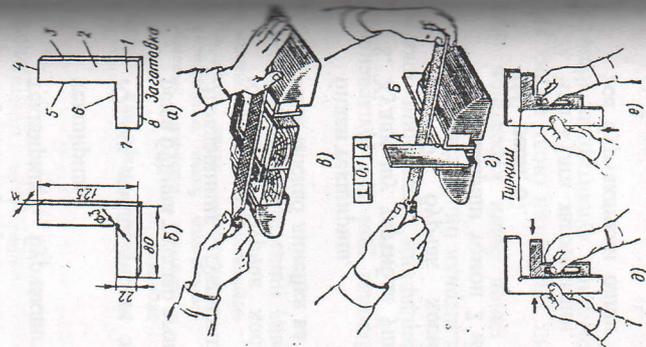

61-расм. Юзаларни ички 90° бурчак билан эгзовлаш:  
 а - заготовка, б - чизма, в - заготовкани маҳкамлаш, г - заготовкани эгзовлаш, д, е - бурчакни «тиркиш» бўйича текшириш, ж - заготовканинг юзалари

а) бирин-кетин, олдин катта тишли ясси эгов билан, кейин майда тишли эговлар билан айкаш штрихлар ҳосил қилиб эгзовлаш.

5. Текисликни текшириш линейкаси билан, эгзовланган юзаларнинг параллелигини кронциркуль билан, қалинлигини эса штангенциркуль билан текшириш.
6. Ёғоч брусокни юмшоқ жагликлар билан алмаштириш.


...нинг олиб келиши мумкин. ... билан арра рамкасини 99-расм, г да кўрсатилганидек ушлаш: тўртта ... билан фақат рамкани эмас, балки барашкани ва тортиш болгини сиқиб ... керак (агар бошқача ушланса, иш вақтида арранинг тебраниб туришини ... кийинлашади).

...нинг иш усулларини тренажерда ўрганиб олиш ... токи ўтказгичларидан бирини крон-штейн МЗ резъбали винт ... иккинчисини чеклагич рамкага МЗ резъбали винт ёрдамида ёки ... маҳкамлаш (100-расм).

Кронштейн 1 ни тискиларнинг қўзғалмас жагига жойлаштириш ва ... кронштейн билан тискиларнинг қўзғалувчан жаглари орасига ...

... чеклагич (контакт) рамка 2 да нотўғри вазиятда турганида кесил ... электр занжири 3 туташади, бунинг натижасида панель 4 даги ёруғлик ... тушиб, дастарранинг нотўғри аралаётганини кўрсатади.

### Арранинг арра полотносини бурмасдан кесил

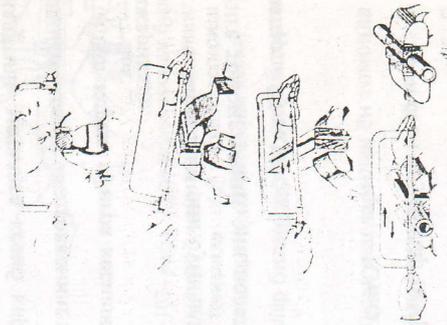

101- расм. Арра полотносини бурмасдан кесил:  
 а - дойравий кесилми металл, б - квадрат кесилми чивинки, в - юпка лист металл, г - тискиларга маҳкамланган трубаларни, д - махсус кескичларда маҳкамланган трубаларни

... кесилми металлни кесил ... билан режалоб чизил. ... тискига тискига горизонтал вазиятда ... маҳкамлансинки, кесиладиган ... тискидан ё ўнг томонда, ёки чап томонда турсин; кесил чизиги тиски ... 15—20 мм масофада бўлиши керак.

... бошланишида арра полотносини ... сирпанмасдан унга кесиб ... уч ёкли эгов билан режа ... бўйича кесиладиган жойни бир ... (1.5—2 мм) эговлаб олиш керак.

Режаланмаган заготовкда кесишни тўғри бошлаш учун кескич жойга чап кўлнинг бош бармоғи тирноғи билан қўйилади ва арра тирноғи жипс қилиб тақалади (101-расм, а); арра фақат ўнг қўл билан ушланган кўлнинг кўрсаткич бармоғи арранинг ён томони бўйлаб чўзилади ва кескиш бошланишида арранинг турғун туриши таъминланади.

Кесишда куйидаги қоидага риоя қилиш керак: кесишда полотносининг 3/4 қисми катнашиши; минутига 40—50 иш ҳаракати бўлиши; аррага фақат олдинга ҳаракат қилдиришда босиш; кесиш охирида кескич олинадиган бўлакни тутиб туриш керак.

#### Полоса металлни\* ва квадрат кесимли чивикни кесиш

1. Заготовка тискида шундай маҳкамлансинки, у тиски жағлари устунга 15—20 мм чиқиб турсин ва кесиш чизиғи тиски жағларига перпендикуляр бўлсин.

2. Арра яхши юриши учун уч ёқли эгов билан кесиш жойини ёзғовлаш.

3. Кесиш бошланишида аррани ўзига қаратиб ёки ўздан нарига қиялатиш, металлга кескич қира бориши билан қиялатишни камайтириши ишга то кесиш заготовканинг қарама-қарши қиррасига етмагунга қадар эттириш керак, сўнгра кесишни арранинг горизонтал вазиятида (101-расм) бажарилади.

4. Металлни эни бўйича эмас, балки камбар томони бўйича кесиш бунга томонларнинг эни полотно тишлари қадамидан 2,5 марта катта бўлиш холларда йўл қўйилади.

#### Юпка лист металлни кесиш

1. Яси ёғоч брусоклар тайёрлаш.
2. Улар орасига биттадан ёки бир неча дона заготовкани қисил.
3. Брусокларни заготовклар билан бирга слесарлик тискисига ўрнатил.
4. Заготовкани брусоклар билан бирга кесиш (101-расм, в).

#### Трубаларни\*\* кесиш

1. Кесиш чизиғини бўр билан белгилаш.
2. Трубани тискида ёғоч колодкаларда (101-расм, г) ёки махсус инекичларда (101-расм, д) уни эзилмайдиган қилиб қисиб қўйиш.
3. Кесиш бошланишида арра горизонтал ушланади; полотно тишлари металлга ўйиб кирганидан кейин арра ўзига томон оғдирилади ва вақт-вақти билан заготовкани ўздан нарига то-мон 45—90° га кесиш давом эттирилади; кўшалоқ юришлар сони минутига 35—45 ни ташкил қилади.

#### Д. Металлни дастарра полотносини буриб кесиш

Кесиш чуқурлиги полотнодан арра станогининг рамкасигача бўлган мефадан ортик бўлганда, яъни чуқур кесилда полотносини 90° га бурилган арра билан кесилади.

1. Дастарра станогини полотносини

90° га буриб йиғиш:

а) барашкаларни бўшатил ва полотнони

станокдан чиқариб олиш;

б) полотно куйрукнинг ўйиғига шундай

қийинликки, иш вазиятида арра полотно-

сининг рамкаси горизонтал жойлашин;

в) штифларни қўйиш ва полотнони барашкалар билан таранг қилиб тортиш.

2. Металлни кесиш:


а) заготовка шаклига қараб, кескиш жойини тиски жағларидан ён томонда

(102-расм, а) ёки юкорида (102-расм, б) жойлаштириш;

б) юкорида айтилган ҳамма кескиш қоидаларига риоя қилиш.

Ушаниш: Трубаларни труба кескич билан кесиш:

1. Труба 1 нинг кесиладиган жойи периметри бўйлаб (103-расм).
2. Бўр билан шундай белгилан-синки, кесиш чизиғи сиккичнинг жағларидан

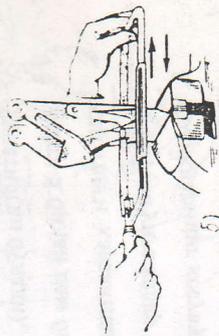

102-расм. Арра полотносини буриб ва кесиш жойини тискиларнинг ён томонда (а) ёки тепасида (б) жойлаштириб металлни кесиш

60—80 мм масофада бўлсин.

3. Даста 2 ни винт 3 билан айлантириб, трубани сиккич 7 да асоснинг бурчакли ўйиғи билан чизикли сухарь орасида сиқиб.

4. Сиккичга сиқиб қўйилган трубанинг учига труба кескич 6 ни кийдириш.

5. Труба кескичининг дастаси 5 ни ўз ўқи агрофида соат стрелкаси ҳаракати йўналишида айлантириб, кўзгалувчан ролик 4 ни деворларига етунига қадар яқинлаштириш.

6. Труба кескич билан трубани бир марта айлантириб чиқиб, кесиб текширилади (агар бу чизик бита ва берк бўлса, роликлар ўрнатилган бўлади).

7. Даста 5 билан дам бир томонга, дам иккинчи томонга ярим айлантириб ҳар галги ҳаракатдан кейин труба кескичининг винти 6 то трубага туширилгунга қадар 1/4 айланга буриб турилади.

8. Роликларнинг кесувчи қирраларини совитиш учун кесиб жойини қўйиб; труба кескич дастаси ва трубанинг перпендикулярлигини кўриб олиш керак; кесиб охирида киркиб туширилаётган труба бўлиши оёққа тушиб кетишидан эҳтиёт бўлиш керак.


## 9. ҚАЙЧИЛАР БИЛАН ИШЛАШ УСУЛЛАРИНИ ВА ҚАЙЧИЛАР ТАНЛАШ

1-машқ. Металлни дастаки қайчилар билан кесиб,

### А. Қайчилар танлаш

1. Қайчиларнинг вазифасига қараб уларнинг конструкциясини танлаш:

а) металлни тўғри чизиклар бўйича ва катта радиусли айланалар бўйича кесиб учун кесувчи тиғлари бўлган тўғри қайчилар (104-расм, а)

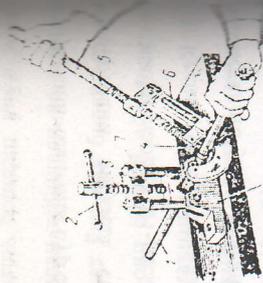

103-расм. Трубаларни труба кескичи билан кесиб:

1—труба, 2—сиккич дастаси, 3—ролик, 4—ролик, 5—труба кескичининг дастаси, 6—труба кескич, 7—сиккич

тўғри қайчиларнинг (104-расм, а) ҳар қайси ярми кесувчи қисмининг ўнг томони билан кесилган бўлади. Унақай қайчилар билан чап қирраси бўйича соат стрелкаси ҳаракати йўналишида кесилган;

дастаки қайчиларнинг (104-расм, б) ҳар қайси ярми кесувчи қисмининг чап томони билан кесилган бўлади, улар билан ўнг қирраси бўйича соат стрелкаси ҳаракати йўналишида кесилди:

б) кесувчи тиғлари эгри чизикли бўлган эгри қайчи (104-расм, в) лист материалда тешиклар кесиб ва эгри чизикли тешикларни кесиб учун ишлатилади;

А. Қайчиларнинг узунлиги танланади (104-расм, а)


1. 200 250 320 360 400

2. 55—65 70—82 90—103 100—120 110—


3. Қайчиларнинг ишга яроқлилиги текширилади: қайчиларнинг қирралари шароитли бириктирилган бўлиб, улар бир-бирини жипс тепиб туриши ва энгил юриши керак (тиғиз юрганда катта куч талаб қиладиган ва кесувчи қирраларнинг тез ейилишига сабаб бўладиган катта ишқаланиш ҳосил бўлади; кесувчи қирралар орасида зазор катта бўлса, металл эзилади ва тиклиб қолади).

Б. Қайчилар билан ишлаш усулларини ўрганиш

1) Қайчиларни ўнг қўлда ушлаш керак, бунда даста тўғри бармоқ билан

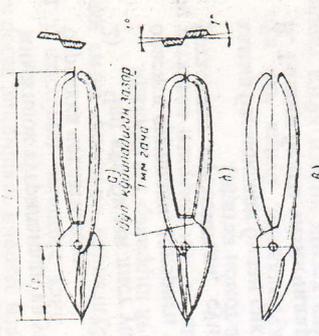

104-расм. Дастаки тўғри ўнақай (а), тўғри чапақай (б), эгри (в) қайчилар

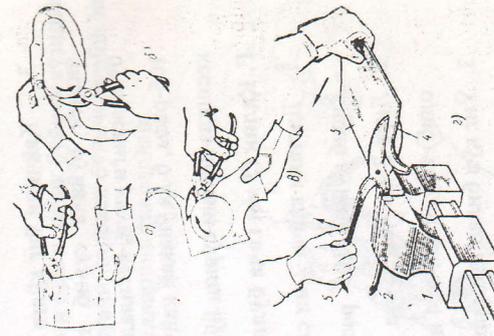

105-расм. Қайчилар билан бармоқларнинг кесилишида вазиятни: а—тўғри қайчи билан, б—ўнақай қайчилар билан, в—чапақай қайчилар билан, г—стул тискиларга сиқиб кесилиши: 1—тиска, 2—қайчи дасталари, 3—кесилган-диган лист, 4—қайчиларнинг тиғи

камраб олиниб, кафтга босилади: жимжилок қайчи дасталари орасида (105-расм, а), сиқилган кўрсаткич, номсиз ва ўрта бармоқлар охири жимжилок тўғриланади ва унинг кучи билан қайчининг пастки дастаси керат бурчакка четлатилади.

2) Чап қўл билан лист ушлаб турилади (105-расм, а), уни кесувчи кирасига сурилади, юқориги тиғни аниқ кўриниб турган режа чизигининг ўртасидан юргизилади; сўнгра дастани ўнг қўлнинг (жимжилокдан бунга ҳамма бармоқлари билан сиқиб ушлаб кесилади).

### В. Ташки белги чизикчалари бўйича қайчи билан кесиш

1. Заготовкани режалаш.  
2. Кесишда қайчи кесиш чизигини беркитиб қўймаслигини ҳисобга олиш (режа чизиги кўриниб туриши керак), қайчилар (ўнақай ёки чизикча) танлаш.


3. Қайчини ўнг қўлга олиш, чап қўл билан листни ушлаб туриб, уни кесуш чизиги бўйича суриб туриш. Листни суришда, кесишда ғудурлар кесилмастеклиги учун, кесилмаган листнинг охирига жипс босиб турилади; 105-расм, б да ўнақай қайчи билан кесишда 105-расм, в да чапақай қайчи билан кесишда листни суриш йўналиши кўрсатилган.

### Г. Қалин (3 мм гача бўлган) металлarnи кесиш

1. Дастаки қайчи 2 ни слесарлик тискиси 1 га кесиб қўйиш (105-расм, г).  
2. Лист 3 ни чап қўлга олиш (қўлқоп кийиб олиб) ва уни қайчи 4 нинг оғзига суриш.  
3. Ўнг қўл билан юқориги даста 2 ни кўтариш ва куч билан босиб тушириш.

### 4- машқ. Дастаки ричагли қайчилар билан металл кесиш

1. Ишқаланувчи қисмларнинг мойланган-лигини текшириш (агар зарур бўлса, қайчилар билан металл кесини майлаш). Ричаг 2 нинг юриши

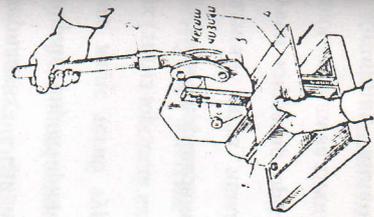

равонлигини текшириш (106-расм).

2. Қайчининг киркувчи кирралари орасидаги зазорни текшириш; зазор катта бўлганда кесиш сифати ёмонлашади, лист эзршади, пичоклар 1 ва 3 ўтмасланади ва синади; зазор кичик бўлганда пичоклар тиғиз юради, бунда катта куч талаб қилади ва киркувчи кирралар тез ейилади.

3. Ўнг қўл билан даста 2 ни қисиб ушлаш ва уни юқориги вазиятга раво суриш (бунда юқориги пичок 3 юқорига томон кетади).

4. Лист 4 киркувчи киррага шундай қўйиладики, бунда чап қўл уни горизонтал вазиятда тутиб турсин ҳамда кесиш чизиги кўзга ташланиб турсин ва юқориги пичок 3 тиғига аниқ мос келсин;

5. Ўнг қўлни ҳаракатлантириб, ричаг 2 ни пичок 3 билан бирга то металлнинг бир қисми кесилмагунга қадар пастга тушириш;

6. Ричаг 2 ни юқориги вазиятга суриш;

7. Лист 4 ни чап қўл билан бир оз кўтариш, уни белги чизик бўйича «ўзидан нарига қаратиб» юқориги пичок 3 нинг кесувчи кирраси бўйича суриш ва лист охиригача кесилгунга қадар кесиш усулларини такрорлаш.

### А. Машқ. Металл кесишда механизация-ланган асбоблар ва жиҳозлардан фойдаланиш

А. Электр қайчилар билан кесиш (қалинлиги 2,0 мм гача бўлган лист металлларни).

1. Электр қайчининг тузуклигини текшириш.

2. Кесилмаган металлнинг қалин-лигига қараб пичоклар 2 ва 3 орасида зазор ўрнатиш (107-расм, б) (қалинлик 0,003—0,48 мм



107- расм. Электр қайчилар билан кесиш.

а—қайчиларнинг схемаси, б—С-434 қайчилари билан кесиш усуллари: 1—скоба, 2—пастки пичок, 3—устки пичок, 4—эксцентрик, 5—электр двигатели, 6—редуктор, 7—включатель, 8—даста

бўлганда зазор 0,5—0,8 мм; қалинлик 1,0—1,3 мм бўлганда зазор 0,06—

0,08 мм, қалинлик 1,6—2,0 мм бўлганда зазор 0,10—0,13 мм бўлиши керак).

3. Зазорнинг тўғрилигини шчуп билан текшириш.

4. Ток ўтказувчи симни электр тармоғига улаш.

5. Дафта 8 ни ўнг қўлнинг ҳамма бармоқлари билан сиқиб ушлаб, қайиш қўлга лиш, кўрсаткич бармоқни тепкили виключатель 7 нинг ричачини қўйиш (107-расм, б).

6. Чап қўл билан листни тутиб туриб, уни юқориги 3 ва пастки пичокларнинг оресига келтириш (107-расм, а); листни юқорини пичокнинг кирраси остига белги чизикчалари бўйича аниқ суриш, бунда белги чизикчалари кўриниб туриши керак; виключатель 7 ни босиб электр двигатели 5 ни юргизиб юбориш.

7. Унг қўл билан электр қайчини олдинга суриб, уни кесиб чизиги бўйича шундай йўналтириш керакки, пичокларнинг текислиги кесиладиган металлга нисбатан бир оз қия бўлсин. Кесувчи кирраларни вақт-вақтга машина мойи билан мойлаб туриш керак.

## Б. Юритмали аррали станокда металл кесиш

1. Станокни ишга тайёрлаш:

а) станок қисмлари ва узелларининг тузуқлигини ташқи томондан кўздан кечириб текшириш (108-расм);

б) деталлар ишқалувчи қисмлари-нинг 108-расм. 872А арралаш станогининг 1—станина, 2—тирак, 3—стол, 4—қўл полотносига мувофиқ мойланган-полотноси, 5—арра рамаси, 6—руқзава, 7—виключатель, 8—кнопка, 9—машина тискини текшириш ва зарур бўлганда мойлаш

қурилмасига мой тўлдириш, юритма тишли гилдирагининг тишларини мойлаш; в) етакчи ва етакланувчи шкивлардаги понасимон тасмали узатмаларини алмаштириб ўрнатиш йўли билан станокни арра рамасининг зарур қўш юришига сошлаш; харакатни етакчи шкивнинг кичик поғонасидан етакланувчи

нинг катта поғонасига узатишда минутага 85 кўш юришни ҳосил қилиш; тасма етакчи шкивнинг кат-



та поғонасидан етакланувчи шкивнинг катта поғонасига ўрнатилганда минутага 110 кўш юриш ҳосил қилинади\*\*.



3) станокда иш бошлашдан олдин:

109-расм. Арралаш станогининг кесувчи тискилари:

а—V-симон, б—яси жағли, в—махсус

жарасини 1 — Бездействие (111-


расм, а га қаранг) вазиятига қўйиш; «Пуск» кнопкасини босиш ва станокни қосиб мудат салт ишлатиб, цилиндр ва каналлардаги ҳавони чиқариб юбориш; б) мой резервуарида ўрнатилган тиккин орқали ҳавони чиқариб юбориш; в) жўмрак очик турганида тўкиш трубаси орқали совитувчи суноқлик бурлишини текшириш.

4) Тиски ва заготовкани ўрнатиш:

а) тискиларни кесиладиган метал-лнинг профилига мувофиқ танлаш; диаметри 10—120 мм бўлган доиравий кесимли заготовкларни маҳкамлаш учун V — шакл тиски (109-расм, а); кесимлари қатта: 40 дан 250 мм гача бўлган заготовкларни маҳкамлаш учун яси жағли тиски ишлатилади (109-расм, б); диаметрлари кичкина бўлган доиравий кесимли заготовкларнинг бир қисминини қўшиб маҳкамлаш учун махсус тиски ишлатилади (109-расм, б);

б) тиски станокка шундай ўрнатилсинки, кесиладиган заготовканинг ўқи арра рамасининг ўртасидан ўтсин;

в) заготовкларни тискига ўрнатишда заготовканинг горй-зонгал ҳолатда ва арра полотносига перпендикуляр бўлишини ва режа чизигининг арра полотноси кесувчи киррасига мос келишини кузатиб туриш керак (агар заготовкани бурчак ҳосил қилиб кесиб

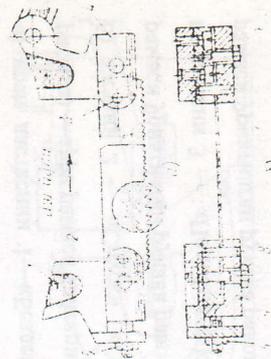


110-расм. Арралаш полотносини ўрнатиш:

а—штифтларда маҳкамлаш, б—таранглаш; 1—арра рамаси, 2—кўзгалувчан планканинг штифти, 3—кўзгалмас планканинг штифти, 4—кўзгалмас планка, 5—гайка, 6, 8—болтлар, 7, 9—усткуйма

зарур бўлса, у холда олдин тискини берилган бурчакни хосил қилиб ўрнига сўнгра уларга заготовкани ётқизиб пухта маҳкамлаш керак).

4. Арра полотносини ўрнатиш:

- арра полотноси бир учи билан арра рамаси 1 нинг қўзғалмайдиган қилиб маҳкамланган планкаси 4 нинг штифти 3 га шундай ўрнатилиши керакки, полотнонинг тишлари иш юриши томонга йўналган бўлсин (110-расм, а);
- полотнонинг иккинчи учини қузғалувчан планканинг штифти 2 га ўрнатиш;
- полотнонинг иккала учини ҳам устқўйма планкалар 7 ва 9 билан арра рамасига болтлар 6, 8 воситасида сиқиб қўйиш (110-расм, б);
- гайка 5 ни бир оз куч ишлашиб таранглаб тортиш (бўш тортилган полотно кесиб вақтида синади ёки нотўғри кесади, таранг тортилган полотно эса унинг кетади).

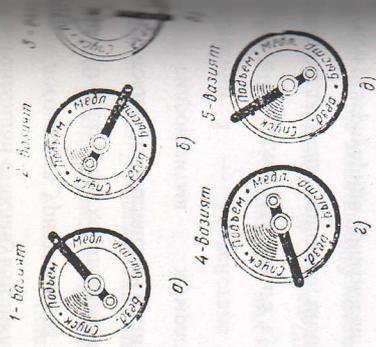

111-расм. Арралаш станогининг механизмларни бошқариш:

а—1 вазият—Харакатсиз (Бездействие) вазият—Тушириш (Спуск), в—Кўтариш (Подъём), е—4 вазият—Силин (Медленное действие), д—5 вазият—Тўхта (Быстрое действие)


5. Станокда ишлаш усуллари:

- кран дастасини 1—«Бездействие» («Харакатсиз») вазиятига қўйиш (расм, а)—арра рамаси қайтариларилама ҳаракат олади;
- дастани 2 — «Спуск» («Тушириш») вазиятига ўрнатиш (буриш)—рамаси ўрнатишга рукава равон пастта тушади;
- дастани 3 — «Подъём» («Кўтариш») вазиятига қўйиш (61-расм, в)—рамаси ўрнатишга рукава равон кўтарилади;
- дастани 4 — «Медленное действие» («Секин ишлаш») вазиятига қўйиш (расм, г)—иш юришида арра полотносининг металлга кесиб киришининг кам узатилиши ростланади; орқасига қайтганда арра полотноси кесилган материал устида кўтарилади;

5 — «Быстрое действие» («Тез ишлаш») вазиятига қўйилганда иш юриши арра полотносининг металлга кесиб киришининг энг кўп узатилиши томонга қайтади;

6 — «Подъём» вазиятига келтирилганда арра рамаси краннинг дастасини автоматик равишда «Подъём» вазиятига келтиргач (бунда маълум баландликкача кўтарилади), рукавада иш юришига «Стоп» кнопкасини босиб, станокни тўхтагач;


7 — «Спуск» вазиятига келтирилганда арра рамаси краннинг дастасини автоматик равишда «Спуск» вазиятига келтирилади; арра рамаси краннинг дастасини автоматик равишда «Спуск» вазиятига келтирилганда арра рамаси краннинг дастасини автоматик равишда «Спуск» вазиятига келтирилади; арра рамаси краннинг дастасини автоматик равишда «Спуск» вазиятига келтирилганда арра рамаси краннинг дастасини автоматик равишда «Спуск» вазиятига келтирилади;

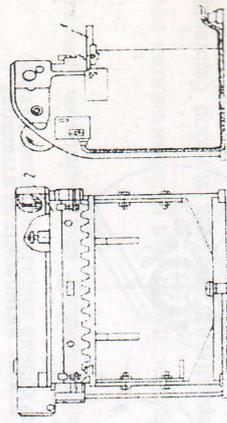

112-расм. H3218Б гильботин қайчилар:

1—стол, 2—пичок тўксилари

8 — «Пуск» вазиятига келтирилганда арра рамаси краннинг дастасини автоматик равишда «Пуск» вазиятига келтирилади; арра рамаси краннинг дастасини автоматик равишда «Пуск» вазиятига келтирилганда арра рамаси краннинг дастасини автоматик равишда «Пуск» вазиятига келтирилади;

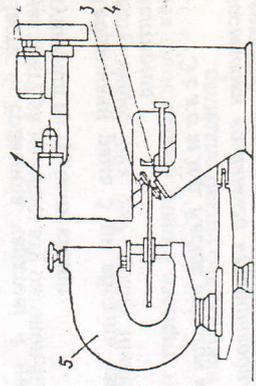

113-расм. H5-453 икки дискли қайчилар:

1—электр двигатели, 2—пичокларни ҳаракатлантирувчи электр двигател, 3, 4—юқориги ва пастки каллақлар, 5—лист маҳкамлаш учун мослама

9 — «Пуск» вазиятига келтирилганда арра рамаси краннинг дастасини автоматик равишда «Пуск» вазиятига келтирилади; арра рамаси краннинг дастасини автоматик равишда «Пуск» вазиятига келтирилганда арра рамаси краннинг дастасини автоматик равишда «Пуск» вазиятига келтирилади;

электр двигатели 1 ни ишга тушириш.

3. Пастки каллак 4 ни иш вазиятига суриш.


4. «Пуск» кнопкасини босиб, пастки ва юқориги пичокларнинг юритмаси харакатга келтирадиган электр двигателини ишга тушириш.

5. Кесиладиган листни айланиб турган пичоклар орасига суриш.

8- *машқ*. Трубаларни абразив чарх-тошлар билан кесиш (114- расм)

1. Кесиладиган трубани призмалар 1 да ростланадиган тирак 2 гача суриш ўрнатиш ва ташлама кискич 3 билан маҳкамлаб қўйиш.

2. «Пуск» кнопкасини босиб, абразив чархтош 4 нинг юритмаси харакатга келтирадиган электр двигателини ишга тушириш.

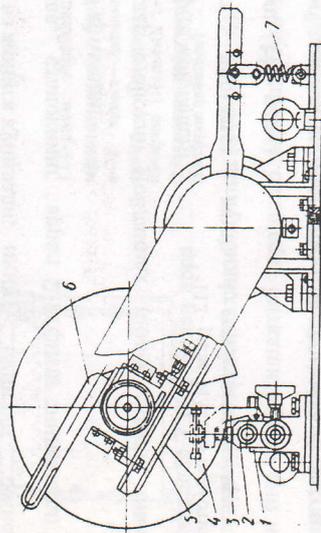

114- расм. Абразив чархтошлар билан трубалар кесиш учун мослама:

1—призмалар, 2—ростланадиган тирак, 3—сиккич, 4—чархтош, 5—рама, 6—даста, 7—пружина

Даста 6 ёрдамида чархтош 4 ни тебранувчи рамаси билан бирга шунинг тушириш ва трубани кесиш.

Тебранувчи рама 5 ни абразив чархтош 4 билан бирга дастлабки вазини келтириш.

*Э с л а т м а*. Кесиш тугагач тебранувчи рама 5 ни пружина 7 таъсири дастлабки вазиятига келтирилади. Бунда рама кескин урилмаслиги учун даста 6 ёрдамида ушлаб туриши керак.

*Металл кесимида хавфсиз ишлаш қоидалари*

1. Қўлни ғудурларга тегиб яраланишдан сақлаш керак. Ишлашда қўлни кийиб олиш лозим.

2. Заготовкларни тискиларда пухта маҳкамлаш зарур.

3. Электр асбоблар билан ишлашда:

а) резина қўлоқп кийиб ва резина гиламчаларда туриб ишлаш керак;

б) 16 В дан ортиқ кучланишда ишлайдиган электр асбобларнинг корпуси ерга қилини лозим;

в) электр юритма ва электр асбоблар механик шикастланишлардан химояланган ёриши лозим (сим ўрамлар, резина найчалар ва бошқалар).

г) юритмали арра станокларда ишлашда:

а) қўл билан арра полотносига тегмаслик;

б) шлифусларда станокни ишлаб турган холида ташлаб кетмаслик керак.

*Ўқувчилар дуч келадиган тилик қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳақида уларнинг олдини олиш*

Ўқувчиларни металлни кесишга ўргатишда энг кўп қўлланиладиган операция сифатида арра билан кесиш операциясига алоҳида эътибор берилади. Арра билан кесиш тўғри чизикли харакат қилишни талаб қилади, аммо буни тез қилиб бўлмайди ва шу сабабдан дастлабки пайтларда полотно синиб туради.

Кесимида ўқувчилар қуйидаги хатоларга йўл қўядилар:

1. аррани ўнг қўлда дастасидан эмас, балки рамкасидан ушлайдилар;

2. чап қўл ҳам рамкада туради, аслида у билан тортиш болгининг қулоқчасидан ушлаш керак;

3. тез суръат билан кесадилар, натижада полотнок ўта кизийди ва ўтмасланиб қолади;

4. кесишни бошлашда ўқувчилар аррани фақат ўнг қўл билан ушлаб, чап қўл билан эса (бош бармоқнинг тирноғи билан) полотнонинг кесиб киришини йўналтириш ўрнига, уни икки қўллаб ушлаб оладилар.

5. кесиш олдинги киррадан эмас, балки кетинги киррадан бошланади, натижада полотнонинг тишлари уваланиб синади.

Ўқувчилар иш вақтида айтиб ўтилган хатоларни назарда тутишлари ва уларга йўл қўймасликлари керак.

*Ўқувчи 6-ўқув-ишлаб чиқариш картасининг 1—8-маиққларини бажаришилари*

*натijasida:*

металлни дастарра ва труба кескич билан, дастаки ва ричагли кайи билан, юритмали арра станокларида, жоди кайчиларда ва икки диски кайи билан; электр кайчилар билан; абразив чархтошлар билан; кескич операцияларнинг нимага мўлжалланганлигини ва бажарилиш усулларини ўрнини ташкил этиш қоидаларини; хавфсиз ишлаш қоидаларини билиши; полоса материални, шунингдек, квадрат, доиравий ва тўғри тўртбурч кесимли металлни режамасдан ва режа чиқиқчалари бўйича кесиб олиш станокларида ва механизациялаштирилган асбобларда (юритмали станокларда, электр кайчилар билан) ишлашни; иш усулларини тўри бажаришни; иш ўрнини ташкил этишни; хавфсиз ишлаш қоидаларини бажаришни уддалай олиши керак.

## 10. ЎҚУВ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КАРТАСИ. МЕТАЛЛ БУКИШ

Ўқув мақсади: букишда ишлатиладиган асбоблар, мосламалар жиҳозлардан фойдаланишни; полоса ва лист пўлатни, шунингдек, труба турли бурчак ҳосил қилиб букиш ишларини;

Иш объектлари: тискилар учун устқўйма жағлар; скобалар; чизгилик мм диаметри симлардан илмоқлар; хомутчалар ва обоймалар; дастарралар; 10 мм диаметрли трубалар; 3/4—1 ли газ трубалари.

Жиҳозлар ва мосламалар: винтли ва гидравлик пресслар; тискилар; турли оправкалар; букиш штамплари; роликли труба буккич; букиш мосламалар; букиш станоклари.

Асбоблар ва материаллар: 400—500 г массали слесарлик болгачлар ўлчаш линейкалари; режалаш асбоблари; машина мойи; дарё куми (майда курук); канифоль.

*1- машқ.* Полоса металлни слесарлик тискиларида букиш

**А. Тўғри бурчак ҳосил қилиб бўкиш (115-расм, а)**

1. Заготовкани текшириш.
2. Букиш учун ички томондан 0,5—0,8 мм қалинликдаги қўйим қолдириш

ларурлигини ҳисобга олиб, чизма асосида чизғич билан букиш жойини белгилаб олиш.

3. Режаланган полосани тискида қўзғалмас жағларга томон букиш чизиклари йўналиши бўйича тиски қўзғалмас жағларининг (ёки жағликларнинг) юқориги қирраси сатҳида турадиган қилиб маҳкамлаш.

4. Полосанинг бутун узунлиги бўйлаб тискиларнинг қўзғалмас жағлари

томон бир текис зарблар бериш, бунда зарблар аввал полоса юзасини бузиб қўймаслик учун уст томонидан ёғоч болға (киянка) билан берилади, букиш

115- расм. Полоса металлни слесарлик тискиларида тўғри бурчак ҳосил қилиб (а) ва оправкада (б) букиш:  
1—тиски, 2—жағлар, 3—оправка, 4—за-  
готовка

жойидаги бурчак эса металл болгача билан зарб бериш ҳосил қилинади.

5. Букиш сифатини назорат қилиш: заготовка юзасида чизилган, тирналган жойлар, дарзлар, ўйиклар, эзилишлар бўлмаслиги керак. Бурчаклар андазалар ёрдамида, ўлчамлар штангенциркуль, масштабли линейка билан текширилади.


## 6. Оправкада букиш (115-расм, б)

1. Полосада эгиш жойини белгилаш.
2. Тискилар 1 да заготовка 4 ни оправка 3 билан жағлар (жағликлар) 2 орасида шундай сиқиш керакки, чизилган белги чизикча эгиш томонига қараб турсин ва оправка қиррасидан чиқиб турсин.
3. Болгача билан зарб бериб, заготовкани оправка бўйича эгиш.

*2- машқ.* Заготовкालарни букиш мосламаларида букиш

## А. Чивикни оправкада букиш (116-расм, а).

1. Мослама 1 ни слесарлик тискилари 6 га маҳкамлаш.
2. Чивикнинг учи 2 ни мосламадаги заторга штифтлар 5 ва оправка 3 орасига ўрнатиш.

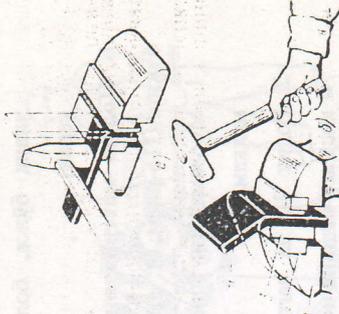

3. Чивикнинг эркин учи 4 га қўл билан босиб туриб, иккинчи учини килиб эгиш (агар чивикнинг эркин учи қалта бўлса ёки ката диним чивик бўлса, болға ёрдамида эгиш керак).


### Б. Полоса материални «қирраси билан» букиш (116-рasm, б)

1. Мослама 7 ни плита ёки тиски 6 га маҳкамлаш.
2. Ролик 10 ва заготовка 8 нинг уст қисмига машина мойи суркаш.
3. Заготовка 8 ни мослама кесигига ўрнатиш ва тиракнинг винти 9 билан маҳкамлаш.
4. Ричаг 11 ни қўл билан босиб, заговкани эгиш.
5. Букилиш бурчагини андаза билан текшириш.

### 3- машқ. Эгрилик радиуси турлича бўлган профилларни букиш

#### А. Уч роликли станокда букиш (117- рasm, а)


1. Станокни текшириш: заготовкларда юлинишлар ва тирнаш бўлмаслиги учун роликларнинг сирти тозалаб жилоланган бўлиши керак.
2. Станокни соzлаш: даста 4 ни айлантириб юқориги ролик 5 ни пластки ролик 1 ва 6 га нисбатан шундай ўрнатилсинки, заготовка 7 орасидан бемалол ўтадиган бўлсин.
3. Роликлар орасида заговкани шундай ўрнатиш керакки, у юқорик 5 билан пластки роликлар 1 ва 6 га ҳамда сиккич 3 га сирт турсин.
4. Юқориги ролик 5 ни аста-секин силжитиб ва уни роликлар 1 ва 6 га тираб туриб, заготовка 3 ни роликлар орасидан керакли эгиш ролинганига қадар бир неча марта ўтказиш.
5. Эгилиш радиусини андаза билан текшириш.

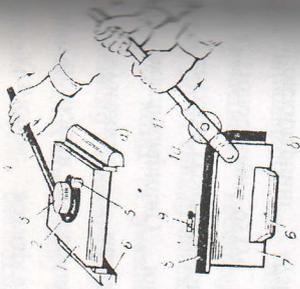

116- рasm. Заготовкларни мосламаларда букиш:  
а—чивикни оправкала, б—металлни «қиррасига»; 1, 2—роликлар, 3—чивик учини оправка, 4—штафт, 5—тиски, 6—тиски, 7—ричаг, 8—заготовка, 9— тирак винти, 10—ролик, 11—ричаг

#### Б. Турт роликли станокда букиш (117- рasm, б)


1. Заготовка В ни станина 7га ўрнатиш роликлар 9, 10, 11, 14 орасига жойлаштириш. Даста 12 ни соат стрелкаси ҳаракати йўналишига тескари томонга айлантириш, юқориги етакчи ролик 11 ни пластки етакланувчи узатувчи ролик 9 га нисбатан ишлов бериладиган профил калинлигидан бир оз ортик катталиқ қадар кўтариш.
2. Даста 12 ни соат стрелкаси ҳаракати йўналишида айлантириш, етакчи ролик 11 тушириш ва ишлов бериладиган профилни пластки етакланувчи ролик 9 га босиш.
3. Букиш радиусини дастани 8 ва 15 ни айлантириб ўрнатиш.

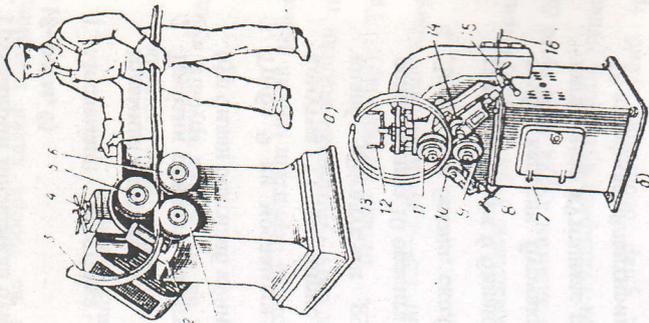

117- рasm. Эгрилик радиуслари турлича бўлган профилларни станокда букиш:  
а—уч роликли станокда, б—тўрт роликли станокда; 1, 5, 6, 9, 10, 11, 14—роликлар, 2—сиккич, 3, 13—заготовклар, 4, 8, 12, 15, 16—дасталар, 7—станина

3. Электр двигателини юргизиш юқорилиш ва керак бўлганда даста 10 билан тормозлаш.
4. Эгилиш радиусини андаза билан текшириш.
5. Трубаларни букиш
6. Трубаларни букиш андазасида букиш (118-рasm, а)
7. Букувчи оправка 4 ни дастгоҳ 1 га икки томонидан скобалар 2 билан маҳкамлаш.
8. Букувчи андаза 4 ва хомутча 3 орасига трубани новсимон чуқурликка ўрнатиш.
9. Тула эгиб бўлингунга қадар даста томон қўл билан бир текис босиш.

4. Трубани мосламалар билан бирга олиш ва эгилиш радиусини билан текшириш.

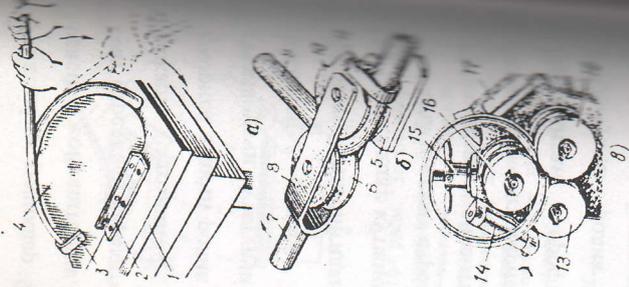

**Б. Трубаларни мосламада букиш (118-расм, б)**

1. Мосламини верстакке плита 5 ёрдамида маҳкамлаш.
2. Трубани режалаш ва эгиш жойини бўр билан белгилаб қўйиш.
3. Труба 9 ни мосламага унинг учи хомутча 11 га кириб турадиган қилиб қўзғалтувчан ролик 6 ва ролик-андаза 10 орасига қўйиш.
4. Дафта 7 ни босиш, скоба 5 ни қўзғалтувчан ролик 6 билан биргаликда труба керакли бурчакка букилтувчи кадар қўзғалмас ролик-андаза 10 атрафда айланттириш.

**В. Трубаларни роликли профиллаш станокларида халқа хосил қилиб букиш (118-расм, в)**

1. Станокни текшириш (роликларнинг сирти тозалаб жилданган бўлиши керак).
2. Трубани букиш жараёнини оsonлаштириш учун уни ташини мойлаш керак.
3. Станокни соzлаш:

а) дафта 15 ни айланттириш йўли билан юқориги ролик 16 ни пастки роликлар 1 ва 2 га нисбатан ростлаш; дафта 15 соат стрелка йўналишида айланттирилганда юқориги ролик 16 пастга тушади, пастки роликлар 1 ва 2 йўналишида айланттирилиши керакки, труба улар орасида 14 ва 17 бурчакда ўрнатилиши керакки, труба улар орасида

қилинсин.

4. Хар галги ўтишдан кейин профиловчи роликлар бўйлаб заготовканинг силжишини ростлаб (труба эгилади ва тобора халқа шаклига кела бошлайди).


**Б. Трубаларни киздирилган (иссиқ) холатида букиш\***

1. Трубанинг эгиладиган жойини белгилаш, труба учидан эгилиш марказигача бўлган узунликни ўлчаш ва шу жойда трубага кўндаланг килиб бўр билан чизик
2. Трубанинг бир учини тиқин-заглушка билан беркитиш (кичик диаметри трубалар учун: лой, резина ёки қаттиқ ёғоч турларидан ясалган тиқин; катта диаметри трубалар учун — металл тиқинлар). Тиқин-заглушкаларнинг узунлиги диаметрининг 1,5—2 қисмига тенг. Конуслик 1/10 (119-расм, а).

Трубалар эзилмаслиги ва қавариб чиқмаслиги учун уни кўзларининг катталиги 2 мм бўлган элакда яхшилаб эланган курук дарё куми билан тўлдириб керак (уларни тоғ куми билан тўлдириб ярамайди, чунки бу кумда органик моддалар кўп бўлиб, улар оsonгина куйиб труба деворларига ўтириб қолади).

Трубадаги кумни яхши зичлаш учун трубани айланттириб туриб, унга пастдан юқорига қаратиб болгача қисман уриб чиқилади, бу иш то бўғик қисми чиқиши тўхтатунга кадар қилинади.

Трубанинг иккинчи учига тиқин (заглушка) тиқиш, бу тиқинда

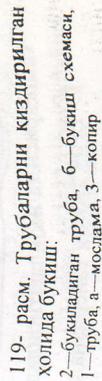


119-расм. Трубаларни киздирилган холатида букиш.  
2—букиладиган труба, 6—букиш схемаси, 1—труба, 4—мослама, 3—копир

Труба кеттиши учун очик тешиклар бўлиши керак.  
Труба кийиб олиб, трубани белгиланган жойида қавшарлаш лампасида, унинг ёқини газ горелкасида олча-қизил ранга киргунча, ўта кизиб

4. Трубани мосламалар билан бирга олиш ва эгилиш радиусини билан текшириш.

### Б. Трубаларни мосламада букиш (118-расм, б)

1. Мосламани верстакка плита 5 ёрдамида маҳкамлаш.
2. Трубани режалаш ва эгиш жойини бўр билан белгилаб қўйиш.
3. Труба 9 ни мосламага унинг учи хомутча 11 га кириб турадиган қилиб қўзғалувчан ролик 6 ва ролик-андаза 10 орасига қўйиш.
4. Даста 7 ни босиш, скоба 5 ни қўзғувчан ролик 6 билан биргаликда труба керакли бурчакка букилувчи кадар қўзғалмас ролик-андаза 10 апрофида айлантириш.

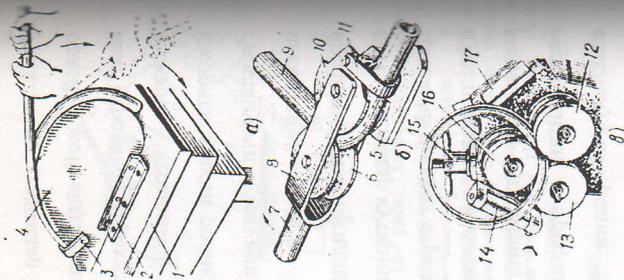

118-расм. Трубаларни букиш:  
 а — андаза, б — мосламада, в — хомутча,  
 1 — дастох, 2, 8 — скобалар, 3, 11 — хомутчалар, 4 — букиш андаза-чи, 5 — шита, 6 — сурьяма ролик, 7, 15 — дастох,  
 9 — труба, 10 — ролик-андаза, 12, 13, 14 — роликлар, 14, 17, 18 — қисмалар.

1. Станокни текшириш (роликларнинг сирти тозалаб жиловланган бўлиши керак).
2. Трубани букиш жараёнини осонлаштириш учун уни ташқи томонга мойлаш керак.
3. Станокни сошлаш:

а) даста 15 ни айлантириш йўли билан юқориги ролик 16 нинг вазнини пастки роликлар 1 ва 2 га нисбатан ростлаш; даста 15 соат стрелкаси ҳар бир йўналишида айлантирилганда юқориги ролик 16 пастга тушади, соат стрелкаси тескари йўналишида айлантирилганда юқорига кўтарилади;

б) сиккичлар 14 ва 17 шундай ўрнатилиши керакки, труба улар бўйлаб бени...


радиусини.

4. Ҳар галги ўтишдан кейин профиловчи роликлар бўйлаб заготовканинг силжишини ростлаб (труба эгилади ва тобора халқа шаклига кела бошлайди).

### Г. Трубаларни қиздирилган (иссик) холатида букиш\*

1. Трубанинг эгиладиган жойини белгилаш, труба учидан эгилиш марказигача бўлган узунликни ўлчаш ва шу жойда трубага кўндаланг қилиб бўр билан чизик
2. Трубанинг бир учини тикин-заглушка билан беркитиш (кичик диаметри трубалар учун: лой, резина ёки қаттиқ ёғоч турларидан ясалган тикин; катта диаметри трубалар учун — металл тикинлар). Тикин-заглушкаларнинг узунлиги диаметрининг 1,5—2 қисмига тенг. Конуслик 1/10 (119-расм, а).
3. Трубалар эзилмаслиги ва кавариб чиқмаслиги учун уни қўзларининг катталиги 2 мм бўлган элакда яхшилаб эланган курук дарё қуми билан тўлдириш керак (уларни тоғ қуми билан тўлдириш ярамайди, чунки бу қумда органик моддалар кўп бўлиб, улар осонгина қуйиб труба деворларига ўтириб қолади).

4. Трубадаги қумни яхши зичлаш учун трубани айлантириб туриб, унга пастдан юқорига қаратиб болғача билан уриб чиқилади, бу иш то бўғик овоз чиқиши тўхтагунга қадар қилинади.
5. Трубанинг иккинчи учига тикин (заглушка) тикиш, бу тикинда кизиганда хосил бўладиган газлар чиқиб кетиши учун очик тешиклар бўлиши керак.

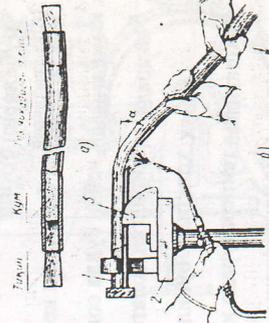

119-расм. Трубаларни қиздирилган холатида букиш:  
 2 — букиладиган труба, б — букиш схемаси,  
 1 — труба, а — мослама, 3 — копир


6. Қўлқоп кийиб олиб, трубани белгиланган жойида каварлаш лампасида, кўрада ёки газ горелкасида олча-қизил рангга киргунча, ўта қизиб...

кетишига йўл қўймасан киздириш (етарлича киздирилган труба куйиндилар учиб чиқад.)

7. Труба 1 ни мослама 2га киритиб қўйиш ва кўл кучи билан трубани икки тарафдан эгиш томонига қаратиб букиш (119-расм, б).
8. Трубани чиқариб олиш, тикинларини олиш ва трубадаги кумини ташлаш.
9. Трубанинг эгилиш радиусини андаза ёрдамида текшириш.

#### Д. Трубаларни труба сикки да букиш (120- расм)

1. Труба 1 нинг учига катта диаметри труба 5нинг бўлагини учини жойигача бир оз етмай қўйган қилиб кийдириш.
2. Труба 1 ни труба сикки 2га асоснинг бурчакли ўйиғи билан чиқинди бўлган суварь орасига қўйиш.
3. Даста 3 ни айлангириб трубани сикки.
4. Трубани икки кўл билан сиккиб ушлаб, катта куч билан эгиш йўналишида босиб бориш.

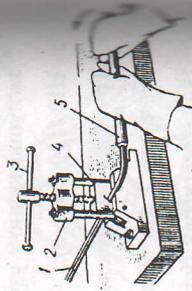

120-расм. Трубаларни труба сикки да букиш:  
1—букиладиган труба, 2— сикки, 3— асоснинг бурчакли ўйиғи, 4—суварь, 5—труба бўлаги

Е. Рангли металллардан тайёрланган трубаларни букиш  
Совуқ ҳолатида букилиши керак бўлган мис трубалар 600—700°С да оқиниб юмшатилади, кейин сувда совутилади. Айни ҳолда тўлдиргич ролинни каниф бажаради, киздирилган ҳолатида букишда эса кум ишлатилади.

Совуқ ҳолатида букилиши керак бўлган жез трубалар, мис трубалар юмшатиш температурасида юмшатилади, бироқ ҳавода совутилади.

Пайванд трубаларни букишда пайванд чокни эгилган жойни ташқарисида жойлаштирилади.

1. Ёғоч тикин тайёрланади ва уни трубаларнинг бир учига қокилади.
2. Тўлдиргич — канифоль эритилади. (Идишда эриган канифолни труба куйиш учун албатта бурни бўлиши керак.)
3. Труба тик ўрнатилади (тикинни пастга қаратиб) ва унга канифоль куйиш

шу ҳолатида канифоль тўла қотганига қадар қолдирилади.

4. Труба куйидаги усулларнинг бири билан букилади:  
а) тискида ёғоч жағликлар орасида кўл кучи билан букилади (эгилиш бурчани андаза бўйича ёки буюм текширилади);  
б) трубанинг бир учи роликлар орасида роликни мосламанинг кўзгалмас қопқутига қўйилади; ричаг дастаси икки кўл билан бурилиб, труба эгилади.
5. Труба мосламанинг тискисидан бўшатилади, очик учидан бошлаб бутун узунлиги бўйича бир оз киздирилади, канифоль эритилади ва уни идишга куйилади.

#### Ж. Трубаларни труба букиш машинасида букиш (121- расм)


1. Букиладиган трубани бир учи билан планка 5 ва эксцентрик 6 ёрдамида букиш сектори 9га маҳкамлаш.
2. Йўнагурувчи қурилманинг ўрнатиш рамаси 11 ни букиш радиусига мувофиқ станинага пайвандлаб қўйилган траверсаларнинг тешикларидан бирида қотириб қўйиш.
3. Трубани букиш секторига алмаштириладиган нов 8ли винт 7 ёрдамида сикки.

4. Дорн 12 ни ўрнатиш рамасига тортки 8 билан маҳкамлаш.

5. Бурилма стол 4да таянчлар 2 ни ўрнатиш, улар охириги виклоча-теллар 3га таъсир қилинганида юритмани тўхтатиб қўяди.

6. Тезликлар қутиси 1 ёрдамида столнинг тегишли бурилиш тезлигини қўйиш.

7. Бармоқ 10 ни стол 4 нинг тешигига ўрнатиш, бу тешик трубани букиш радиусига тўғри келади.
8. Стол 4 нинг юритмаси электр

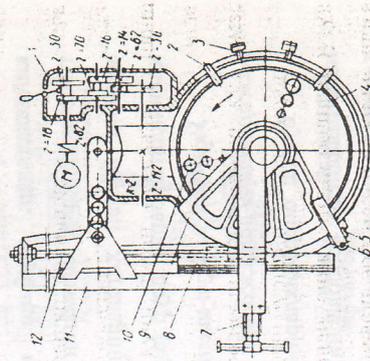

121- расм. ИЗ432А труба букиш машинаси:

1—тезликлар қутиси, 2—таянчлар, 3—охириги виклоча-теллар, 4—буриш столи, 5—планка, 6— эксцентрик, 7—винт, 8—тарнов, 9— букиш сектори, 10—бармоқ, 11—ўрнатиш рамаси, 12—дорн



Режалаш базасини танлаш (база сифатида деталларнинг ишлов берилган қирраларини ёки ўқ чизикларини олиш керак).

Парчинлашга тайёрланган юзаларни чизма бўйича режалаш; ҳар каторнинг ўқ чизикчаларини чизиш ва уларга керн уриб чиқиш.

Парчин михлар орасидаги қалам / (122-расм, а) ва парчин михнинг маркази деталнинг четигача бўлган масофа а ни куйидагича қабул қилиш зарур:

Бир каторли чокларда . . .  $t = 3d$ ;  $a = 1,5$

Икки каторли чокларда . . .  $t = 4d$ ;  $a = 1,5$   
(бу ерда  $d$  — парчин мих диаметри).

Парчин мих диаметри  $d$  ни танлаш, у парчинланадиган листларнинг қалинлигига боғлиқ

(муштаҳкам бирикмалар учун  $d = 2R_{\text{энг.китч.}}$  бу ерда

$R_{\text{энг.китч.}}$  — парчимланадиган деталларнинг энг кичик қалинлиги).

Парчин мих узунлиги 1 ни танлаш (122-расм, б), у

парчинланадиган деталларнинг қалин-лиги  $R_1$  ва  $R_0$

хамда стерженнинг туташ-тирувчи каллак ҳосил қилиш ва зазорни тўлдириш учун кетадиган чикиб

турадиган қисми узунлиги  $l_0$  нинг йигиндисидан

иборат:

Доиравий каллак учун  $l_0 = (1,2 \dots 1,5)$

(117-расм, в)

Яширин каллак учун  $l_0 = (0,8 \dots 1,2)$

(117-расм, г).

Жадваллардан парчин мих диаметрига мос келадиган парма танлаш, мм:

Парчин мих диаметри, мм 2,02,32,63,03,54,05,06,07,0

Парма диаметри, мм 2,1 2,42,73,1 3,64,1 5,26,27,2

Тешик (122-расм, д) пармалаш (ёки тешиш прессида сумба билан тешиш)

Тешикни икки усулда тегишлича пармалаш: олдин хомаки, сўнгра узил-кесил

Тешикларнинг четларида фаска олиш, яширин каллакли парчин михлар учун

конуссимон зенковкалар билан зенкерлаш.

Жадвалдан парчин мих диаметрига қараб слесарлик болғачасининг массасини танлаш

Парчин мих диаметри, мм 2,0 2,5 3,0 3,5 4,05,06,0—8,0

Парчин массаси, г 100 100 200 200 400 400 500

2-машқ. Қўлда парчинлаш

4. Деталларни ярим доиравий каллакли парчин михлар билан парчинлаш

1. Тайёргарлик ишларини бажариш (1- машқдаги 1 —10- пунктларга қаранг).

2. Тешикнинг пастидан парчин мих стерженини киритиш (123-расм, а).

3. Қўйиладиган каллакнинг тагига массив тутиб тургич 2 ни қўйиш (123-расм, б) ва тортқи 1 нинг учига болғача билан уриб парчинланадиган листларни чўктириш (зичлаш) ва бу билан улар орасидаги зазорни йуқотиш.

4. Болғача билан бир неча марта уриб, стерженни чўктириш (123-расм, в).

5. Болғача билан каллакнинг ён томонларига уриб, унга зарур шакл бериш (123-расм, г).

6. Тутиб тургичга тираб, сиккич 3 билан (123-расм, д) туташтирувчи каллакни тахт қилиш.

Э с л а т м а. Иомекисликлар ҳосил бўл-маслиги учун қаторасига парчинламай, балки икки-уч тешик оралатиб, четдаги тешиклардан бошлаб, қўлда қолган тешиклар бўйича парчинлаш керак.


### Б. Яширин каллакли парчин михлар билан парчинлаш

1. Тайёргарлик ишларини бажариш (1- машқнинг 1 —10- пунктларига қаранг).

2. Бириктириладиган деталларни бир-бирининг устига қўйиш.

Тешикларнинг мос келишини ва деталларнинг жипс тегиб туришини таъминлаш билан текшириш.

Четки тешикка битта парчин мих қўйиш ва детални плитага ётқизиш ёки қўйиладиган каллакни ясен тутиб тургичга тираб қўйиш.

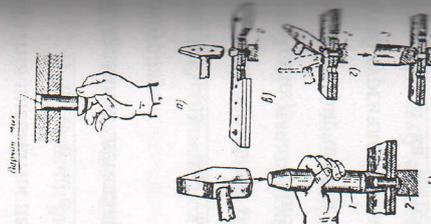

123-расм. Ярим доиравий каллакли парчин михлар билан парчинлаш:

а—парчин михларни қўйиш; б—парчинланадиган листларни тортқи ёрдамда чўктириш; в—парчин мих стерженни чўктириш; г—туташтирувчи калпоққа шакл бериш, д—туташтирувчи калпоқни устга кесил тахт қилиш; 1—тортқи парчин мих; 2—тортқи; 3—сиккич

Деталларни парчинланган жойида бир-бирига жипс тегиб турган килиб тортиб чўктириш (124-расм, а).

Четки парчин миҳнинг стерженни чўктириш, парчин миҳни болғачанинг тумшуги билан пақаклаш ва бу билан каллакнинг хомаки шаклини ҳосил қилиш (124-расм, б).

4, 5, 6 - операцияларни такрорлаб, бошқа четдаги парчин миҳни, сўнгра қолган парчин миҳларни парчинлаш (124-расм, в).

Парчинланган парчин миҳларни тозалаш.

3- машҳ. *Пневматик парчинлаш болғачаси билан парчинлаш*

Пневматик болғачалар билан ишлашдаги хавфсизлик қоидалари билини танишиш.

Парчинланган деталларни ва парчин миҳларни тайёрлаш.

Пневматик болғача ва пневмоюрит-манинг тузуқлигини текшириш.


Парчинлаш болғачасининг стволига сиккични ўрнатиш.

Тешиклар пармаланган парчинланган листлар 2 ни сикиш:



а) тутиб тургич 3 ни (125-расм, а) слесарлик тискисида кисиш, болғача 1 ни эса вертикал йўналтириш;

б) бириктириладиган листлар 2 ни вертикал жойлаштириш (125-расм б) пневмоболғача 1 ни эса горизонтал йўналтириш.

Э с л а т м а. *Йўриқ габаритли*

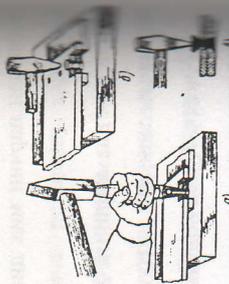

124-расм. Яширин каллак билан парчин миҳлар парчинлаш:  
а—парчинланадиган чўктириш, б—каллоқнинг шаклини ҳосил қилиш, в—каллоқни узиш, кесил тахт қилиш

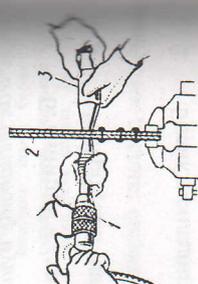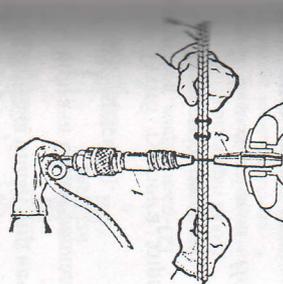

125-расм. Болғачанинг горизонтал (а) ва вертикал (б) вазиятларида пневматик парчинлаш болғачаси билан парчинлаш:  
1—пневматик парчинлаш болғачаси парчинланадиган листлар, 3—тутички

Деталларни пневматик парчинлаш болғачаси билан пар чинлашни икки киши бажарилади: биттаси болғача билан ишлайди, иккинчиси унинг ёрдамчиси бўлиб, унинг ушлаб туради парчин миҳларни тешикка қўяди ва тутиб тургични парчин миҳ стерженининг учига текказиб ушлаб туради.

6. Пневматик болғачани ишга тушириш ва болғачани сиккичи билан парчин миҳ каллагининг ўқи атрофида бир оз буриб, туташтирувчи каллакни тахт қилиш.

7. Иш тугагач, сиккилган хаво тар-моғининг жўмрагини беркитиб қўйиш. Сўнгра хаво шлангини тармоқдан ажратиш.

*Парчинлашда хавфсиз ишлаш қоидалари* 1. Парчинлаш болғачаси дастага эришни ўрнатишдан бўлиши керак; ёмон ўрнатишдан болғача чиқиб кетиши ва шлангга ишлаётган кишини шикастлаши мумкин.

2. Болғачаларнинг муҳраларида шунингдек, сиккичларда ўйилган ва дарз кетган жойлар бўлмаслиги керак (дарз кетган муҳра ёки ёрилган сиккич иш вақтида бир неча бўлакларга бўлиниб кетиши ва унинг парчалари ишчини ва унинг ёнидагиларни шикастлаши мумкин).

Парчинлаш болғачасининг зарблари частотасини ростлашда сиккични муҳра билан ушлаб туриш ярамайди, чунки зарб кучли бўлганида қўлни оғир шикастлаш мумкин.

Тутиб тургични қўлларда кисиб ушлаш ярамайди, уни фақат парчин миҳга йўналтириб туриш лозим (парчин миҳ каллагини чўктириш тутиб тургичга босиш кучига эмас, балки тутиб тургичнинг массасига боғлиқ).

Парчинлаш болғачасидан чиқадиган шовқин эшитиш органларининг иштини бузиши мумкин, шунинг учун наушниклардан фойдаланиш лозим (126-расм, а, б), ишлов бериладиган деталларни маҳсус остқўймаларга ўрнатиш, шуни изоляция қиладиган пардеворлар қўйиш лозим ва ҳоказо.

Ишлаш вақтида муҳраларнинг учиб чиқиб кетишига йўл қўймайдиган қорғашималар (пружиналар ва ҳоказолар) дан фойдаланиш зарур.

Танаффус қилганда тасодифан ишга тушириш натижасида муҳрадан болғачанинг чиқиб кетишининг олдини олиш учун муҳрани болғачадан олиб

кўйиш лозим.

Иссик кўлқоплар кийиб ишлаш лозим, чунки пневмоасбоблар кетаётган ҳаво таъсирида совийди ва атроф-муҳит температураси температурасида 3—5° паст бўлади.

Резина қопланган оғир тутиб тургичлардан фойдаланиш лозим, бунда ишловчининг соғлиғи учун зарарли ҳисобланган титраш камаяди. Ҳозир антивибрацион қурилмали пневматик болғачалар конструкцияси ишлаб чиқилган.



126-расм. Парчинловчилар учун шовкинга қарши наушниклар а-ПН-2К, б-ПН-3В4Ш (шовкин частотали шовкин шароитда лайдиган парчинловчилар учун), 1-қосақа, 2-шовкин ютувчи материал (поропласт), 3-поливинилхлорид пленкадан тигизлагич, 4— сикунинг халқа

Ўқувчилар дуч келадиган типик кийинчиликлар ва йул қўядиган ҳамда уларнинг олдини олиш.

Парчинлаш усулларини ўрганишда ўқувчилар унчалик кийинчилик учрамайдилар, аммо катта хатоларга йўл қўядилар.

1. Тешикларни 90° бурчак ҳосил қилиб эмас, балки 105—118° бурчак ҳосил қилиб чархланган парма билан зенковкалайдилар. Бунда парчин кийинлашади, чок заифлашади.

2. Парчин миҳ узунлигини нотўғри танландилар, натижада туташтириш каллак ё чала чиқади, ёки металл ортиб қолади (пала-партиш парчин). Бунинг олдини олиш учун 1 машкнинг 6- бандида баён қилинган қодалар роя килиш керак.

Парчинлашда бракка йўл қўймаслик учун ўқувчилар унинг келиб чиқиш сабабларини билишлари даркор.

Ўқувни 11- ўқув-ишлаб чиқариш картасининг 1—3- машкларни бажариши натижасида:

парчин миҳли бирикмаларнинг турларини; парчинлашнинг вазифасини; усулларини; парчинлашда ишлатиладиган асбоб ва мосламаларни; иш ўрни ташкил қилиш қодаларини; ишлаш хавфсизлиги қодаларини; парчин

болғачалари билан ишлаш усулларини билишни;

тешиклар режалаш, пармалаш ва зенкерлашни; ярим доиравий, яширин ва ярим яширин каллак парчин миҳларнинг узунлигини аниқлашни; шарирли бирикмаларни, бир қаторли ва икки қаторли чокларни, битта ва битта устқўйма билан ва устма-уст қўйиб парчинлаш ишларини бажаришни; пневматик болғачаларда ишлашни; иш ўрнини ташкил қилишни; хавфсиз ишлаш қодаларини бажаришни урдалашни керак.

### Парчин миҳлар билан бириктиришдаги бракнинг турлари ва пайдо бўлиш сабаблари

Брак тури	Эскиз	Брак бўлишининг сабаби
Туташтирувчи каллак сурилиб қолган		Парчинмиҳ стерженнинг тореци қиялатиб кесилган ёки нотекис кесилган
Материал эгилиб қолган		Тешик диаметри кичик

## 12. ҰҚУВ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КАРТАСИ. РЕЗЬБА ҚИРҚИШ

Ұқув мақсади: парма танлашға ва турли резьбалар қирқиш учун тешиклар пармалашға; метчиклар билан резьба қирқишға; стержень диаметрини тўғри танлашға ва стерженда доиравий плашкалар ҳамда клупплар билан резьба қирқишға ўрганиш; пармалаш станокларида ва резьба қирқиш станокларида ҳамда резьба қирқишчлар ёрдамда резьба қирқиш принциплари ва усуллари билан танишиш.

Иш объектлари: ёпик ва очик тешикларида диаметри 6—16 мм ли ички резьбалари бўлган турли шаклдаги деталлар; узунлиги 100 мм, диаметри 4—16 мм ли винтлар, болтлар ва шпилькалар.

Жихоз ва мосламалар: вертикал-пармалаш ва столга ўрнатилмаган пармалаш станоклари; резьба пармалаш станоклари; резьба пармалаш станоклари билан пневматик машиналар; слесарлик верстаги; параллел тискилар; плашка туткич; клупплар.

Асбоб ва материаллар: ўнақай ва ўнақай метчиклар; тегишли справочниклардаги жадваллар бўйича танланган резьба қирқиш пармалари; кернерлар; болғачалар; зенковкалар; метрик метчиклар; резьба ўлчагичлар, резьба калибрлари — пробкалари (ёки болт); штангенциркуль (0,1 м); №2 ва №3 номерли турли эговлар; доиравий плашкалар (кесик ва яхлит); резьба калибрлари-ҳалкалари; машина метчиклари; чизгичлар, машина мойи; латта-путта.

127-расм. Паррон тешикларда ички резьба қирқиш:  
 а—резьба элементлари, б—метчикни бурчаклик бўйича ўрнаш, в—метчикни тешикка ўрнаш, г—резьба қирқиш усули

Хар икки каллак сурилиб қолган		Тешик диаметри детал сиртига перпендикуляр эмас
Туташтирувчи каллак эгилиб қолган		Парчинмих стержени жуда узун; туткич парчинмих ўқи бўйича қўйилмаган
Парчинмих листлар орасида парчинланиб қолган		Парчинлаш листларини жипсламасдан бажарилган
Каллак кесилиб (ўйилиб) қолган		Каллакка ишлов беришда сиккич кийиш қўйилган
Каллак етмасдан қолган		Парчинлашда қўйиладиган каллак жипс ўрнатилмаган
Туташтирувчи каллак кичкина бўлиб қолган		Парчинмих стерженнинг чикки турган қисминини узунлиги етарлича эмас
Туташтирувчи каллаклар жипс ётмайди		Сиккич қийшайиб қолган
Каллакларнинг четлари турлича бўлиб қолган		Парчинмихнинг металл сифатсиз

#### А. Очкч тешикларда резъба киркиш

1. Чизмани ўрганиш; резъба системаси, диаметри ва кадамини аниқлаш (127-расм, а).
2. Резъба киркиладиган тешикка ишлов бериш учун парма диаметрини аниқлаш. Метрик ва труба резъбаларини киркиш учун парма диаметри справочник жадвалларидан топилади; жадваллардан фойдаланишнинг иложи бўлмаганида метрик резъба киркиладиган тешик диаметрини тақрибан қуйидаги формуля билан ҳисоблаш мумкин:  $d_c = d - K_c \cdot P$  (ерда  $d_c$  — парма диаметри, мм;  $d$  — резъбаинг номинал диаметри, мм;  $K_c$  — тешикларнинг режаланишига қараб жадваллардан олинadиган коэффициент (одагда,  $K_c = 1 \dots 1,08$ );  $P$  — резъба кадами, мм).
3. Парманинг конуссимон қуйруғини артиш ва уни патронга ўрнатиш.
4. Пармани станок патронига маҳкамлаш.
5. Заготовкани чизмага кўра режалаш.
6. Бир иш йўлида резъба киркиш.
7. Метчик яхши кириши учун тешикни 90 ёки 120° ли зенковка билан 1,5 мм чуқурликда зенковкалаш.
8. Резъбанинг берилган ўлчамига метчикларнинг зарур комплектини танлаш.
9. Заготовкани тискида пухта қисиб қўйиш.
10. Қуйидаги формулалар бўйича ворогок танлаш:  $L = 20D + 100$  мм,  $d = 0,5D + 5$  мм; бу ерда  $L$  — ворогокнинг узунлиги, мм;  $D$  — метчикнинг диаметри, мм;  $d$  — дастанинг диаметри, мм.
11. Метчикни тешикка бурчаклик бўйича қўйиш ва унинг ўқининг ишлов бериладиган юзага перпендикулярлигини текшириш (127-расм, б).
12. Ишқаланиш кучларини, бинобарин, кесиб кучларини камайтириш учун метчикка мойлаш суюклик суркаш (резъба киркишда ҳосил бўладиган катта ишқаланиш асобини кучли қиздириб юборади ва кесушни кирраларни ўтмаслаштиради). Метчиклар билан резъба киркишда турин

мойлаш-совитиш суюкликларидан фойдаланилади (10-иловага қаранг).


13. Унғ қўл билан ворогокка унинг ўқи бўйлаб босиш, чап қўл билан эса метчик тешикка 1—2 ўрами билан кесиб кириб (127-расм, в) тургун ҳолатни олмагунига қадар ворогокни унғ томонга буриш керак (резъба ўнақай бўлганида).

14. Ворогокни дасталаридан икки қўллаб ушлаш ва резъба йўналиши бўйича хар ярим айланишдан кейин қўлларни дасталарда алмашлаб, уни резъба йўналиши бўйича айланттириш (127-расм, г), тесқарисига 1/4 оборот айланттириш керак, шундай қилинганда кириндининг синиб, тешикдан тушиб кетиши осонлашади ва бу билан асобнинг йиқилиб қолишининг олди олинади.

Резъба киркишда (айниқса майда кадамли резъба киркишда) катта куч ишлатиш ярамайди, бунда тишлар уваланиб синади ёки метчик синади. Агар асоб тигиз юрса (кичкина тешик пармаланган, арикчаларга киринди тикилиб қолган бўлса), метчикни чиқариб олиб, сабабини аниқлаш ва уни бартараф этиш керак.

15. Резъба киркиб бўлгач, метчикни кетинга бураб чиқариб олиш ёки уни тешикнинг нариги томонидан чиқариб олиш керак.

16. Олдин қуйруғида битта доравий чизикчаси бўлган метчик билан ишлаш (128-расм, а), сўнгра иккинчи иккита чизикчали (128-расм, б), метчик билан ва ниҳоят, учинчи — учта чизикчали (128-расм, в) метчик билан ишлаш керак. Резъба киркишни иккинчи ёки учинчи метчик билан бошлаш ярамайди.

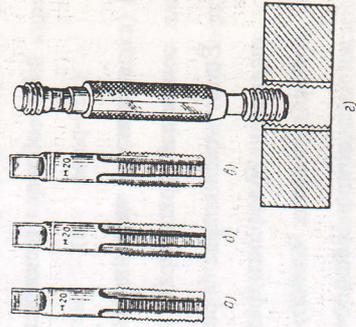

17. Чуқур тешикларда ёки ковшоқ металлдан ясалган заготовкalarda ички резъбалар киркишда метчикни вақт-вақтида кетинга бураб чиқариш

128-расм. Хсмаки (а), ўртача (б) ва тса (в) метчиклар ҳамда резъбани калибри билан текшириш


ва уни ҳамда тешикни қириндидан тозалаш лозим.

18. Резьба қирқиш тугагач, метчикни тоза латга билан артиш, мойини ташлаш ва планшетага солиб қўйиш лозим.

19. Резьбани текшириш: а) ташқи томондан кўздан кеччириб (тирналган) узилган ўрамлар бўлишига йўл қўйиш мумкин эмас); б) резьбали қирқиш билан (128-расм, г); ўтувчи калибр буралади, ўтмайдиган қирқиш буралмайди.

### Б. Ёпик тешикларда резьба қирқиш

1. Тешикни чизмага кўра режалаш.
2. Справочник жадвалларидан парма танлаш.
3. Резьба қирқиладиган тешик пармалаш.
4. 60 ёки 120°ли зенковка билан тешикни 1—1,5 мм узунлиги зенковкалаш.
5. Метчик танлаш ва уни текшириш.
6. Заготовкани слесарлик тискисига маҳкамлаш.
7. Олдин берилган формулалар ёрдамида тегишли вороток танлаш.
8. Воротоқнинг дастасидан ушлаб метчикни соат стрелкаси ҳаракати йўналишида айлангириб резьба қирқиш ва қириндини синдириш учун вақт-вақти билан 1/4—

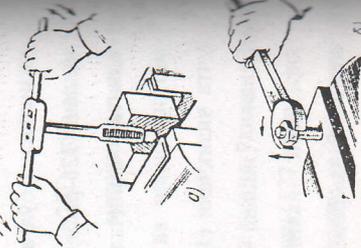

1/2 оборот тескарисига айлангириш (129-расм, а); метчикни тез-тез тешикдан чиқариш ва уни қириндидан тозалаб туриш керак.

Ёпик тешикларда резьба қирқишда пармалаш чуқурлиги резьба узунлигидан бР қадар ортик олинади (бу ерда Р — қирқиладиган резьбанинг қадами, мм).

9. Метчик тешик тубига тақалиши билан уни айлангиришни дарҳол тўхтатиш керак.

10. Қирқилган резьба резьбали калибр-пробка (128-расм, г) ёки болт (129-расм, б) билан назорат қилинади.

Агар калибрнинг ёки болтнинг ўтувчи учи ўтмаса ёки қийинлик билан буралса, резьбани иккинчи метчик билан такрор қирқиш лозим. Тешикка резьба тўғри қирқилганда калибр-пробка ёки болт тешик туби-гача буралиб кириши керак (лиқил-ламасдан).

11. Ёпик тешикларда тўла резьба қирқиш зарурати туғилганда қирқувчи қисми қалгалаштирилган учинчи метчик ишлатилади; бунда резьба тешикнинг нақ тубигача етади.

### 2- машқ. Ташқи резьба қирқиш

#### А. Плашкалар билан резьба қирқиш

1. Чизма бўйича резьба диаметри ва системасини ҳамда кесиладиган қисмининг узунлигини аниқлаш.
2. Жадвал бўйича резьба қирқиладиган стерженнинг узунлигини ва диаметрини танлаш (стерженнинг диаметри (7-иловага қаранг) қирқиладиган резьбанинг ташқи диаметридан 0,1—0,2 мм ингичка бўлиши керак); стерженда касмок, занг бўлмаслиги керак.
3. Қирқиладиган қисмининг узунлигини ўлчаб олиш.
4. Стерженнинг учинда фаска олиш (130-расм, а), унинг эни резьба ўрамининг баландлигидан бир оз ката бўлиши керак (кесилиб киришни таъминлаш учун).
5. Берилган резьбага кўра иккита дойравий плашка (кесик плашка) (130-расм, б) ва яхлит плашка (130-расм, в) ҳамда буларга мос плашка туткичлар танлаш. Плашкаларнинг резьбали ариқчалари тоза, қирқувчи қирралари эса ўткир қилиб чархланган ва нуқсонсиз бўлиши керак.
6. Стержень тискида вертикал вазиятда шундай маҳкамлансинки, унинг тиски жағларидан чиқиб турадиган қисми резьба кесиладиган қисмининг узунлигидан 20—25 мм қатта бўлсин.
7. Стерженнинг учини мойлаш.
8. Кесик плашкани плашка туткичга ўрнатиш ва винтлар билан маҳкамлаш.

129- расм. Бир учи тешикларда резьба қирқиш: а—резьба қирқиш усуллари, б—резьбани болт ёрдамида текшириш


Плашка шундай маҳкамланиши керакки, унинг қирралари қисилган ҳолида бўлмасин, балки энг қатта диаметрга эга бўлсин (130-расм, г).

9. Плашка стерженнинг резьба қирқилмаган учига шундай қўйилсинки, унинг тамғаси пастда ва текислиги стержень ўқиға перпендикуляр бўлиши (130-расм, г).

10. Ўнг қўлнинг қафти билан плашканинг корпусини пастга босиш; чап қўл билан плашка туткични соат стрелкаси ҳаракати йўналишида то плашканинг кесувчи қисми стерженга кесиб қирмағунига қадар айланттириш (130-расм, д); сўнгра плашка туткични дастасидан ушлаб айланттириб (130-расм, д), резьба қирқиш йўналишида 1—2 айланиш ва қирқидини синдириш учун тесқари томонга ярим айланишга айланттириш керак (бунда плашканинг иш қисми мой билан мўл қилиб мойланиши керак).

11. Тесқарига айланттириш билан плашкани стержендан чиқариб олиш; резьбанинг сифатини текшириш (тирналган жойлари ва узилган иплари (ўрамлари) бўлишига йўл қўйилмаслик керак); плашкани кичик диаметрли қилиб қисил ва иккинчи ўтишни такрорлаш.

12. Кесик плашкани плашка туткичдан олиш ва уни калибрловчи яқини плашка билан алмаштириш (130-расм, в).

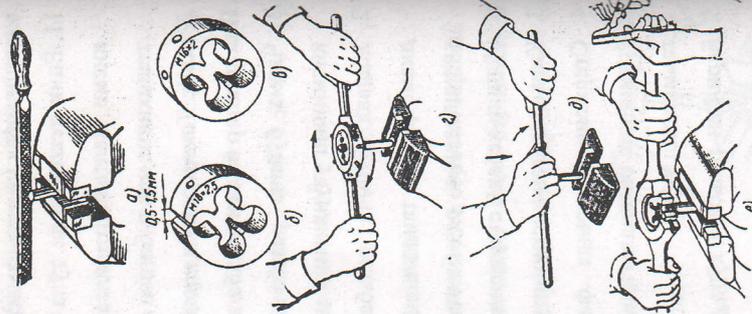

130-расм. Плашқалар билан резьба қирқиш:

а—стерженга фаска олиш, б—кесик ишчи  
в—бутун плашка, г—плашкани  
туткичга ўрнатиш, д—иш усуллари,  
резьбани калибрлаш, ж—резьбанинг  
дамнини резьба ўлчагич билан текшириш

13. Яқлиг плашкани дам бир томонга, дам иккинчи томонга айланттириб, резьбани охириги ўлчамигача калибрлаш (130-расм, е).

14. Резьбани тоза латта билан артиш ва уни резьбали калибр-ҳалқа (гайка) билан текшириш. Резьбанинг қадамини резьба ўлчагич (130-расм, ж) резьба профилига мослаб ишланган пластиналар набори билан текшириш.

*Э с л а т м а. Агар гайка ёки резьбали ҳалқа буралмаса, у ҳолда бошдаги резьба яна қирқилиши керак (резьбанинг ўлчамини ростлаш винти билан ростлаб).*

15. Плашкани плашка туткичдан чиқариш, уни тоза латта билан артиш ва мойини ювиб ташлаш.

131-расм. Клупп билан резьба қирқиш:  
а—кесилма плашка, б—плашкани клуппга ўрнатиш, в—резьба қирқиш усуллари, г—резьбанинг сифатини резьбали ҳалқа билан текшириш

Б. Клупплар билан резьба қирқиш

1. Диаметри, қадами, резьба системаси ва тегишлича клупп номерига мос келадиган ва 1 ҳамда 2 ярим плашқалардан ташкил топган керилма плашкани танлаш.

2. Плашқалар ва клуппни чанг ва ифлосликлардан тозалаш.

3. Керилма ярим плашқалар 3 ни рамка 1 даги призматик йўналтирувчи-ларга шундай ўрнатилсинки, клуппдаги ва плашкадаги номерлар бир-бирининг рўпарасида турсин (131-расм, б).

4. Клупп рамкасига суухарь 4 ни қиритиш ва винг 5 билан маҳкамлаш.

5. Заготовкани слесарлик тискисида вертикал вазиятда маҳкамлаш; болт қаллагидан (131-расм, в), шпилька эса резьба қирқилмаган ўрта қисмидан маҳкамланади.

6. Эгов билан стержень торцеида фаска эговлаш (фасканинг қиялик бурчаги ва эни айлананинг бутун узунлиги бўйлаб бир хил бўлиши керак); плашқаларнинг иш юзалари ва стерженнинг учи мойлаб қўйилиши лозим.

7. Клупп плашқалари билан стерженга шундай қўйилиши керекки плашқанинг кесувчи қисми стержень фаскасида резъбанинг 2—3 ўрамини турсин.

8. Ярим плашқалар винт 5 билан шундай сиқилсинки, плашқаларнинг текислиги стержень ўқига нисбатан қатъий перпендикуляр бўлиши уларнинг резъба ўрамлири эса стерженни бир оз куч билан сиқиб тургани билан.

9. Клупп 2нинг (131-расм, в) дасталарига плашқалар резъбанинг берилган йўналиши бўйича юрмагунга қадар озроқ куч ишлатиб бир текис бошқариш билан навбати билан резъба йўналишида айлангатириш (1/2 айланишга олдинга қаратиб ва 1/4 айланишга кетинга қаратиб).

10. Клуппни вақт-вақтида стержендан бураб чиқариш, сўнгра плашқаларни қириндидан тозалаб, машина мойи билан мойлаш.

11. Ярим плашқалар 3 ни улар яна аста-секин стерженга кесиб киритиб (ботиб кириши) учун винт 5 билан сиқиб. Клуппни айлангатириб, иккинчи иш юришини бажариш.

12. Резъба тоза латта билан яхшилаб артилгандан кейин резъбанинг сифатини резъбали халқа билан назорат қилиш (131-расм, г).

3- машқ. Станокларда ва механизациялаштирилган асбоблар билан резъба қирқиш

А. Пармалаш станогига диаметри 10—12 мм ли резъба қирқиш (132-расм).

1. Пармалаш станогини ростлаш:

а) шпиндель посангилар билан шундай мувозанатлансинки, у шпиндель ҳаракатлансин ва метчик равоқ кесиб кирсин;

б) ўрнатилган асбобнинг тепиш-тепмаслигини текшириб кўриш.

2. Тегишли метчиклар танлаш.

3. Станок шпинделига сақлагич патронни конуссимон куйрукли одақ патронни ўрнатгандек ўрнатиш.

4. Метчикни патрон қангасига қўйиб ва қоллама гайка 1 билан маҳкамлаш

5. Пармалаш станогини шпин-делнинг 12—20 айл/мин айла-ниш частотасини

созлаш.

6. Электр двигателини юргизиб юбориш ва метчикнинг тепиш-тепмаслигини текшириш.

7. Метчикни машина мойи билан мойлаш.

8. Резъба қирқиш (метчикни рухсат этиладиган босиш кучига ростлаш юмалок гайка 2 билан бажарилсин, у винт 3 билан стопорлаб қўйилади).

Б. Электр юритмали резъба қирқикчаларда диаметри 24 мм гача бўлган резъба қирқиш.

1. Электр резъба қирқикчалар билан ишлашдаги хавфсиз ишлаш қоидаларини ўрганиш.

2. Заготовканинг чизмага мувофиқлигини текшириш.

3. Ишлашга тайёрланиш:

а) марказ тешиклари режалаш ва уларга керн уриб чиқиш;

б) справочник жадвалларидан парма диаметрини танлаш;


в) тешик пармалаш ва уни 1 мм чуқурликда занковкалаш (метчикнинг кесувчи қисмини киритиш осонроқ бўлиши учун);

г) резъба қирқикчининг тузуқлигини текшириш.


4. Резъба қирқикчалар билан резъба қирқиш (133-расм, а):

а) метчикни тешикка киритишдан олдин уни машина мойи билан мойлаш;

б) резъба қирқикчини қўлларда шундай

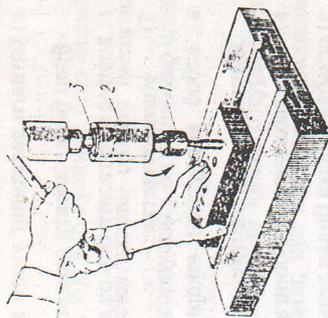

132-расм. Пармалаш станогига резъба қирқиш:  
1, 2—қоллама ва юмалок гайкалар, 3—стопор винт

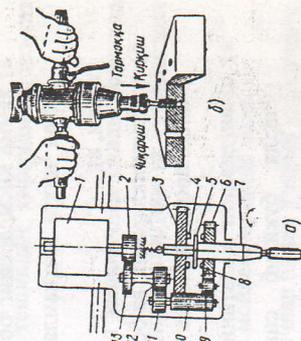

133-расм. Электр юритмали резъба қирқикчи:  
а—кинематик схемаси, б—умумий кўриниши; 1—электр двигатели, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13—тегишли гилдирақлар, 4, 8—чиқкилар, 5—фланец, 7—шпиндель

ушлансинки, метчик тешик ўкига нисбатан қийиш турмасин (133- расм, б) ўнгдаги дастанинг учига жойлаштирилган виклочателнинг калпоғини бурни йўли билан электр двигателини ишга тушириш.

г) корпус муфтасига бир оз куч билан босиб, резьба қирқкиш.

5) Ишни тугатгач:

- а) асбоб корпусини юқорига тортиш, реверсив механизм билан, айланни йўналишини ўзгартириш (бунда метчик тешикдан буралиб чика бошлайдн);
- б) резьба қирқкиб бўлингандан кейин резьбани тоза латта билан артиш;
- в) резьбали халқа билан резьбанинг аниқлигини текшириш;
- г) резьба қирқкични артиш ва ўз жойига қўйиш лозим.

### В. Пневматик юритмали резьба қирқкич билан резьба қирқкиш

1. Пневматик резьба қирқкичлар билан хавфсиз ишлаш қондаларини ўрганиш.
2. Тайёргарлик ишларини бажариш:

а) марказ тешикларни режалаш ва уларга керн уриб чиккиш;

б) справочник жадвалларидан ёки формула ёрдамида парма диаметрини танлаш;

в) тешик пармалаш.

3. Машинанинг тузуқлигини текшириш:

а) ҳамма қисмларнинг болтлар ва гайкалар билан пухта маҳкамланганлигини (134- расм, а);

б) подшипникларнинг ва бошқа ишқаланувчи қисмларнинг мойланганлигини;

в) шлангларнинг ҳолатини кўздан кечириш (уларда букилиб синган, ишқаланиб ейилган, узилган жойлар бўлмаслиги керак).

4. Метчикни тешикка киритишдан олдин метчикни машина мойи билан мойлаш,

метчикнинг қуйруғини ва патроннинг тешигини артиш ҳамда метчикни патронга ўрнатиш.

5. Резьба қирқкични қўлга олиш (134-расм, б); ўнг қўлнинг бош бармоғи билан тепки 3 ни босиш, сиқилган ҳавони клапан орқали двигателга ўтказиш (ишлаб бўлган ҳаво двигателдан корпусдаги ён тешиклар орқали чикиб кетади).

6. Резьба қирқкични метчик тешик ўкига нисбатан қийишқ турмайдиган қилиб ушлаш, корпусга бир оз босиб туриш; қўл корпусга босилганида муфта ғилдирак билан илашади, бу ҳолат иш йўлига (резьба қирқкишга) мос келади.

7. Резьба қирқкиш тугагандан кейин асбобга босишни тўхтатиш (шпинделнинг айланиши ўзгаради ва метчик тешикдан буралиб чикади).

8. Резьбани латта билан артиш ва сифатини резьбали калибр билан текшириш.

### Резьба қирқкишда хавфсиз ишлаш қоидалари

1. Узунроқ чикиб турадиган ўткир кирралари бўлган деталларга қўлда резьба қирқкишда метчик вороток билан бурилаётганида қўлни кесиб олишдан эҳтиёт бўлиш керак.

2. Метчик синиб қолмаслиги учун ўтмас метчик билан ишлаш ярамайди, ёпик тешикларга резьба қирқкишда эса тешикдан қириндини тез-тез чикариб ташлаш керак.


3. Станокларда ва электрлаштирилган резьба қирқкичлар билан ишлашда юргизиб юбориш қурилмаларининг ерга уланганлигини ва тузуқлигини текшириб туриш лозим.

4. Резьба қирқкишда станокни юриб турганида мойлаш мумкин эмас.

5. Станокда, электр, пневматик резьба қирқкичлар билан уларни ишлатишга онд инструкциялар билан танишмасдан туриб ишлаш мумкин эмас.

6. Электрюртмали резьба қирқкич билан ишлашда қуйидагилар ман қилинади:

а) нуқсонли электр кабеллари ва штепсель бирикмолари билан ишлаш;

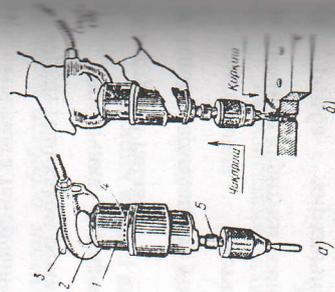

134-расм. Пневмат

юритмали энгил типдаги ППР 8 резьба қирқкичи (а) ва билан ишлаш (б):

1—пневматик двигатель, 2—тепки, 3—тепки, 4—ишлаб бўлган чикиб кетадиган ён тешиклар шпиндель

- б) электр асбобни қисман қисмларга ажратиш ва ремонт қилиш;  
 в) электр асбоблар билан зах хоналарда ва ёмғир ёғиб турганида очик хавони ишлаш, электр асбобнинг ичига нам тушишига йўл қўйиш (акс ҳолли корпус кучланиш таъсирида бўлади);  
 г) тармоққа уланган электрлаштирилган асоснинг электр юритмасидан, кесушни асбобидан ушлаш, корпуста гавдани босиб туриш, уни тиззага олиш;  
 д) ишлаб турган двигатель билан бир участкадан иккинчи участкага ўтиш.

7. Пневматик юритмали резьба қирқкич билан ишлашда қуйидагилар мун қилинади:

- а) қўлқоп киймасдан ишлаш;  
 б) пневматик асбоб шлангидан ёки иш асбобидан ушлаш ва улар билан тиралми нарвонларда ишлаш;  
 в) қисмларга ажратиш ёки қисман ремонт қилиш;  
 г) иш вақтида кесувчи асбобни қўйиш ёки чиқариб олиш (стержень диаметри резьбанинг ташқи диаметридан бир оз кичик бўлиши керак);  
 д) ҳаво трубагининг жўмраги очик турганда пневматик асбобга резина шлангидан улаш;

е) сиккилган хавони ҳаво трубагадан шлангга узатадиган жўмрагини беркитмасдан туриб, пневматик асбобдан шлангни олиш.

Ўқувчилар дуч келадиган тиллик қийинчиликлар ва йўл қўядиган хатолар ҳамда уларнинг олдини олиш

Резьба қирқкиш усулларини ўрганишда ўқувчилар кичик, бартан қилиниши осон бўлган хатоларгагина йўл қўядилар:

1. Резьба қирқкиладиган тешик пармалаш учун парма диаметрининг ўрта танлайдилар, бунга уларнинг справочник жадвалларидан фойдаланишни билмасликлари сабаб бўлади.
2. Ташқи резьбалар қирқкишда кўпинча диаметри резьбанинг ташқи диаметрига тенг бўлган стержень оладилар, бу хол резьба қирқкиши қийинлаштиради ва кўпинча резьбанинг нуқсонли чиқишига сабаб бўлади.

3. Метчиклар билан резьба қирқкишда ўқувчилар кўпинча воротокни дастасининг учидан ушлайдилар, бу резьбанинг қийшайишига сабаб бўлади. Резьба қирқкиш бошланганида метчикка ёки доиравий плашкага босишни метчик ёки стержень ўқи бўйлаб йўналтириш керак, бунинг учун ишловчининг қўли воротокнинг учига эмас, балки асбобга яқин жойлашиши керак; баъзан ўнг қўл билан асбобга босиб, чап қўл билан воротокни айлантириш мумкин.

4. Ўқувчилар резьбанинг ички диаметрини янглишиб тешик диаметри деб қабул қиладилар, бунга ҳам справочник жадвалларидан фойдалана билмаслик сабаб бўлади (тешик диаметри резьбанинг ички диаметридан бир оз каттарок бўлиши керак).

Ўқувчи 10- ўқув-ишлаб чиқариш картасининг 1—3- машқларини бажаришлари натижасида


дастаки ва механизациялаштирилган асбоблар билан ва станокда резьба қирқкиш усулларини; иш ўрнини ташкил қилиш қоидаларини; хавфсиз ишлаш қоидаларини билиши;

жадваллардан резьба қирқкиладиган стерженьларнинг ва тешикларнинг диаметрларини аниқлашни; резьба қирқкиш асбобларидан фойдаланишни; доиравий ва керилма плашкалар билан резьба қирқкишни; очик ва ёпик

тешикларда резьба қирқкишни; пармалаш станокларида, электр ва пневматик резьба қирқкичларда резьба қирқкишни; резьба сифатини текширишни; ўлчаш ва текшириш асбобларидан фойдаланишни; хавфсиз ишлаш қоидаларига риоя қилишни уддалай олиши керак.

## ТАШҚИ РЕЗЬБА ҚИРҚИШ

74. D диаметри цилиндрик стержень олинган ва коғоздан тўғри бурчакли учбурчак ABC ни қирқкиб олинган, унинг АВ томони шилдир

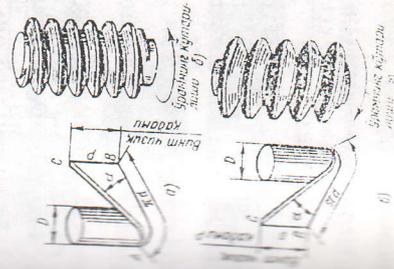

10-рисунок. Виток чызык хосил қилиш

## 7. Пармалашда кесиш режими параметрлари

Параме	Масала							
	I	II	IV	V	VI	VI		
тр	5	60	70	75	80	90	11	15
D, мм	0	1	23	12	2	17	7	75
v, м/мин	8	8	0	0	0	0	13	5
n, абл/мин								

82\*. Метчкнинг сннишигэ нима сабаб бўлиши ва синган метчкни тешикдан қандай қилиб чиқариб олиш мумкин? 139-расмда синган метчкларни чиқариб олишнинг қандай усуллари кўрсатилган? 83\*. Резьбани қандай қилиб сифатли қирқиш ва брақ

чиқаришнинг олдини олиш мумкин?

## 13. ҲУВ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КАРТАСИ. МЕТАЛЛ ТУҒРИЛАШ

ҲуВ мақсади: полосо, лист ва доирани кесимли металлни туғрилашда ишлатилган асбоб ва мосламалардан фойдаланишни; тобланган деталларни туғрилашни (рихтовка қилишни), труба ва ичи ковак деталларни туғрилашни ўрганиш.

Иш объектлари: бурчакликларнинг заготовккалари; арра станогининг заготовккаси; турли диаметри доиравий кесимли чивиклар; валлар; қирраси бўйича букилган заготовккалар; лист металлдан тайёрланган заготовккалар; чотроқ диаметри трубабалар (пўлат ва рангли металлдан).

Ҳижозлар ва мосламалар: ҲуВ плиталари; винтли пресслар; брусулар; текислагичлар; текшириш

138 - расм. Разьба қирқишда жуфт куч ментни аниқлаш

Асбоб ва материаллар: қўйма муҳрали (юмшоқ металл: қўрғошин.

айланасининг узунлиги  $\pi D$  га, яъни 3,14 D га тенг (135- расм, а, в). АН учбурчакни цилиндр атрофига шундай ўрангки, унинг АВ томони цилиндр пастки асосининг айланаси билан устма-уст тушсин; шунда учбурчакнинг АВ томони цилиндр ясовчиси бўйлаб жойлашади, гипотенуза АС эса цилиндр сиртида винт чизик хосил қилади. Бунда учбурчакнинг ВС томони винт чизикнинг кадамни, АС томони битта ўрамининг узунлигини, САВ бурчак эса винт чизикнинг кўтариллиш бурчаги а ни ташкил қилади.

75\*. Чапақай ва ўнақай резьбалар бир-бирини қандай фарк қилинади?

76\*. Резьбалар ўрамлари сонига қараб қандай бўлинади ва улар қандай характерланади?


77\*. Резьба йўллари сони қандай аниқланади ва йўл ҳамда кадам орасида қандай боғланиш бор?

78\*. 136- расм, а, б ларда резьбали деталлар кўрсатилган. Шу резьбаларнинг қирқилари сонини аниқланг.


79\*. Машинасозликда қандай резьба турлари ишлатилади ва улар бир-бирини қандай фарк қилади (136-расм, в, г, д)?

80\*. Ички резьбалар қирқишда метчклар комплектидан фойдаланилади (137-расм, а—в). Комплектадаги метчкларнинг ҳар бири ўз тузилиши бўйича нима билан фарк қилишини тушунтириш, улар қандай кетма-кетликда ва нима учун ишлатилади?


81\*. Призматик плашкалар билан резьба қирқишда клуппни айлантириш учун керак бўлган жуфт куч моментини аниқланг (138-расм); ҳар қайси кўлдан клупп дастасига тушадиган Р қуч 20 Н га тенг қўйилган нукталар орасидаги масофа 400 мм.

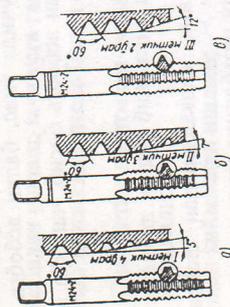


136-расм. Резьбали деталлар (а, б) ва резьба системалари: метрик (в), дюймли (г) ва трубабоп

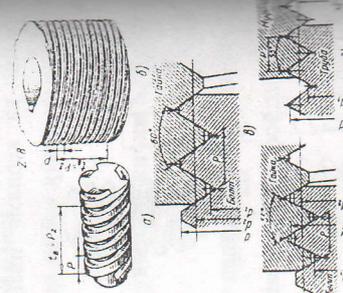

137 - расм. Слесарлик метчкларининг комплекти

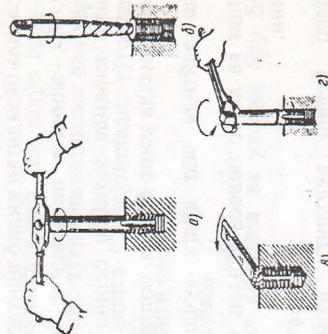

138 - расм. Разьба қирқишда жуфт куч ментни аниқлаш

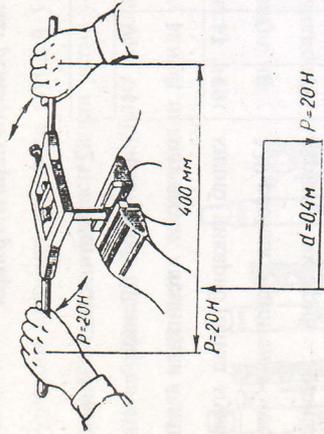

139 - расм. Синган метчикларни тешиклан чикариш усуллари

белгилаш (140-расм, а).

2. Чап кўлга кўлқоп кийиб олиш, ўнг кўлга болғачани олиш ва плита олдидан иш вазиятида туриш; тўғрилаш вақтида тўғри, эркин ва турғун ҳолатда туриш керак (140- расм,б).



3. Полосанинг ишлов бериладиган учини ҳамма шартли белгилар плита текислиги чегарасида бўладиган қилиб плитага кўйиш (140- расм, б), айниқса полосанинг плитада жипс ётишига алоҳида эътибор бериш керак чунки полоса плитада жипс ётмаса, болғача билан зарб бериш пайтида чап кўлга кучли акс таъсир тушуши ва хатто полоса қўлдан чиқиб кетиши мумкин.

4. Зарб бериш аниқлиги буичча ўрганиш машқларини бажариш. Бунинг учун болғачанинг муҳраси қатта шартли доиранинг марказига кўйилади, кейин болғача орқага четлатилади ва белгиланган жойга тирсак зарби берилади. Зарб бериш вақтида фақат зарб бериладиган жойга қараш керак ва доира чегарасида тўғри ва аниқ зарблар

алюминий, латундан ва қаттиқ қотишмалардан тайёрланган болғачалар; ёғоч болғачалар (киянкалар), металл устқўймали бўр.

1-машқ. Аниқ зарб бериш усулларини ўрганиб олиш

1. Пўлаг полоса бўлагини олдин ва унда зарб бериладиган жойларни шартли (туринг диаметри доирачалар билан)

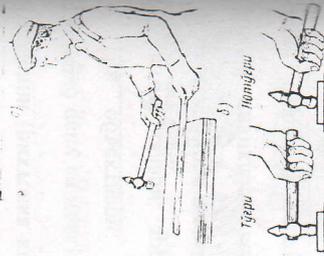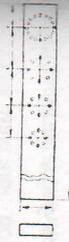

140- расм. Тўғрилашда аниқ зарблар бериш усуллари: а-шартли зарб бериш жойларини чиқиб олиш, б-тўғрилашда зарб беришда иш вазиятида туриш, в-тўғри ва нотўғри зарблар

бериш лозим(140-расм, в).

2. Битта доирада зарб беришнинг дастлабки малакаларини эгаллагандан кейин юзаси кичик бўлган навбагдаги доира — белгиларга ўтилади.

2-машқ. Полоса металлни тўғрилаш

А. Текислиги бўйича буқилган полоса металлни тўғрилаш

1. Полосани кўлга олиш ва заготовканинг кийиқлигини (эгрелигини) «кўз билан чамалаб» (141-расм,а) ёки текшириш плитаси (худ линейка) билан деталь орасидаги зазор бўйича текшириш. Эгилган жойларнинг чегарасини бўр билан белгилаб кўйиш.

2. Биринчи машқдагидек иш вазиятини танлаш. Полосани тўғрилаш плитасига шундай кўйингки, унинг текислиги плитада каварик томони билан юқорига қараб ётсин ва плитага икки чизик бўйича тегиб турсин.

Полоса плитага батамом ва жипс ётгунга қадар полосанинг четидан каварикнинг ўрта қисмига қаратиб болғача билан уриш (141- расм,б).

3. Плита бўйича текислаш аниқлигини тирқишга қараб ёки шчуп ёрда-мида худ текшириш линейкаси ёрдамида текшириш: тўғри чизиклилик дан ҳар 500 мм узунлиқда кўпи билан 0,1 мм четга чиқишга йўл кўйилади; тўғриланган жойларда ўйилган ва эзилган жойлар бўлмаслиги керак.

Б. Қирраси бўйича эгилган металлни текислаш

Эгрелик чегараларини «кўз билан чамалаб» аниқлаш ва уларни бўр билан белгилаб кўйиш. Қийшайган полосани плитагақўйиш.

Чап кўл билан полосани плитага босиб туриш, полосанинг бутун узунлиги бўйича болғачанинг тумшуги билан уриб

чиқиш (142-расм). Пастки четида зарб берилганини, юқориги четига

эрилган сари зарб қаттиқлиги камайтириб борилиши, уларнинг частотаси



а)

141-расм. Текислиги бўйича эгилган полоса металлни тўғрилаш.


а—заготовканинг эгилгалигини «кўз билан чамалаб» текшириш, б— зарб бериш усули



142- расм. Қирраси бўйича эгилган полоса металлни тўғрилаш

эса ошрилиб борилиши лозим (юқориги четга караганда пастки чет кўлрон тортила боради ва полоса текисланади). Юқориги ва пастки четлар тўғри чизикли бўлганидан кейин тўғрилашни тўхтагиш керак. Тўғри чизиклиликдан йўл қўйиладиган четга чиқиш 500 мм га 1 мм гача.


**В. Спиралсимон эгрликка эга бўлган (буралиб кетган) полоса металлни тўғрилаш.**

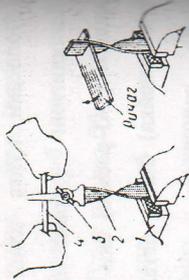

143- расм. Спирал тарзида эгилган полоса металлни тўғрилаш:  
1—тиска, 2—заготовка, 3—қўл тискичи  
4—ричаг

1. Буриш кучини ошириш учун дастаки тискича 3 нинг жағлари орасига ричаг 4 ни қўйиш (бу ричаг стержень, чивик, пўлат полоса бўлиши мумкин).
  2. Ричаг 4 ни бир текис айлантриб, эгрлик тўғриланганига қадар полосани айлантриш.
  3. Детални узил-кесил тўғрилаш олдин айтиб ўтилган усул билан плитани бажарилади.
  4. Тўғриланган даражаси тўғриланган заготовкани текшириш плитани қўйиб (тирқиш бўйича) ёки шчуп ёрдамида кўз билан чамалаб назорат қилинади.
- 3- машқ. Лист металлни тўғрилаш**
- А. Лист металлни пўлат болғача билан тўғрилаш**
1. Листни плитага қўйиш ва линейка ёрдамида қаварикликни аниқлаш, унинг чегараларини бўр ёки графитли қалам билан белгилаб чиқиш.
  2. Қавариклар сони ва уларнинг жойлашишига қараб зарб бериш кетми кетлигини аниқлаш:  
агар заготовкада листнинг ўрта-сида битта қаварик бўлса, у ҳолда зарб листнинг четидан бошлаб қаварик томон бериб борилади (144- расм, а); агар қавариклар листнинг четларида жойлашган бўлса, зарбларни

листнинг ўртасидан четларига қараб бериб бориш керак (144-расм, б); бир нечта қавариги бор листларда зарб қавариклар орасига берилади, шундан кейин ҳар қайси қаварик алоҳида тўғриланади (144-расм, в).

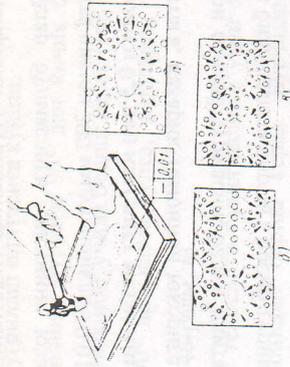

144-расм. Қавариклиги листнинг ўртасида (а), листнинг четларида (б), бир нечта қавариклари (в) бўлган лист металлни тўғрилаш


3. Тўлқинсимонлик йўқотилганидан кейин листни ағдариш ва унга енгил зарблар бериб тўғри чизиклиликни тиклаш:  
листни плитага қўйиш, танланган схемага мувофиқ уни чап қўл билан ушлаб туриб, ўнг қўл билан болғача ёрдамида зарб бериш:  
зарблар тез-тез, аммо кучли бўлмаслиги лозим, қаварик чегарасига яқинлашилган сари зарблар тез-тез ва кучсиз берилиши керак.

**Б. Қалинлиги 0,5 мм дан ортиқ лист металлни ёғоч болғача ёки юмшоқ муҳра қўндирилган болғача билан тўғрилаш**

1. Листни қаваригини юқорига қаратиб плитага қўйиш.
2. Нотекислик турини аниқлаш ва уларнинг чегарасини бўр билан айлантриб чиқиб чиқиш.
3. Чап қўл билан (қўлкоп кийиб) листни плита юзасига бошиб туриш, ўнг қўл билан эса болғача (ёғоч, мис, латуна, 145- расм. Лист металлни тўғрилаш:  
а — болғача (ёғоч ёки юмшоқ қўлдан) билан зарб бериш.

эса оширилиб борилиши лозим (юқориги четга караганда пастки чет кўпроқ тортила боради ва полоса текисланади). Юқориги ва пастки четлар тўғри чизикли бўлганидан кейин тўғрилашни тўхтатиш керак. Тўғри чизиклиликдан йўл кўйиладиган четга чикиш 500 мм га 1 мм гача.

**В. Спиралсимон эгриликка эга бўлган (буралиб кетган) полоса металлни тўғрилаш.**

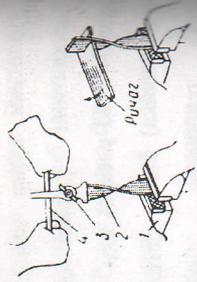

1. Заготовка 2 нинг бир учини тиски 1 га, иккинчи учини эса дастаки тискича 3 га маҳкамлаш (143-расм).

2. Буриш кучини ошириш учун дастаки тискича 3 нинг жағлари орасига ричаг 4 ни қўйиш (бу ричаг стержень, чивик, пўлат полоса бўлиши мумкин).

3. Ричаг 4 ни бир текис айлангириб, эгрилик тўғриланганига қадар полизга айлангириш.

4. Детални узил-кесил тўғрилаш олдин айтиб ўтилган усул билан полизга бажарилади.

5. Тўғриланган даражаси тўғриланган заготовкани текшириш шундан кўйиб (тирқиш бўйича) ёки шчуп ёрдамида кўз билан чамалаб шунга қилинади.

**3- маш.** Лист металлни тўғрилаш


**А. Лист металлни пўлат болғача билан тўғрилаш**

1. Листни платага қўйиш ва линейка ёрдамида каварикликни аниқлаш, четгаралини бўр ёки графитли қалам билан белгилаб чиқиш.

2. Қавариклар сони ва уларнинг жойлашишига қараб зарб бериш кетлигини аниқлаш:

агар заготовкада листнинг ўрға-сида битта каварик бўлса, у ҳолда листнинг четидан бошлаб қаварик томон бериб борилади (144- расм, а); агар қавариклар листнинг четларида жойлашган бўлса, зарб

листнинг ўртасидан четларига қараб бериб бориш керак (144-расм, б); бир нечта кавариги бор листларда зарб кавариклар орасига берилади, шундан кейин ҳар қайси каварик алоҳида тўғриланади (144-расм, в).

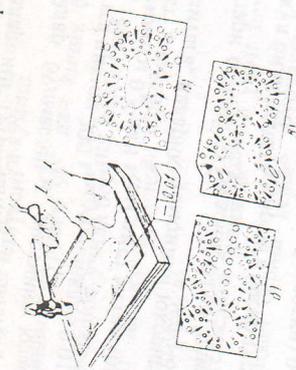

144-расм. Кавариклиги ўртасида (а), листнинг четларида (б), нечта кавариклари (в) бўлган лист металлни тўғрилаш


Тундирмонлик йўқотилганидан кейин листни ағдариш ва унга енгил қилиб тўғри чизиклиликни тиклаш:

1. Тўғриланган болғача ёрдамида зарб бериш:

агар зарб берилган болғача билан тўғрилаш лозим, каварик четгарасига зарблар тез-тез ва кучсиз берилиши керак.

2. Лист каваригини юқорига қаратиб тўғрилаш.


3. Тўғриланган турини аниқлаш ва четгаралини бўр билан чиқиш.

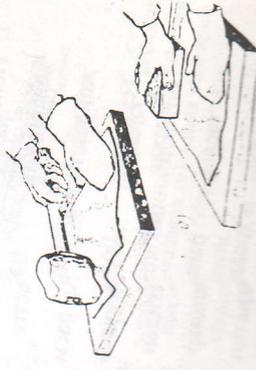

145-расм. Тўғриланган турини аниқлаш ва четгаралини бўр билан чиқиш. 1—қаварик (кўлок кийиб) листни ағдариш билан тўғриш, 2—қул билан зарб бериш

эса оширилиб борилиши лозим (юқориги четга қараганда пастки чет кўпроқ тортила боради ва полоса текисланади). Юқориги ва пастки четлар тўғри чизикли бўлгандан кейин тўғрилашни тўхтагиш керак. Тўғри чизиклиликдан йўл қўйладиган четга чиқиш 500 мм га 1 мм гача.

**В. Спиралсимон эгрликка эга бўлган (буралиб кетган) полоса металлни тўғрилаш.**

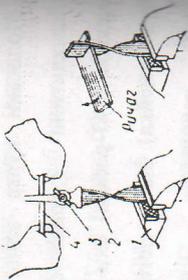

143- расм. Спирал тарзида эгилган полоса металлни тўғрилаш:  
1—тиски, 2—заготовкa, 3—қўл тискича ва 4—ричаг

1. Заготовкa 2 нинг бир учини тиски 1 га, иккинчи учини эса дастаки тискича 3 га маҳкамлаш (143-расм).

2. Буриш кучини ошириш учун дастаки тискича 3 нинг жағлари орасига ричаг 4 ни қўйиш (бу ричаг стержень, чивик, пўлат полоса бўлиши мумкин).

3. Ричаг 4 ни бир текис айлангириб, эгрлик тўғриланганига қадар полосани айлангириш.

4. Детални узил-кесил тўғрилаш олдин айтиб ўтилган усул билан плитани бажарилади.

5. Тўғриланиш даражаси тўғриланган заготовкани текшириш плитани қўйиб (тирқиш бўйича) ёки шчуп ёрдамида кўз билан чамалаб назорат қилинади.

3- машқ. Лист металлни тўғрилаш


**А. Лист металлни пўлат болгача билан тўғрилаш**

1. Листни плитага қўйиш ва линейка ёрдамида каварикликни аниқлаш, унинг чегараларини бўр ёки графитли қалам билан белгилаб чиқиш.

2. Кавариклар сони ва уларнинг жойлашишига қараб зарб бериш кетми кетлигини аниқлаш:

агар заготовкaда листнинг ўрта-сида битта каварик бўлса, у ҳолда листнинг четидан бошлаб каварик томон бериб борилади (144- расм,а); агар кавариклар листнинг четларида жойлашган бўлса, зарбларини

листнинг ўртасидан четларига қараб бериш керак (144-расм, б); бир нечта кавариги бор листларда зарб кавариклар орасига берилади, шундан кейин ҳар қайси каварик алоҳида тўғриланади (144-расм, в).

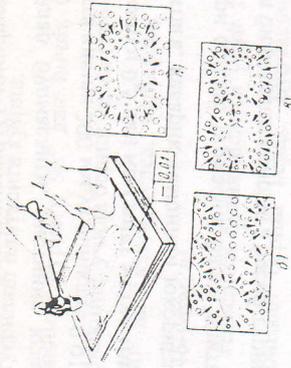

144-расм. Кавариклиги листнинг ўртасида (а), листнинг четларида (б), бир нечта кавариклари (в) бўлган лист металлни тўғрилаш

3. Тўлқинсимонлик йўқотилгандан кейин листни ағдариш ва унга енгил зарблар бериб тўғри чизиклиликни тиклаш:

листни плитага қўйиш, танланган схемага мувофиқ уни чап қўл билан ушлаб туриб, ўнг қўл билан болгача ёрдамида зарб бериш:


зарблар тез-тез, аммо кучли бўлмаслиги лозим, каварик чегарасига яқинлашилган сари зарблар тез-тез ва кучсиз берилиши керак.

**Б. Қалинлиги 0,5 мм дан ортиқ лист металлни ёғоч болгача ёки юмшоқ муҳра қўндирилган болгача билан тўғрилаш**

1. Листни каваригини юқорига қаратиб плитага қўйиш.

2. Нопекислик турини аниқлаш ва уларнинг чегарасини бўр билан айлангириб чиқиб чиқиш.

3. Чап қўл билан (қўлқоп кийиб) листни плита юзасига босиб туриш, ўнг қўл билан эса болгача (ёғоч, мис, латуъ,

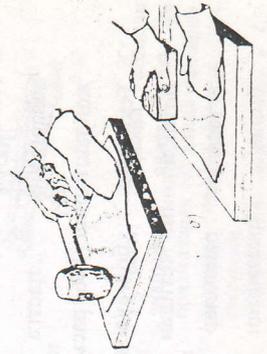

145-расм. Лист металлни тўғрилаш

кўрғошиндан ясалган болғачалар) ёрдамида кавариклар орасига берил (145-расм, а), листни орачора айлангириб туриш.

4. Тўғрилаш усуллари худди пўлаг болғачалар билан тўғрилашгаддек.
5. Текисланган юзаларнинг тўғриланиш сифатини назорат қилиш: ўйин ва эзилган жойлар бўлмаслиги, листнинг юзаси текис бўлиши, қўйиладиган четга чиқиш 200 мм узунликда  $\pm 0,01$  мм бўлиши керак.

#### В. Қалинлиги 0,5 дан кам лист металлни тўғрилаш

1. Лист металлни плитага, каварик томонини юқорига қаратиб шундай қўй керакки, унинг четлари осилиб турмасин, балки плитанинг таянч текислигига ётсин. Листни чап қўл билан плита сиртига босиб туриш.
2. Унг қўлга брусокни (ёгоч ёки металл брусокни) олиш ва уни текисланиш листга қўйиш ҳамда уни бир оз босиб, чапдан ўнгга қаратиб, лист бўйлаб уни четига суриш (145- расм, б).

3. Тўғрилаш охирида брусокка босишни камайтириш ва куч ишлатмасдан карама-қарши томонга юргизиб бошлангич вазиятга келтириш. Бу ҳаракатни лист тўғрилангунга қадар такрорланади.

4. Листни бир томонидан иккинчи томонига ағдариш, текислашни лист тўла текислангунга қадар такрорлаш.

4- машқ. Тобланган деталларни тўғрилаш

#### А. Тобланган полосани тўғрилаш (рихтовкалаш)

1. Полосани тўғрилаш бабқасида кавариғини пастга қилиб жойлаштириш (146- расм, а).

2. Текислаш болғачаси билан ботикликнинг четидан бошлаб ва астасекин рақамлар (2—1—3) билан кўрсатилган тартибда четларига ўтиб, кучсиз, аммо тез-

тез зарблар бериш.

3. Тўғри чизиклиликни тиркишга қараб плитада текшириш.

#### Б. Тобланган бурчакликни 90° бурчаккача тўғрилаш

1. Бурчакликни тўғрилаш плитасига қўйиш.
2. Агар бурчакликнинг бурчаги 90° дан кичик бўлса, зарбларни болғача билан ички бурчакнинг учида бериш керак (146- расм, б).
3. Агар бурчак 90° дан катта бўлса, зарбларни ташқи бурчакнинг учига бериш керак (146-расм, в).

4. Бурчакликнинг текислиги бузилмаслиги учун зарбларни бурчакликнинг ҳар икки томонидан бериш керак. Бурчакликнинг кирралари тўғри шаклга келиб, ҳар икки бурчак 90° га тенг бўлгандан кейин тўғрилашни (рихтовкалашни) тўхтатиш керак.

5- машқ. Чивикни ва валларни тўғрилаш

#### А. Доиравий кесимли чивикларни тўғрилаш


1. Диаметри 12 мм гача бўлган қалта чивикларни уларнинг каварик ва қийшайган жойларига зарб бериш йўли билан тўғрилаш плитасида тўғрилаш (147-расм, а).

2. Диаметри 12—30 мм ли чивикларни призмаларда тўғрилаш (147- расм, б)

а) каварик жойларни аниқлаб, бўр билан болғилаб қўйиш;

б) чивикни орасидаги масофа 50—100 мм бўлган призмалар устига кавариғини юқорига қаратиб қўйиш;

в) зарбларни каварган жойларга юмшоқ металлдан (мис, кўрғошин)

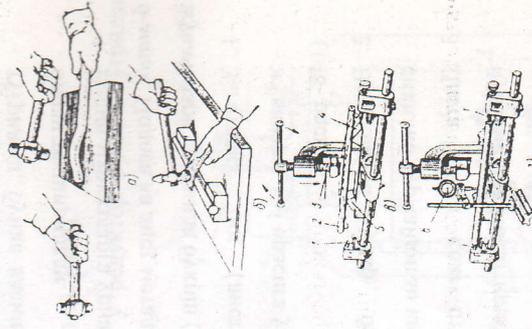

147-расм. Доиравий кесимли чивикларни плитада (а) ва призмаларда (б) ҳамда валларни дастаки прессларда (в, г) тўғрилаш.  
1—марказлар, 2—вал, 3—винт, 4, 5—осткўймақлар, 6—индикатор


кўймаси бўлган болгача билан ёки юмшоқ металлдан ясалган осткўймаларни фойдаланиб, пўлат болгачалар билан бериш;

г) тўғрилаш сифати плитада плита билан унда юмалатиладиган чинчи орасидаги тиркишга қараб аниқланади.

#### Б. Валларни дастаки прессларда тўғрилаш

1. Қийшайган вал 2 ни маркалар 1 орасига шундай ўрнатиш керакки, уни айлантириш мумкин бўлсин (147-расм, в).
2. Вал 1 сиртига индикатор 6 ни қўйиш ва уни ўнг қўл билан айлантириб, вални чап қўл билан айлантириб, индикатор бўйича эгилиш жойи ва даражаси аниқланади; сўнгра вал маркалардан чиқариб олиниб осткўймалар 4 ва 5 га қўйилади (147-расм, г).
3. Прессенинг винти 3 билан валнинг қийшайган жойига босиб, вални тўғрилаш, бунда валнинг тўғри чизиклилиги индикатор 6 ёки лисина билан текширилади.

4. Вални маркаларга ўрнатиш ва тўғри чизиклиликни текшириш.

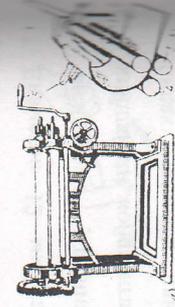

148-расм. Дастаки жўвалари ёрдамида лисина билан металлнинг тўғрилаш:  
а—дастаки жўва, б—тўғрилаш соҳибини  
1, 3, 4—жўвалар, 2—лисет, 5—дастаки

- б-машқ. Полоса ва лист металлни дастаки букиш жўвачалари ёрдамида букиш (148-расм, а).
1. Заготовка 2 ни (лист ёки полосани) жўвалар 1, 3, 4 орасига ўрнатиш (148-расм, б).
  2. Валикларни улар бир-бирига кучли сикилиб турмайдиган қилиб ростлаш.
  3. Даста 5 ни соат стрелкаси ҳаракати йўналишида айлантириб, заготовкани валиклар орасидан у тула тўғрилаш мағунига қадар ўтказиш.

#### 7-машқ. Бурчакликни дастаки винтли прессда тўғрилаш

1. Пресснинг столи 1 да призма 2 ни ўрнатиш (149-расм, а). Призмага деформацияланган бурчаклик заготовкаси 3 ни қўйиб, унинг тоқчалари орасига тобланган пўлат жўвани ўрнатиш.
2. Винтли прессенинг маховиги 4 ни айлантириб, призматик учлик билан

жўвачага босилади, у тоқчаларнинг эгилган жойларини сикиб, бурчакликка тўғри шакл беради (149-расм, б)


Бурчакликнинг эгилиш эрилиги қатта бўлганида уни жўвача билан биргаликда призманинг бурчакли ўйиғида селжитилади ва винт босими ёрдамида бурчакликнинг тўғри шакли тикланади. Тоқчалар узунлиги бўйича тўғри чизикли холига келганида тўғрилаш тугалланади.

149-расм. Дастаки винт прессда бурчакликни тўғрилаш:  
1—стол, 2—призма, 3—бурчаклик, 4—микровик

бурчаклик бўйича текширилади.

8-машқ. Лист тўғрилаш машиналарида ишлаш (150-расм).

1. Электр двигатели М ишга туширилади, у редуктор орқали тўғрилаш жўва-ларининг юқориги қатори жойлашган кўзгалувчан траверсани ҳаракатга келтиради. Редуктор гилдираклар 1 ва 2, червяк 3 ва червяк гилдираги 4-дан ташкил топган червякли узатмадан иборат.
2. Тўғрилаш жўваларининг юқориги ва пастки қаторлари орасидаги масофа тўғриланадиган листларнинг қалинлигига мос келганида электр двигатели М тўхтатилади.

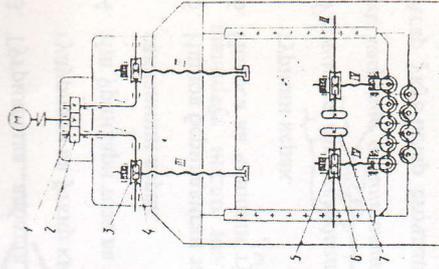

3. Маховик 7 ни айлантириб, червяк 5 ва червяк гилдираги блан ташкил топган червякли узатма орқали кирувчи ва чикувчи жўваларни листлар бемалол

150-расм. Лист тўғрилаш машинаси жўваларининг вазиятини ростлашнинг кинематик схемаси:  
1, 2—редукторнинг гилдираклари, 3, 5—червяклар, 4, 6—червяк гилдираклари, 7—маховик

кирадиган ва чиқадиган вазиятга суради.

Эслатма Тўғрилаш жўваларининг юқорилиги ва пастки қаторлари орасидаги масофи эўғриланиши керак бўлган листлар қалинлигидан 10 % га ортиқ бўлиши керак; йўналтирувчи жўвалардан пастки қатордаги тўғрилаш жўваларигача бўлган масофа тўғриланиши керак бўлган листларнинг номинал қалинлигига тенг бўлиши зарур.

4. Пастки ва юқориги қатор тўғрилаш жўваларининг юритмаси ишга туширилади (жўваларнинг юритмалари расмда кўрсатилмаган).

5. Тўғриланиши керак бўлган лист пастки қаторнинг тўғрилаш жўваси билан юқориги қаторнинг йўналтирувчи жўваси орасига ўрнатилади. Листни тўғрилаш жўвалари орасига юқориги йўналтирувчи жўвалар узатади.

*Металл тўғрилашда хавфсиз ишлаш қоидалари*

1. Болғачаларнинг дасталари дарз кетмаган бўлиши ва муҳралар дасталари пухта маҳкамланган бўлиши керак.
2. Болғачанинг муҳраси силлик, жиполанган бўлиши, сирти бир оз каварин бўлиши керак.
3. Тўғрилашда албатта қўлқоп кийиб ишлаш зарур, заготовкларнинг ғудурлари ва ўткир қирралари қўлни шикастлаши мумкин.
4. Иш ўринлари тоза ва тартибли сақланиши лозим. Асбоблар тузук ҳолатда сақланиши керак.
5. Ишлов бериладиган заготовклар пухта маҳкамланиши керак.
6. Полоса ва чивикни тўғрилашда улар камида икки жойида плитага тегини туриши керак.

*Ўқувчилар дуч келадиган типик қийинчиликлар ва йўл кўядиган хатолик ҳамда уларнинг олдини олиш*

Агар ўқувчилар ёғочдан тайёрланган ёки юмшоқ металлдан қўймаси боп болғачалардан фойдаланмаса, ишлов беришда юпка металл листда ўйиқлар ни эзилган жойлар ҳосил бўлади, металл базан чўзилиб қолади. Бунинг олдини олиш учун металл тўғрилашда маҳсус болғачалардан фойдаланиш зарур.

*Ўқувчи ўқув-ишлаб чиқариш карталарининг 1—8- машқларини бажарилиши натижасида*

тўғрилаш операцияларининг вазифасини ва уларни бажариш усулларини ишлатиладиган асбоблар ҳамда мосламаларни; иш ўрнини ташкил қилиш қоидаларини; хавфсиз ишлаш қоидаларини *билиши*;

полоса металлни, доиравий кесимли пўлат чивикларни ва лист пўлатни совуқлайин тўғрилашни;

маълум машиналар ва мосламалардан фойдаланишни; хавфсиз ишлаш қоидаларига риоя қилишни;

*Ўз меҳнاتини рационал ташкил этишни уддалашни керак.*

#### 14. ЎҚУВ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ. СИМЛАР БИЛАН ИШЛАШ

Сизлар 12 - машғулотда симлар тўғрисидаги айрим маълумотларни билиб олгансиз.


Кўндаланг кесими диаметри 8 мм гача бўлган узун металл ўзақларни симлар деб аталади.

Заводлар одатда симларни рулонлаб ишлаб чиқаради. Кейин улардан кедакли заготовклар ўткир жағли омбур билан кесиб олинади (151- расм).



151- расм

Кесиб олинган сим бўлагини ишлатишдан олдин тўғрилаш лозим. Юмшоқ симларни тахтакачалар ёрдамида (152-расм),

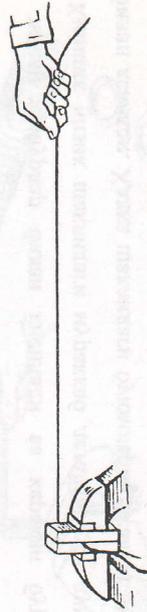

152 - расм

тўқмоқ билан плита устида (153-расм), симларнинг ўзини цилиндрсимон пўлат оправкалар орқали тортиб тўғрилаш мумкин (154- расм).

Сим заготовкани керакли шаклга келтириш учун букилади, лекин уни олдин режалаш зарур. Симларни ясеи жагли (155-расм) ва думалок жагли омбурлар билан букилади (156-расм).



153 - расм



154 - расм



155 - расм




156 - расм

Ясеи жагли омбурлар билан қисилади ва керакли бурчак остида букилади. Қийшик чизик шаклидаги мураккаб деталлар эса думалок жагли омбурлар билан ясалади. Ҳалқа шаклидаги буюмларни яшашда дилиндрсимон оправкалардан фойдаланилади. Мана шу операцияни бажариш тартиби 157-расмда акс эттирилган.

Спираль ўрамлари думалок ўзакларга ўралади, бунда мазкур ўзакларнинг учи билан бирга тискига маҳкамлаб ўрнатилади (158-расм). Симни ўзак атрофидан айлантириб каттиқўраш орқали ўрамлар ҳосил қилинади.


Ясалган спирални ясеи жагли омбур билан кесилса, ўрамлар алоҳида-алоҳида халқалар бўлади (159-расм). Халқалардан занжир тайёрлаш, пардаларни оснида фойдаланиш мумкин.

Қўндаланг кесимнинг диаметри 2 мм гача бўлган симлардан бошқотиргичлар тайёрласа бўлади.

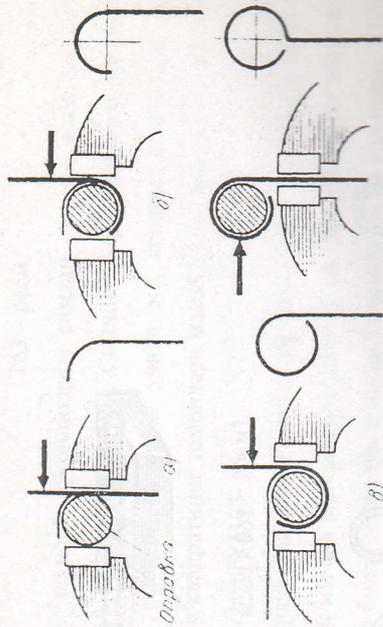

157 - расм

Пўлат симлардан пружиналар яшаш мумкин. Бунинг учун иккита ёғоч тўсиғич ва мустаҳкам пўлат симдан тайёрланган чигир керак. Чигирнинг учиде ўраладиган симни бураш учун диаметри спирал пружина симининг диаметрига тенг чуқурча бўлиши лозим (160-расм).

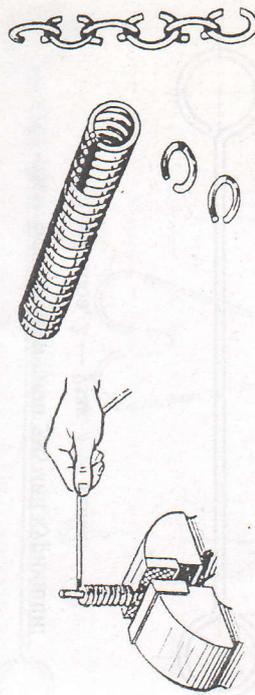


158 - расм


159 - расм

Симларни букиш бўйича олинган билимлар асосида ингичка симдан бошқотиргич яшаш зарур (161-расм). Бу ишни бажариш тартиби қуйидагича:

1. Диаметри 1,5 мм, заготовканинг узунлиги 220 мм пўлат симдан бошкотиргич скобасни тайёрлаш керак. Бунинг учун цилиндрсимон оправка ёрдамида ана шу заготовканинг учларида ички диаметри 10 мм лп халкалар яшаш лозим. Хар кайси халкадан 30 мм ораликда кертиклар ҳосил қилиш ва 90° ли бурчак остида букиш керак (162-расм).

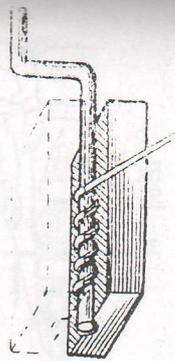


160 - расм

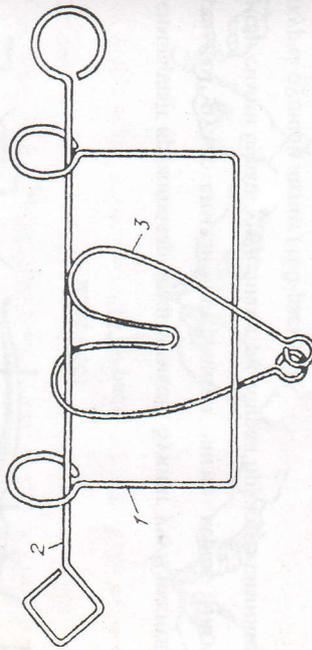


161-расм. Бошкотиргичнинг умумий кўриниши:

1 — скоба, 2 — ўзак, 3 — халка.

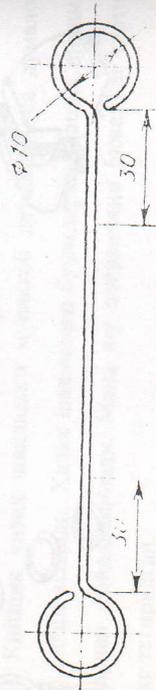

162 - расм

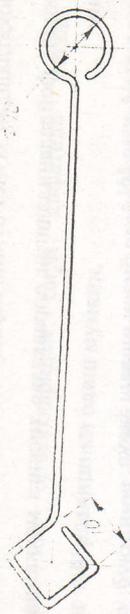


163 - расм

2. Ана шундай йўгонликдаги симдан «юрак» яшаш ва заготовканинг узунлиги 210 мм бўлиши лозим. Симнинг бир учида олдинги топшириқдаги каби халка ясалади. Иккинчи учида эса квадрат шаклидаги халка ҳосил қилинади. Бу квадратнинг томонлари мавжуд яси жағли омбур тагнинг энгга тенг бўлиши лозим (163- расм).

3. «Юрак» бошкотиргичнинг таркибий қисми сифатида заготовканинг узунлиги 240 мм ана шундай симдан ясалади. Заготовканинг иккала учида яси жағли омбур билан диаметри 5 мм ли халкалар ҳосил қилинади. Шундан кейин заготовка 164-расмда кўрсатилган шаклда букилади.

Мана шу деталарни йиғиш бошкотиргичнинг 161-расмда ифодаланган умумий кўриниши бўйича амалга оширилади. Бошкотиргич йиғилганидан кейин уни ишлатиб синаб кўрилади.

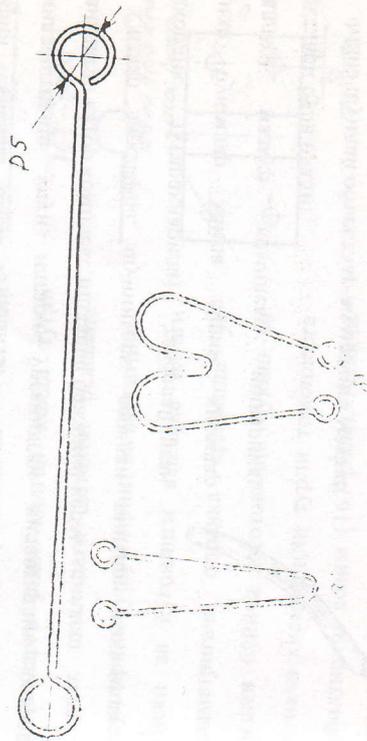

164 - расм

Сим билан хавфсиз ишлаш учун:

1. Уzun сим заготовкларни кесишда қўлларни, юзни ва бошқаларни жароҳатлашдан эҳтиёт бўлиш керак.

2. Букишда фойдаланиладиган оправкалар тискига маҳкамлаб ўрнатилиши лозим.

3. Фақат созланган асоблар билан ишлаш зарур.

4. Симни ўзак ва тахтача билан тўғриришда унинг учларини ёғочларни маҳкам боғлаш шарт.

5. Симнинг ўткир учларини эгов билан тозалаш керак.

### Мустаҳкамлаш учун саволлар:

1. Сим деб нимани айтилади?
2. Симдан қандай буюмлар яшаш мумкин?
3. Спирал пружинани ва занжир учун ҳалқаларни қандай усуллар билан ясалди?
4. Симларни букишнинг турли усулларини тушунтиринг ва кўрсатинг.
5. Симларни букишда фойдаланиладиган асоблар ва мосламаларни айтинг.
6. Бошқотиргични яшаш тартибини тушунтиринг.
7. Сим билан ишлашдаги хавфсизлик техникаси қоидаларини сўзлаб беринг.

### КОМПЛЕКС ИШЛАР

Техникага доир билимларни, режалаш, киркиш, листли металллар симларни текислаш ҳамда букиш бўйича амалий кўникма ва малакаларни такомиллаштириш учун илгари ўрганилган чилангарлик операцияларни қўлланадиган қатор комплекс ишларни бажариш керак.

Сизлар дарсларда, шунингдек, дарсдан ташқари вақтларда (техник ижодкорлик тўғрисида) тайёрлайдиган алоҳида буюмлар ҳамда айрим қисмлар (деталлар) мазкур комплекс ишларнинг объектлари бўла олади.


Мана шундай объектлар жумласига мактаб учун, болалар боғчаси учун керакли буюмларни (металл вешалка, ўйин инвентарлари, техник

моделлар, кишлоқ хўжалиқ мошиналарининг моделлари ва ҳоказоларни) киритиш мумкин.

Комплекс иш объектларидан бири сифатида металл вешалка деталларининг тайёрлашнинг олиш мумкин.

Мана шу буюмнинг асоси қалинлиги энг камида 2 мм ли металл листдан ясалиши сабабли сизларга уни тайёр холда берилади.

Бошқа ҳамма деталларни ўзларингиз тайёрлашингиз керак.

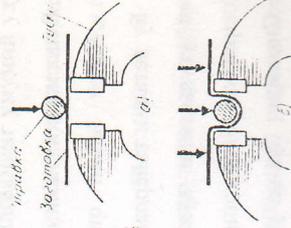


Металл вешалканинг айрим деталларини яшашнинг тартибини кўриб чиқамиз. Металл вешалка асос, илгак ва ёпқичлардан тузилади (165-расм).

Ёпқичларни тайёрлашнинг технологик 166-расм


жараёнини кўрамиз. Сизлар аввалги машгулотларда вешалка ёпқичини тайёрлашнинг кўп операцияларини билиб олгансиз. Шунинг учун аввало куйидаги саволларга жавоблар топиш лозим:

1. Сизлар мазкур детални режалашда қандай асоблардан фойдаланасиз?
2. 166-расмда ифодаланган тегишли ўлчамларга риоя қилган холда тўғри бурчак шаклидаги детални режалаш усулларини тушунтиринг ва кўрсатинг.

3. Тиски ва йўгонлиги вешалка илгак диаметригача оправка ёрдамида ўк чизғи бўйича заготовкани букиш ва ортиқча қисмларини турли томонларга қайлтириш лозим (167-расм). Ариқча чегарасидан икки томонда 20 мм дан колдириб, ариқчага параллел чизиклар ўтказиш керак. Биз ёпқичларнинг

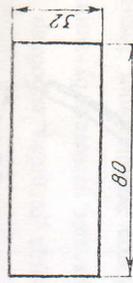

167-расм

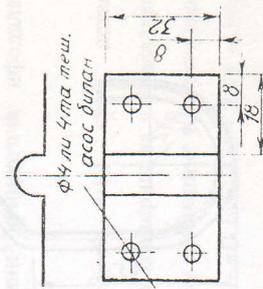

168-расм


габарит ўлчамини ана шу чизиклар билан чеклаймиз. Айтишингизни кўрсатишингиз лозим бўлган листли металлни кесиш усулидан тегишли асбоблардан фойдаланиб металлнинг ортикча қисмини олиб ташлашингиз керак.

Заготовканинг кескир чеглари ва гуддаларини тозалаб чизмага мувофиқ режалаш орқали кернерланадиган бўлажак тешиклар ўрнини топиш лозим (169-расм).

Вешалканинг иккинчи детали илгакни тайёрлаш тартибини кўрамиз (169-расм).

Бу детални тайёрлашда илгари машгулотларда ўзлаштирилган сим билан ишлаш усулларини қўллаш ҳам мумкин. Бунинг учун сизлар қуйилган саволларга жавоблар топишингиз лозим:

1. Симларни букиш усулларини тушунтиринг ва кўрсатинг, бунда қандай асбоблар ва мосламалардан фойдаланиш мумкин?
2. Олдинги тажриба ва билимларингизга таяниб, вешалка илгакни тайёрлаш тартибининг белгиланган ва қуйидаги саволларга жавоб беринг:

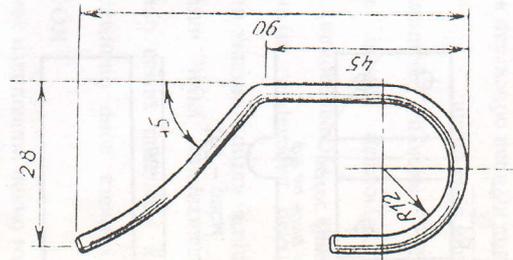

169 - расм

170-расм. Илгакни ясаш тартиби:  
а — биринчи босқич, б — иккинчи босқич, в — учинчи босқич

а) илгак заготовкасининг узунлигини қандай қилиб белгилайсиз?

б) илгакнинг пастки қисмини қандай қилиб букасиз ва бунда қайси асбоблар ҳамда мосламалардан фойдаланасиз?

в) илгакнинг юқориги қисмини қандай қилиб букиш керак? (170-расм).

Илгак заготовкасининг бе-риллак узунлиги (160 мм) ва шу деталнинг чизмасида ифодаланган пастки қисмини букиш радиуси (R12 хмм), юқориги қисмини букиш бурчаги (45°) асосида, шунингдек, илгакнинг умумий узунлиги асосида мазкур детални ясашингиз зарур. Шунинг ҳам унутмаслик керакки, илгакни ясашдан олдин симни эгов ва жилвир билан тозалаш ҳамда заготовканинг учларини думалоқлаш шарт.

Вешалканинг ясалган деталлари кейинги машгулотларда тайёр ҳолга келтирилади.

Пармалаш, парчинлаш ва пардозлаш операцияларида, умуман комплекс ишларни бажаришда хавфсизлик техникаси қоидалари илгари ўрганилган операцияларни бажаришдаги қоидаларнинг ўзидир.

### ДЕТАЛЛАРНИ ЎРАБ ВА ЧОКЛАБ БИРИКТИРИШ


Ўраш — чилангарлик операцияси бўлиб, унда тегишли асбоблар ва мосламалар ёрдамида пўлат сим листли металлга ўралади, натижада бутуннинг биқирлиги ортади. Бу операция: кўпинча уй-рўзгор идишларини (челак, тоғораларни) техник моделлар ва хоказоларни ясашда амалга оширилади.

Симни листли металлларга ўраш жараёнини қуйидагича ифодалаш мумкин:


Ўраладиган симнинг диаметрига ( $\varnothing 3-4$  мм) кўра деталь заготовкасининг умумий ўлчамига кўшимча кўйим қолдириш ва у ўраладиган симнинг айланаси узунлигига тенг бўлиши лозим. Бу кўйимнинг узунлиги мана бу формула билан аниқланади: Айлана узунлиги  $l = \pi D$  бунда  $\pi = 3,14$  га тенг доимий сондир. D эса симнинг диаметридир. Масалан, диаметри 4 мм ли спмни ўраладиган пўлат листининг узунлиги  $3,14 \times 4 = 12,6$  мм бўлиши керак.

Бизнинг ишимизда кема моделининг руль бошқармасини тайёрлаш учун

диаметри 4 мм ли пўлат симдан килинган деталь — ўкни каллиниги 0,6 мм листли металлга ўраш лозим. Кема моделнинг руль бошқармасининг чизмани 171- рasmда кўрсатилган. Мана шу буюмни куйидаги тартибда тайёрлаш мумкин:

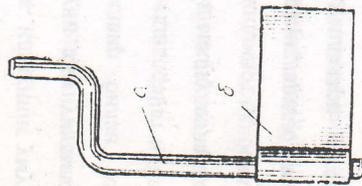

171- рasm

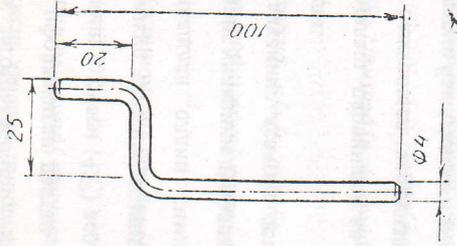

172- рasm

1. Сим билан ишлаш бўйича орттирилган тажрибага таяниб, 96 - рasmдин чизмага мувофиқ руль бошқармасини тайёрлаш керак.
2. Паррак заготовкасини танлаш, текислаш ва ўрашни (12,6 мм ни) хисобга олиб бўйини 70 мм, эини 25 мм килиб режалаш.
3. Паррак заготовкаси контуруни режалаш белгилари бўйича киркиш.
4. Тискига ўрнатилган ўткир (60°) бурчакли оправкадан фойдаланиб тўқмоқ ёрдамида ўраладиган симнинг диаметри (0 4 мм) бўйича заготовканинг четларини букиш (173-рasm, а).
5. Заготовкани букилган кксмини юқорига қилиб айланттириш ва у ерга руль бошқармаси ўкни жойлаштириб плита устига қўйиб, тўқмоқ билан сенин

6. Руль бошқармаси паррагини керакли 173-рasm, б).
7. шаклга келтириш учун заготовкани оправканинг четига қўйиш ва унинг

ўраладиган қисмини пастга осиладиган қилиб жойлаштириш, тўқмоқ билан секин-секин уриб бу қисмини кайилтириб, паррак ўрам кесими ўртасидан ўтадиган қилиш керак (173-рasm, в).

Парракни руль бошқармасининг ўки билан мустахкам бириктириш учун ўрам чоки юмшоқ кавшар билан кавшарланади. Бу операция кейинги машгулотларда амалга оширилади.

Юпка листли металлни фальцовка чоки билан бириктириш.

Тўқмоқ ва зарур оправкалар ёрдамида юпка листли металлни «кулф» шаклида букиладиган чилангарлик операциясини фальцовкали бириктириш дейилади. Фальцовка чоки иккита листнинг букланган четларини бириктириш ва бир-бирига қаттиқ сиқиб қўйишдир. Фальцовка чоқлари конструкцияга кўра яккакават, қўшқават ва комбинацияланган чоқларга, кўриниши бўйича эса тик ва ётиқ чоқларга бўлинади (174-рasm). Яккакават фальцовка чоқлари листли металларни жуда зич ва мустахкам бириктириш шарт бўлмаган ҳолларда қўлланади.


Металл листларини ниҳоятда зич ва мустахкам бириктириш лозим бўлса, қўшқават фальцовка чоқларидан фойдаланилади. Тунукани томга ёпишда унинг листларини тик чоқ билан бириктирилади.

Листли металл деталларини ётиқ яккакават фальцовка чоки билан бириктириш тартиби:

1. Тайёргарлик машини учун ўлчами 100X50 мм юпка тунука листини олиш, тозалаш ва текислаш зарур.
2. Букиладиган томнинг четидан 6 мм белгилаш (174- рasm, а)
3. Тискига ўрнатилган оправка ва тўқмоқ ёрдамида заготовка четини 90° ли бурчак остида букиш (175-рasm, б).
4. Заготовкани букилган томонини юқорига қилиб айланттириш ва букилган жойидан 5 мм чиқариб оправкага қўйиш, тўқмоқ билан уриб мустахкам

бирктириш учун тирканиш хосил қилиш (175 - расм, в).

- Листларни кулфга бириктириш, чок бўйлаб тўқмоқ билан листлар бипр бирига зич ёпишунича уриш
- Чокнинг сифатини текшириш ва унинг ажралиб кетмаслигини синчи кўриш.

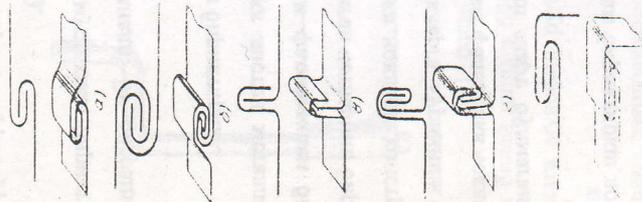


174-расм. Фальцли чокларнинг турлари:

а — яккават ётик чок, б — кушкват ётик чок, в — яккават тик чок, г — кўшкват тик чок, д — яккават тик чок, е — кўшкват тик чок, ж — яккават тик чок


Мазкур операцияни бажариш бўйича тайёргарлик машинни ўтказиш сизларга фальцовка чоки билан турли иш объектларини муваффақиятли бажаришда ёрдам беради.

Сизларга мисол тарикасида печенье пишириладиган қолипнинг ясалishi тавсия этилади.

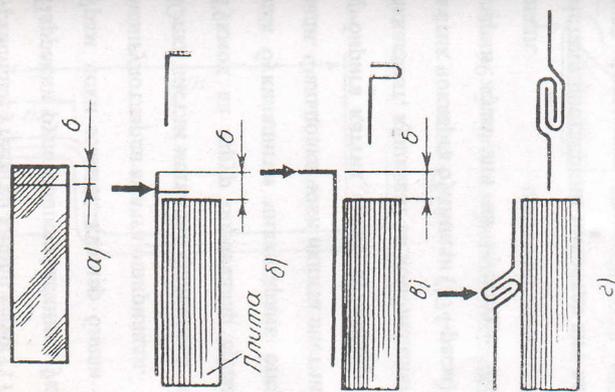

175-расм. Оддий фальцли ётик чок-лашни бажариш босқичлари:

а — буқландиган мик эгини режалаш, б — чок микани 90° бурчак остида буқиш, в — чок микани буқиб 90° бурчак остида тексари томонга қайриш, г — фальцли чок билан бириктириш.

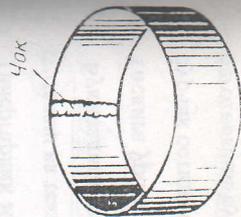

176 - расм

Мана шундай қолиплардан бири 176-расмда кўрсатилган. Лекин печенье фақат думалоқ қилиб пиширилмайди. Балки ярим ой, юрак ва квадрат шакллардаги печеньелар ҳам бўлади. Сизларга думалоқ шаклдаги қолипларни ясаб, шу асосда юқоридаги шаклларга эга бўлган қолипларни ҳам тайёрлаш тавсия этилади. Печенье қолипларини ясаш тартибини ўзларингиз мустакил холда ишлаб чиқилингиз лозим. Сизлар тайёрлаган ҳар бир буюм амалда (хизмат кўрсатиш дарсларида) синаб кўрилиши керак.

### Касб-қорликка доир маълумотлар:

Ўраш ва фальцовка чоки билан боғлиқ ишларни тунукасослар ва том ёпувчилар бажарадилар. Ҳозирги кунда булар анча камёб касблардир. Лекин ишлаб чиқаришда мазкур ишлар махсус дастгоҳларда амалга оширилади, бундай дастгоҳларни юқори малакали дастгоҳчи ва операторлар бошқаради. Уларнинг вазифасига мазкур ускуналарни сошлаш, ростлаш ва тузатиш ҳам қиради. Бу касбни хунар-техника билим юртларида, ўрта махсус ўқув юртларида, корхоналарда, қурилиш индустрияси ва хизмат кўрсатиш муассасаларида эгаллаш мумкин.

Ўраш ва фальцовка чоки билан бириктиришдаги меҳнат хавфсизлиги қоидалари ҳам листли металлни режалаш, текислаш, буқиш ва қирқишдаги қоидаларнинг ўзидир.


### Мустаҳкамлаш учун саволлар:

- Чилангарлик операцияси — ўрашни қандай тушунишингизни айтинг.
- Листли металлни буқиш ва ўрашдаги меҳнат усулларини таққосланг. Уларнинг ўхшашлиги ва фарқи нимада?
- Чилангарлик операцияси — ўрашнинг тартибини тушунтиринг.
- Фальцовка чоки билан бириктиришни қандай тушунасиз?
- Сиз фальцовка чокининг қандай турларини биласиз ва улар қаерда қўлланади?
- Оддий ётик фальцовка чокини бажариш тартибини тушунтиринг.
- Ўраш ва фальцовка чоки операцияларини бажаришдаги хавфсизлик техникасининг асосий қоидаларини айтинг.

## 15. ТЕРМИК ИШЛОВ БЕРИШ АСОСЛАРИ ТЕРМИК ИШЛОВ БЕРИШ НАЗАРИЯСИ

Қотишманинг структура ва хоссаларини ўзгартириш максалида маълум режимларда металл буюмни қиздириш ва тутиб туриш, совитишдан иборат иссиқлик таъсир эттириш технологик процессига термик ишловбериш дейилади. Термик ишлов беришнинг исталган процесси температура-вақт координатларида тасвирланиши мумкин (177-расм). Қотишмани максимал қиздириш температураси ( $t_{max}$ ), қиздирилган температурада тутиб туриш вақти ( $\tau$ ) ҳамда қиздириш ( $V_c$ ) ва совитиш ( $V_s$ ) тезликлари термиқкишлов бериш параметрлари ҳисобланади. Амалда, одатда, қиздириш ва совитишнинг ўртача тезлиги ҳисобга олинади. У, максимал қиздириш температурасининг қиздириш ёки совитиш вақтига бўлинганига тенг,

$$яъни V_{ур.к} = t_{max} / \tau, V_{ур.с} = t_{max} / t_c$$

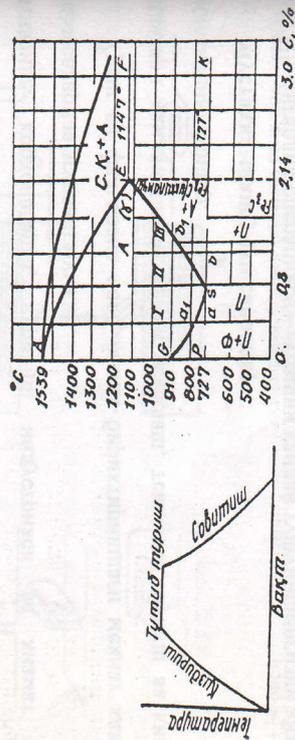

31- расм. Темир-цементит ҳолат диаграммасининг «пўлаг» участкаси:  
I — эвтектойдгача бўлган пўлаг, II — эвтектойд пўлаг, III — эвтектойддан кейинги пўлаг

Термик ишлов бериш натижасида буюм материалнинг мустаҳкамлиги пластиклик ва бошқа хоссалари керакли йўналишда ўзгаради.

Термик ишлов бериш асосида металл ва қотишмаларни қиздириш ҳамда совитиш жараёнида содир бўладиган фазавий ва структура ўзгаришлар ётиш Бу ўзгаришлар маълум критик нукталар билан характерланади. Қотишма I ҳолати температурасидан бошлаб 727°C гача аста-секин қиздирилганда унда фазовий

ўзгаришлар бўлмайди. 727°C температурада перлит аустенитга айланади (а нукта). Диаграммадаги а нукта пасти критик нукта деб аталади ва  $Ac_1$  (совитишда  $Ar_1$ ) билан белгиланади с ва г харфлар ўзгаришлар мос равишда пўлатни қиздириш ёки совитишда рўй беришини, бу харфлар индексидаги бир рақами PSK чизигини ҳосил қилувчи нукталарни билдиради. Қотишма I янада қиздирилганда феррит зарралари аустенитда эрийди.

Аустенитнинг эриши юқори к р и т и к н у к т а деб аталувчи а, нуктада (GS чизиги) тугайди, қиздиришда  $Ac_3$ , совитишда  $Ar_3$  билан белгиланади.

Агар эвтектойд қотишма II қиздирилса, перлит 727°C температурада 3 нуктада (PSK чизиги) аустенитга айланади. Бунда  $Ac_1$  ва  $Ar_3$  критик нукталар бир-бирининг устига тушади. Қотишма III перлити 727°C температурада аустенитга (в нукта) айланади. Қотишма III янада қиздирилганда цементит (иккиламчи) аустенитда эрийди. SE чизикда ётувчи  $v_1$  нуктада эриш процесси тугалланади. Бу нукта  $A_{ст}$  орқали белгиланади.

Шундай қилиб, темир-цементит диаграммасида PSK чизигини ҳосил қилувчи критик нукталар қиздиришда  $Ac_1$ , совитишда  $Ar_1$ , GS чизиги бўйича  $Ac_3$  ва  $Ar_3$ , SE чизиги бўйича  $A_{ст}$  орқали белгиланади. Критик нукталарни билиш пўлатларга термик ишлов бериш процессини ўрганишни энгиллаштиради.

Қиздирилганда пўлатларда бўладиган ўзгаришлар. Термик ишлов беришда пўлатни қиздириш аустенит олиш учун зарурдир. Пўлатни критик нукта  $Ac_1$  гача қиздирганда унинг эвтектойдгача бўлган структураси перлит ва феррит зарраларидан иборат бўлади.  $Ac_1$  нуктада перлит майда заррала аустенитга айланади.  $Ac_1$  дан  $Ac_3$  нуктагача қиздирилганда ортикча феррит аустенитда эрийди ва  $Ac_3$  нуктада (GS чизиги) бу ўзгариш тугайди.  $Ac_3$  дан юқорида пўлаг структураси аустенитдан иборат бўлади.

Қиздирилганда эвтектойддан олдинги пўлаг ҳам шундай ўзгаради, фақат олдингисидан фарқи шундаки,  $Ac_1$  нуктадан  $Ac_1$  нуктагача янада қиздирилганда ортикча цементит (иккиламчи) аустенитда эриб бошлайди.  $Ac_1$  нуктадан юқорида (SE чизиги) структура фақат аустенитдан иборат бўлади.

Янги ҳосил бўлган аустенит ҳатто битта зарра чегарасида ҳам бир жинсли бўлмайди. Олдин цементит пластинкалари бўлган жойда феррит пластинкалари бўлган жойга нисбатан углерод микдори анча кўп бўлади.


Кимёвий таркибини бир хиллаштириш ҳамда бир хил аустенит олиш учун эвтектоиддан олдинги пўлат юқори критик нукта  $A_{c3}$  дан кейин ҳам қиздирилади ҳамда диффузион процесслар тугалланиши учун бу температурада бир мунча муддат ушлаб турилади.

Перлитнинг аустенитга ўзгариш процесси тугагач, кўп миқдорда майда аустенит зарралари ҳосил бўлади. Бу зарралар аустенитнинг бошланғич зарралари деб аталади.

Пўлат янада қиздирилганда ёки кўпроқ тутиб турилганда аустенит зарралари ўсади. У ёки бу термик ишлов бериш натижасида пўлатда ҳосил бўлган зарра ўлчамлари ҳақиқий зарралар деб аталади. Бундай зарранинг катталиги термик ишлов беришга эмас, пўлатни суюклантириш усулига ҳам боғлиқ бўлади. Лекин аустенит зарраларининг ўсишига мойиллиги қиздириш температураси орттишига қараб турлича бўлади. Суюклантириш процессида кремний ва марганец билан оксидсизлантирилган пўлатлар аустенит зарраларининг узлуксиз ўсишига мойиллиги температурани кўтарилиши билан ортади. Бундай пўлатлар ирсий йирик заррали пўлатлар деб аталади. Уларга қайнайдиган пўлатлар қиради.

Суюлтириш процессида алюминий билан оксидсизлантирилган, айниқса титан ёки ванадий билан легирланган пўлатлар  $950^{\circ}\text{C}$ — $1000^{\circ}\text{C}$  гача қиздирилганда аустенит зарралари ўсишига катта қамроқ мойил бўлади. Бундай пўлатлар ирсий заррали пўлатлар деб аталади. Уларга қайнамайдиган пўлатлар қиради.

Ирсий зарра ўлчами пўлат хоссаларига таъсир кўрсатмайди. Пўлатнинг механик хоссалари, айниқса, зарбий қовушқоқлиги асосий зарра ўлчамини боғлиқ бўлиб, зарра ўлчами орта бориши билан зарбий қовушқоқлик камайди. Пўлатдаги ҳақиқий зарра ўлчами аустенит зарраси ўлчамига боғлиқ. Одатда аустенит зарраси канча катта бўлса, ҳақиқий зарра ҳам шунча катта бўлади.

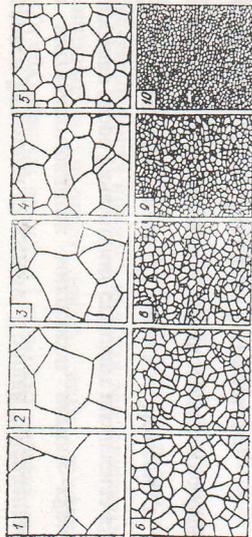

178- расм. Зарра ўлчамларини аниқлаш учун шкала.

1 — 1000—100 марта катталаштирилган зарралар номери

Ирсий зарра ўлчами пўлатнинг технологик хоссаларига таъсир қилади

Агар пўлат ирсий майда заррали бўлса, унинг

анча юқори температурагача қиздириб, шу

температурада узок муддат ушлаб туриш

мумкин. Бунда ирсий йирик заррали пўлатга

нисбатан зарралари ҳаддан зиёд ўсиб

кейтишдан хавфсирамаса ҳам бўлади. Ирсий

майда заррали пўлатга иссиқлайин босим

осида ишлов беришни (яъни про-катлаш,

болғалаш ҳажмий штампланиш) анча юқори

температурада бошлаш ва тугатиш мумкин.

Бунда йирик заррали структура ҳосил

бўлишидан хавфсирамаса ҳам бўлади.

Ирсий (аустенит) зарра ўлчамини аниқлаш

учун турли усуллардан фойдаланилади.

Маалан, кам углеродли

цементитланган пўлатлар учун унинг сиртини цементитлаш, яъни, углеродлаш

усули қўлланилади. Пўлатни таркибда углерод бўлган аралашмада  $930 + 10^{\circ}\text{C}$


гача қиздирилганда ва ушбу температура 8 соат давомида ушлаб турилганда

унинг сирти эвтектоиддан кейинги таркибгача углерод билан тўйинади.

Советилганда аустенитдан ортикча цементит ажралиб чиқади, у аустенит

зарралари чегараси бўйлаб тўр кўринишида жойлашади. Тўла советилган, ушбу

цементит тўри перлит заррасини ўраб олади ва қиздирилгандаги дастлабки

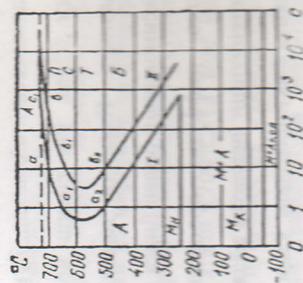

179- расм. Эвтектоид пўлатнинг изотермик ўзгариш диаграммаси.

A — аустенит, П — перлит, С — сорбит, Т — троостит,

Б — бейнит, М — мартенит

аустенит зарраси ўлчамини кўрсатади. Шундай тайёрланган пўлаг структураси 100 марта катталаштирадиган микроскоп остида кўрилади, микроскопда кўринган зарралар зарра ўлчамининг стандарт шкаласида кўзда тутилган эталон зарралар билан солиштирилади (178-расм). Номери 1 дан 4 гача бўлган зарралар йирик №5 дан кейингилари майда зарралар ҳисобланади

#### Совитишда пўлагда бўладиган ўзгаришлар.

Аустенит 727°C дан юқори температурада ( $A_1$  нукта) барқарор бўлади. Аустенит ҳолатгача киздирилган ( $A_1$  нуктадан пастроқда) пўлаг совитилганда аустенит бекарор бўлиб қолади ва у ўзгара бошлайди. Эвтектоидди углеродди пўлаг учун аустенит перлитга, яъни феррит ва цементитнинг механик аралашмасига айланади. Бунда бир томондан ўзгаришлар температураси қанча паст бўлса, ўта совитиш шунча катта бўлиб, аустенит перлитга шунча тез айланади. Иккинчи томондан бу ўзгариш углероднинг диффузион кайта тақсимланиши билан бирга содир бўлади. Ўта совитиш температураси қанча паст бўлса, диффузия процесси шунча секин кечади. Бу эса ўз навбатида аустенитнинг перлитга айланишини секилаштиради. Юқорида қайд қилинган иккита факторларнинг ўзаро акс таъсири (ўта совитиш ва диффузия) натижасида аввалига ўта совитиш ортиши билан ўзгариш тезлиги ҳам ортиб, максимумга эришади, сўнгра камаяди.

Аустенитнинг перлитга айланиш процесси ўзгармас температурада, яъни изотермик шароитда тажриба қилиб ўтказилади. Бунинг учун пўлаг намуналар структураси бир хил аустенитдан иборат бўладиган температураларда киздирилади, сўнгра белгиланган температурали термостатларга тезла жойланади.

Ўзгармас температурада аустенитнинг ўзгариши умумлаштирилади ва изотермик ўзгариш диаграммаси кўринишида тасвирланади (179-расм). Бу диаграмма 700, 650, 550°C ва ҳоказо доимий температураларда ўтказилган текширишлар асосида қурилади. Диаграмманинг горизонтал ўқи бўйича логарифмик шкалада вақт: 1, 10, 100, 1000 ва 100000 с кўйилади. Бу секунднинг бир улушидан тортиб сутка давомида бўладиган ўзгаришларни

кузатиш имконини беради. Вертикал ўқ бўйича температура кўйилади. Сўнгра диаграммада тажриба йўли билан олинган аустенитнинг изотермик ўзгаришлари нукталарига мос келувчи С-симон калин чизик-лар чизилади. Бу пўлагда аустенит  $A_1$  дан  $M_1$  гача бўлган температура оралиғида (мартенсит ўзгаришлар бошланишига мос келувчи температуралар) парчланади. Чап тарафдаги эгри чизик I аустенит парчланишининг бошланишини, ўнг томондаги эгри чизик II тугалланишини билдиради.


Пўлаг намуна 700°C гача совитилади ва бу температурада тугтиб турилади. Маълум вақт оралиғида а нуктага (700°C га мос келувчи го-ризонгал чизикнинг I эгри чизик билан кесишиш нуктаси) қадар аустенитда ўзгаришлар бўлмайди. Бу вақт оралиғи инкубацион давр деб аталади.

Изотермик ўзгаришлар диаграммасида ўта совитиш даражасига боғлиқ ҳолда ўзгаришларнинг учта: перлитли, бейнитли ва мартенситли температура соҳаси бўлади а нуктада п е р л и т и ўзгариш бошланади. Аустенитнинг диффузион парчланиши b нуктагача давом этади (700°C га мос келувчи горизонталнинг II эгри чизик билан кесишиш нуктаси), бу нуктада аустенит перлитга айланади.  $A_1$  дан 650°C гача бўлган температура оралиғида ўта совитиш даражаси кичик бўлса, аустенит парчаланганда перлит ҳосил бўлади. Перлитнинг каттиклиги HB 160 га тенг. Агар намуна 650°C гача совитилса, яъни аустенит парчланишининг бошланиш нуктаси  $a_1$  ва тугаш нуктаси  $b_1$  гача совитилса, у ҳолда инкубация даври ва аустенитнинг парчланиш даври камаяди, натижада сорбит структураси ҳосил бўлади.

Феррит ва цементит кристалларининг механик аралашмасига перлит (180-расм, а); феррит ва цементитнинг перлитга нисбатан анча майда (дисперсли) механик аралашмаси с о р б и т (180- расм, б) дейилади. Сорбит структураса эга бўлган пўлагнинг мустахамлиги юқори ва пластик бўлади.

Намуна 500°C гача,  $a_2$  ва  $b_2$  парчланиш нукталаригача совитилганда аустенит трооститга айланади. Троостит (180- расм, в) феррит ва цементитнинг жуда майда аралашмасидан иборат бўлиб, перлит ва сорбитдан ташкил этувчиларининг юқори даражада дисперслиги билан фарқ қилади. Троостит

структурали пўлатнинг қаттиқлиги (НВ 330—400) юқори, анча мустаҳкам қовушоқлиги ва пластиклиги камроқ бўлади.

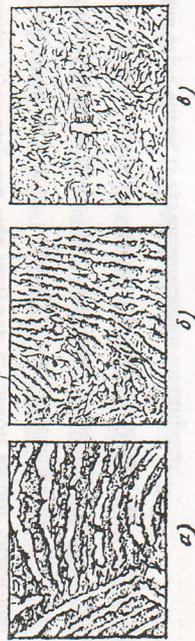


180-расм. 7500 марта катталаштирилган перлит (а), сорбит (б), троостит (в) микроструктураси

Шундай қилиб, ўзгариш температураси аустенитнинг структураси хоссаларини белгиловчи асосий фактор ҳисобланади. Агар С-симон эгри чизикларга нурлар (совитишнинг термик чизиклари) ўтказилса, у ҳолда куйдаги схемани (181-расм) оламиз.

Намуна секин совитилганда  $V_{кр}$  нур I ва II эгри чизикларни  $a_1$  ва  $b_1$  нукталарда кесиб ўтади. Бу температурада аустенит перлитга айланади.

Совиш тезлиги катта бўлганда  $v_2$  нур эгри чизикларни  $a_2$  ва  $b_2$  нукталарда кесиб ўтади ва аустенит сорбитга тўлиқ айланади. Совиш тезлиги янада катта бўлганда  $v_3$  нур  $a_3$  ва  $b_3$  нукталар орқали ўтади ва янги структура — троостит ҳосил бўлади.

Совиш процесси тезлаша бориши билан нурлар ( $v_4$  ва  $v_5$  чизиклар) янада тикроқ ўтади, аустенитнинг троостити дастлабки ўзгариши тугалланиб улгурмайди. Ўта совитилган аустенитнинг қолган қисми ( $a_4$  ва  $a_5$  нукталар) мартенситли трооститга айлана бошлайди.

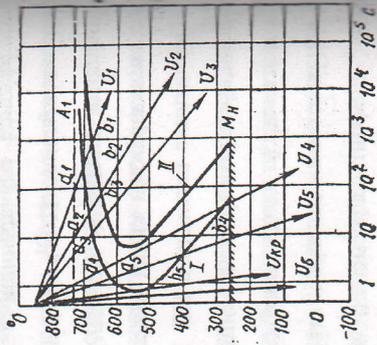


181-расм. Аустенитнинг изотермик парчаланиш диаграммасида пўлатнинг совитилиш эгри чизиклари

Нихоят, совиш тезлиги энг катта бўлганда,  $v_{кр}$  нур I эгри чизикка уриниб (аустенитнинг парчалана бошлаши).  $M_n$  горизонтал чизикни кесиб ўтганда, пўлатда фақат мартенсит ҳосил бўлади. Тобланаётган пўлатда аустенитдан фақат мартенсит ҳосил бўладиган совиш тезлигига тобланишнинг критик  $t_{e3}$  л и г и деб аталади. Пўлатни тоблаш учук у критик тезликдан кам бўлмаган масалан,  $v_6$  тезлик билан совитилади.

Перлит ўзгаришдан фарқли равишда мартенсит ўзгариш диффузионсиз характерга эга. Тобланган пўлатнинг асосий структураси мартенситдан иборат бўлади. Унинг қаттиқлиги пўлатдаги углерод микдорига қараб юқори бўлади. Мартенситда углерод микдори қанча кўп пўлатнинг қаттиқлиги шунча юқори бўлади. Масалан, таркибида 0,4% углерод бўлган пўлат учун мартенсит қаттиқлиги HRC 52—54 бўлса, таркибида 1,0% углерод бўлган пўлат учун қаттиқлик HRC 62—64 бўлади. Мартенситнинг структураси бошқалардан кескин фарқ қилади. Кескин ўта совитилганда углерод каттиқ қотишмадан (аустенитдан) цементит заррачалари кўринишида ажралиб чиқибга улгурмайди (перлит, сорбит ва троостит ҳосил бўлишида эса углерод ажралиб чйқибга улгурлади). Бунда  $\gamma$  — темир панжараси  $\alpha$  — темир панжарасига ўзгаради. Углерод атомлари  $\alpha$  — темир (мартенсит) панжарасида қолади, шунинг учун уни анча ўзгартиради.

Бундай ўзгартirilган кристалл панжара тетрагональ деб аталади (182-расм). Бунда  $c$  параметр  $a$  шараметрдан катта бўлгандан уларнинг нисбати  $c/a > 1$  бўлади.

Панжаранинг ўзгариш даражаси (тетрагоналлик) пўлатдаги углерод микдорига боғлиқ бўлиб, углерод қанча кўп бўлса, ўзгариш даражаси ҳам юқори бўлади. Демак, мартенсит углероднинг  $\alpha$ -темирдаги қаттиқ эритмаси бўлиб,  $\alpha$ -темир оз

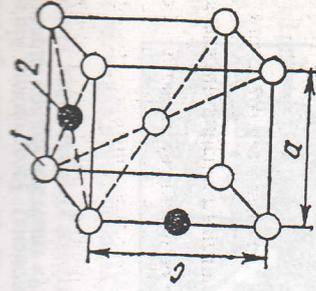

182-расм. Мартенситнинг кристалл ячейкаси: 1 — темир атомлари, 2 — углерод атомлари


микдорда углеродни (0,02% гача) эрита олади. Углерод микдори аустенитда қанча бўлса мартенситда ҳам шунча, шунинг учун мартенсит углеродга ўти тўйинган  $\alpha$ -каттик эритма ҳисобланади.

Мартенсит характерли нинасимон тузилишга эга (183- расм, а). Аустенит зарралари қанча майда бўлса, мартенсит ниналари ҳам шунча майда бўлади (183-расм, б). Тўғри тобланган пўлат шундай структурага эга.

Аустенит-мартенситли ўзгаришлар учун уларнинг температурни оралиғида бўлиши характерлидир. Ўзгариш  $M_n$  температурада бошланиб, анчи паст  $M_s$  температурада тугайди (38-расм). Пўлатда углерод микдори қанча кўп бўлса,  $M_n$  ва  $M_s$  нуқталар температураси шунча паст бўлади. Углерод микдори 0,6 % дан кўп бўлганда мартенсит ўзгариш ноль температурадан пастроқли тугайди. Шунинг учун юқори углеродли пўлатлардан кўп микдорда мартенсит олиш учун уларни нолдан паст температурагача совитиши керак. Лекин мартенсит ўзгариш температурасининг сўнггида ( $M_k$  нуқта) мартенсит тўли ҳосил бўлиши кузатилмайди. Аустенит А мартенситга қисман айланган қолади ва у қолдик аустенит деб аталади. Углеродли конструкцияцион пўлатларни қолдик аустенит ~ 5 % ни ташкил этади. Тобланган юқори углеродли пўлатларда қолдик аустенит кўп — 12 % гача бўлади.



183- расм. Мартенситнинг 1000 марта катталаштирилган микроструктураси

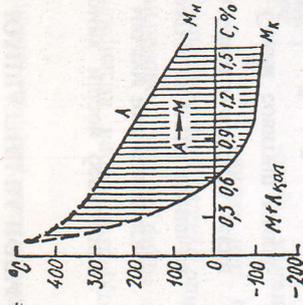

184- расм. Мартенсит ўзгаришининг бошланиши ва тугаши температурасига

углерод микдорининг таъсири

Аустенит-мартенситли ўзгаришда ҳосил бўлувчи структура ҳамми ўзгаради. Мартенсит структураси максимал ҳажмга, троостит структурасен камроқ, сорбит ва перлит янада камроқ, аустенит структураси эса энг кичик ҳажмга эга бўлади.

Бейнитли (оралик) ўзгариш углеродли пўлатларни  $-500 \dots -250^\circ\text{C}$  температура оралиғида изотермик тугиб туришда бошланади. Бу ўзгариш ҳам перлитни ҳосил бўлиши билан бирга содир бўлади. Бу ўзгариш ҳам перлитни (диффузион), ҳам мартенситли (диффузионсиз) ўзгаришлар йиғилишидан иборат бўлади. Бейнитли ўзгариш аустенитдаги углерод қайта тақсимланиши билан бошланади. Шу сабабли аустенитда углерод билан тўйинган ҳамда кам углеродли участкалар ҳосил бўлади. Цементит углерод билан тўйинган участкаларда ажралиб чиқади, натижада кўп углеродли аустенит участкалари ҳосил бўлади. Бу участкаларда, шунингдек углерод етишмайдиган илгаридан мавжуд участкаларда мартенситли ўзгаришлар содир бўлади, сўнгра цементит парчаланиб, натижада феррит-цементитли аралашма ҳосил бўлади.

$350^\circ\text{C}$  дан юқори изотермик тугиб туриш температурасида перлитни эслатувчи, патсимон тузилишга эга бўлган юқори бейнит (~НВ 450) ҳосил бўлади,  $350^\circ\text{C}$  дан паст изотермик тугиб туриш температурасида мартенситга ўхшаш нинасимон тузилишга эга бўлган пастки бейнит (~НВ 550) ҳосил бўлади.


## ЮМШАТИШ ВА НОРМАЛЛАШ

Юмшатиш. Термик ишлов беришнинг бу процесси пўлатни маълум температурагача киздириб, шу температурада тутиб туриш ва бир текис структура олиш мақсадида секин совитишдан иборат. Секин совитиш юмшатишнинг ўзига хос хусусияти ҳисобланади. Қандай хоссаи пўлаг олиншига қараб, турли хил юмшатиш усулларидан фойдаланилад (185-расм): 1—диффузион юмшатиш; 2—тула юмшатиш; 3—изотермик юмшатиш; 4—чала юмшатиш; 5—сфероидловчи юмшатиш; 6—рекристаллизацияцион юмшатиш.

Диффузион юмшатиш (гомогенловчи) дан пўлаг ва шаклдор қуймаларнинг кимёвий кўп жинслилигини камайтириш учун фойдаланилади. Айниқса легирланган пўлагдан олинган қуймалар бир хил тузилишга эга эмас. Тузилишининг бир хил эмаслиги карбидли ва дендритли ликвациялар гуфайин бўлади, чунки карбидлар ҳосил бўладиган жойларда ёки дендритларнинг ўрта қисмида легирловчи элементлар тўпланади. Қуймаларнинг кимёвий таркибининг бир хиллаштириш учун улар юқори температурагача киздирилади, буни элементлар атомларининг ҳаракати жуда тезлашади. Натгжада атомлар кимёвий элементлар кўп тўпланган жойлардан камроқ жойларга сурилди. Бундай диффузия туфайли қуйманинг ҳажми бўйича кимёвий таркибин текисланади.

Атомлар диффузияланишида керакли тезликни таъминлаш учун пўлатни юмшатиш юқори температуралар (1100—1200°C) да 10—20 соат тутиб туриш билан бажарилади (185-расм, 1-эгри чизик).

Тула юмшатишдан (185-расм, 2-эгри чизик) зарраларни майдалаштириш ва ички кучланишларини йўқотиш мақсадида эвтектоидга бўлган пўлаглар учун, асосан поковка ва қуймаларга иссиқлайин босим остида ишлов берилгандан кейин фойдаланилади. Бунга, пўлатни юқори критин

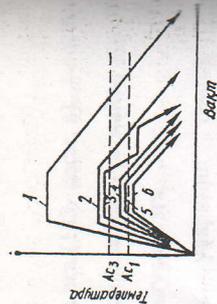

185-расм. Турли хил юмшатиш режимилари

нукта  $A_3$  дан 30—50°C юқори температурада киздириб, секин совитиш билан эришилади.


Пўлат  $A_3$  температурадан юқори киздирилганда перлит аустенитга айланади. Бу куйидагича содир бўлади: бошлангич боскичда аустенитнинг майда кристаллчалари пайдо бўлади, улар эса температура кўтарилиши билан ўсади. Температура  $A_3$  дан озгина (30—50°C га) кўтарилганда аустенитнинг ҳосил бўлган кристаллчалари хали майда бўлади. Кейинчалик  $A_3$  дан паст температурагача совитилганда феррит-перлит типидagi бир жинсли майда заррالي структура ҳосил бўлади. Бунда битта аустенит зарраси чегарасида бир неча перлит зарралари ҳосил бўлади. Улар ўзлари ҳосил бўлган аустенит зарраларидан анча майда бўлади.

Углеродли пўлаглардан тайёрланган деталларни киздириш температура-си ҳолат диаграммасидан (185-расм), легирланган пўлатлар учун справка жадвалларида келтирилган уларнинг критик нукталари  $A_3$  ҳолатига қараб аниқланади.

Юмшатишда тутиб туриш вақти детални тула киздириш вақти ҳамда структура ўзгаришларни тугаллаш учун зарур вақт йиғиндисидан иборат бўлади.

Чала юмшатиш (188-расм, 4-эгри чизик) эвтектоиддан кейинги пўлагдан ясалган буюмларни  $A_1$  температурадан 30—50°C га ортиқ киздириб, шу температурада тутиб туриш ва аста-секин совитиш билан амалга оширилади.

Чала юмшатишда деталдаги ички кучланишлар йўқолади, каттиклиги камаяди, пластиклиги ортади, кесиб ишланувчанлиги яхшиланади. Тула

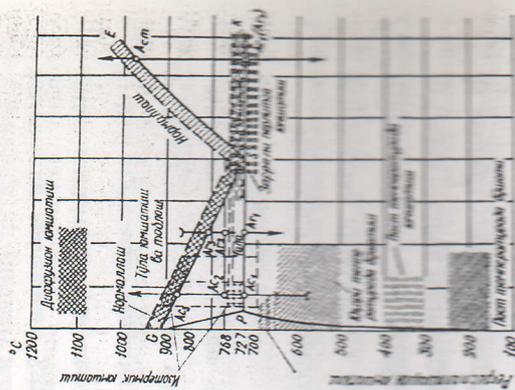

186-расм. Углеродли пўлатни юмшатиш, нормаллаш, тоблаш ва бўшатиш учун киздириш интерваллари кўрсатилган ҳолат диаграммаси

юмшатишга қараганда бунда қиздириш температураси кичик бўлганлигидан, чала юмшатишга кам вақт ва иссиқлик сарфланади, шунинг учун у тежамли процесс ҳисобланади.

Юқори углеродли эвтектоиддан кейинги пўлатлар, асбобозлик пўлатлари, шарикли подшипниклар ва бошқалар чала юмшатилади.

Изотермик юмшатиш (185-расмда 3-эгри кизик) да аустенит феррит-цементитли аралашмага ўзгармас температурада парчаланadi. Бу билан у бошқа юмшатиш турларидан фарқ қилади. Юмшатишнинг бошқа турларидан бундай парчаланиш температура узлуксиз пасайиши шароитида совитиш даври содир бўлади. Аустенит парчаланиб бўлгач, совитиш тезлигининг ахамияти деярли қолмайди, шунинг учун изотермик тутиб туришдан кейин совитиш ҳавода ўтказилади.

Изотермик юмшатишда конструкцион пўлатлар  $A_{c3}$  нуктадан  $30-50^{\circ}C$  асбобозлик пўлатларизса  $A_{c1}$  нуктадан  $50-100^{\circ}C$  юқори температурада қиздирилади. Пўлаг тутиб турилгач, суюлтирилган тузда аста-секин  $A_{c1}$  нуктадан пастроқ температурага ( $680-700^{\circ}C$ , 40-расмга қаранг) совитишдан бу температурада аустенит перлитга тўла айлангунга қадар изотермик ушлаб турилади, сўнгра тинч ҳавода совитилади. Ўлчамлари унча катта бўлмаган легирланган пўлатдан ясалган буюмлар изотермик юмшатишда термин ишлов бериш муддати тўла юмшатишга қараганда 2—3 марта тезлашади. Йирик буюмларда вақтдан ютишнинг иложи йўқ, чунки буюм ҳажми бўлиши температурани текислаш учун кўп вақт керак бўлади. Изотермик юмшатиш мураккаб легирланган пўлатларнинг, масалан, 18X2HЧВА пўлаг қаттиқлигини камайтириш ва кесиб ишлов берилишини яхшилашнинг яхши усули ҳисобланади.

Сфероидловчи юмшатиш (185-расм, 5-эгри чизик) натижасида пластинкали перлит заррالي сфероидланган перлитга айлантирилади. Бу пўлатларга кесиб ишлов беришни яхшилаиди. Заррали перлит олиш учун юмшатиш куйидаги режимда ўтказилади: пўлаг  $A_{c1}$  нуктадан бир оз юқорида температурарага қиздирилади, кейин аввал  $700^{\circ}C$  гача, сўнгра  $550-600^{\circ}C$

гача, кейинчалик ҳавода совитилади. Сфероидловчи юмшатиш таркибида 0,65%дан кўпроқ углерод бўлган ШХ15 типидagi шарикли подшипникли пўлатларни юмшатишда қўлланилади.


Рекристаллизацион юмшатиш (185-расм, 6-эгри чизик) совуклайин прокатлашда, чўзишда ёки штамплашда металлнинг пластик деформацияси туфайли пайдо бўладиган қаттиқлашган қисми (наклет) ни йўқотиш учун қўлланилади. Металлнинг совуклайин пластик деформацияси туфайли муштаҳкамланишига п у х т л а ш дейилади.

Совуклайин металлни прокатлашда, штамплашда, чўзишда унинг зарралари деформацияланиб, майдаланади. Бу металлнинг қаттиқлигини оширади, унинг пластиклигини камайтириб, мўрт қилиб қўяди. Пухталанишнинг моҳияти ҳам шунда.

Рекристаллизацион юмшатишда пўлат  $A_{c1}$  нуктадан паст температурада ( $650-700^{\circ}C$ ) қиздирилади, шу температурада ушлаб турилади, сўнгра аста-секин совитилади. Металл  $650-700^{\circ}C$  гача қиздирилганда (рекристаллизацион юмшатиш) атомларнинг диффузион қўзғалувчанлиги ортадан ва катгин қолган иккиламчи кристаллизацион процесслар (рекристаллизация) содир бўлади. Деформацияланган зарралар чегараларида янги кристаллизация марказлари пайдо бўлиб, улар атрофида қайтадан пайжара пайдо бўлади. Деформацияланган эски зарралар ўрнида янги тенг ўқли зарралар ўсиб чиқади ва деформацияланган структура тўла йўқолади. Бунда металлнинг дастлабки структураси ва хоссалари тикланади.

**Нормаллаш.** Пўлатни  $A_{c3}$  ва  $A_{c1}$  критик нукталардан  $30-50^{\circ}C$  температурага ортиқроқ қиздириб, ушбу температурада тутиб туриш ҳамда тинч ҳавода совитишга нормаллаш дейилади (186-расмга Қаранг). Нормаллашда ички кучланишлар камади, пўлаг қай-та кристалланади, пайванд чоклар, қуйма ва поков-каларнинг йирик заррالي структураси майдалашади. Пўлатни нормаллаш юмшатишга қараганда анча қисқа термик ишлов бериш процесси ҳисобланади, шунинг учун у унумлидир. Шунинг учун углеродли ва паст легирланган пўлатлар кўпинча юмшатишмай, нормалланади.

Пўлатдаги углерод микдори ортиши билан юмшатиш билан нормалланган пўлатлар орасидаги фарк ортади. Таркибида 0,2% гача углерод бўлган пўлатларни нормаллаш мақсадга мувофиқдир. Таркибида 0,3-0,4% углерод бўлган пулатларни нормаллаганда юмшатишига қараганда қаттиқлик ортади, бунини эътиборга олмақ зарур.

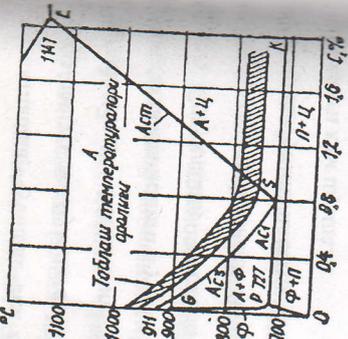

187-расм. Пўлатни тоблаш киздириш температураси ораллиқлари

Шунинг учун юмшатишни ҳар вақт нормаллаш билан алмаштириб бўлмайди. Нормаллашдан сўнг қотишмалар майда заррالي структурага эга бўлади ва юмшатишгандаги қараганда бирмунча қаттароқ мустаҳкамлик ва қаттиқликка эга бўлади. Йирик заррали структурани тузатиш, пўлатнинг кесиб ишланувчанлигини ҳамда тоблаш олдидан унинг структурасини яхшилаш учун нормаллашдан фойдаланилади. Эвтектоиддан кейинги пўлатда нормаллаш иккиламчи цементит тўрини йўқотади.

## ТОБЛАШ ВА БЎШАТИШ

Тоблаш. Пўлатни оптимал температурага киздириш ва пулат структурасида зарур ўзгаришлар бўлгунча тутиб турилгандан кейин совитиш процесси тоблаш деб аталади. Тоблаш натижасида конструкцияда асосбозлик пўлатларининг ҳамда қотишмаларнинг мустаҳкамлиги қаттиқлиги ортади, пластиклиги эса камади. Тоблаш сифати киздириш температураси ва тезлигига, тутиб туриш вақти ҳамда совитилишига боғлиқ. Киздириш температураси ва совитиш тезлиги тоблашнинг асосий параметрлари ҳисобланади.

Тоблаш учун киздириш температураси  $A_{c1}$  ва  $A_{c3}$  критик нукталар ҳолатига қараб белгиланади. Эвтектоидга бўлган углеродли пулатлар тоблашда юқори критик нукта  $A_{c3}$  дан  $30-50^{\circ}\text{C}$  ортиқроқ, эвтектоиддан олдинги пулатлар эса  $A_{c1}$  нуктадан  $30-50^{\circ}\text{C}$  ортиқроқ киздирилади (187-расм)

Киздириш тезлиги ва тутиб туриш вақти пўлатнинг химиявий таркиби улчамлари, тобланадиган пўлатларнинг массаси ва шакли, киздириш печларининг типини ҳамда киздириладиган муҳитга боғлиқ. Тобланадиган деталь улчамлари қанча қатта, шакли қанча мураккаб бўлса, киздириш шунча секин оулади. Иссиқлик ўтказувчанлиги кам бўлган юқори углеродли ва легирланган пўлатлардан ясалган деталлар кам углеродли пўлатлардан ясалган деталларга нисбатан секин, лекин узоқ муддат тутиб туриб киздирилади. Киздирилаётган пайтда деталь деформациясини камайтириш учун шундай қилинади.

Киздириш тезлиги ва тутиб туриш муддати тажриба йўли билан аниқланади ёки ҳар бир деталь, асбоб учун киздириш температураси, вақти кўрсатилган технологик қарталар бўйича белгиланади. Электр печларда киздириш вақти тахминан буюмнинг 1 мм қалинлигига  $1,5-2$  мин хисобдан олинади.

Пўлатлар термик печь ва печь-ванналарда киздирилади. Уларнинг ўзи электр ва ёнилги (газ, мазут, кўмир ва ҳокazo) билан иситиладиган қилларга бўлинади.

Печларда газ мухити (хаво, ёнилгининг енишидан ҳосил бўлган махсулотлар), нейтрал газ, печь-ванналарда эса минерал мойлар суялтирилган туз ва металллар пўлатлар киздириладиган муҳит ҳисобланади.

Атмосфера ҳавоси муҳитида электр печларда еки газ мухити бўлган печларда киздирганда пулат муҳит билан реакцияга киришиб оксидланади ва унинг сиртида куйинди ҳосил бўлади. Бундан ташқари пўлатнинг сиртки қатламларидаги углерод қисман қуяди, тобланган материалнинг мустаҳкамлик ҳоссалари пасаяди. Деталларни оксидланишдан сақловчи нейтрал ёки химоя атмосферида киздириш мақсадга мувофиқдир.

Пўлатни керакли температураларга киздириб шу температурада тутиб туришни тез бажариш лозим. Пўлат юқори температурали шароитда қанча кам бўлса, тоблангандан кейин унинг ҳоссаси шунча юқори бўлади. Аммо пўлат бутун ҳажми бўйича бир текис кизиб, аустенитли структурага эга бўлиши учун киздириш вақти етарли бўлиши керак. Шунинг учун киздириш тезлиги ва

пўлатни оксидлантмаслик нуктаи назаридан пўлатни суюлтирилган металл (кўргошин) ёки суюклантирилган туз ( $\text{NaOH}$   $\text{BaCl}$  ёки  $50\% \text{KC1} + 50\% \text{NaCO}_3$ ) тўддирилган печь-ванналарда қиздириш самарали бўлади. Суюлтирилган металл ёки тузлар солинган печь-ванналарда киздириш, газ мухитли печларда киздиришга нисбатан 4—5 марта тез кечади.

Турлича совитиш хусусиятига эга бўлган сув, туз ва ишқорларнинг эритмалари, мой ва суюлтирилган тузлардан тобловчи мухит сифатида фойдаланилади. Агар  $20^\circ\text{C}$  даги сувнинг совитиш хусусиятини бирга тенг деб қабул килсак, мойнинг совитиш хусусияти 0,17—0, 44 га, суюлтирилган кўргошинники ( $335^\circ\text{C}$  да) 0 05 га, хавоники 0,03 га тенг бўлади. Сувни  $200^\circ\text{C}$  дан  $990^\circ\text{C}$  га иситганда унинг совитиш хусусияти 1 дан 0,07 гача камаяди. Перлитли ўзгаришлар зонасида ( $650^\circ\text{C}$  да) сув мойга нисбаган 5—6 марта тезроқ совитади. Сув асосан углеродли пўлатларни совитишда ишлатилади. Легирилган пўлатлар мойда совитилади

Тобловчи мухитлар (сув, мой) куйидагича таъсир этади. Биринчи босқичда, яъни буюм тобловчи мухитга солинган моментда буюм агрофиди қайноқ буг пардаси (буг кўйлаги) хосил булади. Буг кўйлак туфайли буюмнинг совитиш нисбатан секинлашади. Бунга пардали қайнаш босқичи дейилади. Сўнгра буг кўйлаги йиртилади, совитувчи суюклик буюм сиртида қайнаш бошлайди. Бунга пуфакли қайнаш босқичи дейилади. Ушбу иккинчи босқичда буюм тезроқ совийди. Буюм сиртидаги температура суюкликнинг қайнаш температурасидан паст бўлганда суюклик қайнамайди, буюмнинг совитиш секинлашади. Бу учинчи босқичга конвектив иссиқлик алмашиши босқичи дейилади. Пуфакли қайнаш босқич қанча кенг интервалда бўлса, тобловчи суюклик пўлатни шунча тез совитади.

Битта совитувчи мухитда тоблаш энг оддий ва кенг тарқалган усуллар (188- расм, а эгри чизик). Тоблаш температурасигача киздирилган деталь ёки асбоб тоблаш суюклигига (сув, мой ва хоказо) солинади ва унда тулда совитунча ушлаб турилади.


Бу усулдан дастаки ва механизациялаш-тирилган тоблаш

фойдаланилади. Бунда печь киздирилган деталлар автоматик йўсинда тобловчи суюкликка (сувга ёки мойга) тушади. Бу усулнинг камчилиги шундаки, деталь кесими бўйича бир текис совимаёди ва унда катта термик кучланишлар пайдо бўлади.

Иккита совитувчи мухитда тобла ёки узлукли тоблаш (188-расм, б эгри чизик) да керакли температурагача киздирилган деталь аввал тез совитувчи мухитга—сувга, сўнгра секин совитувчи мухитга — мойга солинади. Юқори углеродли пўлатдан тайёрланган асбобларни тоблашда бу усулдан фойдаланилади. Тоблашнинг бу усулида детални хар бир совитувчи мухитда тутиб туриш вақтини аниқлаш кийин.

Босқичли тоблаш (188-расм, в эгри чизик) нинг мохияти куйидагича: киздирилган деталлар аввал қайноқ мойёки суюлтирилган тузда мартенситли нукта  $M_n$  дан бир оз юқорирок температурагача совтилади, сўнгра буюмни бутун қисми бўйича температура бир хиллашгунча қисқа муддат изотермик тутиб турилгач, хавода совитилади. Изотермик тутиб туриш вақти бу температурада аустенитнинг барқарорлик вақтидан кам бўлиши зарур. Совитишнинг иккинчи босқичида пўлат тобланади. Бундай тоблашда термик кучланишлар, тоб ташлашлар камаёди ва дарз пайдо бўлишининг олди олинади.

Изотермик тоблаш (188-расм, г эгри чизик) босқичли тоблаш каби амалга оширилади, фақат. тобловчи мухитда кўпроқ тутиб тирилади. Бундай тутиб туришда аустенит изотермик парчаланиб, бейнит хосил бўлади. Тобловчи мухит сифатида суюлтирилган туз ёки ишқор ( $20\% \text{NaOH}$  ва  $80\% \text{KOH}$ ) дан фойдаланилади. Совитиш тезлигини ошириш учун бу мухитга 5— 10% сув қўшилади.  $6\text{XС}$ ,  $9\text{XС}$ ,  $\text{XВГ}$  каби легирилган пўлатлардан ясалган деталь ва

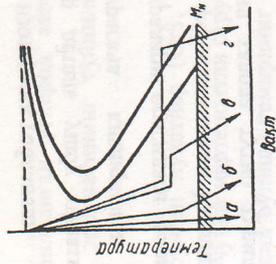

188- расм- Турли хил тоблаш усулларининг схемаси: а — битта мухитда тоблаш, б — иккита мухитда тоблаш, в — босқичли тоблаш, г — изотермик тоблаш

асоблар изотермик тобланади.

Агар деталь ушбу пўлатни тоблаш температурасидан анча юқори температурагача қиздирилган бўлса, металл ва тобловчи муҳит температуралари орасидаги фарқни камайтириш учун шамоллатиб тоблаш усулидан фойдаланилади. Қиздирилган детални тобловчи муҳитга солишдан аввал тинч хавода тутиб турилади, яъни шамоллатилади. Бу усул ички қучланишларни камайтириш, деталларнинг, айниқса, цементитланган деталларнинг тоб ташлашининг олдини олиш имконини беради.

Ўз-ўзидан бўшатиб тоблашда қиз-дирилган деталнинг иш қисми тобловчи муҳитга ботирилади ва тўлиқ совимагунча тутиб турилади. Тоблаш сувоқлигига ботирилмаган иккинчи қисмининг иссиқлиги туфайли деталь ёки асобнинг иш қисми қизийди. Бундай тоблаш усулида бўшатиш температураси  $220-300^{\circ}\text{C}$  температураларда деталь сиртида пайдо бўладиган тобланиш рангига қараб аниқланади.

Ўз-ўзидан бўшатиб тоблаш қаттиқлиги иш қисмидан тесқари томон астасекин камайиб борадиган зарб билан ишлайдиган зубило, кернер, сумба каби асобларга ишлов беришда қўлланилади.

Совук билан ишлов бериб тоблашда тобланган пўлат мартенсит ўзгаришининг бошланиши ( $M_s$ ) ва тугаши ( $M_f$ ) оралиғида хона температурасидан паст даражагача совитилади (184-расмга қаранг). Бунда қолдик аустенитлар қўшимча равишда яна мартенситга айланади ва қаттиқлиги ортади. Хона температурасида тоблангандан кейин ҳам юқори углеродли ва легирланган пўлатлар таркибида 12 % гача, тез кесар пўлатларда 35 % дан кўпроқ қолдик аустенит бўлади. Совук билан ишлашда деталларнинг қаттиқлиги ортади, ўлчамлари стабиллашади. Совитувчи муҳит сифатида кўпинча ацетон ва қаттик карбонат кислота ( $-78^{\circ}\text{C}$ ) ишлатилади.

Тобланувчанлик — тоблаш натижасида пўлатнинг максимал юқори қаттиқликка эришиш хусусиятидир. Тобланувчанлик асосан пўлатдаги углерод микдорига боғлиқ бўлиб, углерод канча кўп бўлса, қаттиқлик ҳам шунча юқори бўлади. Бу шундай тушунтирилади: углерод микдори ортиши билан тоблашда

темирнинг атом панжарасида тутиб туриладиган углерод атомлари сони ортади, яъни темирдаги углерод қаттик эритмасининг тўйиниш даражаси ортади.

Таркибида 0,3% дан кам углерод бўлган пўлатлар (Ст3; 20 маркали пўлатлар) тобланиш хусусиятига эга эмас, чунки мартенситли структура ҳосил бўлмайди. Мартенситли структуранинг ҳосил бўлиши темирнинг ёқлари марказлашган атом панжарасидан хажимий марказлашган атом панжарасига айланиши билан боғлиқ. Бундай ўзгариш температураси углерод микдорига боғлиқ (184-расмга қаранг). Углерод микдори канча кўп бўлса, мартенсит структуранинг ҳосил бўлиш температураси шунча паст бўлади.

У ёки бу тоблаш усули учун совитиш муҳитини танлашда ушбу пўлатнинг тобланувчанлигини ва қизиш чуқурлигини ҳисобга олиш зарур.

Қиздириб тоблаш чуқурлиги — бу тобланган зона кириб борган чуқурлик, яъни пўлатнинг маълум чуқурликкача тобланиш хусусиятидир. Тобланиш чуқурлиги деганда деталнинг сиртидан структурасида тахминан бир хил микдорда мартенсит ва троостит бўладиган қатламгача бўлган масофа тушунилади. Қиздириб тоблаш чуқурлиги пўлатнинг химиявий таркиби, деталлар ўлчамлари ва совитиш шартларига боғлиқ. Углерод микдори 0,8% гача ортиши билан қиздириб тоблаш чуқурлиги ҳам ортади. Углерод микдори янада ортиши билан қизиш чуқурлиги бир оз камаяди. Қиздириб тоблаш чуқурлигини ошириш учун пўлатни қиздирганда аустенит зарралари йириқлашади. Эримайдиган зарралар, аустенитнинг бир жинсли эмаслиги каби ўта совитилган аустенитнинг турғунлигини камайтирувчи омиллар қизиш чуқурлигини камайтиради. Кобальтдан ташқари бошқа барча легирловчи элементлар пўлатнинг қиздириб тобланиш чуқурлигини оширади.

Комплекс легирланганда айрим элементларнинг тобланиш чуқурлигига фойдали таъсири ўзаро кучаяди.

Тоблашда совитиш тезлиги буюм кесими бўйича нотеkis таксимланади. Совиш тезлиги буюм сиртидан маркази томон қандайдир қонуният бўйича камай боради ва буюм сиртида у максимал, марказида эса минимал қийматга

эришади. Ушбу совитувчи мухитда тўла тобланадиган кесимнинг максимал диаметри — критик диаметр деб аталади ва тобланиш чуқурлигининг характеристикаси ҳисобланади.

Бўшагиш — тобланган пўлатни  $A_c$  критик нуктадан пастроқ температурага киздириб, шу температурада тутиб туриш ва

сови-тишдан (олатда хавода)

иборат термик ишлов бериш

процессидир. Бўшагишдан мақсад

барқарор структура ҳолатга

эришиш, кучланишни йўқотиш

ёки камайтириш, қовушоқлигини

ва пластиклигини ошириш,

шунингдек тобланган пўлатнинг қаттиқлиги ва мўртлигини камайтиришдан

иборат (189-расм). Тобланган пўлатнинг сифати кўп жиҳатдан бўшагишнинг

сифатли бажарилишига боғлиқ. Кўзланган мақсадга қараб бўшагиш

температураси  $150^\circ\text{C}$  дан  $700^\circ\text{C}$  гача бўлган кенг чегарада ўзгартирилади. Паст,

ўрғача, юқори температураларда бўшагиш хиллари бўлади.

П а с т т е м п е р а т у р а д а бўшагишда деталь  $150\text{—}250^\circ\text{C}$  температура

оралиғида киздирилиб, шу температурада тутиб турилади ва хавода

совитилади. У, бўшагилган мартенсит структурасини олиш, тобланган пўлатда

қисман ички кучланишларни йўқотиш билан қаттиқлигини кўлда

камайгирмасдан қовушоқлигини ошириш мақсадида қилинади. Асбобсозлик

пўлатлари цементлангандан сўнг паст температурада бўшагилади.

Бўшагилган троостит структурасини олиш учун  $300\text{—}500^\circ\text{C}$

температураларда ўрғача б ў ш а т и ш ўтказилади. Бунда пўлатнинг қаттиқлиги

сезиларли даражада камаяди, қовушоқлиги ортади. Пружиналар, рессорлар,

шунингдек етарли даражада қовушоқликда мустахкамлиги ва эластиклиги ҳам

катта бўлиши зарур бўлган асбоблар ўрғача температурада бўшагилади.

Юқори температурада бўшагиш  $500\text{—}650^\circ\text{C}$  температураларда

бажарилади. Бунда бўшагилган сорбит структураси ҳосил бўлиши билан бирга мартенсит парчаланаяди. Бу структура пўлатнинг мустахкамлиги ва

пластиклиги яхши бўлишини таъминлайди. Бўшагиш сорбитда цементит

заррали шаклни олади. Нормаллаб олинган сорбитда эса цементит

пластинкали тузилишга эга бўлади. Шунинг учун қаттиқлиги бир хил ёки бир

оз юқори бўлгани ҳолда бундай пўлатнинг зарбий қовушоқлиги нормаланган

пўлатникига нисбатан юқори бўлади. Бундай бўшагиш зарбий нагузка остида

ишлайдиган конструкцион пўлатдан ясалган деталларга ишлов беришда

қўлланилади.

Пўлатни тоблаб, кейинчалик юқори температурада бўшагишга

пўлатнинг хоссаларини яхшилаш дейилади. 35, 45, 40X маркали конструкцион

пўлатларнинг хоссалари яхшиланса, юқори механик хоссаларга эришилади.

Тобланган пўлатларни бўшагиш бевосита тоблашдан кейин бажарилган,

акс ҳолда ички кучланишлар туфайли дарзлар пайдо бўлиши мумкин.

Пўлат етарли даражада киздирилмаса, бўшагиш бўлаёсизлик мумкин. Бу

ҳодиса бўшагиш температураси паст бўлганда ёки етарли вақт тутиб

турилмаганда юз беради. Етарли даражада бўшагилмаган пўлат мўртлигини

қолади. Бу нуқсон яна қўшимча қайтадан бўшагиб йўқотилган

Эскиртиришнинг мохияти углерод ва азотнинг  $\alpha - \text{Fe}$  да эрувчанлигини

ўзгартиришдан иборат, у қаттик эритмадан нитрид заррачалари ажралиб

чиқиши билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин.

Эскиртиришнинг сунъий ва табиий хиллари бўлади. Унча кўп киздирмасдан

бажарилган бўшагиш сунъий эскиртириш деб аталади. Сунъий эскиртириш

процесси тобланган деталларни  $120\text{—}150^\circ\text{C}$  гача киздириб, шу температурада

$18\text{—}35$  соат тутиб туришдан иборат. Сунъий эскиртириш температураси


автоматик равишда ростланадиган мой ванналарида бажарилади. Тобланган

деталь ва асбоб эскиртирилганда уларнинг ўлчамлари барқарорлашади,

пўлатнинг қаттиқлиги ва структураси эса деярли ўзгармайди.

Хона температурасида бажарилган бўшагишга табиий эскиртириш

дейилади. Табиий эскиртиришда деталь ва асбоблар хона температурасида уч

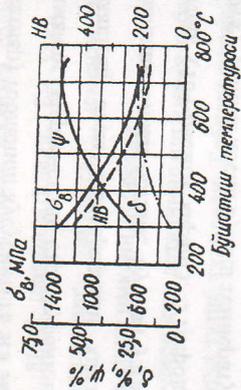

189- расм. Тобланган 40 маркали пўлатнинг механик хоссаларига бўшагиш температурасининг таъсири

ой ва ундан ҳам ортик мударга тутиб турилади, чунки деталнинг ўлчамларини ўзгартирувчи процесс сунъий эскиртиришга нисбатан жуда секин кечади.

#### ТЕРМИК ИШЛОВ БЕРИШДА ВУЖУДГА

##### КЕЛАДИГАН НУҚСОНЛАР

Юмшатиш ва нормаллашлагинуксонлар. Юмшатиш ва нормаллашда куйидаги нуқсонлар пайдо бўлиши мумкин: оксидланиш, углеродсизланиш, металлнинг ўта қизиши ва куйиши.

Алангали печларда қиздирилганда пўлат деталларнинг сирти печдаги газлар билан реакцияга киришади. Натихада металл о к с и д л а н а д и ва деталларда металлнинг кислород билан химиявий бирикмасидан иборат куйинди хосил бўлади. Температура кўтарилиши ва тутиб туриш вақти ортиши билан оксидланиш кескин ўзгаради ва кўпаяди. Куйинди хосил бўлиши натихасида металлнинг бир қисми йўқолиши билан бирга, деталнинг сирти шикастланади. Куйинди остидаги пўлат сирти ейилган ва нотекис бўлади, металлга кесувчи асбоб билан ишлов бериши кийинлаштиради. Деталь сиртидаги куйиндини сульфат кислотанинг сувдаги эритмаси билан ювиб, питра пуркаш қурилмаларида ёки барабанларда ишқалаб кетказилади.

Углеродсизланиш, яъни деталь сиртидаги углероднинг куйиши пўлат оксидланганда содир бўлади. Углеродсизланиш конструкцион пўлатларнинг мустахамлик характеристикаларини кескин камайтиради. Бундан ташқари деталь сиртининг углеродсизланиши натихасида тоблаш дарзлари пайдо бўлиши, яъни деталь тоб ташлаши мумкин.

Деталларни оксидланишдан, яъни углеродсизланишдан сақлаш учун юмшатиш, нормаллаш ва тоблашда печларнинг ичига оксидланишдан химон килувчи газлар киритилади.

Пўлатлар керакли температурадан юқори қиздирилганда ва узок мударга тутиб турилганда унда зарралар тез ўсади, бунда йирик кристалли структура хосил бўлади. Бу ходисага ў т а қиздириш дейилади. Ўта қиздириш натихасида пўлатнинг пластик хассалари пасаяди. Ўта қиздирилган пўлатни тоблаш вақтида дарзлар пайдо бўлади. Металлга юмшатиш ёки нормал-лаш каби

термик ишлов бериш йўллари билан унинг ўта қиздирилишини йўқотиш мумкин.

Металл суюкланиш температурасига яқин температурада узок мударга печда қолиб кетса к у я д и. Куйишнинг физик мохияти шундан иборатки, атроф мухитдаги кислород юқори температура таъсирида металл ичига кириб, зарралар чегарасида оксидлар хосил қилади. Натихада зарралар орасидаги механик боғланиш кучсизланади, металл пластиклигини йўқотиб, мўрт бўлиб қолади. Куйиш тузатиб бўлмайдиган нуқсон ҳисобланади.

Тоблашда вужудга келадиган нуқсонлар. Тоблаш учун қиздирилган ва тоблаш процессида куйидаги нуқсонлар вужудга келиши мумкин: дарзлар, деформацияланиш ва тоб ташдаш, углеродсизланиш, юмшак донлар, каттиклигининг паст бўлиши.

Тоблаш дарзлари термик ишлов бериш процессида пайдо бўладиган тузатиб бўл-майдиган нуқсонлардир. Улар юқори температурада тузатиб бўлиши пайдо бўлади. Катта ўлчамли ишталарда тоблаш дарзлари хосил бўлиши тоблашда ҳам юзага келиши мумкин. Шунинг учун ишталарда 100-200 мм гача тез бўшатиб совитиш лозим.

Конструкциясида ўлчами кескин ўзгарувчи сиртлари, кескин ишлов беришдан кейин қолган дағал тириқилган жойлари, ўткир бурчаклари, ишлов деворлар ва хоказолари бўлган деталларда юқори қиздириш (ўта қиздириш) ва жуда тез совитиш натихасида дарзлар пайдо бўлади.

Одатда, деталь ва асбобларнинг бурчакларида жойлашадиган тоблаш дарзлари ёйсимон ёки илонизи кўринишида бўлади.

Деталларнинг деформациялани-шива тобташлаши қиздириш ва совитиш вақтида структураси ва шу структураси билан боғлиқ бўлган хажмий ўзгаришларининг нотекис бўлиши натихасида металлда пайдо бўладиган ички кучланишлар туфайли рўй беради.

Нотекис қиздириш ва совитиш натихасида пўлатни тоблашда деталнинг хажми деярли ўзгармагани ҳолда тоб ташлаши мумкин. Масалан, агар кесми юзаси кичик, узун детални бир томондан бошлаб қиздирганда у бир томонга

эгилади. Бунда деталнинг киздирилган томони чўзилиб каварик, тескари томони ботик бўлиб қолади. Тоблашда деталларни бир текис киздириш ва совитиш зарур.

Деталь ва асбобларни тоблаш мухитига солишда уларнинг шакли ва ўлчамларини ҳисобга олиш зарур. Қалин ва юпқа қисмлари бўлган деталларни тобловчи мухитга қалин қисми билан, узун деталларни (штоклар, протяжкалар, пармалар, метчиклар ва хоказолар) қатъий вертикал ҳолатда, юпқа ясеи деталларни (дисклар, кирқиш фрезалари, пластинкалар ва хоказолар) кирраси билан тушириш зарур.

Деталь сиртининг углеродсизланиши ва оксидланиши асосан уни тоблаш учун киздирганда печдаги газ ёки суюлтирилган тузлар билан реакцияга киришиши натижасида содир бўлади. Кесувчи асбобларда бундай нуқсон бўлиши жуда хавфли, чунки у асбобнинг пухталигини бир неча марта камайтириб юборади.

Буюм сиртининг оксидланиши ва углеродсизланишини термик ишлов беришнинг белгиланган режимига қатъий риоя қилиб, шунингдек нейтрал газлар (азот, аргон) мухитида киздириб бартараф этиш мумкин.

Юмшоқ доғлар — деталь ёки асбоб сиртидаги қаттиклиги паст бўлган участкалардир (ёки деталдаги тобланмаган жойлар). Бу нуқсонлар сиртида куйиндр ёки ифлосланган, углеродсизланган жойлар бўлган деталлар тоблаш мухитида совитилганда, шунингдек, деталь тоблаш мухитида керагича тез ҳаракатлантирил-маганда ва деталь сиртида буғ кўйлаги хосил бўлганда юзага келади.

Асбобларни тоблашда кўпинча қаттиклигининг етарли змаслиги кузатилади. Қаттикликнинг етарли бўлмаслиги тоблаш мухитида керакли даражада тез совитилмаслиги, тоблаш температурасининг пастлиги, шунингдек тоблаш учун киздирилганда етарлича тутиб турмаслик сабаб бўлади. Бу нуқсонни йўқотиш учун деталь юқори температурада бўшатилиб, қайтадан тобланади. Тоблаш учун деталь ўта киздирилганда металл зарралари йириклашади, механик хоссалари эса ёмонлашади. Металл ҳаддан зиёд мўрт

бўлиб қолади. Деталларни қайтадан тоблашдан олдин зарраларини кичиклаштириш учун уларни юмшатиш зарур.

Детални етарлича киздирмаслик тоблаш температураси эвтектоиддан олдинги пўлатлар учун  $As_3$  критик нуқтадан, эвтектоиддан кейинги пўлатлар учун  $As_1$  критик нуқтадан паст бўлганда рўй беради. Бу нуқсон юмшатиш билан йўқотилади, сўнгра деталь қайта тобланади.

МУНДАРИЖА

Кириш

1. "Чилангарлардан амалий ишлар" Қитоби билан қандай ишлаш керак (тавсиялар) .....	5
1.1 Технологик жараён тўғрисида тушунча.....	7
1.2 Ишлаб чиқариш жараёнида меҳнатни илмий ташкил этишининг аҳамияти .....	10
1.3 Ўқув ишини ташкил этиш.....	17
1.4 Ўқув ишлаб чиқариш картаси. Чилангарнинг меҳнатини илмий ташкил этиш (НОТ).....	22
2. Ўқув ишлаб чиқариш картаси. Текисликда режалаш.....	29
3. Ўқув ишлаб чиқариш картаси. Металл қирқиш.....	45
4. Ўқув ишлаб чиқариш картаси. Металларни эговлаш.....	59
5. Кўндаланг рандалаш стажиди ишлаш. ....	82
6. Ўқув ишлаб чиқариш картаси. Эговлаб кенгайтириш. ....	85
7. Ўқув ишлаб чиқариш картаси. Тешиқларга ишлов бериш.....	93
8. Ўқув ишлов бериш. Металл кесиш.....	117
9. Қайчилар билан ишлаш усуллари ва қайчиларни танлаш.....	124
10. Ўқув ишлаб чиқариш картаси. Металларни буқиш.....	134
11. Ўқув ишлаб чиқариш картаси Парчинлаш. ....	143
12. Ўқув ишлаб чиқариш картаси. Резьба қирқиш.....	151
13. Ўқув ишлаб чиқариш картаси. Металларни тўғрилаш.....	165
14. Ўқув ишлаб чиқариш. Силлар билан ишлаш.....	175
15. Термик ишлов бериш асослари. Термик ишлов бериш назарияси.....	188

С.С. ЯХЯЕВ, Р.С. ШЕРМУХАМЕДОВ, А.Э. ПАРМОҶОНОВ

ЧИЛАНГАРЛИҚДАН АМАЛИЙ ИШЛАР

Muharrir E.Bozorov

Bosishga ruxsat etildi 17.11.2007. Qog'oz bichimi 60x84 1/16.  
Hisob-nashr tabog'i 12,5. Adadi 100  
Buyurtma № 85

«IQTISOD-MOLIYA» nashriyotida tayyorlandi.  
100084, Toshkent sh, kichik halqa yo'li ko'chasi, 7-uy.

Nizomiy nomidagi TDPU bosmaxonasida chop etildi.  
Toshkent sh. Yusuif Xos Hojib ko'chasi, 103-uy