

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUC TA'LIM VAZIRLIGI

R.A. ZOHIDOV
M.M. ALIMOVA
SH.S. MAVJUDOVA

ISSIQLIK TEXNIKASI

*Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan
Texnologik mashinalar va jihozlar bakalavriat ta'lim yo'naliishi
talabalari uchun darslik sifatida tavsija etilgan*

O'ZBEKISTON FAYLASUFLARI MILLIY
JAMIYATI NASHRIYOTI
TOSHKENT
2010

31.3

Z-78

Zohidov, R.A.

Issiqlik texnikasi: o'quv qo'llanma/ R.A. Zohidov, M.M. Alimova, Sh.S. Mavjudova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligi.
— Toshkent: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2010.
— 200 b.

I. Alimova, M.M. II. Mavjudova, Sh.S.

BBK 31.3ya 73

Darslikda jismning holati, holat o'zgarish parametrlari, issiqlik sig'imi, termodynamik jarayonlar, issiqlik uzatish turlari, issiqlik almashev apparatlari, issiqlik dvigatellari, gaz va bug' turbina qurilmalarining sikllari bayon etilgan. Yoqilg'i va uning turlari, ichki yonuv dvigatellarining sikllari, sovitish va moylash tizimlari ko'rib chiqilgan.

Taqrizchilar:

O'zFA Energetika va avtomatika institutining Sanoat energiyasi tejam-korligi laboratoriysi mudiri, t.f.n. A.I. Anarbayev
ToshDTU IYE kafedrasи dotsenti, t.f.n. X.A. Alimov

ISBN 998-9943-319-88-1

© «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2010.

KIRISH

Issiqlik texnikasi umumtexnik fundamental fanlardan biri bo'lib, texnikada issiqlikni hosil qilish usullarini, issiqlikni energiyaning boshqa turiga aylantirish usullarini, issiqlikni uzatish usullarini va issiqlik ishlatalishini o'rgatadi.

Sanoatning metallurgiya, mashinasozlik, tog'-kon ishi va boshqa sohalarida issiqlik berish va uning ajralib chiqishi, issiqlik almashuvi, mashina, qurilmalarda sodir bo'ladigan issiqlik jarayonlari hamda elektr energiya va issiqlikdan unumli foydalanan muhim ahamiyatga ega. Issiqlik texnikasi fani yuqori malakali va raqobatbardosh kadrlar tarbiyalab tayyorlashda asosiy o'rinni tutadi. Bu fan talabalarni ilmga qiziqtirish, qonunlar texnikada qo'llanilishi, termodynamik jarayonlarni hisoblash, issiqlik kuch qurilmalarining optimal holatlarini aniqlashga tayyorlashda yordam beradi.

Issiqlik texnikasi fani uch bo'limidan iborat:

- 1) texnikaviy termodynamika;
- 2) issiqlik uzatilishi;
- 3) issiqlik energetik qurilmalari.

Termodynamika so'zi grekcha so'zdan olingan bo'lib «termos» – issiqlik, «dinamikos» – kuch degan ma'noni bildiradi.

Texnikaviy termodynamika issiqlik effektlari bilan sodir bo'ladigan turli jarayonlarda energiyaning bir turdan ikkinchi turga o'tishi, ya'ni issiqliknинг ishga va ishning issiqlikka aylanishini o'rGANADIGAN fan. Texnikaviy termodynamika fan sifatida M.V.Lomonosov (1746-y.) tomonidan energiyaning aylanish va saqlanish qonuni ochilishi tufayli yuzaga kelgan. M.V. Lomonosovning «Issiqlik va sovuqlik sabablari» (1747-y.) degan ishi issiq moddalar mikrozarrachalarining harakatdaligini isbotlashga bag'ishlangan. Rus mexanigi I.I.Polzunov tomonidan birinchi universal bug' mashinasining kashf etilishi (1765-y.) natijasida universal porshenli dvigatellarining chizmasi va termodynamikaning ikkinchi qonuni yaratildi.

Termodynamikaning rivojlanishiga R.Mayer (1872-y.), Δ.Joul (1843-1846-y.), E.X.Lens (1844-y.), C.Karno (1824-y.), R.Klazius (1854-y.) va V.Tomson (1856-y.) o'z ishlari bilan katta hissa qo'shishgan. Termodynamikaning ikkinchi qonunining yaratilishi dvigatellarning foydali ish koeffitsientini oshirish yo'llarini ko'rsatadi.

Issiqlik apparatlarini loyihalash va qurish uchun uning vazifasini, ishlash uslubini va u yerda bo'ladigan issiqlik uzatish jarayonlarini bilish kerak. Issiqlik uch xil usulda: issiqlik o'tkazuvchanlik, konveksiya va nurlanish usulida uzatiladi. Har bir texnologik jarayonlarning bajarilishida issiqlik

energetik qurilmalari qo'llaniladi. Issiqlik energetik qurilmalari energiyani bir turdan ikkinchi turga aylantirib beradi. Issiqlik texnikasini o'rganish jarayonida aniq masalalarni hisoblash, ifodalarni keltirib chiqarish va ular orasidagi bog'lanishlarni aniqlashda matematika fanining o'rni kattadir. Jismalarni, hodisalar va jarayonlarni o'rganishda, tahlil qilishda fizika va kimyo fani bo'yicha bilimlar talab etiladi.

Issiqlik texnikasi fanidan olingan bilimlar faqat fan-texnika taraqqiyoti uchun zarur bo'libgina qolmay, balki ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot qurish, mustaqil Respublikamiz ravnaqi uchun intellektual saviyasi keng, axloq-odobli barkamol insonni tarbiyalashga ham o'z hissasini qo'shadi.

I BO'LIM. TEXNIKAVIY TERMODINAMIKA

I BOB. UMUMIY MA'LUMOTLAR

1-§. Termodinamik uslubning asosiy xususiyatlari

Ma'lumki, energiya almashinish jarayonlari muhitdagi holatlar bilan bog'liq holda ro'y beradi.

Termodinamika – fizik, kimyoviy va texnik termodinamika qismlariga bo'linadi.

Termodinamikaning konkret holatlardagi umumiyl uslublar, qoidalar, fizik xossalarga xos bo'lgan jarayonlarni o'rgatadigan qismi umumiyl fizik termodinamika deyiladi.

Ishtirok etuvchi jismning kimyoviy xossalari o'zgarishini, ulardagi issiqlik almashinishini o'rgatadigan qismi kimyoviy termodinamika deyiladi.

Texnik termodinamika esa issiqlik miqdori bajarilgan ishga o'tishdagi qonun-qoidalarni issiqlik texnikasiga tatbiq qilish, ya'ni issiqlik dvigatellari va sovitish mashinalari nazariyasi bilan shug'ullanishdir.

Termodinamikani o'rganishda va uning konkret masalalarini tahlil qilishga qaratilganda tabiiy fanlarda qabul qilingan bir hodisaning uslubi ikkinchisidan farq qilishiga e'tibor berish kerak bo'ladi.

Termodinamik uslubning xususiyatlaridan quydagilarni asosiysi deb hisoblasak bo'ladi.

1. Termodinamik uslub ko'plab tajriba materiallarini tahlil qilish davomida yig'ilgan qonuniyatlarini ifodalash natijasida tuzilgan. Keyinchalik bu natijalar termodinamikaning uchta qonuni sifatida yuzaga keldi.

Termodinamikaning I qonuni energiyani saqlash va uning bir turdan ikkinchi turga o'tishi qonuni asosida yaratildi.

Termodinamikaning II qonuni esa energiya almashivi jarayonlarini bajarish yo'naliishlari o'zgarishlarini o'rgatadi. Bu qonunga binoan abadiy dvigatel yaratib bo'lmaydi.

Termodinamikaning III qonuni esa jismning mutlaq nol haroratga intilishdagi holatini tushuntirib beradi.

2. Turli xil bog'lanishlardagi energiya almashinish jarayonlarini izohlashda faqat shunday fizik tushunchalar va kattaliklar ishlatalidiki, ular materialning mikroskopik (molekulyar) tuzilishiga bog'liq bo'limgan tushunchalarning ma'nosi hisoblanadi. Bu kattaliklar yoki o'lchanadi yoki o'lchanagan kattaliklar bo'yicha hisoblanadi. Ular katta sondagi jismning mikroskopik bo'lakchalari ta'siri natijalarini xarakterlaydi. Ushbu

kattaliklar makroskopik, fenolinologik yoki termodinamik kattaliklar deb ataladi, ular mikroskopik kattaliklardan farqli o'laroq alohida molekulalar, atomlar va boshqa bo'lakchalar holatini xarakterlaydi.

XIX asr oxirida statistik termodinamika rivojlandi. Bu statistik fizikaning bir qismi hisoblanadi. Statistik termodinamikada makroskopik jism xossalari jism elementar bo'laklardan tuzilganligining konkret ko'rinishi asosida hisoblanadi.

2-§. Ishchi jism va termodinamik tizim


Issiqlik mashinalarida issiqliknii ishga aylantirish ishchi jism yordamida amalga oshiriladi. Ishchi jism gaz yoki bug' bo'lishi mumkin.

O'zaro va atrof muhit bilan issiqlik almashinadigan jismlar majmuasiga **termodinamik tizim** deyiladi. Energetikada elektr stansiyaning hamma mashinalari yoki issiqlik dvigatelining alohida qismlari va ichida gaz joylashgan porshenli silindrlar termodinamik tizimga misol bo'la oladi.

O'rganilayotgan termodinamik tizimga kirmaydigan hamma jismlar **atrof-muhit** deb ataladi.

Termodinamik tizim – ochiq, yopiq, yakkalangan va adiabatik bo'lishi mumkin.

Agar tizim boshqa tizimlar bilan energiya almasha olsa, **ochiq termodinamik tizim** (gaz-turbina qurilmasi), energiya almasha olmasa **yopiq termodinamik tizim** (ichki yonuv dvigatellari) deb yuritiladi.

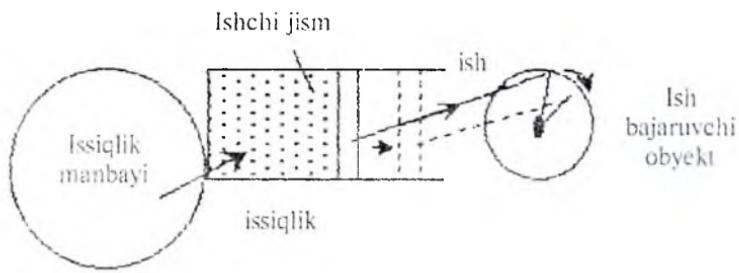

1-rasm. Termodinamik tizim

Agar tizim atrof-muhit bilan o'zaro ta'sir etmasa **yakkalangan termodinamik tizim**, agar tizim atrof muhit bilan issiqlik almashmasa **adiabatik tizim** deb yuritiladi.

3-§. Asosiy termodinamik holat parametrlari

Istalgan termodinamik tizim uchun bir qancha fizik kattaliklar yig'indisi ko'rsatilgan bo'ladi, shular orqali berilgan tizimni boshqa bir tizimdan ajratish hamda tizimdagagi o'zgarishlarni tekshirish, tizim atrof muhit bilan o'zaro ta'sir etishini tekshirish mumkin bo'ladi. Bunday kattaliklar yig'indisiga **tizimning holati** deyiladi.

Ishchi jismning fizik holatini ifodalaydigan kattaliklar **holat parametrlari** deyiladi. Holat parametrlariga: mutlaq bosim, mutlaq harorat, solishtirma hajm, zichlik, ichki energiya, entalpiya, entropiya va boshqalar kiradi. Jismning holati o'zgarganda bosim, harorat va solishtirma hajm keskin o'zgaruvchan parametrlar bo'lgani uchun ularni **termik parametrlar** deyiladi.

Bosim. Sirtning birlik yuziga tik ta'sir etuvchi kuchga **bosim** deyiladi.

$$P = \frac{F}{S}, \quad [Pa] = \left[\frac{N}{m^2} \right] \quad (1)$$

$1 N/m^2$ – bu birlik Paskal (1 Pa) deyiladi. 1 Pa unchalik katta bo'lmagan uchun texnikada kPa va MPa ishlataladi.

1 kPa (kilopaskal) = 10^3 Pa

1 MPa (megapaskal) = 10^6 Pa .

Bu birliklardan tashqari $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ – bu bosim atmosfera bosimiga yaqin bo'lgan bosimdir.

Bosim o'chov birliklaridan yana biri 1 kg kuch/sm^2 (kg k/sm^2) yoki boshqa ko'rinishda quyidagicha yoziladi: kG/sm^2 , bu $1 \text{ kG/sm}^2 = 1 \text{ at}$ bu texnik atmosfera deyiladi.

Bosim o'chov birliklari orasida quyidagicha bog'lanish bor:

$1 \text{ MPa} = 10 \text{ bar} = 10,2 \text{ at} = 10^6 \text{ Pa}$

$1 \text{ at} = 1 \text{ kg k/sm}^2 = 10^4 \text{ mm suv ust.};$

$1 \text{ atm} = 101,325 \text{ kPa} = 760 \text{ mm sim.ust.} = 10333 \text{ mm suv ust.}$

Fizik atmosfera (1 atm) 0°C haroratda $760 \text{ mm sim.ust.-ga teng.}$

Bosim quyidagi turlarga bo'linadi:

1) atmosfera yoki barometrik bosim P_{bar} – bu atmosfera havosining bosimi;

2) ortiqcha yoki manometrik bosim P_{ort} (P_{man}) – atmosfera bosimidan yuqori bosim;

3) vakuum (siyraklanish) P_{vak} – bu atmosfera bosimidan kichik bosimdir;

4) mutloq bosim P_{mut} – bu jismga ta'sir etayotgan to'liq bosimdir;

Bulardan faqat mutlaq bosim gaz yoki suyuqlikning holat parametri bo'la oladi.

Agar biror idishdagi bosim atmosfera bosimidan yuqori bo'lsa, unda $P_{\text{mut}} = P_{\text{bar}} + P_{\text{org}}$ (2)

Agar aksincha, idishdagi bosim atmosfera bosimidan kichik bo'lsa, unda:

$$P_{\text{mut}} = P_{\text{bar}} - P_{\text{vak}} \quad (3)$$

Bosining turli o'lchov birliklari orasidagi nisbatni quyidagi jadval orqali ko'rshimiz mumkin.

1.1-jadval

Birliklar	Pa	bar	kg k/cm ²	mm sim.ust.	mm suv ust.
1Pa	1	10^{-5}	$1,02 \cdot 10^{-5}$	$7,5024 \cdot 10^{-3}$	0,702
1bar	10^5	1	1,02	$7,5024 \cdot 10^2$	$1,02 \cdot 10^4$
1 kg k/cm^2	$9,8 \cdot 10^4$	0,9806	1	735	10^4
1 mm sim.ust	133	$1,33 \cdot 10^{-3}$	$1,36 \cdot 10^3$	1	13,6
1 mm suv ust.	9,8067	$9,80 \cdot 10^{-5}$	10^{-4}	$7,35 \cdot 10^{-2}$	1

Harorat. Harorat jismning qiziganlik darajasini ko'rsatadigan kattalikdir, boshqacha qilib aytganda gaz molekulalarning o'rtacha kinetik energiyasiga proporsional bo'lgan kattalikdir.

Harorat 2 xil bo'ladi:

- 1) Mutlaq harorat – T, $^{\circ}\text{K}$ (Kelvin shkalasi);
- 2) Emperik harorat – t, $^{\circ}\text{C}$ (Selsiy shkalasi).

Haroratning qiymat sonini harorat shkalalari ko'rsatib beradi. Harorat shkalalari Selsiy ($^{\circ}\text{C}$) yoki gradusli – Kelvin, Farengeyt va Reomeyur shkalalariga bo'linadi. Selsiy shkalasida asosiy reper nuqtalari qilib, muzning erish harorati 0°C va suvning qaynash harorati 100°C qabul qilingan. Bu nuqtalardagi termometr ko'rsatkichi farqining 100 ga bo'lingandagi bir bo'lagi Selsiy gradusi ($^{\circ}\text{C}$) deb qabul qilinadi.

Angliya va AQSH da qo'llaniladigan Farengeyt shkalasida muzning erish harorati 32°C va suvning qaynash harorati 212°C deb qabul qilingan, demak

$$t \ ^{\circ}\text{C} = \frac{5}{9} (t \ ^{\circ}\text{F} - 32)$$

$$t \ ^{\circ}\text{F} = \frac{9}{5} t \ ^{\circ}\text{C} + 32$$

SI tizimida mutlaq harorat Kelvin shkalasida o'chanadi. Amalda esa har bir asbob Selsiy gradusida o'chanab beradi. Shuning uchun ularning orasidagi bog'lanishni quyidagicha yozamiz:

$$T \text{ } ^\circ\text{K} = t \text{ } ^\circ\text{C} + 273,15$$

Turli harorat shkalalari orasidagi nisbat

1.2-jadval

Shkalalar nomi	Selsiy shkalasi, $t, {}^\circ\text{C}$	Renkin shkalasi T, Ra	Farangety shkalasi, $t, {}^\circ\text{F}$	Reomyur shkalasi $t, {}^\circ\text{R}$
Selsiy shkalasi, ${}^\circ\text{C}$	—	$5/9T \text{Ra} - 273,15$	$\frac{t, {}^\circ\text{F} - 32}{1,8}$	$1,25t, {}^\circ\text{R}$
Renkin shkalasi, ${}^\circ\text{Ra}$	$1,8(t, {}^\circ\text{C} + 273,15)$	—	$t, {}^\circ\text{F} + 459,7$	$1,8(1,25t, {}^\circ\text{R} + 273,15)$
Faran-geyt shkalasi, ${}^\circ\text{F}$	$1,8t, {}^\circ\text{C} + 32$	$t, {}^\circ\text{Ra} - 459,67$	—	$9/4t, {}^\circ\text{R}$
Reomer shkalasi, ${}^\circ\text{R}$	$0,8t, {}^\circ\text{C}$	$0,8(5/9T \text{Ra} - 273,15)$	$4/9(t, {}^\circ\text{F} - 32)$	—

Solishtirma hajm. Jismning massa birligiga teng bo'lgan hajmga solishtirma hajm deyiladi:

$$v = \frac{V}{m}, \frac{m^3}{kg} \quad (4)$$

zichlik ρ – solishtirma hajmga teskari bo'lgan kattalikdir.

$$\rho = \frac{1}{v} = \frac{m}{v}, \frac{kg}{m^3}$$

Nazorat savollari

1. Termodinamik tizim nima?
2. Ishchi jism nima?
3. Holat parametrlari deb qanday parametrлarga aytildi?
4. Bosim va uning turlari haqida tushuncha bering.
5. Harorat nima?
6. Absolut harorat nima?
7. Shkalalar orasidagi bog'lanishni tushuntirib bering.
8. Zichlik va solishtirma hajm to'g'risida tushuncha bering.

II BOB

IDEAL GAZLARNING XUSUSIYATLARI

4-§. Ideal gazlarning holat tenglamasi

Termodinamik tekshirish usullarini soddalashtirish uchun ideal gaz haqida tushuncha kiritilgan.

Ideal gazlarda:

- 1) gaz molekulalari orasida o'zaro tortishish kuchlari mavjud emas;
- 2) gaz molekulalarining o'lchamlari hisobga olmasa ham bo'ladigan darajada kichik;
- 3) gaz molekulalarining o'zaro to'qnashuvlari xuddi elastik sharlarning to'qnashuvidek sodir bo'ladi.

Siyraklashtirilgan real gazlarning xossalari ideal gazga yaqin (masalan; N, geliy). Haqiqatda ideal gazning o'zi yo'q. Lekin ideal gaz qonunlarini o'rganish real gazning turli xil sharoitlarda qanday xususiyatda bo'lishini aniqlashga yordam beradi.

Ideal gazning holat tenglamasini keltirib chiqarish uchun ideal gazning asosiy qonunlarini esga olamiz.

Boyl-Mariott qonuni: harorat o'zgarmas bo'lganda bosim o'zgarishi hajm o'zgarishiga teskari proporsional

$$P v = \text{sonst}$$

Gey-Lyussak qonuni: bosim o'zgarmas bo'lganda hajm o'zgarishi harorat o'zgarishiga to'g'ri proporsional

$$\frac{v}{T} = \text{const}$$

Ikkala qonunni birlashtirsak holat tenglamasi kelib chiqadi:

$$\frac{P v}{T} = \text{const}$$

Gaz mutlaq bosimining hajmiga ko'paytmasining mutlaq haroratga nisbati o'zgarmaydi va u R bilan belgilanadi. Bu kattalik **gaz doimiysi** deb ataladi.

$$\frac{P v}{T} = R$$

Shunday qilib, biz gaz parametrlari P, v va T ni o'zaro bog'laydigan tenglamani, ya'ni ideal gazning holat tenglamasini hosil qildik.

$$R = \text{gaz doimiysi} \left[\frac{J}{kgK} \right]$$

Gaz doimiysining fizik ma'nosи shundan iboratki, gaz doimiysi 1 kg gaz haroratini 1 °C ga isitilganda bosim o'zgarmas sharoitida bajargan kengayish ishidir.

1 kg jism uchun ideal gazning holat tenglamasi:

$$Pv=RT \quad (7)$$

m kg gaz uchun holat tenglamasi:

$$PV=mRT \quad (8)$$

1 kmol gaz uchun holat tenglamasi:

$$Pv_{\mu}=R\bar{T} \quad (9)$$

μR – universal gaz doimiysi, uning qiymatini normal sharoit uchun hisoblaymiz. Normal sharoitda bosim $P=101325$ Pa, harorat $T=273^{\circ}\text{K}$ va hajm $v_{\mu}=22,4 \text{ m}^3/\text{kmol}$ ga teng.

$$\mu R = \frac{PV\mu}{T} = \frac{101325 * 22.4}{273} = 8314 \left[\frac{J}{kgK} \right] \quad (10)$$

Har qanday gazning gaz doimiysi quyidagicha aniqlanadi:

$$R_i = \frac{\mu R}{\mu_i} \left[\frac{J}{kgK} \right]$$

μ_i – i gazining molekulyar og'irligini toping.

Masala. Kislorodning gaz doimiysini toping.

$$R_{O_2} = \frac{8314}{32} = 260 \left[\frac{J}{kgK} \right]$$

Havoning gaz doimiysini toping.

$$R_{havo} = \frac{8314}{29} = 287 \left[\frac{J}{kgK} \right]$$

5-§. Real gazlarning holat tenglamasi

Real gaz molekulalari o'zining oxirgi hajmiga va o'zaro tortishish kuchlariga ega.

Mendeleev-Klapeyron tenglamasiga tegishli tuzatmalar kiritib, real

gaz holatini aks ettiradigan ifodani hosil qilish mumkin. Bu vazifani 1873-yilda Van-der-Vals bajardi. U ikkita molekulalarning hajmiga bog'liqligiga tuzatma va molekulalar orasida o'zaro tortishish kuchlarini hisobga oluvchi tuzatma kiritdi.

Mendeleyev-Klapeyron tenglamasini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$v = \frac{RT}{P} \quad (11)$$

Real gaz molekulalarining oxirgi hajmi v_{mol} va molekulalari orasidagi bo'shlinqni v_{bush} hisobga olsak, molekulalar xarakat qiladigan hajm $v-b$ ga teng bo'ladi, $b = v_{mol} + v_{bush}$

$$P = \frac{RT}{v - b} \quad (12)$$

Real gaz molekulalarining idish devoriga urilishi kuchsizroq bo'ladi.

Real gazning bosimi ideal gazning bosimidan ΔP ga kichik bo'ladi.

$$\Delta P = \frac{a}{v^2}$$

$$P = \frac{RT}{v - b} - \Delta P$$

Shularga asoslangan holda Van-Der-Vals tenglamasini yozamiz:

$$\left(P + \frac{a}{v^2} \right) (v - b) = RT \quad (13)$$

bu yerda: a, b – doimiy koefitsientlar;

$$\frac{a}{v^2} – ichki bosim.$$

Masala: Hajmi 60 l, harorati 25°C bo'lgan ballondagi kislorodning manometr bo'yicha bosimi 1100 kPa, barometr ko'rsatkichi 745 mm.sim.ust. ga teng. Kislorodning massasini toping.

Yechish:

$$P = P_{bar} + P_{man} = 1100 + 99,3 = 1199,3 \text{ kPa}$$

$$m = \frac{PV}{RT} = \frac{1199,3 \cdot 10^3 \cdot 0,06}{260 \cdot 298} = 0,9 \text{ kg}$$

6-§. Ideal gazlar aralashmasi

Ishchi jism tarkibida bir nechta gaz bo'lgan aralashmadan iborat bo'ladi. Bir-biri bilan kimyoviy reaksiyaga kirishmaydigan gazlar to'plamiga **gaz aralashmasi** deyiladi. Ularga havo, yoqilg'inining yonish mahsulotlari va boshqalar misol bo'la oladi.

Kichik bosimli gaz aralashmasini ko'rib chikamiz.

Bu gaz aralashmasi o'z hajmi (V_{ar} , m³), harorati (T_{ar} , K), bosimi (P_{ar} , Pa) va massasi (m_{ar} , kg) ga ega.

CH_4 , $\text{C}_2\text{H}_6 \dots \text{C}_4\text{H}_{10}$ – aralashma komponentlari.

Dalton konuniga ko'ra aralashma bosimi aralashmadagi gazlar komponentlarining parsial bosimlari yig'indisiga teng.

$$P_{ar} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$$

$$P_{ar} = \sum_{i=1}^n P_i \quad (14)$$

$P_1, P_2, P_3 \dots, P_n$ – parsial bosim.

Gaz aralashmalari uchun holat tenglamasi

$$P_{ar} V_{ar} = m_{ar} R_{ar} T_{ar}$$

Aralashma tarkibi: massaviy, hajmiy va molyar ulushlarda berilishi mumkin.

m_1 – birinchi komponent massasi, m_2 – ikkinchi komponent massasi m_3 uchinchi komponent massasi va hokazolardan iborat aralashmani ko'rib chiqamiz. p komponentlardan iborat aralashmaning massasi:

$$m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_p = m_{ar} \quad (15)$$

Aralashmaning **massaviy ulushi** deb, gaz massasining aralashma massasiga nisbatiga aytildi va u g harfi bilan belgilanadi

$$g_1 = \frac{m_1}{m_{ar}} ; \quad g_2 = \frac{m_2}{m_{ar}} ; \quad g_3 = \frac{m_3}{m_{ar}} ; \dots ; \quad g_n = \frac{m_n}{m_{ar}} ;$$

$$g_1 + g_2 + g_3 + \dots + g_n = 1 (100\%) \quad (16)$$

Aralashmaning massaviy ulushi foizlarda beriladi, masalan, havo uchun $g_{N_2} = 0,77$ (77%); $g_{O_2} = 0,23$ (23%)

Agar ideal gaz aralashmasi komponenti aralashma temperaturasida o'zining parsial bosimi ostida emas, balki aralashmaning to'la bosimi ostida bo'lsa, u holda uning hajmi V_i kattaligiga teng bo'ladi, bu kattalik i – gazning keltirilgan hajmi deb ataladi. Gaz aralashmasining to'la

hajmi keltirilgan hajmlarning yig'indisiga teng:

$$V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n = V_{\text{ar}}$$

V_1, V_2, V_3, V_n – komponentlarning keltirilgan hajmi;

V_{ar} – aralashmaning to'la hajmi.

Aralashmaning hajmiy ulushi deb, gazning keltirilgan hajmining aralashma hajmi nisbatiga aytildi va u r harfi bilan belgilanadi:

$$r_1 = \frac{V_1}{V_{\text{ar}}}; r_2 = \frac{V_2}{V_{\text{ar}}}; r_3 = \frac{V_3}{V_{\text{ar}}}; \dots; r_n = \frac{V_n}{V_{\text{ar}}}$$

Aralashma hajmiy ulushlarining yig'indisi birga teng yoki 100% ga teng:

$$r_1 + r_2 + r_3 + \dots + r_n = 1(100\%)$$

Hajmiy ulush foizda beriladi, havo uchun:

$$r_{N_2} = 0,79 \text{ (79\%)}; r_{O_2} = 0,21 \text{ (21\%)}$$

Molyar ulush deb, gaz moli sonining aralashma moli soniga nisbatiga aytildi va u x harfi bilan belgilanadi.

$$x_i = \frac{Z_i}{Z_{\text{ar}}};$$

$$\sum x_i = 1(100\%)$$

Z_i – gaz moli soni;

Z_{ar} – aralashma moli soni.

Ideal gazlar uchun molyar ulush hajmiy ulushga teng: $x_i = r_i$

Ideal gaz aralashmalarini hisoblashda molyar massadan foydalaniadi.

Agar gaz aralashmalari hajmiy ulushda berilsa, gaz aralashmasining molyar massasi quyidagiga teng:

$$\mu_{\text{ar}} = \mu_1 r_1 + \mu_2 r_2 + \mu_3 r_3 + \dots + \mu_n r_n \left[\frac{\text{kg}}{\text{kmol}} \right]$$

Agar gaz aralashmalari massaviy ulushda berilsa, gaz aralashmasining molyar massasi quyidagiga teng:

$$\mu_{\text{ar}} = \frac{1}{\frac{g_1}{\mu_1} + \frac{g_2}{\mu_2} + \frac{g_3}{\mu_3} + \dots + \frac{g_n}{\mu_n}}; \left[\frac{\text{kg}}{\text{kmol}} \right]$$

Aralashmaning gaz doimiysi:

$$R_{at} = \frac{8314}{\mu_{at}} ; \left[\frac{kg}{kmol^{\circ}C} \right] \quad (17)$$

Parsial bosimlarni aniqlash:

$$P_i = r \cdot P_{at}$$

Hajimi ulush va massaviy ulush orasidagi bog'liqlik:

$$r_i = \frac{\frac{g_i}{\mu_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{g_i}{\mu_i}} ; \quad g_i = \frac{r_i \mu_i}{\sum_{i=1}^n r_i \mu_i}$$

7-§. Ideal gazlarning issiqlik sig'imi

Termodinamik jarayonda ishchi jismga berilgan issiqlik miqdori shu jismning solishtirma issiqlik sig'imi orqali aniqlanadi. Solishtirma **issiqlik sig'imi** deb, 1 kg jismni $1^{\circ}C$ qizdirish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdoriga aytildi va u *c* harfi bilan belgilanadi.

$$c_x = \frac{q}{t_2 - t_1} ; \left[\frac{kJ}{kg^{\circ}C} \right] \quad (18)$$

q – solishtirma issiqlik miqdori, kJ/kg ;

*t*₁ – boshlang'ich harorat;

*t*₂ – jismning oxirgi harorati;

x – jarayon turi.

Issiqlik sig'imi o'zgarmas kattalik emas, harorat o'zgarishi bilan issiqlik sig'imi ham o'zgaradi. Issiqlik sig'imi ideal gazlar uchun faqat haroratga bog'liq bo'ladi.

$$c_x = f(T)$$

Shuning uchun 2 xil kattalik: o'rtacha issiqlik sig'imi va haqiqiy issiqlik sig'imi tushunchasi kiritilgan.

1) o'rtacha issiqlik sig'imi – jismning boshlang'ich va oxirgi harorati oraligidagi

$$c_x = \frac{q}{t_2 - t_1} \quad (19)$$

2) haqiqiy issiqlik sig'imi deb, haroratlar farqi nolga intilayotgandagi o'rtacha issiqlik sig'imiga aytildi.

$$c_{\text{heat}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt} \quad (20)$$

Solishtirma issiqlik sig'imi miqdor kattaligiga ko'ra 3 xil bo'ladi:

$$1) \text{ massaviy issiqlik sig'imi} = c_x \left[\frac{kJ}{kg \cdot ^\circ C} \right]$$

$$2) \text{ hajmiy issiqlik sig'imi} = c_v$$

$$c_v = \frac{Q}{V_0(t_2 - t_1)} \left[\frac{kJ}{m^3 \cdot ^\circ C} \right] \quad (21)$$

V_0 – normal sharoitga keltirilgan hajm.

$$3) \text{ molyar issiqlik sig'imi} = \mu c_x \left[\frac{kJ}{kmol \cdot ^\circ C} \right]$$

Issiqlik sig'implari orasidagi bog'lanish:

$$c = c_v v_g = \frac{\mu c_x}{\mu} \quad (22)$$

Termodinamik hisoblashlarda o'zgarmas bosim $p=const$ jarayonidagi issiqlik sig'imi va o'zgarmas hajm $V=const$ jarayonidagi issiqlik sig'imi muhim o'rinn tutadi. O'zgarmas bosim jarayonidagi issiqlik sig'imi **izobarik – massaviy** (c_p), **hajmiy** (c_v), **molyar issiqlik sig'imi** (μc_p) deyiladi. O'zgarmas hajm jarayonidagi issiqlik sig'imi **izoxorik – massaviy** (c_x), **hajmiy** (c_v), **molyar issiqlik sig'imi** (μc_x) deyiladi.

O'zgarmas bosimdagagi issiqlik sig'imi c_p har doim o'zgarmas hajmdagi issiqlik sig'imi c_v dan katta bo'ladi.

$$c_p > c_v$$

Buni quyidagicha izohlash mumkin: $P=const$ jarayonida hajmnинг o'zgarishi hisobiga ma'lum ish bajariladi, $V=const$ jarayonida esa ish bajarilmaydi.

Izobar va izoxor issiqlik sig'implari bir-biri bilan quyidagi tenglama orqali bog'lanadi:

$$c_p - c_v = R.$$

Bu tenglama Mayer tenglamasi deb yuritiladi.

Molyar issiqlik sig'imi uchun Mayer tenglamasini quyidagicha yozamiz:

$$\mu c_p - \mu c_v = \mu R = 8,314.$$

Izobar issiqlik sig‘imining izoxor issiqlik sig‘imiga nisbati k bilan belgilanib, termodinamik hisoblashlarda ko‘p ishlataladi.

$$\frac{c_p}{c_v} = k \quad (23)$$

k – adiabata ko‘rsatkichi yoki Puasson koeffitsienti deb yuritiladi.

Issiqlik sig‘imining haroratga to‘g‘ri chiziq bo‘yicha bog‘liqligini quyidagi ifoda orqali ifodalaymiz:

$$c = a + bt$$

Bu ifodada a va b koeffitsientlar o‘zgarmas kattaliklar bo‘lib, jarayonning borishiga bog‘liqdir.

$$c_m = \frac{c_1 + c_2}{2} = \frac{a + bt_1 + a + bt_2}{2} - o‘rtacha issiqlik sig‘imining haroratga bog‘liq ravishda yozilishi.$$

$$q = \left[a + \frac{b}{2}(t_1 + t_2) \right] (t_2 - t_1) - issiqlik miqdorini aniqlash ifodasi.$$

Issiqlik sig‘imining haroratga egri chiziq bo‘yicha bog‘liqligi quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$c = a + bt + dt^2$$

$$q = c_m \int_{t_1}^{t_2} (t_2 - t_1) \quad (24)$$

Termodinamik hisoblashlarda o‘rtacha issiqlik sig‘imi quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$c_{1,2} = \frac{c'_0 t_2 - c'_0 t_1}{t_2 - t_1} \quad (25)$$

Issiqlik sig‘imi haroratga bog‘liq bo‘lmasa ($c=const$), uning qiymati quyidagi jadval yordamida aniqlanadi.

Gazlar	μc_V	μc_r	k
1 atomli	12,6	20,9	1,66
2 atomli	20,9	29,2	1,4
3 va ko‘p atomli	29,2	37,3	1,33

Gaz aralashmalarida issiqlik sig‘imi uchun quyidagi ifodalardan foydalilanildi:

$$c_{ar} = \sum_{i=1}^n g_i c_{pi} \quad \text{va} \quad c_v = \sum_{i=1}^n g_i c_{vi}$$

Aralashmaning hajmiy issiqlik sig‘imi:

$$c_{ar} = \sum_{i=1}^n r_i c_p \quad \text{va} \quad c_v = \sum_{i=1}^n r_i c_{vi}$$

Aralashmaning molyar issiqlik sig‘imi:

$$\mu c_r = \sum_{i=1}^n r_i \mu c_p \quad \text{va} \quad \mu c_v = \sum_{i=1}^n r_i \mu c_{vi}$$

Masalalar

1. Hajmi $0,9 \text{ m}^3$ bo‘lgan idishning ichida $1,5 \text{ kg}$ CO gazi joylashgan. Shu gazning solishtirma hajmi va zichligini aniklang.

Berilgan:

$$V=0,9 \text{ m}^3,$$

$$M=1,5 \text{ kg}$$

$$v-?, \rho-?$$

$$\text{Yechish. } v = \frac{V}{M} = \frac{0,9}{1,5} = 0,6 \text{ m}^3/\text{kg}$$

$$\rho = \frac{1}{v} = \frac{1}{0,6} = 1,66 \text{ kg/m}^3.$$

2. Bug‘ qozonida bosim $P=0,04 \text{ MPa}$, barometrik bosim $725 \text{ mm sim.ust.ga}$ teng bo‘lganda mutlaq (absolyut) bosimni toping.

Javob: $P_{mut}=136660 \text{ Pa.}$

3. Bug‘ qozonidagi bug‘ning harorati 350°F ga teng. Bu haroratni $^{\circ}\text{C}$ da ifodalang.

Javob: $t=176,6^{\circ}\text{C.}$

4. CO gazi berilgan bo'lib, uning bosimi 1 bar ga, harorati 15° C ga teng. Shu gazning zichligini toping.

Berilgan:

$$P=1 \text{ bar}$$

$$t=15^\circ \text{C}=288 \text{ K}$$

$$\rho=?$$

Yechish:

$$\rho = \frac{1}{v}, \quad Pv = RT, \quad v = \frac{R_{CO}T}{P} = \frac{297 \cdot 288}{1 \cdot 10^5} = 0.85 \text{ m}^3/\text{kg}$$

$$R_{CO} = \frac{R_\mu}{\mu_{CO}} = \frac{8314}{28} = 297 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$$

$$p = \frac{1}{0,85} = 1,17 \text{ kg/m}^3$$

5. 1 kg azot 70° C harorat va 0,2 mPa bosimda qanday hajmni egallaydi?

Javob: $v=0,509 \text{ m}^3/\text{kg}$.

6. O₂ gazi berilgan bo'lib, uning bosimi 23 bar ga, harorati 280 °C ga teng. Kislorodning solishtirma hajmini hisoblang.

Javob: $v=0,062 \text{ m}^3/\text{kg}$

7. Bosimi 0,5 MPa ga ega bo'lgan havo silindrda harakatlanadi, uning hajmi 0,8 m³ ga teng. Agar harorat o'zgarmaganda havoning bosimi 0,8 MPa gacha oshirilsa hajm qanchaga o'zgaradi?

Javob: $V=0,5 \text{ m}^3$

8. Havoning issiqlik sig'imi haroratga bog'liq emas deb hisoblab, uning doimiy bosimdagi va doimiy hajmdagi, massaviy va hajmiy issiqlik sig'imlarini aniqlang.

Javob: $C_v=0,722 \text{ kJ/kgK}; C_p=1,012 \text{ kJ/kgK};$
 $C'v=0,935 \text{ kJ/kgK}; C'p=1,308 \text{ kJ/kgK}.$

9. C=const deb hisoblab, kislorodning bosimi va hajmi o'zgarmagandagi hajmiy issiqlik sig'imi aniqlang.

Yechish: Ikki atomlik gazlar uchun:

$$\mu C_v=20,93 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}$$

$$\mu C_f=29,31 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}$$

$$\text{Demak: } C_p = \frac{\mu C_r}{22,4} = \frac{20,93}{22,4} = 0,934 \text{ kJ/m}^3 \cdot \text{K}$$

$$C_v = \frac{\mu C_p}{22,4} = \frac{29,31}{22,4} = 1,308 \text{ kJ/m}^3 \cdot \text{K}$$

10. Uglerod oksid gazining hajmi o'zgarmaganda (μC_{pm}) \int_0^{1200} = 32,192 kJ/kmol · gr bo'lgandagi 0÷1200°C haroratlar oralig'idagi o'rtacha massaviy va o'rtacha hajmiy issiqlik sig'imini aniqlang.

Yechish: $\mu C_r - \mu C_v = \mu R \approx 8,314 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{gr}$ ifodasidan $\mu C_v \int_0^{1200}$ ni aniqlaymiz:

$$\mu C_v \int_0^{1200} = \mu C_r \int_0^{1200} - 8,314 = 32,192 - 8,314 = 23,877 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{gr}$$

$$\mu C_{vm} \int_0^{1200} = \frac{\mu C_v \int_0^{1200}}{\mu_{co}} = \frac{23,877}{28} = 0,8528 \text{ kJ/kg} \cdot \text{gr}$$

$$\mu C_{1_{vm}} \int_0^{1200} = \frac{\mu C_v \int_0^{1200}}{22,4} = \frac{23,877}{22,4} = 1,0659 \text{ kJ/m}^3 \cdot \text{gr}$$

Nazorat savollari

1. Ideal va real gazlar haqida tushuncha bering.
2. Ideal gazning holat tenglamasini yozib bering.
3. Real gazning holat tenglamasini yozib bering.
4. Ideal gaz aralashmasi deb nimaga aytildi?
5. Ideal gaz aralashmali qanday tarkibda beriladi?
6. Issiqlik sig'imi nima uchun ishlataladi?
7. Issiqlik sig'imi necha xil bo'ladi?
8. Mayer tenglamasini aytинг.

III BOB

TERMODINAMIKANING BIRINCHI QONUNI

8-§. Termodinamik jarayonda ish va issiqlik miqdori

Tashqi muhitning o'zaro ta'siri natijasida jism holatining o'zgarishi **termodinamik jarayon** deb ataladi.

Muvozanat holatdagi jism deb, uning har bir nuqtasida P, T va boshqa fizik xususiyatlar bir xilda bo'ladigan holatdagi jismga aytildi.

Agar silindrda gaz porshen yordamida siqilganda yoki kengaytirilganda ishchi jism silindr hajmining har qanday nuqtasida T va P har xil bo'lsa, bu holat **nomuvozanat holat** deyiladi.

Termodinamik jarayonlarda jismlar bir-birlari bilan energiya almashadi, buning natijasida bir jismning energiyasi ko'payadi, boshqasida kamayadi.

Jarayonlarda jism energiyasi ikki xil usulda bir jismdan ikkinchi jismga o'tishi mumkin.

Birinchi usul: issiq jismdan unga nisbatan sovuq bo'lgan jismga energiya o'tadi. Bu usulda energiyaning miqdori **issiqlik miqdori** deyiladi va o'tish usuli – energiyaning issiqlik formasida uzatilishi deb ataladi. Issiqlik Q bilan belgilanadi, J da o'lchanadi.

Ikkinchi usulga tashqi bosim ta'sirida jism o'zining hajmini o'zgartiradi. Bu usul energiyaning ish formasida uzatilishi deyiladi va uzatiladigan energiyaning miqdori **ish** deb ataladi. Ish L bilan belgilanadi, J da o'lchanadi.

Umumiy hollarda energiya bir paytda ham issiqlik formasida, ham ish formasida uzatiladi.

1 kg ishchi jismning ishi – l bilan belgilanadi va solishtirma ish

deyiladi, $\left[\frac{kJ}{kg} \right]$; issiqlik miqdori – q bilan belgilanadi va solishtirma


issiqlik miqdori deyiladi, $\left[\frac{kJ}{kg} \right]$.

Gazning bajargan ishini hisoblash. Ishning ifodasini ko'rib chiqish uchun 1-2 jarayonda gaz hajmi o'zgarishini ko'rib chiqamiz (2-rasm).

Hajmning cheksiz kichik o'zgarishi dv da belgilanadi, cheksiz kichik ish dl = pdv ko'rinishda bo'ladi. (26)

Gazning v_1 dan v_2 gacha hajm o'zgarishida bajarilgan ish

$$l = \int_{v_1}^{v_2} p dv \left[\frac{kJ}{kg} \right] \quad \text{ko'rinishda bo'ladi.} \quad (27)$$

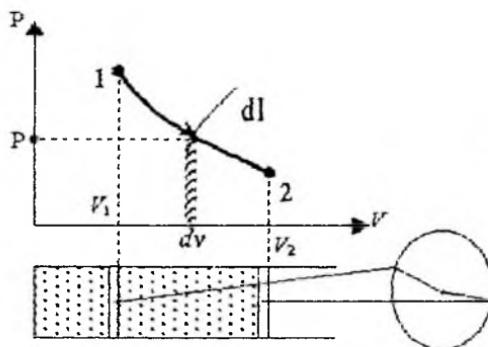

2-rasm. *p-v diagramma*

p-v diagrammadagi 1-2- v_2 - v_1 -1 yuza bajarilgan ishga teng va bu diagramma **ishchi diagramma** deyiladi. Gazning bajargan ishi holat funksiyasi bo'la olmaydi. Gazning kengayishida $dv > 0$ bajarilgan ish $l > 0$ musbat, torayishida $dv < 0$ bajarilgan ish $l < 0$ manfiy, agar hajm o'zgarmasa $l = 0$ ga teng bo'ladi.


9-§. Ichki energiya va entalpiya

Jismning ichki energiyasi molekulalarning boshlang'ich, kinetik va potensial energiyasidan iborat bo'ladi.

$$U = E_0 + E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} \quad (28)$$

Ideal gazlar uchun:

$$U = U_{\text{kin}}$$

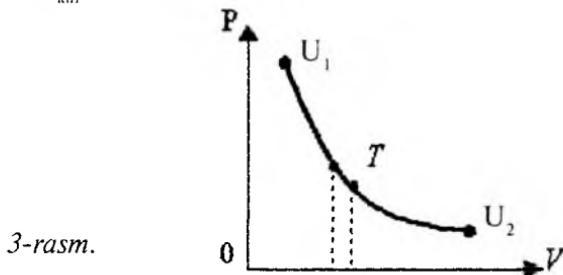

Ichki energiya bosim, hajm va haroratning funksiyasidir, $U=F(P, v, T)$

$$U = f(P)$$

$$U = f(v)$$

$$U = f(T)$$

Ana shu yozilgan ifodani P-v diagrammada ko'rsatadigan bo'lsak, u quyidagicha ifodalanadi: P , v , T o'zgarishi bilan keskin o'zgaradi va oxirgi parametrleri o'zgarishi bilan o'zgaradi.

Ichki energiya jismning bir holatdan ikkinchi holatga qaysi yo'l bilan o'tishiga bog'liq emas.

Jism ichki energiyasining biror jarayonda o'zgarishi jarayonning xarakteriga bog'liq emas hamda jismning boshlang'ich va oxirgi holati bilan aniqlanadi.

$$\Delta U = U_2 - U_1 = c_v (T_2 - T_1)$$

Tizim ichki energiyasi yig'indisi U bilan tizim bosimi P ning tizim hajmi kattaligi V ga ko'paytmasi yig'indisining kattaligi *entalpiya* deb ataladi va h orqali belgilanadi.

$$H = U + pV \quad [J], \quad [\text{kJ}] \quad (29)$$

Solishtirma entalpiya:

$$h = u + pV \quad [\text{J/kg}], \quad [\text{kJ/kg}] \quad (30)$$

Entalpiya va ichki energiya holat parametri bo'lib, moddaning **kollarik xossalari** deb ataladi.


Entalpiya haroratga bog'liq bo'lgan kattalikdir.

$$h = f(T)$$

$$dh = c_p dT$$

Entalpiya ham holat parametri bo'lib, shu P , v , T o'zgarishi bilan keskin o'zgaradi, shuning uchun $h = F(P, v, T)$ bo'ladi.

Oxirgi yozilgan ifodani ham P-v diagrammada chizib izohlab berish mumkin.

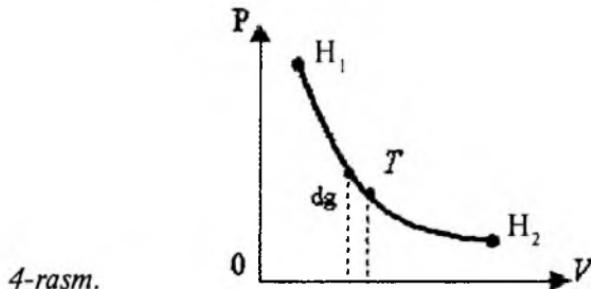

4-rasm.

Entalpiya holat parametri bo‘lgani uchun jismning boshlang‘ich va oxirgi parametrlariga bog‘liq ravishda o‘zgaradi, shuning uchun

10-§. Termodinamikaning birinchi qonuni

Termodinamikaning birinchi qonuni energiya saqlanishi va aylanishi qonunining tatbiqidir.

Ta’rif: Tizimga berilgan issiqlik miqdori tizimning ichki energiyasini o‘zgartirishga va ish bajarishga sarflanadi.

$$Q = \Delta U + L \quad [J]$$

1 kg jism uchun termodinamikaning I-qonuni quyidagicha ifodalanadi:

$$q = \Delta u + l \quad \left[\frac{kJ}{kg} \right]$$

bu yerda: Δu – ichki energyaning o‘zgarishi, l – bajarilgan ish.

Termodinamikaning I qonunining analitik ifodasi:

$$dq = du + d\ell \quad (31)$$

Ishning ifodasi quyidagichadir:

$$d\ell = pdv \quad (32)$$

Termodinamikaning I qonunining ichki energiya yordamida yozilishi:

$$dq = du + pdv \quad (33)$$

Termodinamikaning I qonuni entalpiya yordamida yozilishini keltirib chiqaramiz. Buning uchun ko‘paytmaning differensialidan ishni quyidagicha ifodalaymiz:

$$pdv = d(p \cdot v) - vdp \quad (34)$$

bu ifodani 33 ifodaga qo‘yamiz

$$dq = du + d(p \cdot v) - vdp = d(u + pv) - vdp \quad (35)$$

bu ifodadagi $u + pv = h$ deb belgilaymiz va u entalpiya deb ataladi.

So‘ngra entalpiya yordamida yozilishini hosil qilamiz.

$$dq = dh - vdp \quad \text{deb ifodalaymiz.} \quad (36)$$

Issiqlik miqdori termodinamik jarayon xarakteriga bog‘liq. I qonun analitik ifodasining issiqlik sig‘imi yordamida yozilishi quyidagi ko‘rinishga ega:

$$dq = c_v dt + pdv \quad \text{bu yerda} \quad du = c_v dT \quad (37)$$

$$dq = c_p dT - vdp \quad \text{bu yerda} \quad dh = c_p dT \quad (38)$$

11-§. Entropiya

Entropiya ham holat parametrlaridan bo‘lib, C harfi bilan belgilanadi va o‘zgarish ma’nosini bildiradi. Tizimga issiqlik berilganda uning holati o‘zgaradi. Elementar qismda berilgan issiqlik dq va harorati T ga teng.


$$\frac{dq}{T} = ds \quad (39)$$

Entropiya – tizim holatning shunday funksiyasiki, bu funksiyaning qaytuvchan jarayondagi cheksiz kichik o'zgarishi mazkur tizimga kiritilgan cheksiz kichik issiqlik miqdorining shu issiqlik kiritilgan holatdagi harorat nisbatiga teng.

$$S = \left[\frac{kJ}{kg^0 C} \right] \quad (40)$$

$$dq = T \cdot ds$$

5-rasm

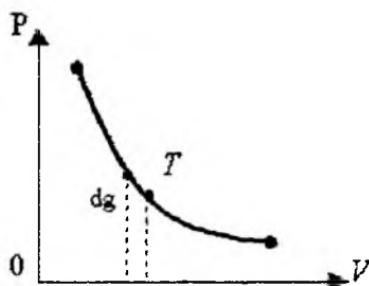

Agar: 1) $ds > 0$, $S_2 > S_1$ bo'lsa, entropiya ortadi
 $dq > 0$ da issiqlik ortadi.

2) $ds < 0$, $S_2 < S_1$ bo'lsa, entropiya kamayadi
 $dq < 0$ da issiqlik ajraladi.

3) $ds = 0$, $S_2 = S_1$, $dq = 0$ adiabatik jarayon.

Entropiya haqida tushunchaga ega bo'lganimizdan keyin har qanday sodir bo'layotgan jarayonlar uchun issiqlik diagrammasi – T-s diagrammani chizib, ushbu jarayonda harorat va entropiya o'zgarishini izohlab berishimiz mumkin. T-s diagrammasi jarayonning issiqligini aniqlab beruvchi diagramma hisoblanadi.

Masalalar

1. Kengayish jarayonida 1 kg kislородга 262 kJ issiqlik keltirilayapti. Agar uning harorati jarayon natijasida 950°C pasaysa, gazning bajargan ishi nimaga teng? Issiqlik sig'imining haroratga bog'liqligini hisobga olmang.

Javob: 20 kJ/kg .

Yechish:

1. Kislород учун (ikki atomli gaz)

$$\mu C_v = 20,93 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}$$

$$C_v = \frac{\mu C_v}{\mu_{O_2}} = \frac{20,93}{32} = 0,635 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$$

$$\Delta u = C_v \cdot \Delta t = 0,635 \cdot 950 = 61 \text{ kJ/kg}$$

$$l=q-\Delta u = 262-61 = 201 \text{ kJ/kg.}$$

2. 10 kg neft moyi qizitilsa va aralashtirib turilsa, harorati qanday o'zgaradi? Bunda keltirilayotgan issiqlik miqdori $Q=200$ kJ va aralashtirish ishi $L=36$ kJ. Moyning issiqlik sig'imi 2 kJ/kg teng.

Javob: $\Delta t=11,8^\circ\text{C}$.

3. Quvvati 100 ot kuchiga ega bo'lgan ichki yonuv dvigatelei, sinov paytida suv bilan sovitiladigan tormozga ulanayapti.

Agar suvning harorati tormozdan o'tayotganida 400°C ga ko'tarilsa va issiqlikning 15%ni tormozdan havo bilan atrof-muhitga olib ketilayotgan bo'lsa, sovituvchi suvning sarfini toping.

Javob: 0,373 kg/s.

4. Quvvati 500 MVt bug' turbinali elektrostansiya yonish issiqligi $Q_p=33,5 \text{ MJ/m}^3$ bo'lgan tabiiy gazni soatiga 145000 m^3 sarflayotgan bo'lsa, uning FIK (foydali ish koefitsienti)ni aniqlang.

Javob: 37%.

5. Elektrostansiyaning qozonxonasida 10 soatlilik ish davomida yonish issiqligi $Q_p=29300 \text{ kJ}$ bo'lgan 100 t toshko'mir yoqilgan.

Agar issiqlik energiyasini elektr energiyaga aylantirish jarayonining FIK 20% ni tashkil qilsa, ishlab chiqarilgan elektroenergiyaning miqdorini va stansiyaning o'rtacha quvvatini toping.

Javob: 162780 kVt/s ; $N_{o_f}=16278 \text{ kVt}$.

6. Harorati 20°C 21 suvi bor idishga quvvati 800 Vt elektr qizitgich joylashtirilgan. Suvning qaynash harorati 100°C gacha qizishi uchun qancha vaqt kerak bo'ladi?

Idishning atrof-muhitga yo'qotadigan issiqligini hisobga olmang.

Javob: $t=30 \text{ min.}$

Nazorat savollari

1. Ichki energiya nima?

2. Entalpiya nima?

3. Entropiya nima?

4. Termodinamikaning birinchi qonuni ta'rifini bering.

5. Termodinamikaning birinchi qonuning analitik ifodasini yozib bering.

IV BOB. ASOSIY TERMODINAMIK JARAYONLARNING TAHLILI

Shu davrga qadar fizika kursidan bizga ma'lum bo'lgan beshta asosiy jarayonlar mavjud. Ular quyidagilardir.

1. $P=const$ – izobarik jarayon.
2. $V=const$ – izoxorik jarayon.
3. $T=const$ – izotermik jarayon.
4. $dq=0, S=const, p^*V^*=const$ – adiabatik jarayon.
5. $C_n=const, p^*V^n=const, n=\pm\infty$ – politropik jarayon.

Bu jarayonlarni tahlil qilish quyidagicha olib boriladi:

- 1) jarayonning tenglamasi
- 2) parametrlar orasidagi bog'lanish va uning P-v, T-s diagrammalarda ko'rinishi.

3) jarayonning ichki energiyasi. Hamma jarayonlar uchun ichki energiyaning o'zgarishi $\Delta u=C_{\Delta T}$ ifoda bilan ifodalanadi;

- 4) jarayonning bajargan ishi;
- 5) jarayonning issiqligi;
- 6) jarayon entropiyasining o'zgarishi.

12-§. Izobarik jarayon

Bosim o'zgarmaydigan jarayonga **izobarik jarayon** deyiladi va u quyidagi tenglama orqali yoziladi: $P=const$.

Gazlarning holat tenglamasiga binoan, boshlang'ich va oxirgi nuqtalar uchun parametrlar orasidagi bog'lanish va diagrammada ko'rinishi.

$$P_1 v_1 = RT_1 \quad (41)$$

$$P_2 v_2 = RT_2 \quad \text{bunda,} \quad (42)$$

(41) ni (42) ga bo'lib quyidagini hosil qilamiz.

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{T_1}{T_2}, \quad \frac{v_1}{v_2} = \frac{v_2}{T_2}, \quad \frac{v}{T} = \text{const} \quad (43)$$

(43) ifoda Gey-Lyussak qonunining ifodasisidir. Demak, $P=const$ da hajm o'zgarishi haroratlar o'zgarishiga to'g'ri proporsional.

Ichki energiyaning o'zgarishi:


$$du=CvdT; \quad \Delta u=Cv(T_2-T_1)=Cv(t_2-t_1) \quad (44)$$

Jarayonning ishi:


$$dl=pdv$$

Ishni integrallab izobarik jarayonning ishini aniqlaymiz:

$$l = p(v_2 - v_1) = pv_2 - pv_1 = RT_2 - RT_1 = R(T_2 - T_1) \quad (45)$$

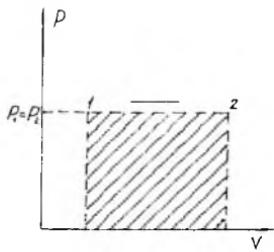

a)

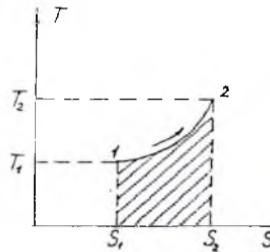

b)

- 6-rasm. a) *P-V diagrammadagi ko'rinishi – $P=const$;*
 b) *T-S diagrammadagi ko'rinishi – $P=const$.*

Jarayonning issiqligi

$$dq = du + pdv \text{ yoki } q_p = c_p(T_2 - T_1) \quad (46)$$

Entropianing o'zgarishi:

$$\Delta s = C_v \frac{\lambda n}{V_1} \frac{V_2}{V_1} \quad (47)$$

Shunday qilib, bu jarayonning tahlili shuni ko'rsatadiki, keltirilgan issiqlikning ko'p qismi ichki energiya o'zgarishi ortishiga va oz qismi mexanik ish bajarishga sarf bo'ladi.

13-§. IZOXORIK JARAYON

Hajm o'zgarmaydigan jarayonga **izoxorik jarayon** deyiladi.

$$V = \text{const}$$

Parametrlar orasidagi bog'lanish.

Jarayon sodir bo'lishida gazning 1 va 2 nuqtalari uchun holat tenglamasini yozamiz:

$$P_1 v_1 = RT_1 \quad (48)$$

$$P_2 v_2 = RT_2 \quad \text{bunda} \quad (49)$$

(48) va (49) ni bo'lib quyidagini qilamiz:

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2}, \frac{P}{T} = \text{const} \quad (50)$$



Demak, $V = \text{const}$ jarayonida bosimlar nisbati haroratlar nisbatiga to'g'ri proporsional. (50) ifoda Sharl qonunining ifodasiadir.

Ichki energyaning o'zgarishi

$$\Delta u = c_v(T_2 - T_1) = c_v(t_2 - t_1)$$

Jarayonning ishi:

$$I = \int_{V_1}^{V_2} p dV = 0 \quad (52)$$

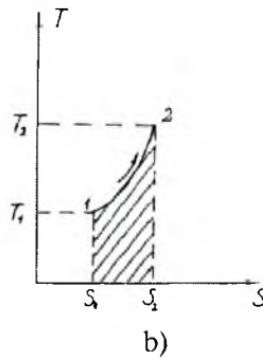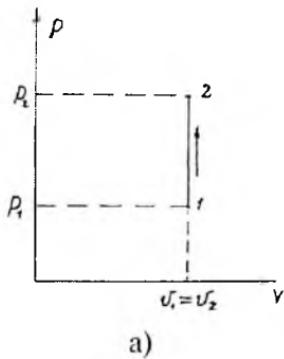

- 7-rasm. a) *P-V diagrammadagi ko‘rinishi – $V=const$;*
 b) *T-C diagrammada ko‘rinishi – $V=const$.*

Termodinamikaning I qonuniga binoan $dq = du + d\ell$
 lekin $V=const$ bo‘lganida $\ell_v = 0$, ya’ni izoxor jarayonda gaz ish bajarmaydi.

Jarayonning issiqligi

$$q = \Delta u + \ell \quad (53)$$

$\ell_v = 0$ bo‘lgani uchun $q = \Delta u$ yoki $q_v = c_v(T_2 - T_1)$

Entropiyaning o‘zgarishi

$$\Delta s = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} \quad (54)$$

Bu jarayonni tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, hajm o‘zgarmas jarayon bo‘lgani uchun ham ish bajarilmaydi va keltirilgan issiqlik faqat ichki energiya o‘zgarishiga sarflanadi.

14-§. Izotermik jarayon

Harorat o‘zgarmaydigan jarayonga **izotermik jarayon** deyiladi. Uning tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$T = \text{const}$

(1) va (2) holatlar o'zgarishidagi holat tenglamasini yozamiz:

$$p_1 v_1 = RT_1 \quad (55)$$

$$p_2 v_2 = RT_2 \quad (56)$$


(55)ni (56)ga bo'lamiz

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{v_2}{v_1} \quad (57)$$


Demak, bu jarayonda bosimlar nisbati hajmlar nisbatiga teskari proporsional (57) ifoda Boyl-Mariott qonuni ifodasidir.

$T = \text{const}$ bo'lgani uchun $\Delta T = 0$ bo'ladi. Shuning uchun

$\Delta u = c_v(T_2 - T_1) = 0$, ya'ni jismning harorati o'zgarmasa, uning ichki energiyasi o'zgarmaydi.

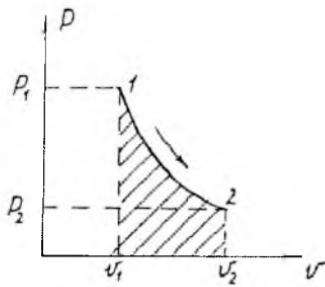

a)

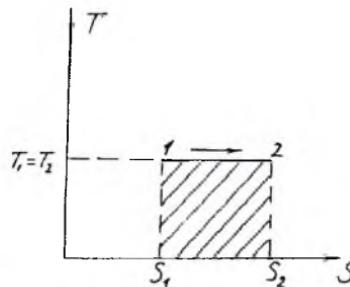

b)

8-rasm. a) P - V diagrammadagi ko'rinishi – $T = \text{const}$;

b) T - S diagrammadagi ko'rinishi – $T = \text{const}$.

Jarayonning ishi:

$$d\ell_p = pdv \quad (58)$$

(58) ifodani integrallasak

$$\ell_p = \int_{v_1}^{v_2} pdv \quad (59)$$

Holat tenglamasi $Pv = RT$ dan $P = \frac{RT}{v}$ ni aniqlaymiz va (59) ifodadan

P ning o'rniga qo'yamiz:

$$l_p = v_1 \int_{v_1}^{v_2} RT \frac{dv}{v} \quad (60)$$

$$l_p = RT \ln \frac{v_2}{v_1} \quad (61)$$

Jarayonning issiqligi. $T = \text{const}$ jarayon bo'lgani uchun $dU=0$ bo'ladi, shuning uchun

$$dq = dl \quad (62)$$

yoki

$$q_T = l_T \text{ yoki } l_T = RT \ln \frac{v_2}{v_1} \quad (63)$$

Entropiya o'zgarishi:

$$\Delta s_i = \frac{dq}{T} = R \ln \frac{v_2}{v_1}, \text{ kJ/kg.} \quad (64)$$

15-§. Adiabatik jarayon

Sistemaga issiqlik keltirilmaydi va undan issiqlik olinmaydi, ya'ni $dq=0$ bolsa, entropiya o'zgarmay qoladi $S = \text{const}$ yoki $\Delta S=0$.

Ko'rib turibmizki, bu jarayonda R ham, V ham, T ham o'zgaradi. Bular orasidagi bog'lanishni topish uchun termodinamikaning birinchi qonunini yozamiz:

$$dq = c_p dT - v dP \quad (65)$$

$$dq = c_v dT + p dv \quad (66)$$

(65) ni (66) ga bo'lamiz:

$$\frac{c_p}{c_v} \frac{dT}{dT} = - \frac{vdP}{Pdv} \quad \text{yoki} \quad \Delta s = c_p \ln \frac{v_2}{v_1} + c_v \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (67)$$

(67)ifodani integrallaymiz:

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = k \ln \frac{v_2}{v_1}; \quad \text{yoki} \quad \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^k \quad (68)$$

Bu yerda $\frac{c_p}{c_v} = k$ adiabata ko'rsatkichi

$$P_1 v_1^k = P_2 v_2^k$$

bundan:

$$Pv^k = \text{const} \quad (69)$$

bu ifoda adiabatik jarayonning tenglamasi deyiladi.

Endi parametrlar orasidagi bog'lanishni topamiz:

Bosim va hajm orasidagi bog'lanish:

$$\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^k$$

Harorat va hajm orasidagi bog'lanish:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1}$$

Harorat va bosim orasidagi bog'lanish:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{k-1}{k}}$$


Ichki energiyaning o'zgarishi:

$$\Delta u + l = 0, \Delta u = c_v (T_2 - T_1) \quad (70)$$

Jarayonning ishi:

$$l = \frac{R}{k-1} (T_1 - T_2) = \frac{1}{k-1} (P_1 v_1 - P_2 v_2) \quad (71)$$

$l = c_v (T_1 - T_2)$ chunki $l = -\Delta u$

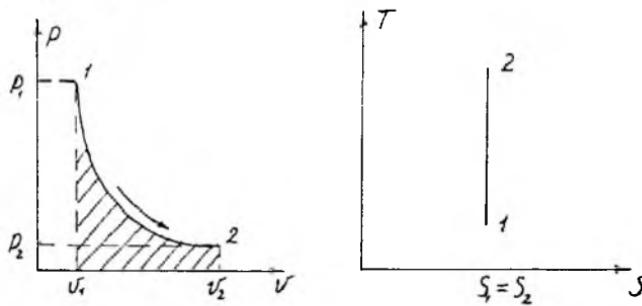

9-rasm. a) adiabatik jarayonning P-V diagrammasi;
b) adiabatik jarayonning T-C diagrammasi.

Jarayonning issiqligi

$$q=0$$

Entropiyaning o'zgarishi

$$\Delta s=0$$

Jarayon tahlili shuni ko'rsatadiki, bu jarayonda ish ichki energiyaning o'zgarishi hisobiga amalga oshiriladi.

16-§. Politropik jarayon

Jarayonning tenglamasi.

$$PV^n = \text{const}$$

$$n = \pm \infty \text{ o'zgaradi.}$$

Tenglamani keltirib chiqarish uchun termodinamika birinchi qonunining ichki energiya va entalpiya yordamida yozilishi ifodasini ko'ramiz:

$$dq = c_n dT = c_v dT + P dv \quad (72)$$

$$dq = c_n dT = c_p dT - v dP \quad (73)$$

(73)ni (72)ga bo'lamiz:

$$\frac{(c_n - c_p) dT}{(c_n - c_v) dT} = - \frac{v dP}{P dv},$$

$$C_n = C_v \frac{n-k}{n-1} - \text{politropik issiqlik sig'imi}$$

$$\frac{c_n - c_v}{c_n - c_p} = - \frac{v}{P} \cdot \frac{dP}{dv}$$

$$\frac{c_n - c_p}{c_n - c_v} = n \quad (74) \text{ deb belgilaymiz va u politropik ko'rsatkich}$$

deb ataladi.

$$n = - \frac{vdP}{Pdv}; \quad n \frac{dP}{P} = - \frac{dv}{v}; \quad n \ln P = - \ln v$$

undan $PV^n = \text{const}$ hosil bo'ladi, ushbu ifoda **politropik jarayonning tenglamasi** deyiladi.

Endi parametrlar orasidagi bog'lanishni aniqlaymiz.

Bosim va hajm orasidagi bog'lanish:

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^d$$


Harorat va hajm orasidagi bog'lanish:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{d-1}$$


Harorat va bosim orasidagi bog'lanish:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{n-1}{n}}$$

Bu jarayonning P-V va T-s diagrammada ko'rinishi quyidagichadir:

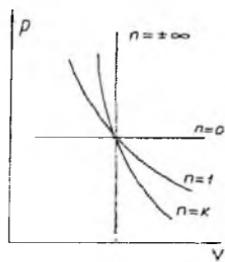

a)

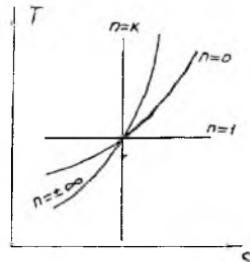

b)

10-rasm. a) politropik jarayonning P-V diagrammasi;
b) politropik jarayonning T-C diagrammasi.

- 1) $n=0$ $P=\text{const}$
- 2) $n=1$ $PV=\text{const}$
- 3) $n=k$ $PV^k=\text{const}$
- 4) $n=\pm\infty$ $V=\text{const}$

Ichki energiyaning o'zgarishi $\Delta u = Cv\Delta T$

Jarayonning ishi:

$$\ell_{\text{pol}} = \frac{R}{n-1} (T_1 - T_2) \quad (75)$$

$$\ell_{\text{pol}} = \frac{1}{n-1} (P_1 v_1 - P_2 v_2) \quad (76)$$

$$\ell_{\text{pol}} = \frac{RT}{n-1} \left[1 - \frac{P_2}{P_1} \right]^{\frac{n-1}{n}} \quad (77)$$

Jarayonning issiqligi

$$q = C_n (t_2 - t_1) \quad (78)$$

Entropiyaning o'zgarishi

$$\Delta S = C_n \ln \frac{T_1}{T_2} \quad (79)$$

Bu jarayonni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, politropik jarayon eng asosiy jarayon bo'lib qolgan, ko'rib chiqilgan hamma jarayonlar politropa ko'rsatkichi n ning o'zgarishi ya'ni $n = \pm \infty$ gacha natijasida istalgan bir jarayonga kelishi mumkin, uning har birini tavsifini topish mumkin bo'ladi. Bu jarayonni ko'rib chiqishda uni uchta guruhga bo'lib keltirilgan va olib ketilgan issiqlik miqdorini mansiy yoki musbat ekanligini aniqlash mumkin bo'ladi.

Kengayish jarayoni:

birinchi guruh $n < 1$ – issiqlik keltiriladi $q > 0$, gazning ichki energiyasi ortadi, $\Delta u > 0$;

ikkinchi guruh: $k > n > 1$ – issiqlik keltiriladi $q > 0$, gazning ichki energiyasi kamayadi, $\Delta u < 0$;

uchinchchi guruh: $n > k$ – issiqlik olib ketiladi $q < 0$, gazning ichki energiyasi kamayadi, $\Delta u < 0$.

Siqilish jarayoni:

birinchi guruh: $n < 1$ – issiqlik olib ketiladi, gazning ichki energiyasi kamayadi.

ikkinchi guruh: $k > n > 1$ – issiqlik olib ketiladi, gazning ichki energiyasi ortadi.

uchinchchi guruh: $n > k$ – issiqlik keltiriladi, gazning ichki energiyasi ortadi.

Shunday qilib, biz asosiy jarayonlarning tahlilini ko'rib chiqdik.

Masalalar

1. Yopiq idishda harorati $t_1 = 10^\circ\text{C}$ va siyraklanishi $P_1 = 20 \text{ mm sim.ust.ga}$ teng bo'lgan gaz joylashgan. Barometr 75 kPa ni ko'rsatyapti. Gaz sovitilgandan keyin siyraklanish 150 mm sim.ust. ga teng bo'lib qoldi.

Gazning oxirgi haroratini toping.

Javob: $t_2 = -40,4^\circ\text{C}$.

2. Hajmi $V=0,5\text{m}^3$ idishda, bosimi $P_1=6 \text{ MPa}$ va harorati $t_1=527^\circ\text{C}$ CO_2 gazi joylashgan. Agar undan 420kJ issiqlik olib ketilsa, bosim qanchaga o'zgaradi?

Javob: $P_2=0,42 \text{ MPa}$.

3. Diametri $0,4 \text{ m}$ silindrda, bosimi $0,29 \text{ MPa}$ va harorati 15°C bo'lgan 80 l havo joylashgan.

Havoning issiqlik sig'imini doimiy deb hisoblagan holda, agar havoga $83,7 \text{ kJ}$ issiqlik keltirilayotgan bo'lsa, porshen joyiga siljimasdan qolishi uchun unga ta'sir qilayotgan kuch qanchaga oshishini aniqlang.

Yechish:

Havoning massasini topamiz, $80 \text{ l} = 0,08 \text{ m}^3$

$$M = \frac{P V_1}{R T_1} = \frac{0,29 \cdot 10^6 \cdot 0,08}{287 \cdot 288} = 0,28 \text{ kg}$$

Havoning oxirgi haroratini t_2 deb olamiz

$$Q_v = M C_{vm} (t_2 - t_1)$$

$$t_2 = t_1 + \frac{Q}{M C_{vm}} + 15 + \frac{83,7}{0,28 \cdot 0,722} = 418,5^\circ\text{C}$$

Bosim

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad P_2 = \frac{P_1 T_2}{T_1} = \frac{0,29 \cdot 10^6 (418,5 + 273)}{288} = 0,66 \text{ MPa}$$

Porshenga ta'sir qilishi kerak bo'ladigan kuchning ortishi:

$$G = P_2 F = 0,66 \cdot 10^6 \frac{\pi d^2}{4} = \frac{706 \cdot 10^3 \cdot 3,14 \cdot 0,16}{4} = 85,5 \cdot 10^3 \text{ H}$$

4. Qozon qurilmasining tutun gazlari havo qizitgich orqali o'tib ketyapti. Gazlarning boshlang'ich harorati $t_{G1}=300^\circ\text{C}$, oxirgisi $t_{G2}=160^\circ\text{C}$, gazning sarfi 1000 kg/soat ga teng. Havoning boshlang'ich harorati $t_{x1}=15^\circ\text{C}$ va sarfi 910 kg/soat .

Agar havo qizitgichning yo'qotishi 4% bo'lsa, qizigan havoning haroratini toping. Qozondan chiqib ketayotgan tutun gazlari va havoning o'ratcha issiqlik sig'imlarini (S_{vm}) tegishli ravishda $1,0467$ va $1,0048 \text{ kJ/kgK}$ larga teng deb qabul qiling.

Javob: $t_{x_2} = 168,9^\circ\text{C}$.

5. Ichki yonuv dvigatelining silindrida harorati 500°C havo joylashgan. Issiqlik keltirilishi natijasida havoning hajmi 2,2 barobar oshdi. Havoning kengayish jarayonida bosim deyarli o'zgarmay qoldi.

Havoning oxirgi harorati, solishtirma issiqliknini va ishni toping. Issiqlik sig'imini haroratga egri chiziqli bog'liq deb hisoblang.

Javob: $t_2 = 1428^\circ\text{C}$; $q_f = 1088,7 \text{ kJ/kg}$;
 $L = 266,3 \text{ kJ/kg}$.

6. Qozon qurilmasining havo qizitgichida havo 20°C dan to 250°C gacha, $0,1 \text{ MPa}$ doimiy mutlaq bosimda isitilyapti. Havo issiqlik sig'imining haroratga bog'ligilagini hisobga olgan holda, 1 kg havoni isitish uchun sarf bo'ladigan issiqliknini va havoning kengayishi natijasida bajariladigan solishtirma ishni aniqlang.

Javob: $q = 234,6 \text{ kJ/kg}$; $L = 66 \text{ kJ/kg}$.

Yechish:

Qizitilayotgan havoning ko'rsatilgan oraliq uchun doimiy bosimdagi

va hajmdagi massaviy issiqlik sig'imini $\mu C_p|_{20}^{250}$ topamiz:

a) buning uchun jadvaldan

$$\mu C_p|_0^{250} = 28,827 + 0,002708 \cdot 250 = 29,504 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}$$

$$\mu C_p|_{20}^{250} = 28,827 + 0,002708 \cdot 20 = 28,881 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}$$

Keyin

$$\mu C_p|_{20}^{250} = \frac{29,504 \cdot 250 - 28,881 \cdot 20}{250 - 20} = \frac{7376 - 577,62}{230} = 29,5581 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}$$

kmol·K

$$\mu = 28,95 \text{ kg/kmol}; R = 0,287195 \text{ kJ/kg}.$$

b) $C_p|_{20}^{250}$ ga qiymatni aniqlaymiz.

$$\mu c_{pm} \Big|_{20}^{250} = \frac{\mu c_p \Big|_{20}^{250}}{\mu} = \frac{29,558}{28,95} = 1,021 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$$

v) Mayer qonuniga asosan

$$C_p - C_u = R \text{ dan: } C_v \Big|_{20}^{250} = C_p \Big|_{20}^{250} - R = 1,021 - 0,287 = 0,734 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$$

$P = \text{const}$ jarayonida sarf bo'ladigan issiqlik miqdori

$$q_p = C_{pm} \Big|_{20}^{250} (t_2 - t_1) = 1,021 \cdot 230 = 234,83 \text{ kJ/kg}$$

$P = \text{const}$ jarayonda kengayish ishi:

$$\ell = p(v_2 - v_1) = R(T_2 - T_1)$$

yoki birinchi qonunga asosan

$$\ell = q - \Delta U$$

a) agar birinchi usul bo'yicha hisoblasak, holat tenglamasidan havoning boshlang'ich va oxirgi solishtirma hajmlarini topishimiz zarur.

$$v_1 = \frac{RT_1}{P_1} = \frac{287,195(20 + 273)}{0,1 \cdot 10^6} = 0,842 \text{ m}^3/\text{kg}$$

$$v_2 = \frac{RT_2}{P_2} = \frac{287,195(250 + 273)}{0,1 \cdot 10^6} = 1,502 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Unda:

$$\ell = P(v_2 - v_1) = 0,1 \cdot 10^6 (1,502 - 0,842) = 0,66 \cdot 10^6 = 66,0 \text{ kJ/kg};$$

b) agar birinchi qonun bo'yicha topmoqchi bo'lsak, jarayon davomida ichki energiyaning o'zgarishini aniqlashimiz kerak:

$$\Delta U = c_{vm}(T_2 - T_1) = 0,734 \cdot (523 - 293) = 168,774 \text{ kJ/kg}$$

$$\text{unda } \ell = q - \Delta U = 234,83 - 168,774 = 66,056 \text{ kJ/kg.}$$

7. Ichki yonuv dvigatelida doimiy bosimda yonish jarayonida gazning harorati $t_1 = 1500^\circ\text{C}$ gacha oshyapti.

Gaz havoning xossalariiga ega deb, 1 kg gazning kengayish ishini aniqlang.

Javob: 287 kJ.

8. Gazga, doimiy bosimda keltirilayotgan issiqlik, uning ichki energiyasi o'zgarishiga va ish bajarishga sarf bo'layapti. Agar izobar qizdirilayotgan 1 kg havoning kengayish ishi 20,5 kJ ni tashkil qilsa, keltirilayotgan

issiqlik miqdorini va havo haroratining o'zgarishini aniqlang. Issiqlik sig'imini doimiy deb hisoblang.

Javob: $\Delta t = 71,4 \text{ } ^\circ\text{C}$; $Q = 71,8 \text{ kJ/kg}$.

9. Ichki yonuv dvigatelining silindri ichida siqilish jarayonining oxirida mutlaq bosimi 4 MPa va harorati $550 \text{ } ^\circ\text{C}$, $Q=150 \text{ kJ/kg}$ issiqlik keltirilgandan keyingi parametrlarni aniqlang, agar issiqliknинг 50 % $v = \text{const}$ da 50% i $P=\text{const}$ da keltirilayotgan bo'lsa. Ishchi jism (gaz) havoning xossalariга ega deb hisoblang. Issiqlik sig'imining haroratga bog'liqligini hisobga olmang.

Javob: $t = 728 \text{ } ^\circ\text{C}$; $P=4,5 \text{ MPa}$; $v = 0,059 \text{ m}^3/\text{kg}$.

10. Hajmi 40 l ballonda joylashgan va mutlaq bosimi 10 MPa harorati $t=15 \text{ } ^\circ\text{C}$ bo'lgan azot bilan sig'imi 100 sm^3 elektr lampa kolbasining qanchasini to'ldirish mumkin (agar kolbaning ichida, azot o'zining oldingi haroratida 200 mm sim. ust. ga teng siyraklanishga ega bo'lishi kerak bo'lsa).

Javob: 54500 kolba.

11. $0,3 \text{ m}^3$ kislородning izotermik kengayishi natijasida bosim 0,3 MPa dan to $0,1 \text{ MPa}$ gacha pasayadi. Agar $t=20^\circ\text{C}$ bo'lsa, oxirgi hajmni va kengayishini aniqlang.

Javob: $V_2=0,9 \text{ m}^3$; $L=102 \text{ kJ}$

Yechish:

Oxirgi hajm

$$P_1 V_1 = P_2 V_2; V_2 = \frac{0,3 \cdot 10^6 \cdot 0,3}{0,1 \cdot 10^6} = 0,9 \text{ m}^3$$

Kengayish ishi

$$L = RT \ln \frac{V_2}{V_1} = 259,9 \cdot 296 \cdot \ln \frac{0,9}{0,3} = 260 \cdot 296 \cdot \ln 0,3 = 102 \text{ kJ.}$$

12. 1 kg havo boshlang'ich harorati 15°C va boshlang'ich bosimi 1 bar bilan adiabatik siqiladi. Ishni, oxirgi hajmni va oxirgi haroratni aniqlang.

Adiabatik jarayondagi parametrlar orasidagi bog'lanishdan quyidagini topamiz.

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$$

bundan: $T_2 = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$ $k=1,4$ deb qabul qilamiz.

$$T_2 = 288 \cdot 8^{\frac{0,4}{1,4}} = 288 \cdot 8^{0,286} = 288 \cdot 10811 = 521 \text{ K}$$

$$T_2 = 521 - 273 = 248^\circ\text{C}.$$

Sarflangan ish quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$\lambda = \frac{R}{k-1} (T_1 - T_2) = \frac{0,287}{0,4} (288 - 521) = -167,2 \text{ kJ/kg.}$$

Oxirgi hajmni holat tenglamasidan topamiz:

$$P_1 V_1 = RT_1 \text{ dan: } V_2 = \frac{RT_2}{P_2} = \frac{287 \cdot 521}{8 \cdot 10^5} = 0,74 \text{ m}^3/\text{kg.}$$

13. Havo 4,5 bar bosim bilan 1,2 bar bosimgacha kengayganda, uning harorati -45°C gacha soviydi. Boshlang'ich haroratni va 1 kg havoning bajargan ishini aniqlang.

Javob: $t_1 = 61^\circ\text{C}$; $\lambda = 75,3 \text{ kJ/kg.}$

14. $t_1 = 25^\circ\text{C}$ haroratli havo adiabatik sovishi natijasida uning harorati $t_2 = -55^\circ\text{C}$ bo'ladi, bosim 1 bar gacha kamayadi. Boshlang'ich bosimni, 1 kg havoning kengayishidagi ishini toping.

Javob: $R_1 = 3 \text{ bar}$; $\lambda = 57,4 \text{ kJ/kg.}$

15. Ikki atomli gaz bilan politropik jarayon bajariladi. Politrop ko'rsatkichi 1,18. Harorat 150°C dan -14°C gacha pasayadi. Buning natijasida 149 kJ/kg issiqlik sarflanadi. Qanday gaz ekanligini aniqlang.

Politropik jarayonda issiqlik quyidagi ifodadan aniqlanadi.

$$Q = C_v \frac{n-k}{n-1} (t_2 - t_1)$$

$$149 = C_v \frac{1,18 - 1,4}{1,18 - 1} (-14 - 150)$$

$$149 = C_v \frac{-0,22}{0,18} (-164)$$

$$149=200C_v$$

$$C_v = \frac{149}{200} = 0,745 \text{ kJ/kg K}$$

Issiqlik sig'iminin qiymati $C_v=0,745 \text{ kJ/kg K}$
Endi μ ni topamiz:

$$\mu = \frac{\mu c_p}{c_v} = \frac{20,33}{0,745} = 28 \text{ kg/kmol.}$$

Demak, azot gazi ekan.

16. 1 kg argon gazi berilgan bo'lib, uning boshlang'ich bosimi 1,8 MPa bo'lib politropik jarayon bajarilishi natijasida uning bosimi $P_2=2P_1=3,6 \cdot 10^6 \text{ Pa}$ gacha va hajmi $V_2=0,1 \text{ m}^3/\text{kg}$ gacha o'zgaradi. Bajarilgan ishni va issiqlikni aniqlang.

Javob: $l=146 \text{ kJ/kg}$; $q=453 \text{ kJ/kg}$.

17. Boshlang'ich holat parametrlari $P_1=0,11 \text{ MPa}$ va $t_1=-10^\circ\text{C}$ politrop siqish jarayonida hajm to $1,1 \text{ m}^3$ gacha kamayyapti va bosim to $0,45 \text{ MPa}$ gacha oshyapti.

Siqilish ishini va havoning oxirgi haroratini toping.

Javob: $n=1,4$; $Q=0$; $L=-412 \text{ kJ}$; $t_1=121^\circ\text{C}$

18. Boshlang'ich parametrlari $P_1=0,9 \text{ MPa}$ va $t_1=20^\circ\text{C}$ dan to $R_2=1,0 \text{ MPa}$ gacha bo'lgan 1 kg havoning siqilish ishini va oxirgi haroratini izotermik, adiabatik va politrop siqilish jarayonlari uchun taqqoslang. ($n=1,25$)

Javob: $l_{ie}=-202,2 \text{ kJ/kg K}$.

Nazorat savollari

1. Qanday termodinamik jarayonlarni bilasiz?
2. Izoxorik jarayon tahlilini keltiring.
3. Izobarik jarayon tahlilini keltiring.
4. Izotermik jarayon tahlilini keltiring.
5. Adiabatik jarayon tahlilini keltiring.
6. Politropik jarayon tahlilini keltiring.

V BOB. TERMODINAMIKANING IKKINCHI QONUNI


17-§. Aylanma jarayonlar

Jism bir qancha o'zgarishlarga uchrab, ish bajarib, yana o'zining dastlabki holatiga qaytib kelishiga **aylanma jarayonlar** deyiladi. Aylanma jarayon degani – sikl (davriylik)dir.

Agar jarayon soat strelkasi bo'ylab harakat qilsa, ya'ni kengayish chizig'i siqilish chizig'idan yoqori joylashgan bo'lsa, bunday aylanma jarayon **to'g'ri sikl** deyiladi. Bu siklda kengayish ishi torayish ishidan katta bo'ladi. Bu sikl bo'yicha barcha issiqlik mashinalari ishlaydi. (11-rasm)

Agar jarayon soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalgan bo'lib, kengayish chizig'idan pastda joylashgan bo'lsa, bunday aylanma jarayon **teskari sikl** deyiladi. Bu siklda kengayish ishi torayish ishidan kichik bo'ladi. Bu sikl bo'yicha barcha sovitish mashinalari ishlaydi. (12-rasm)

Ishchi diagramma bo'lgan P-V diagrammada aylanma jarayonlarni ko'rishimiz mumkin.

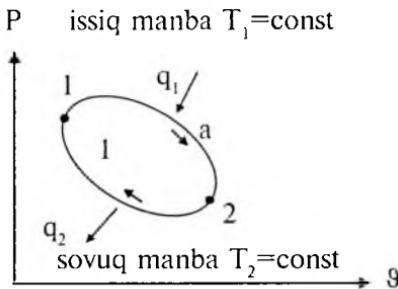


11-rasm. To'g'ri aylanma jarayonning P-V diagrammadagi ko'rinishi.

la2 – kengayish chizig'i; 2v1 – siqilish chizig'i;

q₁ – berilgan issiqlik miqdori; q₂ – ajralgan issiqlik miqdori

P issiq manba T₁=const

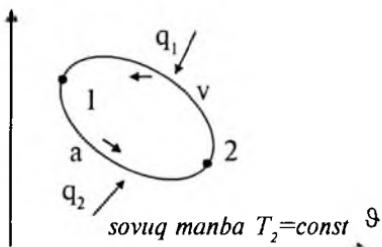

12-rasm. Teskari aylanma jarayonning P-V diagrammadagi ko'rinishi.

la2 – kengayish chizig'i;

2v1 – siqilish chizig'i

Ko'rib chiqilganlardan shu ma'lum bo'ldiki, issiqlik mashinalarining ishlashi uchun issiq manbadan tashqari harorati past bo'lgan sovuq manba ham zarur ekan. To'g'ri sikl foydali ish koefitsienti bilan ifodalanadi. Siklning foydali ish koefitsienti jismga berilgan issiqlikning qanchasi ishga aylanganligini bildiradi.

$$\eta_i = \frac{l}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} \quad (80)$$

$h_i < 1$ (100%) issiqlik mashinalari uchun FIK taxminan 40% ni tashkil etadi.

Teskari sikl sovitish koefitsienti bilan ifodalanadi va u e harfi bilan belgilanadi.


$$\varepsilon = \frac{q_2}{q_1 - q_2} \quad (81)$$

$\varepsilon > 1$. Sovitish mashinalari uchun ε (3÷7) gacha bo'ladi.

Aylanma jarayonlar to'g'risidagi tushunchamizni mustahkamlash uchun issiqlik mashinalarining ishlashini xarakterlaydigan eng ideal siklni ko'rib chiqamiz.

18-§. Karno sikli

Bu sikl aylanma jarayonlar ichida eng ideal sikl bo'lib, ikkita izotermik, ikkita adiabatik jarayondan tashkil topgandir. Uning ikkita diagrammadagi ko'rinishini chizamiz.

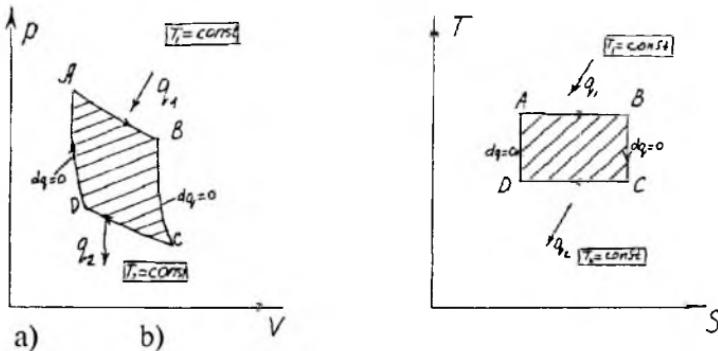

13-rasm. a) Karno siklining P-v diagrammasi;

b) Karno siklining T-s diagrammasi.

ab – izotermik kengayish, bc – adiabatik kengayish, cd – izotermik torayish,

da – adiabatik torayish

a nuqtadan boshlab issiqlik manbai bo'lgan issiqlik beruvchidan ishchi jismga issiqlik beriladi, shuning natijasida izotermik kengayish jarayoni sodir bo'ladi. Kengayish jarayoni bc jarayoni bo'ylab adiabatik ravishda davom etadi, bu esa tashqi muhit bilan issiqlik almashinmaganligi tufayli ichki energiya o'zgarishi hisobiga bo'ladi.

C nuqtadan boshlab siqilish jarayoni boshlanadi, bu esa issiqliknini harorati kichik bo'lgan sovuq manbaga olib ketish hisobiga amalga oshiriladi.

Demak, cd jarayoni izotermik siqilish jarayonidir. Siqilish jarayoni c nuqtada tugamay, da jarayoni orqali adiabatik ravishda ichki energiya o'zgarishi hisobiga amalga oshiriladi. Shunday qilib, ishchi jism o'zining boshlang'ich holatidan chiqib, avval kengayib, so'ngra torayib yana o'zining avvalgi holatiga qaytib keladi, ya'ni ish bajariladi.

Har qanday ixtiyorli olingan siklning foydali ish koeffitsienti quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi.

$$\eta_i = 1 - \frac{q_2}{q_1} \quad (82)$$

bu erda: η_i – foydali ish koeffitsient %

q_1 – keltirilgan issiqlik miqdori J, kJ

$$q_1 = \Delta s T_1$$

q_2 – olib ketilgan issiqlik miqdori J, kJ

$$q_2 = \Delta s T_2$$

Foydali ish koeffitsientini Karno sikli uchun quyidagi ifoda yordamida yozishimiz mumkin:

$$\eta_i^k = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (83)$$

bu yerda: T_1 – issiq manbaning harorati, °K;

T_2 – sovuq manbaning harorati, °K.

Karno siklining foydali ish koeffitsienti issiqlik manbayi va sovutgichning harorati bo'yicha aniqlanadi.

$$h_i^k < 1, (60\%) \quad (84)$$

Teskari Karno sikli uchun:

$$\epsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad (85)$$

19-§. Termodinamikaning ikkinchi qonuni

Termodinamikaning I qonuni issiqlikning ishga va ishning issiqlikka aylanishini ta'kidlaydi, lekin bu aylanishlar qaysi sharoitlarda amalgamoshishini ko'rsatmaydi.

Termodinamikaning I qonuni issiq jismdan sovuq jismga issiqlik o'tishi va aksincha bo'lishi to'g'risidagi savolga javob bera olmaydi. Issiqlik issiq jismdan sovuq jismga o'tadi. Ish bajarish hisobiga issiqlik miqdori yo'nalishini o'zgartirish mumkin.

Tabiatda ish issiqlikka ishqalanish, zarb va boshqalar hisobiga aylanadi.

Issiqlik mashinalarida issiqlik ishga issiqlik manbayi vasovutkichlarda haroratlar farqi mavjudligida aylanadi. Bunda issiqlikning hammasi ishga aylanmaydi.

Termodinamikaning II qonuni issiqlik oqimining yo'nalishini va shart-sharoitlarni ko'rsatadi.

Termodinamika II qonunining matematik ifodasi:

$$ds \geq \frac{dQ}{T} \quad (86)$$

bu yerda S – entropiya;

dQ – issiqlik manbayidan olingan issiqlik miqdori;

T – issiqlik manbayining mutlaq harorati.

Tenglik belgisi qaytar jarayonlar uchun; tengsizlik belgisi qaytmas jarayonlar uchun ishlataladi.

Termodinamikaning II-qonuni ko'p ta'riflarga ega. Ulardan asosiyilar quyidagilardir:

Sadi Kärno ta'rifi: issiqliknin mexanik ishga aylantirish uchun haroratlar farqi bo'lishi kerak (ya'ni issiqlik manbayi vasovutkich).

Klauzius ta'rifi: issiqlik kompensatsiyasiz o'z-o'zicha sovuq jismdan issiq jismga o'ta olmaydi.

Tomson ta'rifi: issiqlik mashinalariga berilgan issiqlikning hammasini ishga aylantirib bo'lmaydi. Bu issiqlikning bir qismi sovutgichga uzatiladi. Agar issiqlik butunlay ishga aylantirilsa, II turdag'i abadiy dvigatellar yaratilgan bo'lar edi, lekin bunday dvigatellarni yaratib bo'lmaydi.

20-§. Eksergiya

Jismning boshlang'ich holati P_1 , T_1 dan atrof-muhit bilan muvozanatlashgan oxirgi holati ko'rsatkichlari P_0 va T_0 gacha bo'lgan qaytar jarayonda maksimal ish olish mumkin. Ishchi jism bajarayotgan

maksimal ishlash qobiliyati eksergiya deyiladi va e harfi bilan belgilanadi. Bunda sovtgich sifatida T_0 haroratli tashqi muhit qabul qilinadi va jarayon oxirida ishchi jism uni o'rab turuvchi muhit bilan termodinamik muvozanatga keladi.

Yopiq tizimlar uchun jismlar energiyasining o'zgarishini ko'rib chiqamiz. Ishchi jism P, V, T va C ko'rsatkichlar bilan qaytar jarayonni amalga oshirib, termodinamikaning I qonuniga asosan jarayonda atrof-muhit bilan ishchi jism ichki energiyasining o'zgarishi unga tashqi issiqlik ta'siri (kiritilishi va chiqarilishi) bilan yoki ish bajarish hisobiga amalga oshirilishi mumkin. Ishchi jismga issiqlik kiritish (yoki chiqarish) jarayonning muvozanatlash shartini bajarib, o'rab turuvchi muhitning o'zgarmas harorati T_0 amalga oshiriladi, ya'ni berilgan holat uchun $\delta q = T_0 ds$. Yopiq tizimda jism eksergiyasi ds bajarilgan ishdan o'rab turuvchi muhit bosimini yengish uchun sarf bo'lgan ish ($P_0 d\vartheta$) ni ayirmasiga teng bo'ladi.

Shunday qilib:

$$de = \delta q - du = P_0 d\vartheta = T_0 ds - du = P_0 d\vartheta.$$

Integrallab solishtirma eksergiyani hosil qilamiz:

$$e = T_0(s_o - s) - (u_o - u) - P_0(\vartheta_o - \vartheta) = (u - u_o) - T_0(s - s_o) + P_0(\vartheta - \vartheta_o) \text{ yoki}$$

$$e = (h - h_o) - T_0(s - s_o)$$

bunda h va S_o – ishchi jismning uni o'rab turgan muhit bilan muvozanatlashadigan entalpiyasi va entropiyasi.

T_1 haroratli issiqlik manbaidagi o'rab turuvchi muhit harorati T_0 ga teng haroratli issiqlik qabul qiluvchi (sovutkich) dan va ishchi jismidan tashkil topgan izolatsiyalangan tizimda issiqlik manbaidan ishchi jismga q_1 miqdorda issiqlik berilgan bo'lsin. Bu holda olinishi mumkin bo'lgan maksimal Karnoning $T_1 = T_0$ oralig'ida amalga oshadigan qaytar sikli ishga teng bo'ladi:

$$\epsilon_{max} = n_{t,k} \cdot q_1$$

Karno sikli uchun FIK.

$$n_t = 1 - \frac{T_0}{T_1}$$

ekanligidan issiqlik oqimi uchun eksergiya ifodasini olamiz.

$$\epsilon_q = q_1 \left(1 - \frac{T_0}{T_1}\right) \quad (87)$$

Eksergiya tushunchasidan issiqlik apparatlari jarayonlarining mukammallik darajasini tahlil qilish uchun foydalanildi. Issiqlik apparatiga P_1 , T_1 parametrli ishchi jism oqimi kiritilganda issiqlik manbasidan q_1 issiqlik olinadi, P_2 , T_2 parametrlar bilan apparatdan chiqariladi, shunda apparatda ℓ_f foydali ish bajariladi. Eksergiya yo'qolishi Δe quyidagiga teng:

$$\Delta e = [(e_1 + ye_{q_1} - e_2)] - \ell_f \quad (88)$$

bunda e_1 va e_{q_1} – jismning va issiqlik oqimining apparatga kirishdagi eksergiyasi, e_2 – apparatdan chiqishdagi eksergiya

ℓ_f – ishchi jism bajargan foydali ish.

Eksergiya FIK

$$\eta_e = 1 - \frac{\Delta e}{e_1} \quad (89)$$

bunda Δe – kirishdagi va chiqishdagi eksergiyalar farqi
 e_1 – kirishdagi eksergiya.

Masalalar

1. 1 kg havo 927°C va 27°C haroratlar oraliq‘ida Karno sikliga berilgan issiqlik $Q_1=30\text{ kJ}$ ga teng. Siklning FIKni va foydali ishni toping.

$$\eta_t = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{1150} = 0,74 \quad (74\%)$$

$$\eta_t = \frac{L}{Q_1}; \quad L = \eta_t \cdot Q_1 = 0,74 \cdot 30 \text{ kJ} = 22,2 \text{ kJ}$$

2. Bosimi $P=8$ bar va $t=250^{\circ}\text{C}$ bo‘lgan 1 kg kislороднинг entropiyasini aniqlang. Issiqlik sig‘imi o‘zgarmas deb hisoblang.

$$S = C_p \ln \frac{T}{273} - R \ln \frac{P}{P_H} \text{ ifodadan entropiyani aniqlaymiz.}$$

Ikki atomli gazlar uchun $\mu C_f = 29,3 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}$
va $R=8,314 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}$ bo‘lgani uchun, unda

$$S = \frac{29,3}{32} \ln \frac{523}{273} - \frac{8,314}{32} 2,303 \ln \frac{8}{1,013}$$

$$S=0,5978-0,5373=0,0605 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}.$$

3. 6,4 kg azot gazining $P=5$ bar va $t=300^{\circ}\text{C}$ bo‘lgandagi entropiyasini aniqlang. Issiqlik sig‘imini o‘zgarmas deb hisoblang.

Javob: $S=1,94 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$.

4. 1 kg kislorod $t_1=127^{\circ}\text{C}$ bo‘lganda hajmini 5 marotaba orttiradi, shunda harorati $t_2=27^{\circ}\text{C}$ gacha kamayadi.

Issiqlik sig‘imini o‘zgarmas deb hisoblab, entropiyaning o‘zgarishini aniqlang.

Javob: $\Delta S=0,2324 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$

5. Haroratlari $t_1=627^{\circ}\text{C}$ va $t_2=27^{\circ}\text{C}$ bo‘lgan 1 kg havo Karko siklini bajaradi, bunda eng katta bosim 60 bar, eng kichigi esa 1 bar ga teng.

Har bir nuqtadagi parametrlarni – ish, termik FIK, keltirilgan va olib ketilgan issiqlikni aniqlang.

Yechish:

1-nuqta: $P_1 = 60 \text{ bar}$; $T_1 = 900 \text{ K}$; $v_1 = ?$

Holat tenglamasidan:

$$v_1 = \frac{RT_1}{P_1} = \frac{287 \cdot 900}{60 \cdot 10^5} = 0,043 \text{ m}^3/\text{kg}.$$

2-nuqta: $T_2 = 900 \text{ K}$; $P_2 = ?$

2-3 adiabatik jarayon uchun:

$$\frac{P_2}{P_3} = \left(\frac{T_2}{T_3} \right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} = 3^{\frac{1.4}{0.4}} = 46,8$$

$$P_2 = 1 \cdot 46,8 = 46,8 \text{ bar}$$

1-2 izotermik jarayon uchun

$$P_1 v_1 = P_2 v_2$$

$$v_2 = \frac{P_1 v_1}{P_2} = \frac{60 \cdot 0,043}{46,8} = 0,055 \text{ m}^3/\text{kg}.$$

3-nuqta:

$P_3 = 1 \text{ bar}$; $T_3 = 300 \text{ K}$; $v_3 = ?$

$$v_3 = \frac{RT_3}{P_3} = \frac{287 \cdot 300}{1 \cdot 10^5} = 0,861 \text{ m}^3/\text{kg}.$$

4-nuqta: $T_4 = 300 \text{ K}$

4-1 adiabatik jarayon uchun:

$$\frac{P_1}{P_4} = \left(\frac{T_1}{T_4}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} = 46,8$$

$$P_4 = \frac{P_1}{46,8} = 1,284 \text{ bar}$$

3-4 izotermik jarayon uchun

$$P_3 v_3 = P_4 v_4$$

$$v_3 = \frac{P_3 v_3}{P_4} = \frac{1 \cdot 0,861}{1,284} = 0,671 \text{ m}^3/\text{kg}.$$

Siklning FIK:

$$\eta_r = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{900 - 300}{900} = 0,667$$

Keltirilgan issiqlik miqdori:

$$q_1 = RT_1 \lambda n \frac{v_2}{v_1} = 2,303 \cdot 0,287 \cdot 900 \lambda n \frac{0,055}{0,043} = 63,6 \text{ kJ/kg}$$

Olib ketilgan issiqlik miqdori:

$$q_2 = RT_3 \lambda n \frac{v_3}{v_4} = 2,303 \cdot 0,287 \cdot 300 \lambda n \frac{0,861}{0,671} = 21,5 \text{ kJ/kg.}$$

Siklning ishi:

$$l_0 = q_1 - q_2 = 63,6 - 21,5 = 42,1 \text{ kJ/kg.}$$

6. 1 kg azot va 1 kg vodorod harorati $t_i = 15^\circ\text{C}$ da 0,1 MPa dan 1 MPa bosimgacha izotermik siqladi.

Qaysi gaz uchun entropiya katta bo‘ladi va necha marotaba (boshqa gaz entropiyasining o‘zgarishiga nisbatan)?

Javob: $S_{H_2}/S_{N_2} = 13,9$

7. Harorati 100 °C va bug'lanish issiqligi $r=2257 \text{ kJ/kg}$ ga teng bo'lganda 1 kg suvning bug'lanishidagi entropiyasini aniqlang.

Javob: $IS = 6,05 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$

Nazorat savollari

1. Aylanma jarayonlar deb nimaga aytildi?
2. Karno sikli va uning FIK?
3. Termodynamikaning II qonuni nimani izohlab beradi?
4. Termodynamika II qonunining analitik ifodasini keltiring.
5. Eksergiya haqida tushuncha bering.
6. To'g'ri va teskari sikl nima?

VI BOB. SUV BUG'I

21-§. Bug'lanish va bug'ning termodinamik parametrlari

Ma'lumki, barcha moddalar harorat va bosimga bog'liq holda qattiq, suyuq va gaz holatida (fazalarda) bo'lishi mumkin. Moddaning bir holatdan ikkinchi holatga o'tishi **faza o'zgarishi** yoki **fazaviy o'tish** deb ataladi. Masalan, suyuq fazaning gaz fazaga o'tishi – bug' hosil bo'lish; gaz fazaning suyuq fazaga o'tishi esa **kondensatsiya** deyiladi.

Bug'lanish: Moddaning suyuq holatdan bug' holatiga o'tishi **bug'lanish** deyiladi. Bunda molekulalarning bir qismi suyuqlik yuzasidan ajralib chiqadi va uning ustida bug' hosil qiladi. Bug'lanishda ajralib chiqayotgan molekulalar yuzada qolgan molekulalarning tortishish kuchini yengadi, ya'ni ular shu kuchlarga qarshi ish bajaradi. Molekulalar bu ishni o'zining issiqlik harakati, kinetik energiyasi hisobiga bajaradi. Ma'lumki, hamma molekulalar ham bunday ish bajaravermaydi. Kinetik energiyasi ancha katta bo'lgan molekulalargina bunday ish bajara oladi.

Agar suyuqlikning harorati o'zgarmas saqlab turilsa, ya'ni unga to'xtovsiz issiqlik keltirib turilsa, u holda uchib chiqayotgan molekulalarning soni to'xtovsiz ortib boradi. Lekin bug' molekulalari tartibsiz harakatda bo'lgani uchun ular suyuqlikdan bug'ga o'tishi bilan bir vaqtda, teskari jarayon – **kondensatsiya** ham hosil bo'ladi. Agar bug'lanish yopiq idishda ketayotgan bo'lsa, u holda, bug' miqdori muvozanat qaror topguncha, ya'ni suyuqlik va bug' miqdorlari o'zgarmas bo'lguncha ortaveradi. Bu vaqt birligi ichida suyuqlikka qaytayotgan molekulalar soniga teng, deganidir.

Suyuqligi bilan dinamik muvozanatda turgan bug' – **to'yangan bug'** deyiladi. Muvozanat vaqtida bug'ning zichligi o'zgarmas bo'ladi, bu zichlik muayyan bosimga to'g'ri keladi. Bu bosim **to'yangan bug'ning elastikligi** deyiladi.

To'yangan bug'ning bosimi harorat ko'tarilishi bilan ortadi. Harorat qancha yuqori bo'lsa, suyuqlikning shuncha ko'p molekulalari gaz fazaga o'tadi va bug'ning muvozanat topgandagi zichligi, binobarin, bosimi shunchalik katta bo'ladi. Suyuqlikka tegib turgan va uning ustidagi bo'shliqni to'yintiradigan bug' – **to'yangan nam bug'** deyiladi.

To'yangan nam bug' – bug' bilan juda mayda suv tomchilarining aralashmasidir. Bug'dagi suyuqlik zarralarining miqdori bug'ning quruq yoki namlik darajasini belgilaydi.

Agar suyuqlik o'zgarmas bosimda isitilsa, uning molekulalarining

barcha hajm bo'yicha harakat tezligi ortadi va bug' hosil bo'lishi kuchayadi. Bug' hosil bo'ladiqan bosimga qat'iy muvofiq keladigan muayyan haroratda bug'lanish jarayoni qaynash jarayoniga aylanadi.

Qaynash. Suyuqlikning faqat erkin sirtidan emas, balki butun hajmi bo'yicha intensiv ravishda bug'ga aylanishi va bug' pufakchalarining tez hosil bo'lishi va ko'payib borishi – **qaynash** deb ataladi.

Qaynash sodir bo'ladiqan harorat va bosim bir-biriga bog'liqdir. Ular **to'yinish harorati** t_m va **to'yinish bosimi** p_m deb ataladi.

Harorat va bosimi to'yinish bosimi va haroratiga teng, lekin tarkibida suv zarralari bo'lмаган bug' – **quruq to'yingan bug'**, deb ataladi.

To'yingan bug'ning bug' saqlami. Bug' hosil bo'lish jarayonida nam bug' mikdori kabi quruq bug'ning miqdori ham 0 dan 1 gacha o'zgarishi mumkin.

Agar 1 kg bug'da X kg quruq bug' va $(1-X)$ kg nam bo'lsa, X – kattalik **bug' saqlami** yoki bug'ning **quruqlik darajasi** deyiladi, ya'ni bu kattalik nam bug' tarkibidagi quruq bug' miqdoridir.

$(1-X)$ – kattalik esa **nam saqlami** yoki bug'ning **namlik darajasi** deyiladi.

Masalan, $X = 0,85$ bo'lsa, $(1-X) = (1-0,85) = 0,15$ bo'ladi, ya'ni to'yingan nam bug'da 85 % quruq bug', 15 % suv bo'ladi.

O'ta qizigan bug'. Agar to'yingan quruq bug'ga o'zgarmas bosimda issiqlik berilsa, uning harorati ko'tariladi, hajmi ortadi va to'yingan quruq bug' o'ta qizigan bug'ga aylanadi. Bug'ning o'ta qizish darajasi, Δt haroratlar ayirmasidan aniqlanadi:

$$\Delta t = t - t_m \quad (90)$$

t – o'ta qizigan bug'ning harorati;

t_m – to'yingan quruq bug'ning harorati.

22-§. Suv bug'ining P – V diagrammasi

Bug' hosil bo'lish jarayoni $P-V$ diagrammada tasvirlanishini ko'rib chiqishda quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

- a) suyuqlikning 0°C dagi barcha parametrlari "nol" indeksi bilan (t_0 , v_0 , h_0 , S_0);
- b) to'yinish haroratidagi parametrlarni bitta shtrix bilan (t' , v' , h' , S');
- v) to'yingan quruq bug' parametrlarini ikkita shtrix bilan (v'' , h'' , S'');
- g) to'yingan nam bug' parametrlarini x indeks bilan (v_x , i_x , S_x);
- d) O'ta qizigan bug' parametrlarini indekssiz (v , h , S).


Silindrda porshen ostida 1 kg suv bor va uni bug'ga aylantirish kerak, deb faraz qilaylik. Silindrning porsheniga tashqi tomondan yuk – r kuch

quyilgan va bu kuch silindr ichida bosim o'zgarmas bo'lishini ta'minlaydi, deb faraz qilaylik.

Diagrammada abstsissa o'qiga suvning va hosil bo'lgan bug'ning nisbiy hajmi, ordinatalar o'qiga esa silindrdaqı bosim qo'yilgan. Shuni aytib o'tish kerakki, diagrammadagi egri chiziqlar, suv va bug' hajmlarining haqiqiy nisbatiga mos kelmaydi. Bunga sabab shuki, past bosimlarda suvning hajmi shu bosimda to'yingan bug'ning hajmiga nisbatan hisobga olmas darajada kichik bo'ladi. Shunday qilib, agar diagramma tuzishda qat'iy proporsiyalarga rioya qilsak va suvning hajmini abstsissalar o'qida millimetrlarda ifodalangan kesma bilan belgilasak, u holda to'yingan quruq bug'ning hajmini metrlarda ifodalashga to'g'ri kelgan bo'lar edi. Diagrammani tuzib chiqishni suyuqlikni 0°C dan qaynash haroratigacha isitishdan boshlash lozim edi. Lekin bu oraliqda suvning hajmi shunchalik kam o'zgaradiki, uni diagrammada tasvirlashning ahamiyati qolmaydi.

Shu sababli bug' hosil bo'lishini P-9 diagrammada suvning qaynashiga mos keladigan haroratdan boshlaysiz (14-rasm).

Bug' hosil bo'lishining boshlanishi diagrammada $1'$ nuqta bilan belgilanadi. Bu 1 kg suv to'yinish harorati va bosimida ($p_i; t_i$, da) silindrda v , hajmni egallaydi, degan so'z. Xuddi shu paytda silindrda faqat bir fazali sistemaning o'zi, ya'ni suv bo'ladi, xolos.

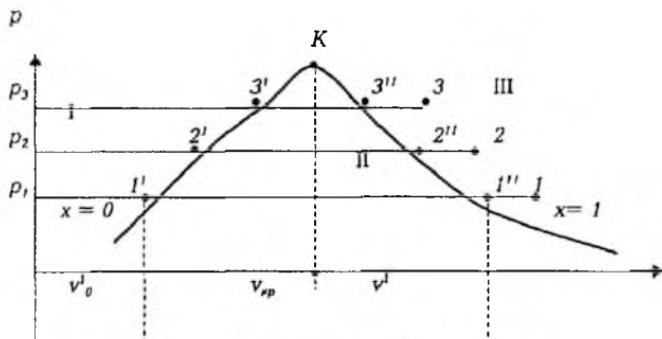

14-rasm. Suv bug'ining p-v diagrammasi

Silindrga yana issiqlik keltirilganda suv asta-sekin bug'ga aylanadi. Bug' hosil bo'lish jarayoni o'zgarmas bosimda $1' - 1''$ izobara bo'yicha boradi. Bu izobara bir vaqtning o'zida izoterma hamdir, chunki shu vaqtida keltirilgan issiqlik suv va bug' haroratini oshirishga emas, balki molekulalar tortishish kuchini yengishga va bug'ning kengayish ishiga sarf bo'ladi.

Bu vaqtida silindrda ikki fazali muhit: suv — bug' bo'ladi, bu muhit to'yingan nam bug' deyiladi.

1^{11} nuqtada suyuqlikning oxirgi zarrasi ham bug'ga aylanadi. Bu nuqtada berilgan 1 kg suv to'liq 1 kg to'yangan quruq bug'ga aylanadi. Silindrda yana bir fazali muhit paydo bo'ladi – bu to'yinish harorati va bosimidan parametrlari v^{11} , p^{11} , t' bo'lgan **to'yangan quruq bug'dir**.

1^{11} nuqtadan keyingi jarayon bug'ning o'ta qizish yo'nalishida yoki aksincha kondensatsiyalanish yo'nalishida ketishi mumkin.

Agar silindrga o'zgarmas bosimda issiqlik keltirilishi davom ettirilsa, u holda to'yangan quruq bug' o'ta qizigan bug'ga aylanishi $1^{11} - 1$ izobara bo'yicha davom etadi, bu izobara endi izoterma bo'la olmaydi, chunki keltirilgan issiqlik bug'ning qizishiga va harorat oshishiga sarf bo'ladi.

Agar to'yangan quruq bug'dan (1^{11} nuqta) o'zgarmas bosimda va haroratda issiqlik olib ketilsa, u holda 1 kg to'yangan bug' asta-sekin $1^{11} - 1^1$ chiziq bo'yicha kondensatlanib, 1 kg suvga aylanadi (1^{11} nuqta). Shunday qilib, $1^1 - 1^{11}$ chiziq bo'yicha chapdan o'ngga ketadigan jarayon bug' hosil bo'lish jarayoni, $1^1 - 1^{11}$ chiziq bo'yicha o'ngdan chapga ketadigan jarayon esa, kondensatlanish jarayoni deb ataladi.

Endi 1 kg suv $p_2 > p_1$ bosimda bug'ga aylanish jarayonini ko'rib chiqamiz. Ma'lumki, bosim ortishi bilan qaynash harorati ham ko'tariladi. Suv qaynash harorati $t_2 > t_1$ gacha isib, hajmi $v_2 > v_1$ gacha ko'payadi. Shuning uchun suvning qaynay boshlashini ko'rsatuvchi nuqta 2^1 , 1^1 nuqtadan o'ngga siljiydi. Bosim ortishi bilan to'yangan quruq bug'ning

zichligi ortadi $\left(v = \frac{1}{\rho} \right)$, demak solishtirma hajmi kamayadi. Shuning uchun 2^{11} nuqta 1^{11} nuqtadan chapga siljiydi. Bosimni oshira borsak, to'yangan quruq bug'ning solishtirma hajmi kichiklashib boradi, muayyan haroratda va unga mos keladigan bosimda suv bilan bug' hajmlarining ayirmasi nolga teng bo'lib qoladi. Suvning qaynay boshlash nuqtasi bilan bug' hosil bo'lishining tugash nuqtasi, biror K nuqtada ustma-ust tushadi. Bu K nuqta – moddaning kritik nuqtasi, deb ataladi. Kritik nuqtada suyuqlik bilan uning to'yangan bug'i orasidagi farq yo'qoladi. Suyuqlik bilan bug'ning solishtirma hajmi, zichliklari bir xil bo'lib qoladi. Kritik haroratda va undan yuqori haroratlarda suv gazga o'xshab qoladi, bosim ko'tarilganda uning hajmi kamayadi. Bu holatni gazsimon holat deyish mumkin.

Shunday qilib, kritik holatdagi modda bir fazali bo'lib, bir vaqtning o'zida ham gaz holatida, ham suyuq jismarning xossalari ega bo'ladi.

14-rasmda I – suyuqlik holati, II – to'yangan bug' holati, III – o'ta qizigan bug' holati ko'rsatilgan.

23-§. Suyuqlik va quruq bug'ning asosiy parametrlari. Bug' hosil bo'lish issiqligi

Suvning 0°C haroratda va turli bosimlardagi solishtirma hajmini taqriban $v_0 \approx 0,001 \text{ m}^3/\text{kg}$ ga teng, deb hisoblash mumkin

$$\left(v_0 = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{1000} = 0,001 \text{ m}^3/\text{kg} \right). \text{ Qaynayotgan suvning solishtirma hajmi } v'. \text{ Bosim ortishi bilan, harorat ham ortadi va yuqori bosimlarda } 0^{\circ}\text{C} \text{ dagi solishtirma hajmdan sezilarli farq qiladi. Masalan, } p = 50 \text{ bar bosimda } v' = 0,0012859 \text{ m}^3/\text{kg}, p = 220 \text{ bar bo'lsa, } v' = 0,00269 \text{ m}^3/\text{kg} \text{ bo'ladi. Suvning haroratini } 0^{\circ}\text{C} \text{ dan ma'lum bosimdagи qaynash haroratigacha oshirish uchun sarflanadigan issiqlik mikdori quyidagi tenglama yordamida aniqlanadi:}$$

$$q = h' - h_0' \quad (91)$$

bunda: h' – qaynayotgan suvning entalpiyasi;
 h_0' – suvning 0°C dagi entalpiyasi.

Kritik nuqta k dagi holat parametrlarining qiymatlari quyidagicha:

$$P_{kr} = 221 \text{ bar}; v_{kr} = 0,00326 \text{ m}^3/\text{kg}; t_{kp} = 374^{\circ}\text{C}$$

Termodinamikada suvning uchlamchi nuqtasidagi entalpiyasi va entropiyasi nolga teng deb qabul qilingan:

$$S_0' = 0; h_0' = 0. \quad (92)$$

Suvning uchlamchi nuqtasidagi parametrlari quyidagiga teng:

$$P_A = 0,00611 \text{ bar}; v_A = 0,001 \text{ m}^3/\text{kg}; t_A = 0,01^{\circ}\text{C}.$$

Suvning uchlamchi nuktadagi ichki energiyasi:

$$U_0' = h_0' - p_0; V_0' = 0 - 0,00611 \cdot 10^5 \cdot 0,001 = -0,611 \text{ J/kg}. \quad (93)$$

Bu kattalik juda kichik miqdor bo'lib, 0°C da suvning ichki energiyasini taqriban $u_0' \approx 0$ deb hisoblash mumkin. Qaynayotgan suyuqlikning entalpiyasi bosimi va haroratiga asosan, to'yingan suv bug'ining jadvalidan aniqlanadi.

Qaynayotgan suvning ichki energiyasi entalpiya ifodasi orqali aniqlanadi:

$$h = u + pv$$

yoki

$$u' = h' - pv \quad (94)$$

Qaynash haroratigacha qizdirilgan svuga yana issiqlik berilishi davom ettirilsa, bug'lanish sodir bo'la boshlaydi. Bug'lanish davomida harorat

oxirgi suv tomchisi bug'ga aylanmagunga qadar o'zgarmaydi. Bug'lanish jarayoni ham izotermik, ham izobarik jarayondir.

Tarkibida suv zarrachalari bo'limgan, bosimi va harorati to'yinish bosimi va haroratiga teng bo'lgan bug' – **quruq to'yingan bug'** deb ataladi.

1 kg suvni to'yinish (qaynash) haroratida to'liq quruq to'yingan bug'ga aylantirish uchun sarflanadigan issiqlik – **bug' hosil bo'lish issiqligi** deb ataladi. Bug' hosil bo'lish issiqligi *r* harfi bilan belgilanadi. Bug' hosil bo'lish issiqligi bosim va harorat orqali aniqlanadi.

U p – ichki, ψ – tashqi bug' hosil bo'lish issiqligiga bo'linadi
Quruq to'yingan bug'ning entalpiyasi:

$$h'' = h' + r \quad (95)$$

Quruq to'yingan bug'ning ichki energiyasi:

$$u'' = h'' - pv \quad (96)$$

To'yingan bug'ning holati bitta parametr: bosim yoki harorat bilan aniqlanadi. h' , h , r , v' , v ning qiymatlari suv bug'ining jadvallaridan topiladi.

24-§. Nam to'yingan va o'ta qizigan suv bug'ning asosiy parametrlari

Bug' qozonlarida bug'lanish sirtida faqat nam bug' hosil bo'ladi. Nam bug' bosim *r* yoki to'yinish harorati t_r va quruqlik darajasi X bilan aniqlanadi. Nam bug'ning solishtirma hajmi:

$$v_x = v'' \cdot x + (1-x) \cdot v' \quad (97)$$

yoki

$$v_x \approx v'' \cdot x \quad (98)$$

O'ta qizigan bug' maxsus qurilmalarda nam bug'ga issiqlik berish orqali hosil qilinadi. 1 kg quruq bug'ni o'ta qizigan bug'ga aylantirish uchun sarflanadigan issiqlik **o'ta qizish issiqligi** deyiladi. Bu issiqlik quyidagiga teng:

$$q_n = \int_{t_m}^t c_p dt \quad (99)$$

bunda s – o'zgarmas bosimda o'ta qizigan bug'ning haqiqiy issiqlik sig'imi.

O'ta qizigan bug'ning ichki energiyasi:


$$u = h - pv \quad (100)$$

bunda v – o'ta qizigan bug'ning solishtirma hajmi, m^3/kg .

Entalpiya, entropiya va solishtirma hajm qiymatlari suv bug‘ining jadvalaridan aniqlanadi.

25-§. Suv bug‘ining T-s diagrammasi

Bu diagramma suv bug‘i bilan bo‘lgan jarayonlarni o‘rganishda va ularni hisoblashda katta ahamiyatga ega. Diagrammaning ahamiyatli tomoni shundaki, chizilgan egri chiziq tagidagi yuza ishchi jismga berilayotgan va undan olib ketilayotgan issiqlikni ifodalaydi.

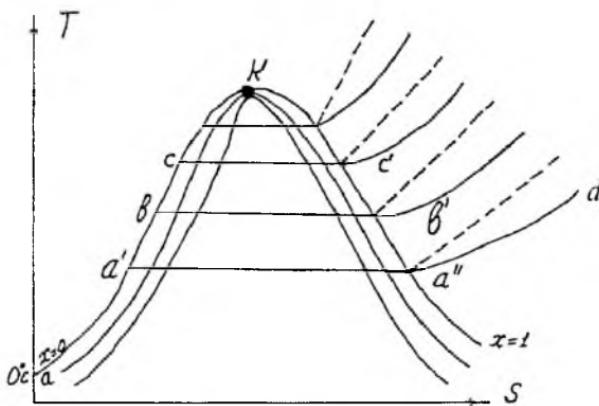


15-rasm. Suv bug‘ining T – S diagrammasi

Diagrammadagi har bir nuqta jismning aniq holatini xarakterlaydi. Suyuqlikning 0°C dagi entropiyasi nolga teng bo‘lgani uchun T-s koordinatada ordinata o‘qida joylashadi (15-rasm). Suvni 0°C dan to‘yinish harorati (t_T) gacha isitilishi aa' jarayoni bilan davom etadi. Bug‘ hosil bo‘lishi jarayoni ($t_T = \text{const}$) gorizontall $\text{a}'\text{a}''$ chizig‘i bilan ifodalanadi. Bug‘ning qizitilishi esa $\text{a}''\text{d}$ izobara chizig‘i bilan ifodalanadi. Lekin bug‘ning qizitilish izobarasi suvning isitilish izobarasidan tikroq bo‘ladi, buning sababi qizitilish harorati isitilish haroratiga qaraganda yuqoriqdır. Shunday chiziqlarni o‘tkazishni davom ettirsak, chiziqlar K nuqtada birlashadi.

26-§. Suv bug‘ining h – S diagrammasi

Suv bug‘i uchun eng zamonaviy jadval va diagrammalarini professor M.P.Vukalovich ishlab chiqqan. Bu diagrammalar yordamida suv bug‘ining to‘yinish harorati, bosimi, solishtirma hajmi, entalpiyasi,


entropiyasi, quruqlik darajasi kabi parametrlar aniqlanadi. Suv bug'i uchun h-s diagrammani birinchi bo'lib 1904 yilda Mole taklif qilgan. Hozirgi vaqtida issiqlik-texnik hisoblarda M.P.Vukalovich tomonidan tuzilgan h-s diagrammasidan foydalaniлади. h-s diagrammasini qurishda ordinata o'qi bo'ylab entalpiya, abssissa bo'ylab esa, entropiya qiymatlari joylashtirilgan. Koordinata boshi qilib suvning uchlamchi nuqtasi qabul qilingan. Issiqlik jarayonlarini hisoblashda suv bug'inining T-s va h-s diagrammalarini qo'llash issiqlik-texnik hisoblarni ancha soddalash-tiradi. Ko'п hollarda suv bug'ini topish uchun jadvallardan foydalaniлади. Bu jadvallar haroratni, bosim bo'yicha suv bug'inining hamma parametrlarini aniqlashga yordam beradi.

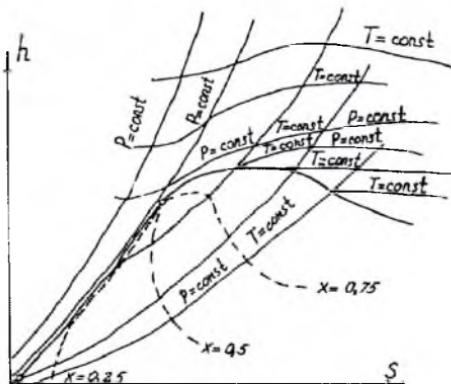


16-rasm. Suv bug'inining h-s diagrammasi

27-§. Suv bug'i holatining o'zgarish jarayonlari


Suv bug'inining to'yingan va o'ta qizigan holatidagi masalalarni yechishda h-S diagrammadan yoki jadvallardan foydalanish mumkin bo'ladi. Chunki ular eng qulay va aniq qiymat beruvchi uslub hisoblanadi. Suv bug'inining parametrlarini aniqlashda yanada qulay uslub — grafik usuli yordamida suv bug'i parametrlarini aniqlashdir. Suv bug'i bilan bo'ladigan har bir jarayonning P-V, T-S, h-s diagrammalarda chizilishini ko'rib chiqamiz.

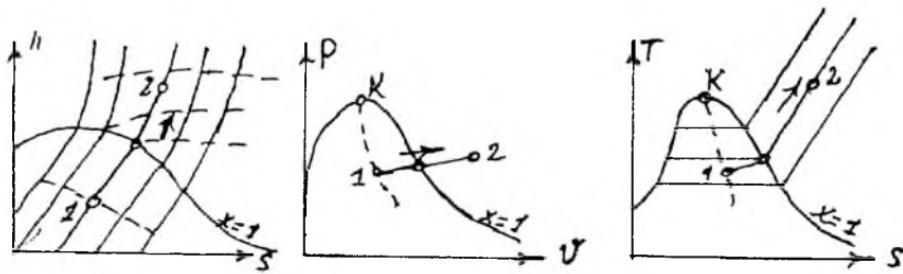


17-rasm. Suv bug'i bilan bo'ladigan izobarik jarayon

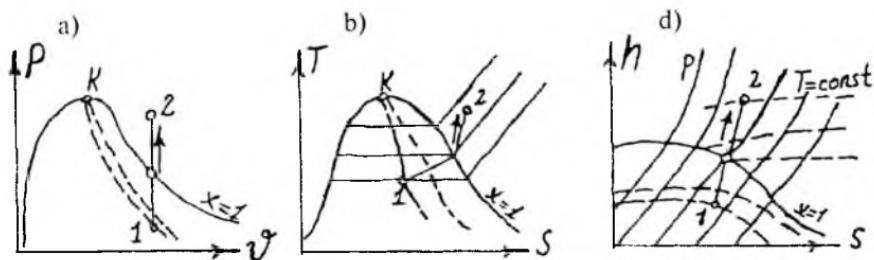

18-rasm. Suv bug'i bilan bo'ladigan izoxorik jarayon

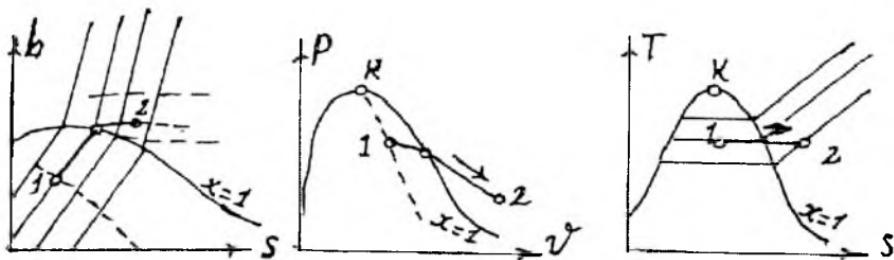

19-rasm. Suv bug'i bilan bo'ladigan izotermik jarayon

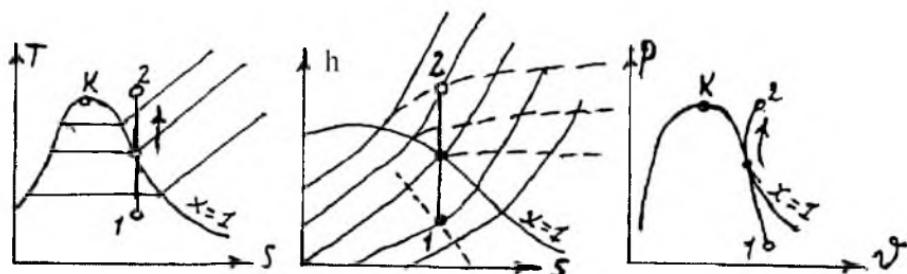

20-rasm. Suv bug'i bilan bo'ladigan adiabatik jarayon

Masalalar

1. Bug'ning quyidagi holati berilgan: $p=2 \text{ MPa}$ va $t=340^\circ\text{C}$. h-s diagrammasidan foydalanib, entropiya, harorat va bug'ning qizdirilish darajasini aniqlang.

Berilgan:

$$p=2 \text{ MPa}, t=340^\circ\text{C}$$

$$S=? , t_h=?$$

Yechish:

h-s diagrammadan $p=2 \text{ MPa}$ bosim va $t=340^\circ\text{C}$ haroratni aniqlab, bu chiziqlarni o'zaro kesishtiramiz va entalpiyani aniqlaymiz.

$$h = 3110 \text{ kJ/kg.}$$

So'ngra entropiyani aniqlaymiz.

$$S = (\text{kg} \cdot \text{K})$$

Keyin jadval yordamida qizdirilish darajasini aniqlaymiz.

$$\Delta t_{q_i} = t - t_i = 340 - 212,37 = 127,63^\circ\text{C}$$

Bunda t_i to'inish harorati $t_i = 212,37^\circ\text{C}$

2. Bosimi $p=0,8 \text{ MPa}$ va quriganlik darajasi $x=0,96$ bo'lgan suv bug'ining h_x , S_x va v_x parametrlarini h-s diagrammadan foydalanib aniqlang. Olingan natijalarni esa ifoda va jadval yordamida olingan natijalar bilan solishtiring.

Berilgan:

$$p=0,8 \text{ MPa}, x=0,96$$

$$h_x=? , S_x=? , v_x=?$$

Yechish:

h-s diagrammasiga berilgan qiymatlarni qo'yib quyidagi natijalarga ega bo'lamiz.

$$h_x = 2687 \text{ kJ/kg}, S_x = 6,5 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K}), v_x = 0,3 \text{ m}^3/\text{kg}$$

3. Bosimi $p=10 \text{ MPa}$ va quriganlik darajasi $x=0,98$ bo'lgan 1kg nam bug'ni $t=480^\circ\text{C}$ gacha qizdirish uchun kerak bo'ladigan issiqlik miqdorini aniqlang.

Berilgan:

$$p=10 \text{ MPa}, x=0,98, M=1 \text{ kg}, t=480^\circ\text{C}$$

$$q_v=?$$

Yechish:

Buning uchun suv bug'ining h-s diagrammasidan foydalanamiz. $p=10 \text{ MPa}$ va $x=0,98$ parametrli bug' uchun $h=2765 \text{ kJ/kg}$ to'g'ri keladi. Harorat $t=480^\circ\text{C}$ gacha qizdirilganda esa $h=3430 \text{ kJ/kg}$.

Kerak bo'lgan issiqlik miqori quyidagi ifodadan topiladi.
 $q_v = h - h_0 = 3430 - 2765 = 665 \text{ kJ/kg}$.

4. Bosimi $P=1,2 \text{ MPa}$ va solishtirma hajmi $v=0,18 \text{ m}^3/\text{kg}$ ga teng bo'lgan suv bug'ining holatini aniqlang.

Berilgan:

$$P=1,2 \text{ MPa}$$

$$V=0,18 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Suv bug'ining holati-?

Javob: O'ta qizigan bug'.

5. Agar $P=2 \text{ MPa}$ va $x=0,9$ bo'lsa, nam bug'ning solishtirma hajmini toping.

Berilgan:

$$P=2 \text{ MPa}$$

$$x=0,9$$

$$V_x - ?$$

Javob: $V_x = 0,089622 \text{ m}^3/\text{kg}$.


Nazorat savollari

1. Suv bug'ining asosiy xossalari nimalardan iborat?
2. Suv bug'i necha turga bo'linadi?
3. Nam to'yigan bug' deb nimaga aytildi?
4. Quruq to'yigan bug' qanday parametrlarga ega bo'ladi?
5. O'ta qizigan bug' qanday parametrlar bilan xarakterlanadi?
6. Suv bug'ining R-V diagrammasini chizib ko'rsating.
7. Suv bug'ining T-s diagrammasida suyuqlik holatida parametrlar o'zgarishini tushuntirib bering.
8. Suv bug'ining h-s diagrammasi qanday qulaylikka ega?

VII BOB. BUG' TURBINA QURILMALARI

28-§. Renkin sikli

Bug' turbina qurilmalarida suv bug'i asosiy ishchi jism bo'lib xizmat qiladi. Bu qurilmalarda suv bug'ining issiqlik energiyasi mexanik energiyaga va elektr generatorda elektr energiyasiga aylanadi. Bug' turbina qurilmalari ko'rinishini chizma tasviri quyidagichadir:

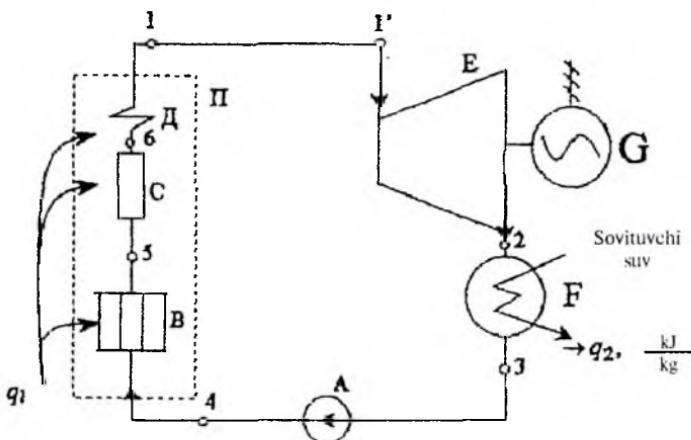

21-rasm. Bug' turbina qurilmasining chizma tasviri:

A – nasos; B – suv ekonomayzeri; C – bug'latuvchi qism; D – bug' qizdirgich; E – bug' turbinasi; F – kondensator; G – elektr generator; H – bug' qozoni


Kimyoviy tozalangan suv va yoqilg'i bug' qozoniga yuborilib u yerda yonish jarayoni amalga oshiriladi. Suv ekonomayzerida qaynash haroratigacha qizdiriladi, keyin bug' lantiruvchi qismda nam to'yingan bug' hosil qilinadi. Bug' bug' qizdirgichga yuboriladi. U yerda bug' yanada qizdirilib, o'ta qizigan bug'ga aylantiriladi. O'ta qizigan bug' turbinaning parraklariga urilib harakat hosil qiladi, ya'ni bug'ning issiqlik energiyasi avval kinetik energiyaga (turbina soplosida), so'ngra mexanik energiyaga aylanadi. Ishlatib bo'lingan bug' juda kichik bosimda bo'lgani uchun kondensatorga kelib tushadi va qaytadan suvg'a aylanadi, bunday massa kondensat deyiladi.

Suvning bosimi nasos yordamida orttirilib, bug' qozoniga yuboriladi va barcha jarayonlar takrorlanadi. Bunday sikl Renkin sikli deyiladi. Uning FIK quyidagicha aniqlanadi:

$$\eta_t = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_2} \quad (101)$$

bu yerda: h_1, h_2 – turbinada adiabatik kengayish jarayoni sodir bo‘lishidagi bug‘ning boshlang‘ich va oxirgi entalpiyasi.

$h_2 = C_p t_2$; – P_k bosimda qaytgan suvning entalpiyasi. Bu ifodaga kattaliklar suv bug‘ining diagrammasidan olinadi. Keyingi vazifa shu siklning FIKni oshirishdan iborat.

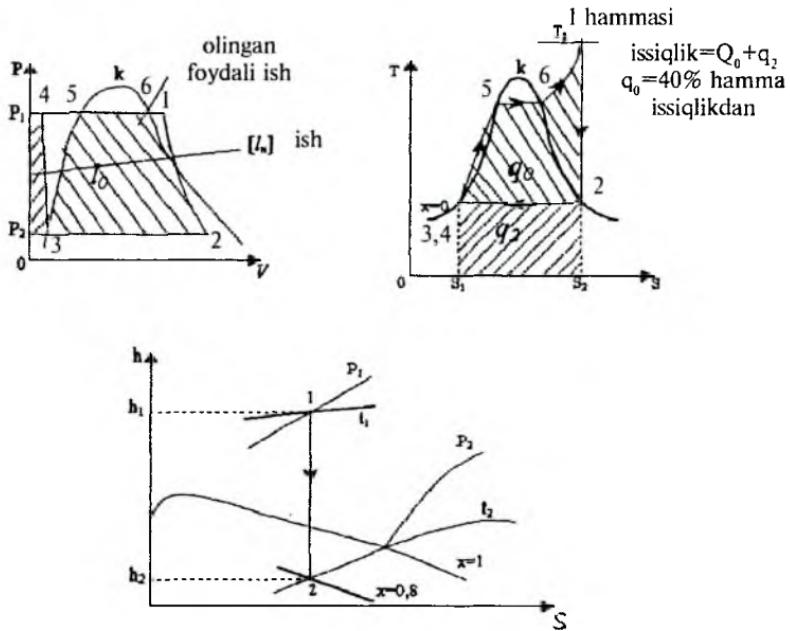

22-rasm. Renkin siklining P-V, T-s, va h-s diagrammalari: 1-2 – turbinadagi adiabatik kengayish jarayoni; 2-3 – kondensatordagи ish jarayoni; 3-4 – nasos ishi; 4-5 – ekonomayzer ishi; 5-6-bug‘ qozonida bug‘ hosil bo‘lishi; 6-1 – bug‘ni bug‘ qizdirgichda qizdirilishi


29-§. Oraliq qizdirishli bug‘ turbina qurilmalari sikli

Renkin siklining FIK ni oshirish uchun turbinaga kelayotgan bug‘ning bosimi va haroratini oshirish kerak. Buning uchun ishlatalayotgan bug‘ oraliq qizdiriladi, ya’ni turbinaning yuqori bosim qismida ishlataligan

bug' oraliq qizdirgichda qizdirilib turbinaning past bosimli qismiga yuboriladi.


Buning natijasida bug' turbina qurilmasining FIK 3-5 % ortadi.

T-s va h-s diagrammalarda bu siklning ko'rinishi quyidagicha bo'ladi.

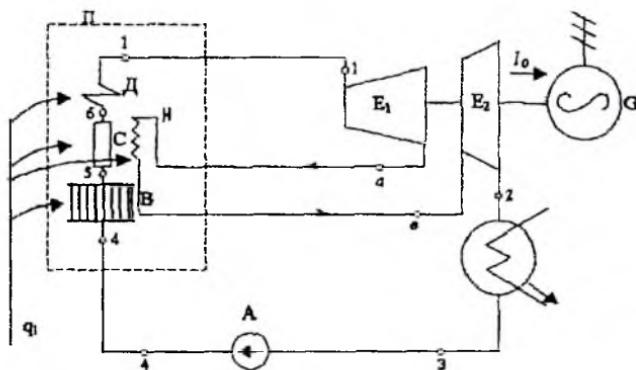

23-rasm. Bug'ning oraliq qizdirishli chizma tasviri.

E_1 – bug' turbinasining yuqori bosimli qismi; E_2 – bug' turbinasining past bosimli qismi; H – oraliq qizdirgich

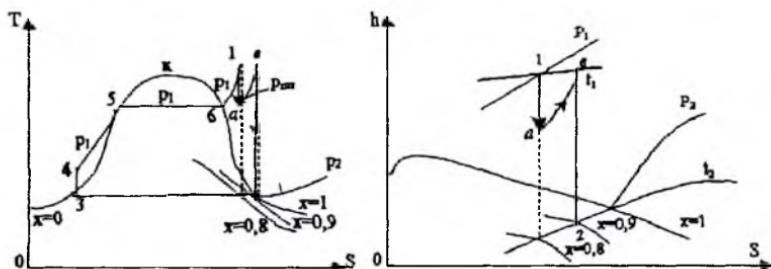

24-rasm. Oraliq qizdirishning T-s va h-s diagrammalari

Oraliq qizdirishli sikl uchun FIK:


$$\eta_t = \frac{(h_1 - h_a) + (h_a - h_2)}{(h_1 - h_2) + (h_a - h_a)} \quad (102)$$

h_1 , h_2 , h_a , h_v lar suv bug'ining h-s diagrammasidan olinadi.

Renkin siklining FIKni yanada oshirish uchun regenerativ qizdirgichlar


qo'llaniladi. Bug' turbina qurilmasining regenerativ siklida bug' turbinasidagi bug'ning bir qismi olinib, uning issiqligi yordamida suv qizdirib olinadi. Bunda suv bug' qozoniga 230 °C bilan keladi.

Regenerativ suv qizdirgichlarning qo'llanishi natijasida FIK 10-12% ga oshadi. Bundan tashqari, ularning qo'llanishi ishchi parraklarning balandligini kamaytirishga olib keladi.

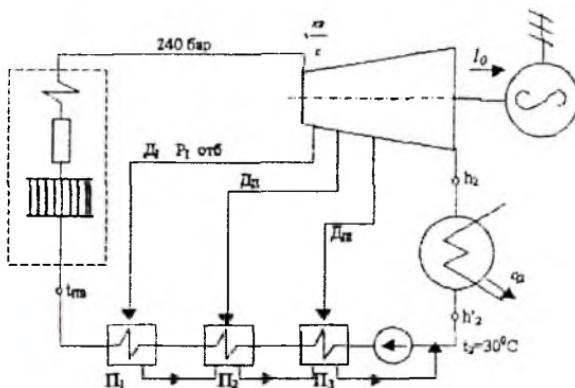

25-rasm. Suv regenerativ isitilishining chizma tasviri
 P_1, P_2, P_3 – regenerativ suv qizdirgichlar; D_0 – bug' sarfi, D_p, D_{II}, D_{III} – I, II, III bug' olinishidagi sarfi; $P_{1,ol}$ – bug' olinishidagi bosim.

30-§. Issiqlik bilan ta'minlash asoslari

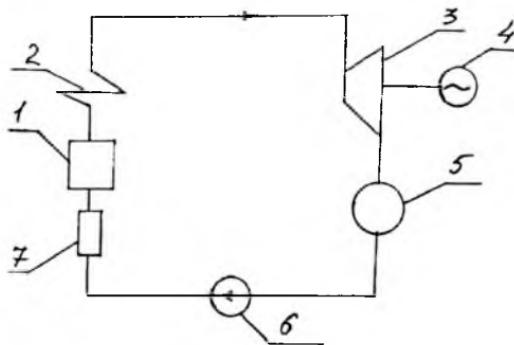

26-rasm. Issiqlik bilan ta'minlashning chizma tasviri
 1 – bug' qozoni; 2 – bug' qizdirgich; 3 – bug' turbinasi; 4 – elektr generator; 5 – iste'molchi; 6 – kondensat nasosi; 7 – isitgich.

Issiqlik elektr markaz (IEM) deb, ham elektr energiya, ham issiqlik energiyasi bilan ta'minlovchi stansiyalarga aytildi. Bu qurilmaning avvalgi qurilmalardan farqi shuki, bug' turbinasida ishlatilib bo'lingan bug'ning miqdori kondensatorga emas, balki iste'molchiga kelib tushadi. Natijada bug' turbinada ishlatilishi va uning parraklari aylanishi tufayli mexanik energiya, so'ngra elektr energiya hosil bo'ladi. Uning chizma tasviri 26-rasmda keltirilgan.

Iste'molchiga borgan qismdan issiq suv va issiqlik bilan ta'minlanadi. Shu sharoitda ishlaydigan elektrostansiyalar **issiqlik elektr markazlar** deyiladi.

Masalalar

1. Turbinadan avvalgi parametrlari $P_1=90$ at, kondensatordagi bosim $P_2=0,04$ at. Agar nisbiy ichki FIK. $\eta_{oi}=0,84$ bo'lsa, turbinada kengaygandan keyingi bug'ning holatini aniqlang.

Yechish:

Mumkin bo'lgan issiqlik tushishini aniqlaymiz.

$$H_0 = H_1 - \eta_2 = 329,7 \text{ kkal/kg.}$$

Haqiqiy issiqlik tushishi:

$$H_1 = H_0 \cdot \eta_{oi} = 329,7 \cdot 0,84 = 276,9 \text{ kkal/kg} = 1160,2 \text{ kJ/kg.}$$

Turbinadan avvalgi entalpiya:

$$H_{2x} = h_1 - H_1 = 808,2 - 276,9 = 531,3 \text{ kkal/kg} = 1426 \text{ kJ/kg.}$$

2. Regeneratsiyasiz ishlaydigan quvvati $N_0=250$ mVt, bosimi $P_1=235$ ata, $t=556^{\circ}\text{C}$, $P_2=0,35$ ata bo'lgan o'ta qizigan bug'ning kondensatsion turbinadagi soatlik sarfi va solishtirma sarfini aniqlang. Turbinaning FIK $\eta_{oi}=0,85$, mexanik FIK $\eta_m=0,98$, elektr generatorning FIK $n_1=0,37$.

Javob: $D=17,2 \text{ kg/soat}$; $d=1,3 \text{ kg/kVt} \cdot \text{soat}$.

3. Boshlang'ich parametrlari $P_1=90$, $t=480^{\circ}\text{C}$ va oxirgi bosimi $P_2=0,04$ at bo'yicha ishlaydigan bug' turbinasining mutlaq ichki FIKni aniqlang, agar nisbiy ichki FIK $\eta_{oi}=0,82$ bo'lsa.

Javob: $\eta_o=0,344$.

4. Bug' turbina qurilmasi Renkin sikli bo'yicha quyidagi parametrlar bilan ishlaydi: $P_1=9 \text{ MPa}$, $t_1=535^{\circ}\text{C}$, kondensatordagi bosim $P_2=40 \text{ kPa}$. Turbina va ta'minlovchi nasosning ishini, ta'minlovchi nasos ishlaganda va ishlamagandagi termik FI Klarni hamda ularning farqlarini aniqlang.

Javob: $l_1 = 1435 \text{ kJ/kg}$, $l_{\text{nas}} = 9,2 \text{ kJ/kg}$, $\eta_t = 0,426$,
nasossiz ishlaganda $\eta_t = 0,428$, $\eta_t / \eta_t = 0,4 \%$.

5. Boshlang'ich parametrlari $P_1 = 20 \text{ bar}$, $t_1 = 400^\circ\text{C}$, kondensator-dagi bosim $P_2 = 0,04 \text{ bar}$ bo'lgan suv bug'i Renkin sikli bo'yicha ishlaydi. Shu siklning bajargan ishini toping.

Javob: $l_0 = 1161 \text{ kJ/kg}$.

6. Bug'ning boshlang'ich parametrlari $P_1 = 90 \text{ at}$, $t_1 = 500^\circ\text{C}$, kondensatordagi bosimi $P_2 = 0,04 \text{ at}$.

Agar nisbiy ichki FIK $\eta_{oi} = 0,84$ bo'lsa, bug'ning turbinada kengaygandan keyingi holatini aniqlang.

Bo'lishi mumkin bo'lgan issiqlik tushishini aniqlaymiz. $H_0 = h_1 - h_2 = 329,7 \text{ kkal/kg}$.

Haqiqiy issiqlik tushishi:

$$H_1 = h_0 \cdot \eta_{oi} = 329,7 \cdot 0,84 = 276,9 \text{ kkal/kg} = 1160,2 \text{ kj/kg}.$$

Turbinadan avvalgi entalpiya:

$$H_{2x} = h_1 - H_1 = 808,2 - 276,9 = 531,3 \text{ kkal/kg} = 1426 \text{ kj/kg}.$$

7. $P_1 = 50 \text{ bar}$, $t_1 = 500^\circ\text{C}$ va $P_2 = 0,1 \text{ bar}$ bo'lgandagi entalpiyalar qiymatlari:

$$h_1 = 3440 \text{ kJ/kg}; h_2 = 2210 \text{ kJ/kg}; h_2' = 192 \text{ kJ/kg};$$

$$\eta_t = \frac{3440 - 2210}{3440 - 192} = 0,38.$$

Nazorat savollari

1. Bug' turbina qurilmalarini izohlab bering.
2. Renkin siklining P-V va T-s diagrammasini sharhlab bering.
3. Renkin sikli FIKning ifodasini yozib bering.
4. Bug'ni oraliq qizdirish chizmasini chizing.
5. Suvni regenerativ isitish chizmasini chizib bering.
6. Nima uchun bug'ni oraliq qizdirish va suvni isitish ishlataladi?

VIII BOB. NAM HAVO

31-§. Asosiy tushunchalar

Atmosfera havosining tarkibida ma'lum miqdorda suv bug'lari bo'ladi. Quruq havo bilan suv bug'larining aralashmasi **nam havo** deb ataladi. Nam havo asosan ventilyatsiya sistemalarida, havoni mo'tadillash (konditsioner), sovitish qurilmalarida va materiallarni quritish jarayonlarida uchraydi.

Suv bilan ta'minlash manbalaridan uzoqda joylashgan issiqlik elektr stansiyalarida, svnvi texnikaviy sovitish jarayonlarida ham nam havoning xossalari katta ahamiyatga ega.

Nam havo gazlar aralashmasining xususiy hollaridan biridir. Dalton konuniga asosan, gazlar aralashmasidagi har bir gaz o'zini shu aralashma haroratida, aralashmaning butun hajmini egallagandek tutadi, boshqacha qilib aytganda, gazlar aralashmasidagi gazlarning parsial bosimlari yigindisi, shu aralashmaning umumiyligiga teng.

Quruq havoning parsial bosimini — p_{havo} bilan, suv bug'inining parsial bosimini — p_b va aralashmaning bosimini p — bilan belgilasak, Dalton konunini quyidagicha yozamiz:

$$P = p_{havo} + p_b \quad (103)$$

Odatda nam havoning bosimi atmosfera bosimi (B) ga teng bo'lgani uchun quyidagini yozish mumkin:

$$B = p_{havo} + p_b \quad (104)$$

Havo aralashmasidagi suv bug'i qanchalik ko'p bo'lsa, aralashmada suv bug'inining parsial bosimi shunchalik yuqori bo'ladi. Nam havodagi suv bug'inining parsial bosimi kattalik p_s , p nam havoning mazkur haroratdagi to'yinish bosimidan yuqori bo'la olmaydi, ya'ni

$$p_b \leq p_s \quad (105)$$

bo'lsa, nam havo to'yinmagan, $P_b < p_s$ bo'lgan nam havo to'yingan nam havo deb ataladi.

Agar to'yinmagan havoni o'zgarmas bosimda sovutsak, shunday harorat hosil bo'ladiki, bunda bug' to'yina boshlaydi. Bu harorat — nam havoning shudring nuqtasi harorati deb ataladi (t_p). Agar havo shudring nuqtasidan past haroratgacha sovitilsa, bug' kondensatsiyalana boshlaydi va tuman hosil bo'lib, havo o'ta to'yingan holatni oladi. Nam havoning asosiy termodinamik xarakteristikalariga quyidagilar kiradi: absolyut namlik, nisbiy namlik, zinchlik, gaz doimiysi, nam saqlami va entalpiya.

32-§. Nam havoning termodynamik parametrlari

Absolut namlik – ma'lum harakatdagi 1 m³ nam havodagi suv bug'ining massasiga teng kattalikdir (kg/m³ yoki g/m³).

Nam havoni tavsiflashda qulay bo'lishi va issiqlik-texnik hisoblarni osonlashtirish maqsadida nisbiy namlik tushunchasidan foydalilaniladi.

Nisbiy namlik deb, nam havodagi suv bug'i parsial bosimining suv bug'iining mazkur haroratdagi to'yinish bosimiga nisbatiga aytildi:

$$\varphi = \frac{p_{\delta}}{p_s} \quad . \quad (106)$$

yoki

$$\varphi = \frac{p_{\delta}}{p_s} \cdot 100 \% \quad (107)$$

Nisbiy namlik (φ) foiz hisobida ifodalanadi. $0 \leq p_{\delta} < p_s$ bo'lgani uchun $0 \leq \varphi \leq 100 \%$ bo'ladi.

Agar $j = 0$ – quruq havo; $\varphi=1$ yoki $\varphi=100\%$ – to'yingan havo, $\varphi < 1$ – to'yinmagan havoga tegishlidir.

Agar nam havodagi suv bug'i ideal gaz holat tenglamasiga bo'ysunadi deb qaralsa, u holda

$$p_b v_b = R_b T \quad (108)$$

$$p_s v'^I = R_b T \quad (109)$$

$$\frac{p_{\delta}}{p_s} = \frac{v''}{v_{\delta}} \quad (110)$$

yoki

$$\frac{p_{\delta}}{p_s} = \frac{v''}{v_{\delta}} = \frac{\rho_{\delta}}{\rho''} = \frac{\rho_{\delta}}{\rho_s}, \quad (111)$$

demak,

$$\varphi = \frac{\rho_{\delta}}{\rho_s} = \frac{p_{\delta}}{p_s} \quad (112)$$

Nam havoning **nam saqlami** deb, nam havo tarkibidagi bug' massasining quruq havo massasiga nisbatiga aytildi:

$$d = \frac{m_{\delta}}{m_x} = \frac{\rho_{\delta}}{\rho_x} \quad (113)$$

Nam saqlami (d) g/kg da hisoblanadi. Nam saqlami quyidagi ifodalar yordamida ham aniqlanadi:

$$d = 0,622 \frac{p_{\delta}}{p - p_{\delta}} = \frac{0,622 p_{\delta}}{p_{havo}} \quad (114)$$

Nam havo atmosfera bosimida bo'ladigan hol uchun, esa

$$d = 0,622 \frac{p_{\delta}}{B - p_{\delta}} \quad (115)$$

Nam havoning zichligi quruq havo va suv bug'i zichliklarining yig'indisiga teng bo'ladi:

$$\rho = \rho_b + \rho_x \quad (116)$$

$$\rho = \frac{p}{RT}; \quad \rho = \rho_b \rho_b + \rho_x r_x \quad (117)$$

Nam havoning gaz doimiysi quyidagiga teng:

$$R = \frac{8314,2}{\mu_{op}} \quad (118)$$

Nam havoning entalpiyasi quruq havo va suv bug'i entalpiyalarining yig'indisiga teng:

$$h = h_x + h_b \quad (119)$$

33-§. Nam havoning h-d diagrammasi

Nam havo parametrlarining grafik usulini 1918-yilda professor A.K.Ramzin taklif etgan h-d diagrammadan foydalanib aniqlash ancha qulaydir.

Bu diagrammada ordinata o'qlariga h , kJ/kg entalpiya, abtsissa o'qi bo'ylab namlik saqlami – d , g/kg. quruq havo kattaliklari qo'yib chiqilgan. Turli chiziqlarni qulay joylashtirish maqsadida koordinata o'qlari 135°C ostida joylashtiriladi. Shunday qilib, namlik saqlami d chiziqlari vertikal bo'lib, entalpiya chiziqlari esa, h – qiya to'g'ri chiziqlar bo'ladi. Diagrammada quyidagi chiziqlar mavjud:

1) o'zgarmas entalpiya chizig'i (izoentalpiya) – (ordinata o'qiga 45° burchak ostida joylashgan to'g'ri chiziq) $h = const$.

2) namlik saqlami chizig'i – $d = const$ – abtsissa o'qiga parallel.


3) $t = const$ – to'g'ri chizig'i.

4) $\varphi = const$.

5) p_h – chizig'i – havodagi suv bug'inining parsial bosimini aniqlashga imkon beradi.

Masala. 60. h-d diagrammadan foydalanih harorati 50°C va nisbiy namligi 70 % bo'lgan nam havoning entalpiyasi, namlik saqlami, parsial bosimi va shudring nuqtasini toping.

Yechish: $t=50^{\circ}\text{C}$ va $\varphi=70\%$ orqali diagrammada I nuqtani belgilaymiz. I nuqta berilgan havoning holatini aniqlaydi. Bu nuqtadan $i = \text{const}$ chizig'iغا parallel chiziq o'tkazib, entalpiyasi $h = 201 \text{ kJ/kg}$ havoga teng ekanligini aniqlaymiz. I nuqtadan $d = \text{const}$ ga vertikal tushirib, namlik saqlami – $d = 60 \text{ g/kg}$, parsial bosim chiziq'i bilan kesishgan nuqtada $p_n=0,087 \text{ bar}$, $\varphi=100\%$ egri chiziq'i bilan kesishgan nuqtadan shudring nuqtasini $t_p=42^{\circ}\text{C}$ ni topamiz (11.1 – rasm). Demak, javob: $h=201 \text{ kJ/kg}$; $d=60 \text{ g/kg}$; $r_p=0,087 \text{ bar}$; $t_p=42^{\circ}\text{C}$.

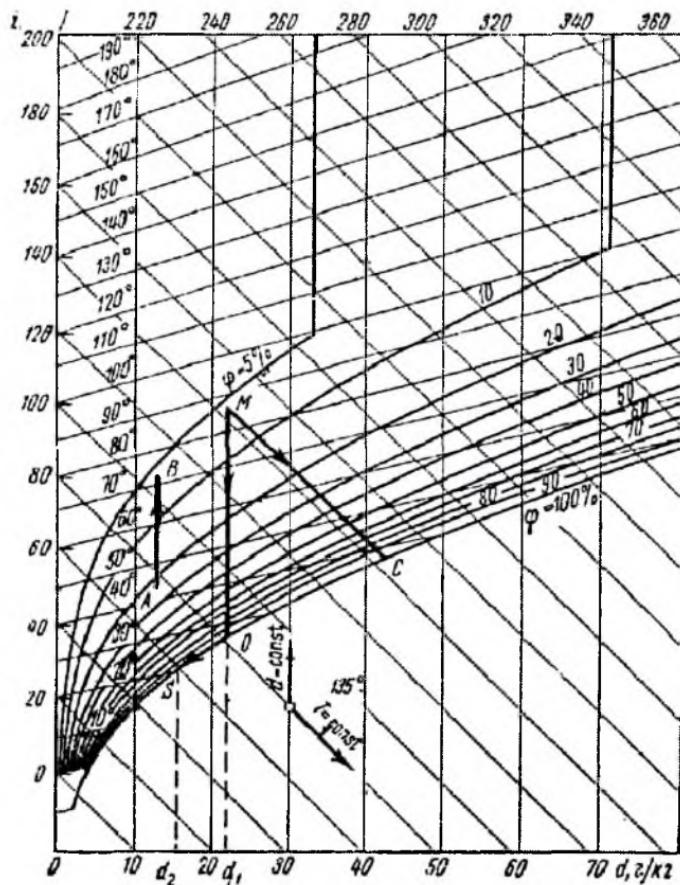

27-rasm. Nam havoning h-d diagrammasi

1. Harorat $t=60^{\circ}\text{C}$ va barometrik bosim $B=745 \text{ mm.sim.ust.}$, nisbiy namligi $\varphi=60\%$ bo'lgan havoning nam saqlamini aniqlang.

Nam saqlami quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$d = \frac{\rho_b}{\rho_k}$$

Nisbiy namlik esa $\varphi = \frac{\rho_b}{\rho_T}$ bundan $P_b = \varphi P_t$

$$P_t = 0,2031 \text{ at.}$$

$$P_b = 0,6 \cdot 0,2031 = 0,1219 \text{ at.}$$

O'ta qizigan bug' uchun jadvaldan $t=60^{\circ}\text{C}$, $P=0,1219 \text{ at}$ da $V=12,83 \text{ m}^3/\text{kg}$ ni aniqlaymiz.

Bunda:

$$\rho_b = \frac{1}{V} = \frac{1}{12,83} = 0,078 \text{ kg/m}^3$$

Havoning parsial bosimi:

$$P_h = P - P_b = 745/735,6 - 0,1219 = 1,0128 - 0,1219 = 0,8909 \text{ at.}$$

$$\rho_h = \frac{P_h}{RT} = \frac{0,874 \cdot 10^5}{287(273 + 60)} = 0,914 \text{ kg/m}^3$$

$$d = \frac{0,078}{0,914} = 0,0853 \text{ kg/kg.q.h.} = 85,3 \text{ g/kg.q.h.}$$

d ning qiymatini boshqa ifodadan ham topsa bo'ladi:

$$d = 622 \cdot \frac{P_b}{B - P_b} = 622 \cdot \frac{0,1209}{0,8979} = 85,1 \text{ g/kg.q.h.}$$

Nazorat savollari

1. Nam havo deb nimaga aytildi?
2. Nam havoning asosiy xarakteristikalarini izohlab bering.
3. Nisbiy namlik deb nimaga aytildi?
4. Nam saqlamining mazmuni nimani ifodalaydi?
5. Nam havoning aralashma deb aytса bo'ladimi?
6. Nam havoning h-d diagrammasida qanday chiziqlar chizilgan?
7. h-d diagrammada qizitilish va sovitilish holatlarini chizib ko'rsating.


IX BOB. KOMPRESSOR

34-§. Kompressorlar va ularning turlari

Kompressorlar turli gazlarni siqish uchun xizmat qiladi. Kompressorlarda olinadigan siqilgan havo texnikaning turli sohalarida keng qo'llaniladi. Masalan, siqilgan havoda ishlovchi bolg'alarda; metallurgiya sanoatida: o'choqlarga havo purkashda; metallarga katta bosim ostida qurilishda; pardozlash ishlarini bajarishda, metall quymalarning sirtini qumli oqim bilan tozalashda va h.k.

Ular porshenli, rotatsion, markazdan qochma va o'qli kompressorlarga bo'linadi.

Porshenli kompressorlar. Bir pog'onali porshenli kompressorning chizmasini ko'rib chiqamiz. (28-rasm).

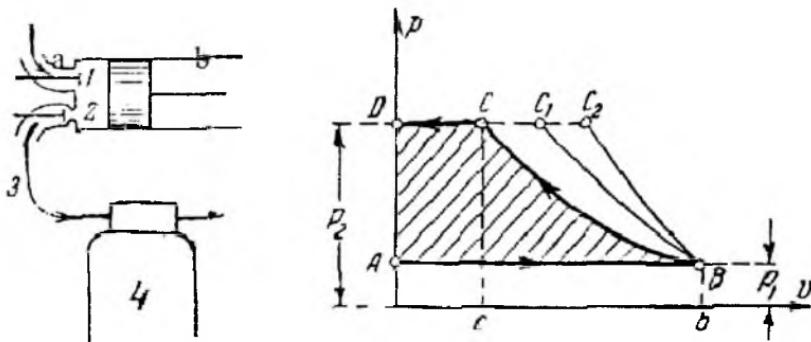

28-rasm. Bir pog'onali porshenli kompressor

Porshen pastga harakatlanganda silindrda bosim atmosfera bosimiga nisbatan kamayib ketadi, natijada atmosfera bosimining kuchi tufayli so'rish klapani (2) ochilib, silindr havo bilan to'ladi. Porshen qayta yuqoriga qarab harakatlanganda silindrda bosim atmosfera bosimiga nisbatan katta bosim bilan siqiladi, natijada so'rish klapani (2) yopilib, tashqi havoning silindr bilan aloqasi uziladi. Porshenning yuqoriga qarab harakatlanishi davom etadi va silindrda havo haydash klapani va haydash quvuridagi siqilgan havo qarshiligini yengguniga qadar siqiladi. Shudaqiqada haydash klapani ochilib, siqilgan havo porshen yordamida resiver (4) ga kelib tushadi.

Bir pog'onali kompressorning P-V koordinatadagi grafigi (28-b-rasm)ni ko'rib chiqamiz.

AB – so'rish jarayoni, BC – siqish jarayoni, CD – haydash jarayoni. Siqish chizig'i havodan olib ketilayotgan issiqlik miqdoriga ko'ra BC – izotermik, BC₂ – adiabiatick va BC₁ – politropik bo'lishi mumkin. Siqish jarayonida havoni sovitish suv orqali amalga oshiriladi.

So'rish hajmi V_s ning silindrning ishchi hajmi V_n ga bo'lgan nisbati kompressor pog'onasining hajmiy FIK deyiladi.

$$\eta_{\text{haj}} = \frac{V_s}{V_n} = 1 - \sigma (h_m^{\frac{1}{m}} - 1) \quad (120)$$

bunda $\sigma = \frac{V_o}{V_n}$ – siqilib ulgurmagan havoning nisbiy hajmi;

V_o va V_n – silindrning zararli va ishchi hajmlari;

λ – bosimni ortish darajasi;

μ – politropa ko'rsatkichi.

Bosimni ortish darajasini deb, kompressor pog'onasida chiqishdagi bosimning pog'onaga kirishihaqgi bosimga nisbatiga aytildi:

$$\lambda = \frac{P_2}{P_1} \quad (121)$$

Bir pog'onali porshenli kompressoring haqiqiy ishchi jarayoni indikator diagramma ko'rinishida berilgan va u nazariysidan asosan so'rvuchi va chiqarib yuboruvchi klapanlardagi yo'qolishlar bilan farqlanadi.

Kompressoring haqiqiy uzatishi V ning nazariy uzatish V_n ga bo'lgan nisbati uzatish koeffitsienti deyiladi.

$$\eta_V = \frac{V}{V_n} \quad (122)$$

Kompressoring nazariy uzatishi (m^3/sek) quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$V_n = \left(\frac{\pi D^2}{4} \right) (S \cdot n) \quad (123)$$

bunda: D – silindrning diametri, m;

S – porshenning yurishi, m;

n – valning aylanish tebranishi, ayl/sek.

Kompressorning uzatish koefitsienti quyidagi ifodadan aniqlanishi mumkin:

$$\eta_v = \eta_{av} \cdot \eta_r \cdot \eta_t \cdot \eta_{oq}$$

bunda η_r – so‘rish tizimi qarshiligidagi so‘rish davomida bosim kamayishini hisobga olinadigan koefitsient;

η_t – silindr devorlariga tekkanda gaz qizishida harorat ortishini hisobga oladigan koefitsient;

η_{oq} – so‘ruvchi klapanlarning juda mahkam yopilmasligi natijasida gaz oqib ketishini hisobga oladigan koefitsient.

Agar so‘rilayotgan gazning bosimi va harorati P_o , T_o va silindrdağı gaz siqilishidagi boshlang‘ich parametrlar P_1 , T_1 aniq bo‘lsa, u holda h , va η_v quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$\eta_r = \frac{P_1}{P_o} \quad (124)$$

$$\eta_t = \frac{T_o}{T_1} \quad (125)$$

Gazning oqib ketishini hisobga oluvchi koefitsient:

$$\eta_{oq} = 1 - \left(\frac{G_{oq}}{G_{so'r}} \right)$$

bunda: $G_{so'r}$ va G_{oq} – torayish va chiqarib yuborish jarayonidagi oqib ketishda so‘rilayotgan gazning sarfi, kg/sek.

Kompressorning massaviy uzatilishi (kg/sek) quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$M = \frac{P_1 V}{R T_1} \quad (126)$$

bunda: P_1 – so‘rilish bosimi, Pa;

V – so‘rilish bosimida kompressorning haqiqiy hajmiy uzatishi, m^3/sek ;

R – gaz doimiysi, $J/(kg \cdot K)$;

T_1 – so‘rish mutlaq harorati, K.

Izotermik torayish davomida kompressorni ishga tushirishdagı nazariy quvvat (kVt)

$$N_u = \frac{P_i V \lambda n \lambda}{10^3} = \frac{P_i V \lambda n \frac{P_2}{P_1}}{10^3} \quad (127)$$

Adiabatik torayishdagi nazariy quvvat (kVt)

$$N_{ad} = \frac{k}{k-1} \frac{P_i V}{10^3} \left[\left(\lambda^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) \right] \quad (128)$$

bunda: k – adiabata ko'rsatkichi.

Politropik torayishdagi nazariy quvvat (kVt)

$$N_{pol} = \frac{m}{m-1} \frac{P_i V}{10^3} \left(\lambda^{\frac{m-1}{m}} - 1 \right) \quad (129)$$

bunda: k – politropa ko'rsatkichi.

Kompressor sovishi bilan ishlashidagi effektiv quvvati

$$N_e = \frac{N_{ad}}{\eta_{e,iz}} \quad (130)$$

bunda: $\eta_{e,iz}$ – kompressorning izotermik effektiv FIK

Kompressorning sovimasdan avvalgi effektiv quvvati (kVt)

$$\eta_e = \frac{N_{ad}}{\eta_{e,ad}} \quad (131)$$

bunda: $\eta_{e,ad}$ – kompressorning adiabatik effektiv FIK

Kompressorning effektiv FIK

$$\eta_{e,iz} = \eta_{iz} \cdot \eta_m \quad \eta_{e,ad} = \eta_{ad} \cdot \eta_m \quad (132)$$

h_{iz} , h_{ad} – kompressorning izotermik va adiabatik indikator FIK
 h_m – kompressorning mexanik FIK

Porshenli kompressorning indikator yoki ichki quvvati (kVt)

$$N_i = \frac{P_i V_n n}{10^3} \quad (133)$$

bunda: P_i – o'rtacha indikator bosim, Pa;

V_n – silindrning ishchi hajmi, m^3 ;
 n – valning aylanish chastotasi, ayl/sek.

Kompressorning effektiv quvvati (kVt)

$$N_e = \frac{N_i}{\eta_m} \quad (134)$$

Bosimni orttirish darajasi ko‘p pog‘onali kompressorning har bir pog‘onasida quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$\lambda = \psi \sqrt[2]{\frac{P_z}{P_1}}$$

bunda: z — kompressor pog‘onalari soni;

P_z — gazning oxirgi pog‘onadan chiqishdagi bosimi, Pa;

P_1 — gazning birinchi pog‘onaga kirishdagi bosimi, Pa;

$\psi = 1,1, \dots, 1,5$ — pog‘onalar orasida bosim yo‘qolishini hisobga oluvchi koeffitsient.

Plastinkali rotatsion kompressorlar

Kompressorning nazariy uzatishi quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$V_n = 2 e l (\pi D - z \delta) n \quad (135)$$

bunda: e — ekstsentrisitet, m;

l — rotor uzunligi, m;

D — korpusning ichki diametri, m;

z — plastinkalar soni;

δ — plastinka qalinligi, m;

n — valning aylanish chastotasi, ayl/sek.

Kompressorning haqiqiy uzatishi quyidagi ifodadan aniqlanadi.


$$V = 2 \eta_v e l (\pi D - z \delta) n \quad (136)$$

bunda: η_v — kompressorning uzatish koeffitsienti.

Kompressorning ishga tushishdagi nazariy va effektiv quvvati sovitish bilan (128), (129) ifodadan, sovumasdan (127) va (130) ifodalardan aniqlanadi.

35-§. Markazdan ochma kompressorlar

Markazdan ochma kompressorlarda havoni siqish markazdan ochma kuchlar hisobiga amalga oshadi.

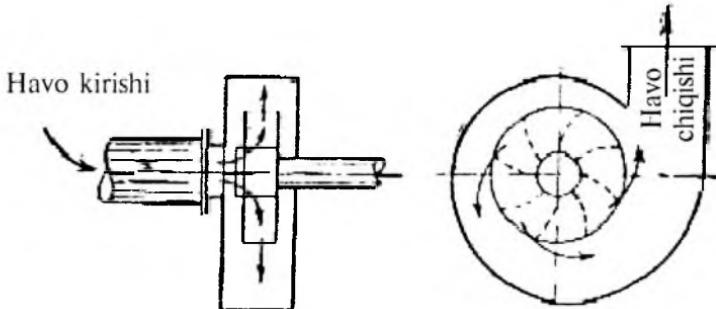

29-rasm. Markazdan qochma kompressor

Havo markazdagi teshik orqali aylanayotgan ishchi parraklarga keladi. Havo kanallardan o'tib haydash quvuriga yo'naltiriladi.

Kompressorning adiabitik FIK:

$$\eta_{ad} = \left(\lambda \frac{\kappa-1}{\kappa} - 1 \right) \left(\lambda \frac{\kappa-1}{\kappa \eta_{pol}} - 1 \right) \quad (137)$$

bunda: η_{pol} – kompressorning politropik FIK ($\eta_{pol} = 0,78 \dots 0,82$)
Kompressorning ishlashdagi effektiv quvvati (kVt)

$$N_e = \frac{M(h_2 - h_1)}{\eta_{ad} \cdot \eta_n} \quad (138)$$

bunda: h_1, h_2 – gazning adiabatik torayishidagi va birinchi pog'onaga kirishdagi entalpiyasi, kJ/kg. ;

M – kompressorning massaviy uzatishi, kg/sek.

Masalalar

1. Bir pog'onali porshenli kompressor bosimining ortish darajasi $\lambda = 10$ va politrop ko'rsatkichi $m=1,3$ kattaliklar bilan ishlaydi. Agar zararli moddaning nisbiy hajmi $\sigma=0,04$; $\eta_r = 0,975$; $\eta_i = 0,96$; $\eta_{ad} = 0,98$ bo'lsa, kompressorning uzatish koefitsientini aniqlang.

Javob: $\eta_V = 0,74$

2. Bir pog'onali kompressor bosimining ortish darajasi $\lambda=3,5$ va politrop ko'rsatkichi $m=1,1$ kattaliklar bilan ishlaydi. Agar zararli

moddaning qiymati $\sigma=0,045$; havoni so‘rish parametrlari $P_0 = 1 \cdot 10^5$ Pa va $t=25$ °C, torayish boshlanish parametrlari $P_1 = 0,98 \cdot 10^5$ Pa va $t=36$ °C, so‘rilayotgan havoning sarfi $G_{so\cdot r}=0,12$ kg/sek, oqib ketayotgan havoning sarfi $G_{oq}=0,0024$ kg/sek bo‘lsa, hajmiy FIKni va kompressorning uzatish koeffitsientini aniqlang.

Javob: $\eta_{ayl} = 0,905$; $\eta_v = 0,839$

3. Bir pog‘onali kompressor bosimining ortish darajasi $\lambda=7$ va kengayishdagi politropa ko‘rsatkichi $m=1,3$ bo‘lgan kattaliklar bilan ishlaydi. Agar silindr diametri $D=0,2$ m, porshenning yurishi $S=0,18$ m, valning aylanish chastotasi $n=900$ ayl/min, torayib ulgurmagan havoning nisbiy hajmi $s=0,05$ va bosim kamayishini hisobga oladigan koeffitsient $h=0,92$ bo‘lsa, kompressorning haqiqiy uzatishini aniqlang.

Javob: $V= 0,064$ m³/sek.

Nazorat savollari

1. Kompressor qurilmasining vazifasini tushuntirib bering.
2. Kompressorlarning turlari qanday?
3. Kompressorda qanday termodinamik jarayonlar hosil bo‘ladi?
4. Kompressorning nazariy quvvati qanday aniqlanadi?
5. Kompressorlarda bajarilgan ish qanday aniqlanadi?
6. Kompressorning indikator diagrammasini chizib, unda bo‘ladigan jarayonlarni tushuntirib bering.
7. Nazariy diagramma bilan indikator diagrammalarning farqi nimada?

X BOB. ICHKI YONUV DVIGATELLARINING SIKLLARI

36-§. Ichki yonuv dvigatellari sikllarining termodinamik tahlili

Mexanik energiya ishlab chiqarishning asosini tashkil etuvchi issiqlikning ishga aylanishi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar texnikada juda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu maqsadda qo'llaniladigan mashinalar issiqlik dvigatellari deb ataladi.

Issiqlik dvigatellarida sodir bo'ladigan jarayonlarni tadqiq qilishning ilmiy asosi esa texnik termodinamikadir.

Termodinamika fanining asoschisi fransuz muhandis-fizigi Sadi Kurno o'zining 1824-yilda nashr qilingan "Olovning harakatlantiruvchi kuchi va bu kuchni yuzaga keltiruvchi mashinalar" degan asarida issiqlikning ishga aylanish shartlarini o'rganib, ichki yonuv dvigatellarini yaratish mumkinligini bashorat qiladi. Silindr ichidagi porshen ostida yoqilg'inining bevosita yonishi hisobiga issiqlik dvigatellarida ishlaydigan gazsimon yonish mahsuloti ishlatiladi. Real dvigatellarda Kurno siklini amalga oshirish mumkin emasligini ta'kidlash lozim va shunga ko'ra, real dvigatellarning FIK (η_p) Kurno siklining FIK (η_K) dan kichik bo'ladi. Ideal sikldagi izotermalar va adiabatalar qiyaliklari orasidagi ozgina farq keskin cho'zilgan diagramma siklini vujudga keltiradi.

Shuni qayd qilish kerakki, real sharoitlarda ishchi jismga izotermik ravishda issiqlik kiritish va issiqlik chiqarishga juda katta qiyinchiliklar tufayli erishish mumkin. Shuning uchun ham, ichki yonuv dvigatellarida izobarik va izoxorik issiqlik keltirish va issiqlik olib ketish jarayonlari qo'llaniladi. Bu esa o'z navbatida zarur (kerakli) bosimni keskin kamaytiradi, dvigatel konstruksiyasini soddallashtiradi hamda ishqalanish tufayli yo'qotilishlarni kamaytiradi. Natijada dvigatelning sodda, ixcham va iqtisodiyligiga erishiladi.

Odatda, termodinamikada u yoki bu dvigatelning samaradorligi ko'rilib yozgatilganda, bu dvigatellarda sodir bo'layotgan jarayonlar qaytar jarayon deb, siklni yopiq sikl deb hisoblaydilar, ya'ni dvigatelning qandaydir ideallashtirilgan siklini nazarda tutadilar.

Hozirgi vaqtida zamonaviy ichki yonuv dvigatellarida issiqlik keltiradigan (beradigan) sikllarning quyidagi uch turidan foydalaniladi: o'zgarmas hajmda ($V = const$) issiqlik keltiruvchi, nemis muhandis fizigi N.Otto tamomidan 1876-yilda kashf qilingan sikl; o'zgarmas bosimda

$P = \text{const}$ issiqlik keltiruvchi R.Dizel tomonidan kashf qilingan sikl; qisman o'zgarmas hajmda, qisman o'zgarmas bosimda issiqlik keltiruvchi 1904-yilda rus olimi G.V.Trinkler tomonidan kashf qilingan sikl. Shuni qayd qilish kerakki, barcha sikllarda issiqlik olib ketilishi faqat izoxorik jarayonda amalga oshiriladi. Siklning xarakteristikaları:

$$\text{a) } \varepsilon = \frac{V_1}{V_2} - \text{siqilish darajasi, gaz boshlang'ich hajmi } V_1 \text{ ning siqilish}$$

jarayoni oxiridagi hajm V_2 ga nisbati;

$$\text{b) } \lambda = \frac{P_3}{P_2} - \text{issiqlik kiritilishda bosim oshish darajasi, ya'ni o'zgarmas}$$

bosimda issiqlik keltirilishi jarayoni oxirida va boshidagi gaz bosimlar nisbati;


$$\text{d) } \rho = \frac{V_3}{V_2} - \text{issiqlik keltirilishidagi dastlabki kengayish darajasi, ya'ni}$$

aralash siklda issiqlik keltirish jarayoni oxiridagi gaz hajmining boshlang'ich holdagi gaz hajmiga nisbati.

37-§. Hajm o'zgarmas bo'lganda issiqlik keltiruvchi sikl

Real porshenli dvigatellarning ishini tekshirishda silindr ichidagi porshen holatining o'zgarishini ko'rsatuvchi diagrammadan foydalaniлади. Bu diagramma indikator deb ataluvchi asbob yordamida olingani uchun **indikator diagramma** deb ataladi. 30-rasmda o'zgarmas hajmda yoqilg'ining tez yonib bo'lувчи sikli ko'rsatilgan.


Hajm o'zgarmaganda issiqlik keltiruvchi dvigateл ideal siklining diagramma ko'rinishi quyidagicha bo'ladi.

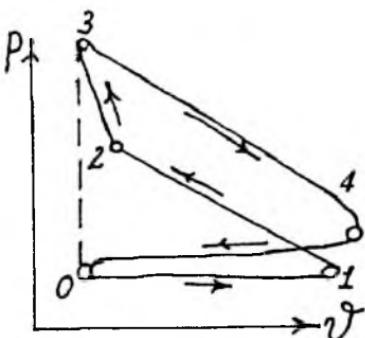

30-rasm. $V=\text{const}$ bo'lganda issiqlik keltiruvchi IYOD (ichki yonuv dvigateli)ning indikator diagrammasi

Bu sikl ikkita izoxora va ikkita adiabatadan tashkil topgan bo'lib, ideal gaz boshlang'ich parametrlari P_1 , V_1 va T_1 bilan 1-2 chiziq orqali adiabatik 2 nuqtagacha siqiladi. So'ngra 2-3 chiziq orqali ishchi jismga issiqlik q_1 keltiriladi. 3 nuqtadan boshlab 3-4 chizig'i bo'ylab ishchi jism kengayadi, so'ngra 4-1 izoxora orqali q_2 issiqlik olib ketiladi.

Bu siklning xarakteristikasi siqilish koefitsienti $\varepsilon = \frac{V_1}{V_2}$ va bosimni oshirish darajasi $\lambda = \frac{P_3}{P_2}$ hisoblanadi.

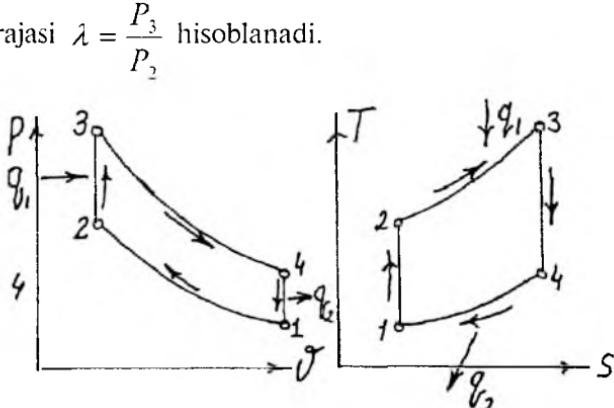

31-rasm. $V=const$ bo'lganida
issiqlik keltiruvchi siklning
 P - V diagrammasi

32-rasm. $V=const$ bo'lganida
issiqlik keltiruvchi siklning
 T - C diagrammasi

Shu siklning foydali ish koefitsientini aniqlaymiz.

$$\eta_t = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}, \quad (139)$$

bu yerda: q_1 — keltirilgan issiqlik miqdori;
 q_2 — olib ketilgan issiqlik miqdori.

Keltirilgan issiqlik miqdori

$$q_1 = c_v (T_3 - T_2) \quad (140)$$

Olib ketilgan issiqlik miqdori esa

$$q_2 = c_v (T_4 - T_1) \quad (141)$$

Termik FIK

$$\eta_t = 1 - \frac{c_v (T_4 - T_1)}{c_v (T_3 - T_2)} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} \quad (142)$$

(148) tenglamadagi T_2 , T_3 , T_4 haroratlarni aniqlaymiz. 1-2 adibatik jarayon bo'lgani uchun:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1} \quad (143)$$

bundan:

$$T_2 = T_1 \varepsilon^{\kappa-1}. \quad (144)$$

2-3 izoxorik jarayon bo'lgani uchun:

$$\frac{T_3}{T_2} = \frac{P_3}{P_2} = \lambda. \quad (145)$$

bundan:

$$T_3 = T_2 \cdot \lambda = T_1 \varepsilon^{\kappa-1} \cdot \lambda. \quad (146)$$

3-4 adiabatik jarayon bo'lgani uchun:

$$\frac{T_4}{T_1} = \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{\kappa-1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\kappa-1} = \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}}, \quad (147)$$

bundan:

$$T_4 = T_1 \varepsilon^{\kappa-1} \cdot \lambda \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}} = T_1 \cdot \lambda \quad (148)$$

Hamma topilgan qiymatlarni FIK. ifodasiga qo'yish bilan quyidagini hosil qilamiz.


$$\eta_t = 1 - \frac{T_2 - T_3}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1 \cdot \lambda - T_1}{T_1 \varepsilon^{\kappa-1} \cdot \lambda - T_1 \varepsilon^{\kappa-1}} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}}, \quad (149)$$

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}} \quad (150)$$

38-§. Bosim o'zgarmas bo'lganda issiqlik keltiruvchi sifl

Avvalgi ko'rib chiqilgan siklning FIKdan ko'rinish turibdiki, uni oshirish uchun siqilish darajasini oshirishimiz zarur bo'ladi. Bu esa yonuvchi

massaning o‘z-o‘zidan yonish harorati bilan cheklanadi. Hozirgi ko‘radigan siklimiz shu chekhanishni yo‘qotadi. Bu esa yoqilg‘i bilan havoning alohida siqilishi orqali amalga oshadi. Havo dvigatearning silindrida siqiladi, yoqilg‘i esa yoqilg‘i nasosida siqiladi.

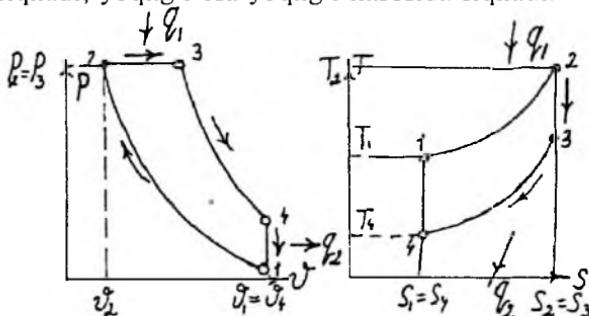

33-rasm. $P=const$ bo‘lganda issiqlik keltiruvchi siklning $P-V$ diagrammasi

34-rasm. $P=const$ bo‘lganda issiqlik keltiruvchi siklning $T-S$ diagrammasi

Bunday siklni nemis muhandisi Dizel ixtiro qilgan. Bunday siklning $P-V$ va $T-S$ diagrammalari 33- va 34-rasmlarda ko‘rsatilgan.

Bunday siklning FIK

$$\eta_t = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} \quad (151)$$

Keltirilgan issiqlik miqdori

$$q_1 = c_p (T_3 - T_2) \quad (152)$$

Olib ketilgan issiqlik miqdori esa

$$q_2 = c_v (T_4 - T_1) \quad (153)$$

Olingan qiymatlar FIKning ifodasiga qo‘yish natijasida:

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{c_v (T_4 - T_1)}{c_p (T_3 - T_2)} = 1 - \frac{1(T_4 - T_1)}{\kappa (T_3 - T_2)} \quad (154)$$

T_2 , T_3 , T_4 haroratlarni T_1 orqali ifodalaymiz.
1-2 adiabata orqali:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{k-1} = \varepsilon^{k-1} .$$

bundan:

$$T_2 = T_1 \varepsilon^{k-1} . \quad (155)$$

2-3 izobara orqali:

$$\frac{T_3}{T_2} = \frac{V_3}{V_2} = \rho .$$

bundan:

$$T_3 = T_2 \cdot \rho = T_1 \varepsilon^{k-1} \cdot \rho . \quad (156)$$

3-4 adiabata orqali:

$$\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{V_3}{V_1} \right)^{\kappa-1} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\kappa-1} ,$$

bundan:

$$T_4 = T_3 \left(\frac{\rho}{\varepsilon} \right)^{k-1} = T_1 \varepsilon^{k-1} \cdot \rho \cdot \frac{\rho^{\kappa-1}}{\varepsilon^{\kappa-1}} = T_1 \cdot \rho^k \quad (157)$$

Shu qiymatlarni FIK ifodasiga qo‘yish bilan quyidagini hosil qilamiz.


$$\eta_t = 1 - \frac{T_4 - T_1}{\kappa(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{T_1 \cdot \rho^k - 1}{\kappa(T_1 \varepsilon^{\kappa-1} \cdot \rho - T_1 \varepsilon^{\kappa-1})} = 1 - \frac{\rho^k - 1}{\kappa \cdot \varepsilon^{\kappa-1} (\rho - 1)} \quad (158)$$

Oxirgi ifodadan ko‘rinib turibdiki, FIK ortishi siqilish darajasi va adiabata ko‘rsatkichlariga bog‘liq ekan.

Bunday sikl bilan kompressorli dvigatellar ishlaydi va siqilgan havoning yuqori bosimi tufayli forsunka orqali yoqilg‘ining purkalishi natijasida yoqilg‘ining yonish jarayoni amalga oshiriladi.

39-§. Aralash holda issiqlik keltiruvchi sikl

Bu siklning afzalligi shundaki, u kompressorsiz ishlaydigan sikl bo‘lib, suyuq yoqilg‘i yoqilg‘i nasosidan yoqilg‘i forsunkasi orqali silindrning bosh qismiga kichik tomchi shaklida yuboriladi. Bu tomchilar siqilgan havoga tushishi bilan avval hajm o‘zgarmaganda, so‘ngra bosim o‘zgarmaganda yonadi. Bunday jarayonlar 35 va 36-rasmlarda ko‘rsatilgan.

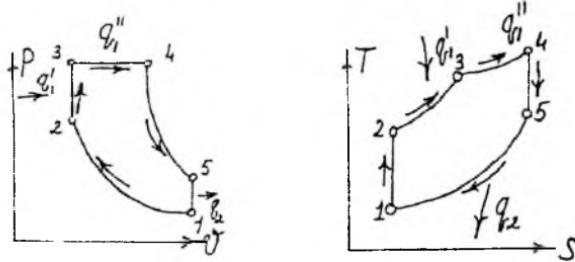

35-rasm. Aralashgan holda issiqlik keltiruvchi siklning P-V diagrammasi

36-rasm. Aralashgan holda issiqlik keltiruvchi siklning T-S diagrammasi

Ishchi jism P_1 , V_1 , T_1 parametrlar bilan adiabatik 1–2 chiziq bilan sifiladi. Izoxora 2–3 orqali ishchi jismga q_1' , izobara 3–4 orqali q_1'' issiqlik keltiriladi. So'ngra ishchi jism 4–5 adiabata chizig'i orqali kengayadi va 5–1 chiziq orqali q_2 issiqlik olib ketiladi. Shu siklning foydali ish koefitsientini aniqlaymiz.

$$\eta_t = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1 + q_1'} \quad (159)$$

Keltirilgan issiqlik miqdori

$$q_1' = c_v (T_3 - T_2) \quad (160)$$

$$q_1'' = c_p (T_4 - T_3) \quad (161)$$

Olib ketilgan issiqlik miqdori esa

$$q_2 = C_v (T_5 - T_1) \quad (162)$$

Olingan qiymatlarni FIK ifodasiga qo'yish natijasida:

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1 + q_1'} = 1 - \frac{C_v (T_5 - T_1)}{C_v (T_3 - T_2) + C_p (T_4 - T_3)} \quad (163)$$

T_2 , T_3 , T_4 , T_5 haroratlarni T_1 orqali ifodalaymiz.
1–2 adiabata orqali:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\kappa-1} = \varepsilon^{\kappa-1} .$$

$$\text{bundan: } T_2 = T_1 \varepsilon^{k-1}. \quad (164)$$

2–3 izoxora orqali:

$$\frac{T_3}{T_2} = \frac{V_3}{V_2} = \lambda.$$

$$\text{bundan: } T_3 = T_2 \cdot \lambda \text{ va } T_3 = T_1 \varepsilon^{k-1} \cdot \lambda. \quad (165)$$

3–4 izobara orqali:

$$\frac{T_4}{T_3} = \frac{V_4}{V_3} = \rho,$$

bundan:

$$T_4 = T_3 \cdot \rho \text{ va } T_4 = T_1 \varepsilon^{k-1} \cdot \lambda \cdot \rho \quad (166)$$

4–5 adiabata orqali:

$$\frac{T_5}{T_4} = \left(\frac{V_4}{V_5}\right)^{\kappa-1} = \left(\frac{V_4}{V_1}\right)^{\kappa-1}.$$

$$\text{P: } \varepsilon = \frac{V_4}{V_3} \cdot \frac{V_1}{V_2} = \frac{V_4}{V_1} \quad (167)$$

$$5–1 izoxora orqali: \quad \frac{T_5}{T_4} = \left(\frac{\rho}{\varepsilon}\right)^{\kappa-1}$$

$$T_5 = T_1 \varepsilon^{k-1} \cdot \lambda \cdot \rho \cdot \frac{\rho^{\kappa-1}}{\varepsilon^{\kappa-1}}$$

$$T_5 = T_1 \cdot \lambda \cdot \rho^k \quad (168)$$

Shu qiymatlarni FIK ifodasiga qo‘yish bilan quyidagini hosil qilamiz.

$$\eta_t = 1 - \frac{\lambda \rho^k - 1}{\varepsilon^{\kappa-1} [(\lambda - 1) + \kappa \lambda (\rho - 1)]}, \quad (169)$$

Oxirgi ifodadan ko‘rinib turibdiki, siklning FIK k, ε , λ , ρ ning o‘zgarishi bilan o‘zgaradi.

Masalalar

1. Gaz dvigateli harorat $t=25^{\circ}\text{C}$ bo‘lganda soatiga 500 m^3 havoni so‘radi, bunda nisbiy namlik $\varphi=0,4\%$.

Dvigatel soatiga qancha suv bug‘ini so‘radi?

Javob: $4,6 \text{ kg/soat.}$

2. Porshenli ichki yonuv dvigateli $V=\text{const}$ da yoqilg‘ining yonish sikli bo‘yicha ishlaydi. Shu siklning har bir nuqtasidagi parametrlarini, olingan ishni, keltirilgan va olib ketilgan issiqlikning termik FIKni aniqlang, agar $P_1=1 \text{ bar}$, $t_1=20^{\circ}\text{C}$, $\varepsilon=3,6$; $\lambda=3,33$; $k=1,4$ bo‘lsa. Ishchi jism – havo. Issiqlik sig‘imi o‘zgarmas deb hisoblansin.

Yechish: Hisoblashni 1 kg havo uchun olib boramiz:

1-nuqta:

$$P_1=1 \text{ bar}, t_1=20^{\circ}\text{C}$$

$$\text{Holat tenglamasidan } P_1 V_1 = RT_1$$

$$V_1 = \frac{RT_1}{P_1} = \frac{287 \cdot 293}{1 \cdot 10^5} = 0,84 \text{ m}^3/\text{kg}$$

2-nuqta:

$$\varepsilon = \frac{V_1}{V_2} = 3,6 \quad V_2 = \frac{V_1}{\varepsilon} = \frac{0,84}{3,6} = 0,233 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Adiabatik siqilishdagi harorat

$$T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{k-1} = 293 \cdot 3,6^{0,4} = 489 \text{ K}$$

$$t_2 = 216^{\circ}\text{C}$$

$$P_2 = \frac{RT_2}{V_2} = \frac{287 \cdot 489}{0,233} = 6,02 \text{ bar}$$

3-nuqta:

$$V_3 = V_2 = 0,233 \text{ m}^3/\text{kg}.$$

Izoxorik jarayonda parametrlar orasidagi bog'lanishga asoslanib,

$$\frac{P_3}{P_2} = \frac{T_3}{T_2} = \lambda = 3,33$$

$$P_3 = P_2 \lambda = 6,02 \cdot 3,33 = 20 \text{ bar.}$$

$$T_3 = T_2 \lambda = 489 \cdot 3,33 = 1628 \text{ K}, t_3 = 1355^\circ\text{C}$$

4-nuqta:

$$V_4 = V_1 = 0,84 \text{ m}^3/\text{kg}.$$

$$T_4 = T_3 \left(\frac{V_3}{V_4} \right)^{\kappa-1} = T_3 \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\kappa-1} = 1628 \frac{1}{3,6^{0,4}} = 976 \text{ K}$$

$$P_4 = P_1 \frac{T_4}{T_1} = 1 \frac{976}{293} = 3,33 \text{ bar}$$

$$q_1 = C_v(T_3 - T_2) = (20,93/28,96)(1628-489) = 825 \text{ kJ/kg}$$

$$q_2 = C_v(T_4 - T_1) = (20,93/28,96)(976-293) = 495 \text{ kJ/kg}$$

Termik FIK

$$\eta_t = (825 - 495) / 825 = 0,4 = 40\%$$

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}} = 1 - \frac{1}{3,6^{0,4}} = 0,4 = 40\%$$

Sikl ishi:

$$\ell_0 = q_1 - q_2 = 330 \text{ kJ/kg.}$$

3. $V = \text{const}$ da issiqlik keltiradigan porshenli ichki yonuv dvigatelining siqilish darajasi $e=5$, bosimning oshish darajasi $\lambda=1,5$. Ishchi jism – havo. Issiqlik sig'imi o'zgarmas deb hisoblang, shu siklning FIKni aniqlang.

Javob: $\eta_t = 0,476$.

4. $R = \text{const}$ bo'lganda issiqlik keltiruvchi sikl bilan ishlaydigan siklning xarakterli nuqtalardagi parametrlarini, foydali ishni, termik FIKni,

keltirilgan va olib ketilgan issiqlikni aniqlang, agar $P_1=1$ bar, $t_1=20^\circ\text{C}$, $\epsilon=12,7$, $k=1,4$ bo'lsa. Ishchi jism – havo. Issiqlik sig'imiini o'zgarmas deb hisoblang.

Javob: $v_1=0,84 \text{ m}^3/\text{kg}$; $P_2=35,1 \text{ bar}$; $v_2=0,0661 \text{ m}^3/\text{kg}$; $t_2=536^\circ\text{C}$;
 $T_3=1345 \text{ K}$; $P_3=35,1 \text{ bar}$; $P_4=2,64 \text{ m}^3/\text{kg}$; $t_4=500^\circ\text{C}$;
 $q_1=818 \text{ kJ/kg}$; $q_2=347 \text{ kJ/kg}$;
 $l_0=471 \text{ kJ/kg}$ $\eta_1=57,6\%$.

5. $V=\text{const}$ bo'lgan ichki yonuv dvigatelining sikli berilgan. Havoning boshlang'ich holatidagi parametrlari $P_1=0,8$ at, $t_1=17^\circ\text{C}$. Siqilish darajasi $\epsilon=4,6$. Keltirilgan issiqlik $1005,6 \text{ kJ/kg}$ ni tashkil qiladi. Agar silindrning siljishi $d=240 \text{ mm}$, porshenning siljishi $S=340 \text{ mm}$ va ikki marotaba aylanishdagi aylanish soni minutiga $n=200$ bo'lsa, termik FIK va quvvatni toping.

Javob: $\eta_1=0,457$, $N=14,5 \text{ kWt}$.

6. Aralashgan holda issiqlik keltiruvchi ichki yonuv dvigatelining sikli berilgan. Ishchi jism – havo. Uning boshlang'ich parametrlari $P_1=0,1$ at, $t_1=30^\circ\text{C}$, $\epsilon=4,6$, $\lambda=2,0$, $r=1,2$.

Siklning har bir nuqtasidagi parametrlar keltirilgan issiqlik, ish, termik FIK aniqlansin, bunda issiqlik sig'imi o'zgarmas deb hisoblansin.

Javob: $v_1=0,87 \text{ m}^3/\text{kg}$; $v_2=0,124 \text{ m}^3/\text{kg}$; $v_4=0,149 \text{ m}^3/\text{kg}$;
 $P_2=1,52 \text{ MPa}$; $P_3=3,05 \text{ MPa}$; $P_5=0,26 \text{ MPa}$;
 $t_3=1047^\circ\text{C}$; $t_4=1311^\circ\text{C}$; $t_5=511^\circ\text{C}$;
 $q_1=744,2 \text{ kJ/kg}$; $\eta_1=0,532$; $l_0=396 \text{ kJ/kg}$.

7. $P=\text{const}$ bo'lganda issiqlik keltiruvchi sikl berilgan. Ishchi jism – havo, uning parametrlari $P_1=100 \text{ kPa}$, $\epsilon=14$, $\rho=1,5$, $k=1,4$. Silindrning diametri $d=0,3 \text{ m}$, porshenning siljishi $S=0,45 \text{ m}$.

Siklning har bir nuqtasidagi parametrlar va FIKni aniqlang. Issiqlik sig'imi o'zgarmas deb hisoblang.

Javob: $V_1=V_4=0,0341 \text{ m}^3$; $V_2=0,00244 \text{ m}^3$; $V_3=0,00366 \text{ m}^3$;
 $P_2=4,02 \text{ MPa}$; $P_4=0,176 \text{ MPa}$; $\eta_1=0,65$.

8. Atmosfera havosidagi bug‘ning parsial bosimi 0,2 at, harorati 70°C bo‘lganda nam havoning nisbiy namligini aniqlang.
Javob: $\phi=62,9\%$.

Nazorat savollari

1. Ichki yonuv dvigatellari deb qanday dvigatellarga aytildi?
2. Ichki yonuv dvigatellarining sikllari necha xil bo‘ladi?
3. Ichki yonuv dvigatellari sikllarining asosiy xarakteristikalarini ayting.
4. Hajm o‘zgarmaganda issiqlik keltiruvchi siklning FIKni ifodasini yozib bering.
5. Hajm o‘zgarmaganda issiqlik keltiruvchi siklning FIKni qanday oshirish mumkin?
6. Dizel siklining FIK ifodasida asosiy rol o‘ynaydigan omillar nimalar?
7. Reaktiv dvigatellarning termodinamik jarayonlarini so‘zlab bering.
8. To‘g‘ri oqimli havo reaktiv dvigatellarining ishlash uslubini tushuntirib bering.

XI BOB. GAZ TURBINA QURILMALARINING SIKLLARI

40-§. Gaz turbina qurilmalari (GTQ)

Porshenli ichki yonuv dvigatellarining asosiy kamchiligi quvvatining cheklanganligi, ishchi jismning adiabatik kengayishini atmosfera bosimiga olib borib bo'lmashigidir. Bunday kamchilik gaz turbina qurilmalarida bo'lmaydi. Ularda ishchi jism sifatida suyuq yoki gaz yoqilg'ilar yonishidan hosil bo'lgan mahsulotlar ishlatiladi. Ishchi jism yuqori harorat va bosim bilan yonish kamerasidan soploga yuboriladi va katta tezlik bilan turbinaning parraklariga uriladi, uning kinetik energiyasi mexanik energiya olish uchun ishlatiladi.

GTQning ichki yonuv dvigatellariga qaraganda ancha qulaylik tomonlari bor: kam metall sarflanishi, og'irligining kamligi, quvvati ko'pligi, yuqori aylanishlar soniga egaligi. Lekin ularni qurishda ko'p masalalarni yechishga to'g'ri keladi. Eng avval turbinaga kelayotgan gazning haroratini oshirish zarur, bu esa GTQ ning FIKni oshiradi.

41-§. Bosim o'zgarmas bo'lganda issiqlik keltiruvchi GTQning sikli

$P = \text{const}$ bo'lganda yoqilg'ini yonishiga ega bo'lgan siklning chizma tasviri 37-rasmida ko'rsatilgan.

Kompressor (4) da siqilgan havo forsunka (7) orqali va yoqilg'i nasos (5) dan forsunka (6) orqali yonish kamerasi (1) ga kelib tushadi. Bu yerda yonish jarayoni amalga oshadi va yonish mahsulotlari soploga tushib, bu yerda ishchi jism atmosfera bosimiga yaqin bo'lgan bosimgacha kengayadi. So'ngra soplordan gaz turbinasi (3)ning ishchi parraklariga kelib urilib, atmosferaga chiqarib ketadi. Shunday siklning P-V, T-S diagrammasi 38- va 39-rasmarda ko'rsatilgan. Ishchi jism P_1 , V_1 , T_1 parametrlar bilan adiabatik ravishda 1-2 ga olib chiqildi. So'ngra ishchi jismga issiqlik keltirildi, bu izobara chizig'i 2-3 orqali amalga oshirildi.


So'ngra ishchi jism turbinada adiabatik kengayadi (3-4 chizig'i), keyin ishchi jism avvalgi boshlang'ich holatiga qaytadi (4-1 chizig'i). Bu siklning

xarakteristikasi bo'lib, bosimni oshirish darajasi $\beta = \frac{P_2}{P_1}$ va izobarik


kengayish darajasi $\rho = \frac{V_3}{V_2}$ hisoblanadi.

Siklning FIKni hisoblaymiz:

$$\eta_t^{\text{GTQ}} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} \quad (170)$$

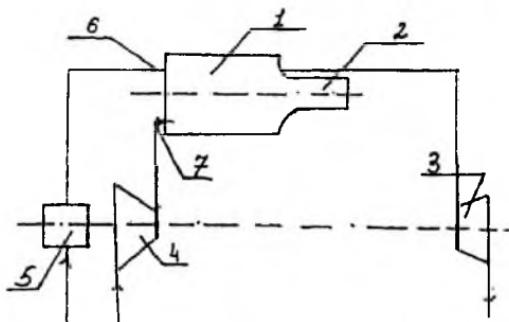

37-rasm. $P=\text{const}$ bo'lganligi issiqlik keltiruvchi GTQ sikli
1-yonish kamerasi; 2-soplo; 3-gaz turbinasi; 4-turbokompressyor;
5-yoqilg'i; 6-forsunka; 7-forsunka.

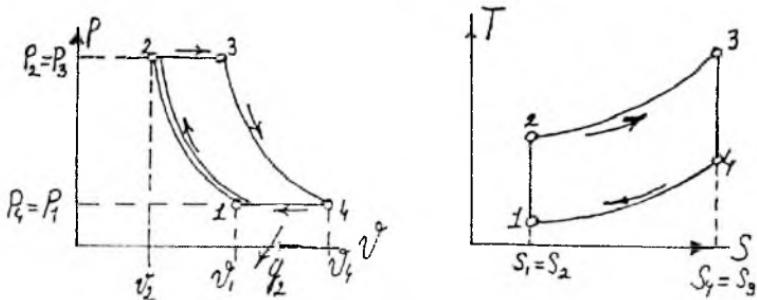

38-rasm. $P=\text{const}$ GTQ P-V
diagrammasi

39-rasm. $P=\text{const}$ GTQ T-S
diagrammasi

Keltirilgan issiqlik miqdori

$$q_1 = C_p (T_3 - T_2) \quad (171)$$

Olib ketilgan issiqlik miqdori esa

$$q_2 = C_v (T_4 - T_1)$$

T_2, T_3, T_4 , haroratlarni T_1 orqali ifodalaymiz.
1-2 adiabata orqali:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = \beta^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$$

bundan:

$$T_2 = T_1 \cdot \beta^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \quad . \quad (172)$$

2–3 izobara orqali:

$$\frac{T_3}{T_2} = \frac{V_3}{V_2} = \rho \quad .$$

bundan:

$$T_3 = T_2 \cdot \rho \text{ va } T_3 = T_1 \cdot \beta^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \cdot \rho \quad (173)$$

3–4 adiabata orqali:

$$\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{P_4}{P_3}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = \left(\frac{P_1}{P_1 \beta}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = \frac{1}{\beta^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}},$$

bundan:

$$T_4 = T_1 \cdot \beta^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \cdot \rho \beta^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = T_1 \cdot \rho \quad (174)$$

Shu qiymatlarni FIK ifodasiga qo‘yish bilan quyidagini hosil qilamiz.


$$\eta_i = 1 - \frac{T_1 \rho - T_1}{T_1 \beta^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \rho - T_1 \beta^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}} = 1 - \frac{\rho - 1}{\beta^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} (\rho - 1)}, \quad (175)$$

$$\eta_i = 1 - \frac{1}{\beta^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}}$$

Bu ifodadan ko'rinish turibdiki, FIK bosimni oshirish darajasiga va adiabata ko'rsatkichiga bog'liq ekan.


42-§. Hajm o'zgarmas bo'lganda issiqlik keltiruvchi gaz turbina qurilmasining sikli

Bu siklning chizma tasviri 40-rasmida keltirilgan.

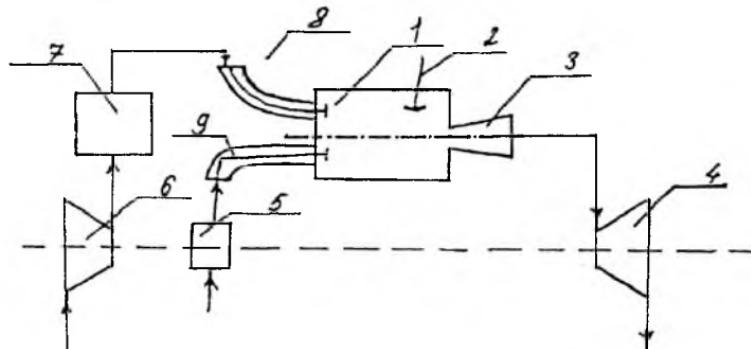


40-rasm. $V=const$ GTQning chizma tasviri

Kompressorda siqilgan havo ressiver orqali havo klapanidan yonish kamerasiga kelib tushadi. U yerga yoqilg'i nasosidan yoqilg'i tushib, yonish jarayoni sodir bo'ladi, so'ngra yonishda hosil bo'lgan mahsulotlar gaz turbinesiga tushib, ishlatalib bo'lingan gazlar tashqariga chiqarib yuboriladi. Bunday siklning P-V va T-s diagrammasini quyidagi chizmada ko'ramiz.

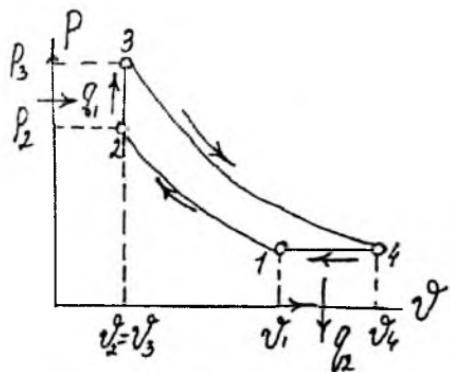

41-rasm. $V=const$ bo'lganda issiqlik keltiruvchi siklning P-V diagrammasi

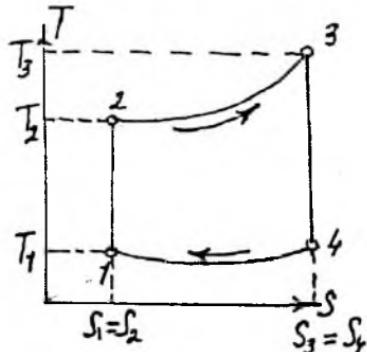

42-rasm. $V=const$ bo'lganda issiqlik keltiruvchi siklning T-s diagrammasi

Bosimni oshirish darajasi $\beta = \frac{P_2}{P_1}$ va qo'shimcha bosimni oshirish darajasi $\lambda = \frac{P_3}{P_2}$ Bu siklning xarakteristikalari bo'lib hisoblanadi.

Keltirilgan issiqlik miqdori

$$q_1 = C_v (T_3 - T_2) \quad (176)$$

Olib ketilgan issiqlik miqdori esa

$$q_2 = C_p (T_4 - T_1) \quad (177)$$

q_1 va q_2 ning qiymatlarini FIK ni aniqlash ifodasiga qo'yib, quyidagilarni olamiz:

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{C_p (T_4 - T_1)}{C_v (T_3 - T_2)} = 1 - \frac{\kappa (T_4 - T_1)}{T_3 - T_2} \quad (178)$$

T_2 , T_3 , T_4 haroratlarni T_1 orqali ifodalaymiz.
1-2 adiabata orqali:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = \beta^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$$

bundan:

$$T_2 = T_1 \cdot \beta^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \quad (179)$$

2-3 izoxora orqali:

$$\frac{T_3}{T_2} = \frac{P_3}{P_2} = \lambda$$

bundan:

$$T_3 = T_2 \cdot \lambda \text{ va } T_2 = T_1 \cdot \beta^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \cdot \lambda \quad (180)$$

3-4 adiabata orqali:

$$\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{P_4}{P_3}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = \left(\frac{P_1}{P_2 \beta \lambda}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = \frac{1}{\beta \lambda^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}}, \quad (181)$$

bundan:

$$T_4 = T_3 \left(\frac{1}{\beta \lambda}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = T_1 \beta^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \lambda \left(\frac{1}{\beta \lambda}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \text{ va}$$

$$T_4 = T_1 \lambda^{\frac{1}{\kappa}} \quad (182)$$

Shu qiymatlarni FIK ifodasiga qo'yish bilan quyidagini hosil qilamiz.

$$\eta_t = 1 - \frac{\kappa(\lambda^{\frac{1}{\kappa}} - 1)}{\frac{\kappa-1}{\kappa} (\lambda - 1)}, \quad (183)$$

(183) ifodadan ko'rinish turibdiki, siklning FIK k, β , λ kattaliklar ortishi bilan ortadi.

Masalalar

1. Bosim o'zgarmas bo'lgandagi gaz turbina qurilmasi ($P=\text{const}$) siklinining har bir nuqtasidagi parametrlarini, foydali ishini, keltirilgan va olib ketilgan issiqlikni, FIKni aniqlang, agar $P_1=1$ bar, $t_1=27^\circ\text{C}$, $t_2=700^\circ\text{C}$, $\lambda=P_2/P_1=10$; $k=1,4$ berilgan bo'lsa. Ishchi jism – havo. Issiqlik sig'imini o'zgarmas deb hisoblang.

Yechish:

$$\text{1-nuqta: } V_1 = \frac{RT_1}{P_1} = \frac{287 \cdot 300}{1 \cdot 10^6} = 0,861 \text{ m}^3/\text{kg};$$

$$\text{2-nuqta: } \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}; \quad T_2 = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} = T_1 \lambda^{\frac{k-1}{k}}$$

$$T_2 = 300 \cdot 10^{0,4/1,4} = 300 \cdot 1,93 = 579 \text{ K}$$

$$t_2 = 306^\circ\text{C}$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \rho \quad P_2 = P_1 \lambda = 1 \cdot 10 = 10 \text{ bar}$$

$$P_2 V_2 = RT_2 \quad V_2 = \frac{RT_2}{P_2} = \frac{287 \cdot 579}{10 \cdot 10^5} = 0,166 \text{ m}^3/\text{kg}$$

3-nuqta: $T_3 = 700 + 273 = 973 \text{ K}$
 $P_3 = P_2 = 10 \text{ bar}$

$$V_3 = V_2 \frac{T_3}{T_2} = 0,166 \frac{973}{579} = 0,279 \text{ m}^3/\text{kg}$$

$$\frac{T_3}{T_2} = \frac{T_1}{T_4} : \frac{973}{T_4} = \frac{579}{300}$$

4-nuqta: $T_4 = \frac{973 \cdot 300}{579} = 504 \text{ K}$

$$t_4 = 229^\circ\text{C} \quad P_4 = P_1 = 1 \text{ bar}$$

$$\frac{V_4}{V_1} = \frac{T_4}{T_1}; \quad V_4 = V_1 \frac{T_4}{T_1} = 0,861 \cdot \frac{504}{300} = 1,45 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Issiqlik miqdori:

$$q_1 = q_{2-3} = C_p(T_3 - T_2) = (29,31/28,96)(973 - 579) = 399 \text{ kJ/kg}$$

$$q_2 = q_{4-1} = C_p(T_4 - T_1) = (29,31/28,96)(500 - 300) = 202 \text{ kJ/kg}$$

Siklning ishi:

$$\ell_0 = q_1 - q_2 = 399 - 202 = 197 \text{ kJ/kg}$$

Siklning termik FIK:

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - (202/399) = 0,494$$

2. Gaz turbinasi $P = \text{const}$ bo'lganda issiqlik keltirish bo'yicha ishlaydi. Bunda quyidagi parametrlar aniq: $P_1 = 1 \text{ bar}$, $t_1 = 400^\circ\text{C}$, $t_4 = 400^\circ\text{C}$, yana bosimni oshirish darajasi $\lambda = 8$; Ishchi jism-havo. Xarakterli nuqtalardagi parametrlar, keltirilgan va olib ketilgan issiqlik, sikl bajarilishidagi ish va termik FIKni aniqlang. Issiqlik sig'imini o'zgarmas deb hisoblang.

$$V_2 = 0,204 \text{ m}^3/\text{kg}; \quad t_2 = 297^\circ\text{C}$$

$$V_3 = 0,438 \text{ m}^3/\text{kg}; \quad t_3 = 948^\circ\text{C};$$

$$V_4 = 1,93 \text{ m}^3/\text{kg}; q_1 = 659 \text{ kJ/kg}$$

$$q_2 = 364 \text{ kJ/kg}; l_0 = 296 \text{ kJ/kg}$$

$$\eta_t = 0,45$$

Javob: $V_1 = 0,9 \text{ m}^3/\text{kg}; P_2 = 8 \text{ bar}$

3. Gaz turbina qurilmasi $R=\text{const}$ sikli bo'yicha ishlaydi. Quyidagi parametrlar berilgan: $t_1=30^\circ\text{C}$, $t_4=400^\circ\text{C}$, $\lambda=P_2/P_1=4$. Ishchi jism-havo. Shu siklning termik FIKni aniqlang.

Javob: $\eta_t = 0,585$.

4. $P=\text{const}$ bo'lganda issiqlik keltiruvchi GTQning FIKni aniqlang, bunda uning bosimini oshirish darajasi 1) $\beta_1=5$; 2) $\beta_2=10$; 3) $\beta_3=20$ ga teng. Ishchi jismni havoning xossalalariga ega bo'lgan jism deb hisoblang. Adiabata ko'rsatkichi $k=1,4$.

Javob: $\eta_{11}=0,369$; $\eta_{12}=0,482$; $\eta_{13}=0,575$.

5. Gaz turbinasi $P=\text{const}$ bo'lganda issiqlik keltiruvchi sikl bilan ishlaydi, bosimni oshirish darajasi $\beta=12$.

Ikkita holat uchun shu siklning FIKni aniqlang:

1) ishchi jism - havo; 2) ishchi jism - geliy.

Javob: $\eta_1=0,508$; $\eta_2=0,630$.

6. Gaz turbina qurilmasining bug' turbinasiga parametrlari $P_3=1,0 \text{ MPa}$, $t_1=700^\circ\text{C}$ bo'lgan geliy kiradi. Turbinaning ichki nisbiy FIK 0,86, turbinadan keyingi bosim $P_4=0,1 \text{ MPa}$ ga teng. Agar turbinaning haqiqiy quvvati $N_1=40 \text{ MVt}$ bo'lsa, soatiga sarflangan issiqlik va geliyning turbinadan chiqishdagi haroratini aniqlang.

Javob: $t=196^\circ\text{C}$; $m_1=55,1 \cdot 10^3 \text{ kg/s}$.

Nazorat savollari

1. Gaz turbina qurilmalarining asosiy qulayliklari nimadan iborat?
2. GTQni qayerlarda qurish mumkin?
3. $V=\text{const}$ bo'lganda issiqlik keltiruvchi siklning chizma tasvirini chizib ko'rsating.
4. $V=\text{const}$ bo'lganda issiqlik keltiruvchi siklning $R-V$ va $T-s$ diagrammasini chizib ko'rsating.
5. $R=\text{const}$ bo'lganda issiqlik keltiruvchi siklning chizma tasvirini chizib ko'rsating.
6. $R=\text{const}$ bo'lganda issiqlik keltiruvchi siklning $R-V$ va $T-s$ diagrammasini chizib ko'rsating.
7. Ikkala siklning FIK qanday kattaliklarga bog'liq.

II BO'LIM. ISSIQLIK ALMASHINUVI

Issiqlik uzatilishi yoki issiqlik almashuvi qattiq, suyuq va gazsimon jismlarda issiqliknинг tarqalishini оrganadi.

Issiqlik uch xil usulda: issiqlik o'tkazuvchanlik, konveksiya va nurlanish orqali uzatiladi.

Issiqlik o'tkazuvchanlik deb, jism mikrozarrachalarning tebranma harakati orqali issiqliknинг uzatilishiga aytildi. Issiqlik o'tkazuvchanlik asosan qattiq jismlarda sodir bo'ladi. Issiqlik o'tkazuvchanlikda issiqlik gazlarda har xil energiyaga ega molekulalarning to'qnashuvida, suyuqliklarda molekulalarning tebranishida metallarda erkin elektr diffuziyasi natijasida issiqlik o'tadi.

Konveksiya faqat suyuqlik va gazlarda sodir bo'ladi. Zarrachalarning harakatlanishi natijasida o'rinni almashish hodisasiiga **konveksiya** deyiladi. Issiqlik o'tkazuvchanlik va konveksiya bir paytda sodir bo'lganda **konvektiv issiqlik almashunuvi** deyiladi.

Konveksiya 2 xil bo'ladi: erkin va majburiy konveksiya. Erkin konveksiya zichliklar farqi hisobiga sodir bo'ladi, majburiy konveksiya esa tashqi kuch ta'sirida (nasos, ventilyatorlar yordamida) sodir bo'ladi.

Nurlanish usulida issiqlik elektromagnit to'lqinlari yordamida uzatiladi.

XII BOB. ISSIQLIK O'TKAZUVCHANLIK

43-§. Asosiy tushunchalar

Harorat maydoni. Jismning turli nuqtalaridagi haroratlari to'plamiga harorat maydoni deyiladi.

$$t=f(x,y,z, \tau)$$

τ — vaqt.

Harorat maydoni 2 xil holatda bo'ladi:

- 1) barqaror harorat maydoni (harorat vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydi);
2) beqaror harorat maydoni (harorat vaqt o'tishi bilan o'zgaradi).

Harorat maydoni uch o'lchamli $t=f(x,y,z)$, ikki o'lchamli $t = f(x,y)$ va bir o'lchamli $t = (x)$ bo'ladi.

Harorat gradienti. Jismning bir xil haroratlari nuqtalarini birlashtirsak, izotermik sirt hosil bo'ladi. 2 ta izotermik sirt: t haroratlari va Δt ga ko'p bo'lgan haroratlari sirtni ko'rib chiqamiz. Bu sirtlar bir biri bilan kesishmaydi. A nuqtadan izotermik sirtga har xil yo'nalishlar o'tkazsak,

harorat o'zgarishi har xil bo'ladi. Izotermik sirtga normal bo'yicha yo'naliш o'tkazsak haroratning o'zgarishi yuqori bo'ladi.

Harorat o'zgarishining (Δt) izotermalar orasida normal bo'yicha masofa Δn ga nisbatli **harorat gradienti** deyiladi.

$$\text{grad } t = \lim_{\Delta n \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta t}{\Delta n} \right) = \frac{\partial t}{\partial n} \quad (184)$$

Issiqlik o'tkazuvchanlikning differensial tenglamasi. Issiqlik o'tkazuvchanlik orqali issiqlikning uzatilishida qatnashayotgan kattaliklar orasidagi bog'liklikni issiqlik o'tkazuvchanlikning differensial tenglamasi aniqlaydi.

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a \nabla^2 t + \frac{q_v}{c \rho} \quad (185)$$

a – harorat o'tkazuvchanlik koefitsienti; $a = \frac{\lambda}{c \cdot \rho}$;

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad \text{Laplas operatori}$$

q_v – jismning ichki issiqlik manbayi.

Bir qiymatli shartlari. Differensial tenglamani konkret hodisaga tadbiq etish uchun bir qiymatli shartlarni bilsish kerak.

1. Geometrik shart (jismning o'lchamlari, tuzilishi);
2. Fizik shart (jismning fizik xususiyatlari);
3. Vaqt sharti (barqaror, beqaror holat);
4. Chegara shartlari:

I tartibli chegara sharti $t = f(x, y, z, \tau)$;

II tartibli chegara sharti $q = f(x, y, z, \tau)$;

III tartibli chegara sharti suyuqlik harorati: t_{c_1}, t_{c_2}

$$\alpha(t_c - t_o) = -\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial n} \right)$$

Fure qonuni. Issiqlik o'tkazuvchanlikning asosiy qonuni Fure qonunidir. Fure qonuniga asosan izotermik $dF (m^2)$ yuzadan vaqt birligi

τ (s) ichida o'tayotgan issiqlik miqdori dQ (j) harorat gradientiga proporsionaldir:

$$dQ = -\lambda (\partial t / \partial n) \cdot dF \cdot d\tau \quad (186)$$

bu yerda: λ – issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti (Vt/mK) jismning fizik kattaligi bo'lib, qiymati son jihatdan haroratlar farqi $1^{\circ}C$ bo'lganda devorning birlik qatlamidan vaqt birligi ichida o'tadigan solishtirma issiqlik miqdoriga teng.

Izotermin sirdan vaqt birligi ichida o'tadigan issiqlik miqdori **issiqlik oqimining zichligi** deyiladi.


$$q = Q / F \cdot \tau$$

$$q = -\lambda (\partial t / \partial n), Vt/m^2$$


(187)

44-§. Barqaror holatda yassi bir qatlamlı devorning issiqlik o'tkazuvchanligi

Qalinligi δ (mm) va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti λ bo'lgan bir qatlamlı yassi devor berilgan (43-rasm). Devorning tashqi yuza va ichki yuzasida haroratlar o'zgarmas, $t_{\partial 1}$ va $t_{\partial 2}$ qilib turiladi. Berilgan sharoitda harorat maydoni bir o'lchamli bo'ladidi, harorat faqat devor yuzasiga perpendikulyar yo'nalishda o'zgaradi.

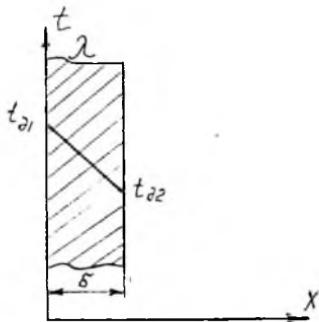

43-rasm.

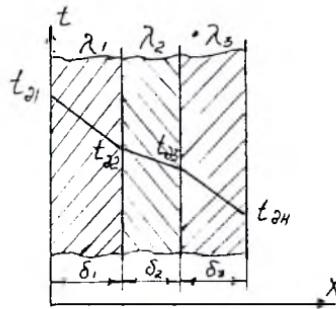

44-rasm.

Bu yassi devor uchun Fure qonunini yozamiz:

$$q = -\lambda \frac{\partial t}{\partial x} \quad (188)$$

bu ifodani dt orqali yozamiz

$$dt = -\frac{q}{\lambda} dx \quad (189)$$

(189) ifodani integrallab,

$$t = -\frac{q}{\lambda} x + c \quad (190)$$

ifodani olamiz.

c va t larni chegara shartidan aniqlaymiz, $x=0$ bo'lganda $c = t_{d_1}$ ga, $x = \sigma$ bo'lganda $t = t_{d_2}$ ga teng deb hisoblab, issiqlik oqimi zichligini hisoblash ifodasiga ega bo'lasmiz:

$$q = (\lambda / \delta) (t_{d_1} - t_{d_2}) / Vt/m^2 \quad (191)$$

bu yerda: $t_{d_1} - t_{d_2} = \Delta t$ – haroratlardan farqi;

λ / δ – devorning issiqlik o'tkazuvchanligi, $Vt/m^2?K$,

δ/λ – devorning termik qarshiligi.

τ vaqt ichida devorning F yuzasi orqali o'tayotgan umumiy issiqlik miqdori

$$Q = q F \tau = (\lambda / \delta) (t_{d_1} - t_{d_2}) F \tau \quad (192)$$

Yassi ko'p qatlamlari devor uchun (masalan, 3 qatlamlari devor uchun) issiqlik oqimi zichligi quyidagi ifoda orqali topiladi (44-rasm).

$$q = \frac{t_{d_1} - t_{d_n}}{\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3}} = \frac{t_{d_1} - t_{d_{n+1}}}{\sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i}}, \quad Vt/m^2 \quad (193)$$

bu yerda: n – qatlamlar soni;

$$\sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i} – ko'p qatlamlari devorning to'la termik qarshiligi.$$

Bir-biriga tegib turgan qatlamlar orasidagi haroratlarni quyidagi ifodalardan topish mumkin:

$$t_{d_2} = t_{d_1} - q \frac{\delta_1}{\lambda_1}$$

$$t_{d_3} = t_{d_2} - q \frac{\delta_2}{\lambda_2}$$

$$t_{o_4} = t_{o_3} - q \frac{\delta_3}{\lambda_3} \quad (194)$$

Ko'p qatlamlı yassi devorda harorat o'zgarishi yo'nalishi siniq chiziqda tasvirlanadi.

45-§. Barqaror holatda bir qatlamlı silindrik devorning issiqlik o'tkazuvchanligi

$\lambda = \text{const}$ bo'lgan sharoitda silindrik devorda harorat logarifmik egrini chiziq bo'yicha o'zgaradi va quyidagi tenglama bilan ifodalanadi.

$$t = t_{o_1} - (t_{o_1} - t_{o_2}) \frac{\ln \frac{d}{d_1}}{\ln \frac{d_2}{d_1}}; \quad {}^0C, \quad (195)$$

E uzunlikka ega bo'lgan bir qatlamlı silindrik devordan o'tayotgan issiqlik miqdori quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$Q = (2\pi\lambda\lambda(t_{o_1} - t_{o_2})) / \ln \frac{d_2}{d_1}; \quad \text{Vt}, \quad (196)$$

Issiqlik oqimi zichligi silindrik devorning ichki yuza birligiga berilgan bo'lishi mumkin:

$$q_1 = \frac{Q}{\pi d_1 \lambda} = \frac{2\lambda(t_{o_1} - t_{o_2})}{d_1 \cdot \ln(d_2 / d_1)}; \quad \text{Vt/m}, \quad (197)$$

va tashqi yuza birligiga:

$$q_2 = \frac{Q}{\pi d_2 \lambda} = \frac{2\lambda(t_{o_1} - t_{o_2})}{d_2 \cdot \ln(d_2 / d_1)}; \quad \text{Vt/m}, \quad (198)$$

hamda quvur uzunligi bo'yicha: (issiqlik oqimining chiziqli zichligi)

$$q_\lambda = \frac{Q}{\lambda} = \frac{\pi(t_{o_1} - t_{o_2})}{1/2\lambda \cdot \ln(d_2 / d_1)}; \quad \text{Vt/m}. \quad (199)$$

Ko‘p qatlamlı devor uchun (ikki qatlamlı) devor issiqlik oqimining chiziqli zichligi:

$$q_\lambda = \frac{\pi(t_{d_1} - t_{d_3})}{1/2\lambda_1 \cdot \ln(d_2/d_1) + 1/2\lambda_2 \cdot \ln(d_3/d_2)}; \text{ Vt/m}, \quad (200)$$

Qatlamlar orasidagi chegara haroratlari:

$$t_{d_2} = t_{d_1} - q_\lambda \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2\lambda_1} \cdot \ln \frac{d_2}{d_1} \quad (201)$$

Masalalar

1. Qalinligi 390 mm bo‘lgan g‘isht devorning ichki sirtidagi harorat 300°C va tashqi sirtidagi harorat 60°C ga teng. Devor orqali issiqlikning yo‘qolishi $q=178 \text{ Vt/m}^2$ bo‘lganda, g‘isht devorning issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsientini toping.

Yechish:

$$\lambda = (q \delta) / (t_{d_1} - t_{d_2}) = 178 \cdot 0,39/(300-60) = 0,29 \text{ Vt/m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

2. Ichki diametri 140 mm bug‘ quvuri qalinligi $\delta_2 = 20 \text{ mm}$ va $\delta_3 = 40 \text{ mm}$ bo‘lgan 2 ta qatlamlar bilan izolatsiyalangan. Quvur va izolatsiya qatlamlarining issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsientlari: $\lambda_1 = 55 \text{ Vt/m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\lambda_2 = 0,037 \text{ Vt/m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\lambda_3 = 0,14 \text{ Vt/m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Quvurning ichki sirtidagi harorat $t_1 = 300 \text{ }^{\circ}\text{C}$ va tashqi sirtidagi harorat $t_4 = 55 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Bug‘ quvurining qalinligi $\delta = 5 \text{ mm}$. 1 m bug‘ quvuri orqali o‘tgan issiqlik oqimini toping.

Yechish:

$$q_\lambda = \frac{2\pi(t_1 - t_4)}{1/\lambda_1 \cdot \ln(d_2/d_1) + 1/\lambda_2 \cdot \ln(d_3/d_2) + 1/\lambda_3 \cdot \ln(d_4/d_3)} = \\ = \frac{2 \cdot 3,14(300 - 55)}{1/55 \ln(150/140) + 1/0,037 \ln(130/150) + 1/0,14 \ln(270/190)} = \\ = 172,5 \text{ BT/M}$$

3. Uzunligi $\ell=5 \text{ m}$, balandligi $h = 4 \text{ m}$ va qalinligi $\delta=250 \text{ mm}$ bo‘lgan qizil g‘isht devordan o‘tgan issiqlik oqimini toping. Devor sirtlaridagi haroratlar $t_1 = 110^{\circ}\text{C}$, $t_2 = 40^{\circ}\text{C}$ va qizil g‘ishtning issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsienti $\lambda = 0,7 \text{ Vt/m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ga teng.

Javob: $Q = 3920 \text{ Vt}$.

4. Uzunligi 180 mm bo'lgan alyuminiy g'o'la bir tarafdan $t_{s_1} = 400 {}^{\circ}\text{C}$ isitgich va ikkinchi tarafdan $t_{s_2} = 10 {}^{\circ}\text{C}$ sovutgich bilan siqilgan. Agar issiqlik oqimi $Q=176,8 \text{ Vt}$, issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti $\lambda = 204 \text{ Vt/m}^{\circ}\text{C}$ va yon sirtlaridan issiqlik yo'qolishi bo'lmaganda g'o'lanning termik qarshiligi, harorat gradienti va ko'ndalang kesimi yuzasini toping.

Javob: $R = 0,88 \cdot 10^{-3} (\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{Vt}$;

$$\text{grad } t = 2166,7 (\text{K}/\text{m}); F = 400 \text{ mm}^2 .$$

5. Yassi sirtni shunday izolatsiya qilish kerakki, bunda vaqt birligi ichida birlik yuzadan o'tgan issiqlik 450 Vt/m^2 g'dan oshmasin. Izolatsiya sirtlaridagi haroratlar $t_1 = 450 {}^{\circ}\text{C}$ va $t_2 = 50 {}^{\circ}\text{C}$ ga teng. Ikki xil holat uchun izolatsiya qalinligini aniqlang:

a) sovelitdan qilingan izolatsiya uchun issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti

$$\lambda = 0,09 + 0,0000874 t \quad \text{Vt/m}^{\circ}\text{C}$$

b) asbotermitdan qilingan izolatsiya uchun issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti

$$\lambda = 0,109 + 0,000146 t \quad \text{Vt/m}^{\circ}\text{C}$$

Javob: a) $\delta = 100 \text{ mm}$; b) $\delta = 130 \text{ mm}$.

6. Bug' qozoni yonish kamerasi devorining qalinligi $\delta_1 = 150 \text{ mm}$ bo'lgan shamot, qalinligi $\delta_2 = 50 \text{ mm}$ bo'lgan diatomit va qalinligi $\delta_3 = 250 \text{ mm}$ bo'lgan qizil g'ishtdan iborat. Materialarning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsientlari mos ravishda $\lambda_1 = 0,93$; $\lambda_2 = 0,13$ va $\lambda_3 = 0,7 \text{ Vt/m}^{\circ}\text{C}$ ga teng. Yonish kamerasining ichki sirtidagi harorat $t_1 = 1200 {}^{\circ}\text{C}$ va tashqi sirtidagi harorat $t_4 = 50 {}^{\circ}\text{C}$ ga teng. Yonish kamerasining devoridan o'tgan issiqlik oqimining zichligi va qatlamlar yopishgan sirtlaridagi haroratlarni aniqlang.

Javob: $q = 1274 \text{ Vt / m}^2$, $t_2 = 995 {}^{\circ}\text{C}$, $t_3 = 505 {}^{\circ}\text{C}$.

Yechish:

Issiqlik oqimining zichligi quyidagicha aniqlanadi:

$$q = \frac{t_1 - t_4}{\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3}} = \frac{1200 - 50}{\frac{0.15}{0.93} + \frac{0.05}{0.13} + \frac{0.25}{0.7}} = 1274 \text{ Vt/m}^2$$

Qatlamlar yopishgan sirtlardagi haroratlarni aniqlaymiz:

$$t_2 = t_1 - q \frac{\delta_1}{\lambda_1} = 1200 - 1274 \frac{0.15}{0.93} = 995^{\circ}\text{C};$$

$$t_3 = t_4 + q \frac{\delta_3}{\lambda_3} = 50 + 1274 \frac{0.25}{0.7} = 505^{\circ}\text{C}$$

7. Uzunligi 3 m, ichki diametri 140 mm li bug' quvuri qalinligi $\delta_2 = 20$ mm va $\delta_3 = 40$ mm bo'lgan izolatsiya qatlamidan iborat. Quvurning va izolatsiya qatlamlarining issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsientlari mos ravishda $\lambda_1 = 55$; $\lambda_2 = 0,037$ va $\lambda_3 = 0,14 \text{ Vt/m}^{\circ}\text{C}$ ga teng. Quvurning ichki sirtidagi harorat $t_1 = 300^{\circ}\text{C}$ va izolatsiyaning tashqi sirtidagi harorat $t_4 = 55^{\circ}\text{C}$ ga teng. Bug' quvurining qalinligi $\delta = 5$ mm . Bug' quvuridan o'tgan issiqlik oqimini aniqlang.

Javob: 517,5 Vt / m .

Yechish:

Bug' quvurining tashqi diametrini topamiz:

$$d_2 = d_1 + 2\delta_1 = 140 + 2 \cdot 5 = 150 \text{ mm};$$

Izolyatsiya diametrlarini topamiz:

$$d_3 = d_1 + 2\delta_2 = 150 + 2 \cdot 20 = 190 \text{ mm},$$

$$d_4 = d_1 + 2\delta_3 = 190 + 2 \cdot 40 = 270 \text{ mm};$$

Issiqlik oqimi:

$$\begin{aligned} Q &= \frac{2\pi(t_1 - t_4)l}{\frac{1}{\lambda_1} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{\lambda_2} \ln \frac{d_3}{d_2} + \frac{1}{\lambda_3} \ln \frac{d_4}{d_3}} = \\ &= \frac{2 \cdot 3,14(300 - 55) \cdot 3}{\frac{1}{55} \ln \frac{150}{140} + \frac{1}{0,037} \ln \frac{190}{150} + \frac{1}{0,14} \ln \frac{270}{190}} = 517,5 \text{ Vt/m} \end{aligned}$$

8. Agar 85-masaladagi izolatsiya qatlamlarining o'rnnini almashtirsak, izolatsiyalangan bug' quvuridan o'tgan issiqlik qanday o'zgaradi?

Javob: 490 Vt/m .

9. Diametri 160/170 mm li bug' quvuri $\delta = 100$ mm va issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti $\lambda_v = 0,062(1+0,00363 t)$ $Vt/m^{\circ}C$ bo'lgan izolatsiya qatlamidan iborat. Quvurning tashqi sirtidagi harorat $t_2 = 300^{\circ}C$, izolatsiyaning tashqi sirtidagi harorat $50^{\circ}C$ ga teng bo'lganda 1 m bug' quvurdan yo'qolgan issiqlikni va quvurning ichki sirtidagi haroratni aniqlang.

Javob: $q_i = 205 \text{ } Vt/m$, $t_1 = 300^{\circ}C$.

Nazorat savollari

1. Issiqlik uzatilishi hodisasi qanday hodisasi hisoblanadi?
2. Issiqlik o'tkazuvchanlik hodisasi sodir bo'lishining shart-sharoitlarini tushuntirib bering.
3. Bir qiymatli shartlarni ayting?
4. Fure qonunini ayting.
5. Bir qatlamlı yassi devorning issiqlik o'tkazuvchanligini tushuntirib bering.
6. Bir va ko'p qatlamlı silindrik devorning issiqlik o'tkazuvchanligini tushuntirib bering.
7. Devor sirtlaridagi haroratlarni aniqlang.

XII BOB. KONVEKTIV ISSIQLIK ALMASHINUVI (ISSIQLIK BERISH)

46-§. Umumiy tushunchalar

Konvektiv issiqlik almashuvi yoki **issiqlik berish** deb, qattiq jism bilan suyuqlik yoki gazlar orasidagi issiqlik almashuviga aytildi. Konvektiv issiqlik almashuvi bir vaqtning o‘zida ikki usul: konveksiya va issiqlik o‘tkazuvchanlik yo‘li bilan amalga oshiriladi. Bunda issiqlik tarqalishi harakatlanuvchi muhitga (suyuqlik yoki gazga) uzlusiz bog‘liqdir.

Issiqlik berish jadalligi ko‘p hollarda issiqlik tashuvchining issiqlik berish yuzasiga nisbatan harakat tezligiga bog‘liq bo‘ladi. Issiqlik tashuvchining harakati erkin yoki majburiy bo‘lishi mumkin.

Erkin harakatlanish yoki **erkin konveksiya** deganda tizimda suyuqlik yoki gazning tashqi jihatdan bir xil bo‘lmagan massaviy kuchlar maydoni (gravitatsion, magnit, elektr yoki inersiya maydonlari kuchlari) ta’siridagi harakati tushuniladi.

Majburiy harakat yoki **majburiy konveksiya** tizim chegaralariga qo‘ylgan tashqi yuza kuchlari yoki tizim ichidagi suyuqlikka quyilgan massaviy kuchlarning bir xil maydoni; suyuqlikka tizimdan tashqari berilgan kinetik energiya hisobiga yuzaga keluvchi harakat hisoblanadi.

Amaliyotda suyuqlik yoki gazlarda erkin konveksiya suyuqlikning issiqlik va sovuq zarrachalari zichliklarning farqi tufayli sodir bo‘ladi.

Majburiy konveksiya esa tashqi kuch—ventilator yoki nasos ta’sirida sodir bo‘ladi.

Suyuqlik oqishining tartibi konvektiv issiqlik almashuvi yuzaga kelishining asosini tashkil etadi.

1884-yilda Reynolds o‘z tajribalari asosida suyuqlik harakatining **laminar** yoki **turbulent** bo‘lishini ko‘rsatib berdi.


Suyuqlik zarrachalarining bir tekisda aralashmagan holda yuzaga kelishiga **laminar oqim** deyiladi. Bunda oqish yo‘nalishida normal bo‘yicha issiqlikning uzatilishi asosan issiqlik o‘tkazuvchanlik bilan amalga oshadi. Suyuqlikning issiqlik o‘tkazuvchanligi ancha kichik bo‘lganligi sababli tezlik uncha katta bo‘lmaydi.

Oqish tezligi muayyan qiymatdan ortishi bilan harakat holati keskin o‘zgaradi, ya’ni tartibsiz harakat yuzaga kelib, oqim butunlay aralashib ketadi. Bunday oqim **turbulent oqim** deb ataladi.

Turbulent oqimda issiqlik oqim ichida issiqlik o‘tkazuvchanlik orqali barcha zarrachalarning aralashishi bilan issiqlik oqimi tarqaladi, shuning uchun ham turbulent oqimda issiqlik almashinishi yuqoriroq bo‘ladi.

Reynolds suyuqlikning quvurdagi oqish tartibi o'lchamsiz qiymat bilan aniqlanishini ko'rsatdi. Bu qiymat **Reynolds soni** deb ataladi. Laminar suyuqlik yoki gaz bir tekisda qatlama-qatlama bo'lib harakatlanadi ($Re < 2300$), turbulent oqimda qatlamlar bir-biri bilan aralashib harakatlanadi ($Re > 10\ 000$).

Suyuqlik quvur bo'ylab harakatlanishining o'ziga xos xususiyatlari bor. Tezligi o'zgarmas bo'lgan suyuqlikning quvur bo'ylab harakatini ko'rib chiqamiz (45-rasm).

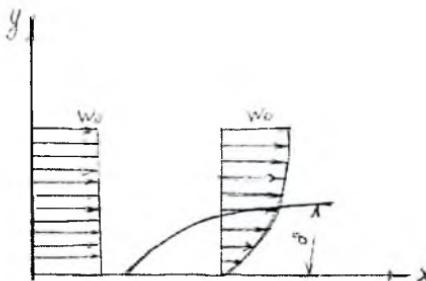

45-rasm

Suyuqlik quvur bo'ylab oqa boshlashi bilan devorlar yaqinidagi suyuqlik zarrachalari ishqalanish natijasida devorlarga yopishib qoladi. Natijada devorlar yaqinida tezlik nolgacha pasayadi. Suyuqlik sarfi o'zgarmaganligi sababli tezlik quvur kesimining o'rtasida ko'payadi. Bunda quvur devorlarida gidrodinamik chegara qatlama hosil bo'ladi. δ oqim bo'ylab bu qatlama qalinligi ortadi. Tezlik ortishi bilan chegara qatlama qalinligi kattalashadi. Suyuqlikning qovushqoqligi ortishi bilan qatlama qalinligi ham ortadi. Bu o'z navbatida suyuqlikdan qattiq jism sirtiga issiqlik berishni kamaytiradi.

Suyuqlik quvur bo'ylab laminar harakatda bo'lganda hosil bo'lgan chegara qatlama tufayli issiqlik almashinishi kam bo'ladi, turbulent harakat yuzaga kelishi bilan harakatlanmay qolgan suyuqlik zarrachalarining harakat tezligi ortishi tufayli chegara qatlama qalinligi kamayadi. Natijada issiqlik almashishi ortadi.

Issiqlik berish jarayonini hisoblashda Nyuton-Rixman qonunidan foydalilanildi:

$$Q = \alpha (t_d - t_m) F \quad (202)$$

bu yerda: Q – issiqlik oqimi, Vt ;

α – issiqlik berish koefitsienti, Vt/m^2K ;

t_m – atrof-muhit harorati, $^{\circ}\text{C}$,
 t_d – devor sirtining harorati, $^{\circ}\text{C}$;
 F – issiqlik almashuv yuzasi, m^2 .

Issiqlik berish koeffitsienti α – son jihatdan 1 sekund vaqt ichida 1 m^2 yuzadan muhitga yoki muhitdan 1 m^2 yuzaga haroratlar farqi ($t_d - t_m$) yoki ($t_m - t_d$) 1°C ga teng bo‘lganda berilgan issiqlik miqdoriga teng, agar $t_d > t_m$ bo‘lsa, $\Delta t = t_d - t_m$; agar $t_m > t_d$ bo‘lsa, $\Delta t = t_m - t_d$ bo‘ladi.

Issiqlik oqimi zichligi:

$$q = \alpha \Delta t \cdot Vt/\text{m}^2 \text{ ga teng.} \quad (203)$$

47-§. O‘xhashlik nazariyasi asoslari

Konvektiv issiqlik almashuvi ko‘p o‘zgaruvchanli va bir ma’noli differensial tenglamalar bilan izohlanadi.

Issiqlik berish koeffitsientini analitik hisoblash, tenglamalarni yechish juda ko‘p qiyinchiliklarga olib keladi. Shuning uchun o‘xhashlik nazariyasiga asoslanib, issiqlik berish koeffitsientini tajriba yo‘li bilan aniqlash katta ahamiyatga ega.

O‘xhashlik nazariyasi tajriba qurilmalarida olingan natijalarni boshqa shunga o‘xshash hodisalarga tatbiq etish mumkinligini, ya’ni jarayonlar o‘xhashligini aniqlashga imkon beradi.

Konvektiv issiqlik almashuvining asosiy o‘xhashlik mezonlari (sonlari) – Reynolds, Grasgof, Prandtl va Nusselt mezonlaridir.

$$\text{Re} = \frac{w\lambda}{\nu} \quad \text{– bu tenglik oqim inersiya kuchining qovushqoqlik kuchiga bo‘lgan nisbatini ifodalaydi.}$$

$$\text{Gr} = \frac{g\beta \Delta t x^3}{\nu^2} \quad \text{– bu tenglik oqim ko‘tarilishi kuchining qovushqoqlik kuchiga bo‘lgan nisbatini ifodalaydi.}$$

$\text{Pr} = \nu / \lambda$ – issiqlik tashuvchining fizik xususiyatini ifodalaydi.

$\text{Nu} = a / l \lambda$ – konvektiv issiqlik almashuvini ifodalovchi kattalik. bu yerda: w – issiqlik tashuvchining harakat tezligi, m/s ;

x – geometrik aniqlovchi kattalik, m ;

ν – kinematik qovushqoqlik koeffitsienti, m^2/s ;

$a = \lambda / cp$ – harorat o‘tkazuvchanlik koeffitsienti, m^2/s ;

g – erkin tushish tezlanishi, m/s^2 ;

β – hajmiy kengayish harorat koefitsienti, $\frac{1}{K^4}$;

$\Delta t = t_d - t_m$ – haroratlar farqi;

λ – issiqlik tashuvchining issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti, Vt/mK .

α – issiqlik berish koefitsienti, Vt/m^2K ;

c – issiqlik tashuvchining issiqlik sig'imi, J/kgK ;

ρ – issiqlik tashuvchining zichligi, kg/m^3 .

O'xshashlik mezoni jarayonini matematik analiz qilish yo'li bilan topish mumkin. Issiqlik almashuvi jarayonlarining o'xshashlik mezonlari son jihatdan bir-biriga teng bo'lishi kerak. Issiqlik almashuvi jarayonlarining o'xshashligi bir xil mezon tenglamalari bilan izohlanadi.

Konvektiv issiqlik almashuvining o'xshashlik tenglamasi va mezon tenglamasi issiqlik tashuvchining turbulent harakatida (ko'proq majburiy) quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$Nu = f(Re, Pr) \quad (204)$$

Issiqlik tashuvchining laminar (ko'proq erkin) harakatida o'xshashlik tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

$$Nu = f(Gr, Pr) \quad (205)$$

48-§. Quvurlarda majburiy oqimda issiqlik berish

Suyuqlik quvur bo'ylab harakatlanganda oqimga qarshilik kuchlari ta'sirida suyuqlik harakati butun quvur ko'ndalang kesimi va uzunligi bo'ylab o'zgarib boradi. Suyuqlik oqimi turbulent va laminar holatda bo'lishi mumkin. Suyuqlikning fizik xususiyatlari o'zgarishi tufayli laminar oqimda ($Re \leq 2300$) noizotermik harakatda ikkita holat bo'lishi mumkin – qovushqoq va gravitatsion qovushqoq.

Bunday harakatlar uchun issiqlik berish qonunlari har xil va ular har xil mezon tenglamalari orqali izohlanadi.

Laminar gravitatsion – qovushqoq holatda harakatlanayotgan issiqlik tashuvchining o'rtacha issiqlik berish koefitsientining taxminiy qiymatini quyidagi formula orqali hisoblash mumkin:

$$Nu_{sd} = 0,15 Re_{sd}^{0,33} \cdot Pr_s^{0,33} (Gr_{sd} \cdot Pr_s)^{0,1} \cdot \left(\frac{Pr_s}{Pr_o}\right)^{0,25} \cdot \varepsilon_e \quad (206)$$

bu yerda: ε_e — quvur uzunligi ℓ ning diametri d ga nisbatini hisobga oluvchi tuzatma.

ε_e ning λ/d kattalikka bog'liq ravishdagi qiymatlari jadvalda ko'rsatilgan. O'xshashlik mezonlaridagi indeks suyuqlikning yoki devorning o'rtacha haroratlariga tegishlilikini ko'rsatadi. (d — devor; s — suyuqlik).

Suyuqlik turbulent ($Re \geq 10000$) harakatlanganda, $\ell/d > 50$ bo'lsa, issiqlik berish koefitsientining o'rtacha qiymati α ni quyidagi formula orqali topish mumkin.

$$Nu_{sd} = 0,02 Re_{sd}^{0,8} \cdot Pr_s^{0,43} \cdot \left(\frac{Pr_s}{Pr_o}\right)^{0,25} \quad (207)$$

Pr_d — devordagi suyuqlikning o'rtacha harorati bo'yicha olinadi.

To'g'ri tekis quvurda turbulent harakat qilayotgan gazning issiqlik berish koefitsientini quyidagi formula orqali hisoblash mumkin.

$$Nu_{s(x/d)} = 0,022 Re_{s(x/d)}^{0,8} \cdot Pr_s^{0,43} \cdot \varepsilon_\lambda \quad (208)$$

Agar $(x/d \geq 15)$ bo'lsa, $\varepsilon_i \approx 1$ va $(x/d) < 15$ bo'lsa, $\varepsilon_{id} = 1,38 (x/d)^{0,12}$ ga teng bo'ladi.

Agar quvur diametri dumaloq bo'lmasa yoki ilonsimon shaklda bo'lsa, hisoblashda bu e'tiborga olinishi kerak.

49-§. Erkin harakatlanishda issiqlik berilishi

Gravitatsion kuch ta'sirida erkin harakat hosil bo'ladi. Harakatlar turbulent va laminar bo'lishi mumkin.

Erkin laminar harakatda vertikal devorning issiqlik berish koefitsienti quyidagi formula orqali topiladi:

$$Nu_{sx} = 0,6 (Gr_{sx} Pr_s)^{0,25} \left(\frac{Pr_s}{Pr_o}\right)^{0,25} \quad (209)$$

Laminar oqimda $t_s = \text{const}$ bo'lganda vertikal devorning issiqlik berish koefitsienti quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$Nu_{s,d} = 0,63(Gr_{s,d} Pr_s)^{0,25} \left(\frac{Pr_s}{Pr_o}\right)^{0,25} \quad (210)$$

Suyuqlik gorizontal quvur atrofida erkin laminar harakatlanganda o'rtacha issiqlik berish koefitsienti quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$Nu_{s,d} = 0,5(Gr_{s,d} Pr_s)^{0,25} \left(\frac{Pr_s}{Pr_o}\right)^{0,25} \quad (211)$$

Rivojlangan turbulent harakat ($Gr_{s,x} Pr_s$) bo'lganda vertikal devor bo'ylab erkin harakatlanishda issiqlik berish koefitsienti quyidagi formula orqali topiladi:

$$Nu_{s,x} = 0,15(Gr_{s,x} Pr_s)^{0,53} \left(\frac{Pr_s}{Pr_o}\right)^{0,25} \quad (212)$$

(208), (209), (210), (211) formulalarda aniqlanuvchi harorat deb qizigan yuzadan uzoqroqdagi harorat qabul qilinadi.

(208) va (211) formulalarda aniqlanishi kerak bo'lgan kattalik sifatida x qabul qilingan. x – devorning boshidan boshlab issiqlik berish koefitsienti aniqlanuvchi maydonga bo'lgan masofa, (209) ifodada 1 – devor uzunligi, (210) formulada esa d – quvurning tashqi diametri.

Agar suyuqlik hajmi katta bo'lmasa, devor har xil kichik teshiklar bilan chegaralangan bo'lsa, bu chegaralangan hajm deb ataladi. Bunda issiqlik berish koefitsienti suyuqlikning turiga, uning harakati, devorlar orasidagi haroratlar farqi, teshiklarning geometrik kattaliklariga bog'liq bo'ladi.

Amaliy hisobda ko'pincha suyuqlik qatlidan issiqlik oqimini topish kerak bo'ladi. Bunday sharoitda chegaralangan hajmdagi qo'sh jarayonlar issiqlik o'tkazuvchanlikning ekvivalent jarayoniga almashtirib hisoblanadi:

$$q = (\lambda_{ekv} / \delta) (t_{\hat{e}_1} - t_{\hat{e}_2}), \text{ Vt/m}^2 \quad (213)$$

bu yerda: λ_{ekv} – chegaralangan hajmda issiqlik o'tkazuvchanlik va konveksiya bilan issiqlik o'tishini hisobga oluvchi issiqlik o'tkazuvchanlikning ekvivalent koefitsienti,

$$\lambda_{ekv} = e_k \lambda \quad (214)$$

bu yerda: λ – suyuqlikning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti, Vt/mK ;

e_k – issiqlik o'tishida konveksiyaning ta'sirini ifodalovchi koefitsient.

$(Cr - Pr)_d > 10^3$ bo'lgan aniqlikda $\varepsilon_k = 0,8$ $(Cr - Pr)_d^{0,25}$ deb qabul qilish mumkin.

Aniqlanuvchi harorat sifatida:

$$t_j = 0,5 (t_{o_1} - t_{o_2}), {}^\circ\text{C} \text{ bo'ladi.} \quad (215)$$

Aniqlanuvchi kattalik qilib teshik qalinligi δ_m qabul qilingan. Gorizontal teshik bo'lgan sharoitda yuqori yuzasining harorati pastki qismdag'i haroratdan yuqori bo'ladi. Suyuqlik harakat qilmaydi va $\lambda_{ekv} = \lambda$, konvektiv issiqlik almashuvi qiymati nolga teng bo'ladi.

Masalalar

1. Gorizontal issiqlik almashuv apparatining diametri $d = 400$ mm, sirtining harorati $t_{q,c} = 200$ ${}^\circ\text{C}$ va xonadagi havoning harorati $t_h = 30$ ${}^\circ\text{C}$ ga teng bo'lganda vaqt birligi ichida 1 m^2 gorizontal issiqlik almashuv apparati sirtidan o'tgan issiqliknini aniqlang.

Javob: $q = 1000 \text{ Vt / m}^2$.

Yechish:

Issiqlik oqimining zichligi:

$$q = \alpha (t_{q,s} - t_s)$$

Erkin konveksiya uchun issiqlik berish koefitsienti:

$$Nu = 0,5 (Gr_s Pr_s)^{0,25}$$

Havo haroratida $t_x = 30$ ${}^\circ\text{C}$ parametrlarni jadvaldan olamiz:

$$\gamma = 16,0 \cdot 10^{-6}, \text{ m}^2/\text{s}; \lambda = 2,67 \cdot 10^{-2}, \text{ Vt/m} {}^\circ\text{S}$$

$$\beta = 1/T = 1/30 + 273 = 1/303 \text{ K}^{-1}; Rr = 0,701$$

$$(Gr_c Pr_c) = \frac{g \beta \Delta t d^3}{\gamma^2} \quad Pr_s = \frac{9,81 \cdot (200 - 30) 0,4^3}{303 (16 \cdot 10^{-6})} 0,701 = 9,75 \cdot 10^8$$

$$Nu = 0,5 (Gr_s Pr_s)^{0,25} = 0,5 (9,75 \cdot 10^8)^{0,25} = 88,2$$

Bu yerdan issiqlik berish koefitsientini topamiz:

$$\alpha = Nu \frac{\lambda}{d} = 88,2 \frac{2,67 \cdot 10^{-2}}{0,4} = 5,9 \text{ Vt / m}^2 {}^\circ\text{C}$$

Vaqt birligi ichida 1 m^2 issiqlik almashuv sirtidan o'tgan issiqlik

$$q = \alpha (t_{q,s} - t_s) = 5,9 (200 - 30) = 1000 \text{ Vt / m}^2.$$

2. Agar plita sirtining harorati $t_{q,s} = 100$ ${}^\circ\text{C}$ va atrof-muhitning harorati

$t_s = 20^{\circ}\text{C}$ ga teng bo'lsa, balandligi 2 m bo'lgan vertikal plitaning issiqlik berish koeffitsientini aniqlang.

Javob: $\alpha = 7,92 \frac{\text{Vt}}{\text{m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}}$.

3. Moy bakidagi MC markali moy diametri 20 mmli gorizontal quvurlar yordamida bir xil haroratda saqlanadi. Moyning harorati $s=60^{\circ}\text{C}$ va quvur sirtidagi harorat $t_{q,s}=90^{\circ}\text{C}$ bo'lganda quvur sirtidan moyga berilgan issiqlik berish koeffitsientini aniqlang.

Javob: $\alpha = 96,2 \frac{\text{Vt}}{\text{m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}}$.

4. Kvadrat kesimli kanalning eni $a=10 \text{ mm}$ va uzunligi $l=1600 \text{ mm}$ ga teng. Kanaldan suv $w=4 \text{ m/c}$ tezlikda oqib o'tadi. Suvning harorati $s=40^{\circ}\text{C}$ va kanalning ichki sirtidagi harorat $t_{q,s}=90^{\circ}\text{C}$ bo'lganda kanal devoridan suvg'a issiqlik berish koeffitsienti va issiqlik oqimini aniqlang.

Javob: $\alpha = 20300 \frac{\text{Vm/m}}{\text{ }^{\circ}\text{C}}, Q=50994 \frac{\text{Vt}}{\text{}}$.

Yechish:

Kanalning ekvivalent diametrini aniqlaymiz:

$$d_e = \frac{4f}{p} = \frac{4a^2}{4a} = a = 0,01 \text{ m}$$

bu yerda f – kanalning yuzasi, m^2 .

p – kanalning perimetri, m.

Suvning $t_s=40^{\circ}\text{C}$, haroratida fizik xususiyatlari:

$v=0,659 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}; \lambda=0,634 \frac{\text{Vt}}{\text{m} \cdot \text{ }^{\circ}\text{C}}; \text{Pr}_s=4,3$

$t_{q,s}=90^{\circ}\text{C}$ da $\text{Pr}_{q,s}=1,95$

Reynolds soni

$$\text{Re} = \frac{wd_e}{v} = \frac{4 \cdot 0,01}{0,659 \cdot 10^{-6}} = 6,07 \cdot 10^4 > 10^4$$

Harakat holati – turbulent

$$\text{Nu} = 0,021 \cdot \text{Re}^{0,8} \text{Pr}^{0,43} \left(\frac{\text{Pr}}{\text{Pr}_{k,s}} \right)^{0,25} = 0,021 (6,07 \cdot 10^4)^{0,8} (4,3)^{0,43} \left(\frac{4,3}{1,95} \right)^{0,25} =$$

= 320

Issiqlik berish koeffitsienti

$$\alpha = \text{Nu} \frac{\lambda}{d_l} = 320 \frac{0,634}{0,01} = 20300 \frac{\text{Vt}}{\text{m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}},$$

Issiqlik oqimi:

$$Q = \alpha (t_{qs} - t_s) \pi d l = 20300 (90 - 60) 3,14 \cdot 0,01 \cdot 1,6 = 50994 \text{ Vt.}$$

6. Uzunligi $l=2\text{m}$ va eni $a=1,5\text{m}$ gorizontal plastinadan havo oqimi o'tadi. Havo oqimining tezligi $w=3\text{m/s}$, harorati 20°C va plastina sirtidagi harorat 90°C ga teng. Plastinadan havoga issiqlik berish koeffitsientini va issiqlik miqdorini aniqlang.

$$\text{Javob: } \alpha = 4,87 \frac{\text{Vt}}{\text{m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}}, \quad Q = 2050 \text{ Vt}$$

7. Ichki diametri $d=50 \text{ mm}$ bo'lgan quvurdan suv $w=0,8 \text{ m/s}$ tezlikda oqib o'tadi. Suvning harorati $s=50 \text{ } ^\circ\text{C}$, quvur sirtidagi harorat $t_{qs}=65^\circ\text{C}$ bo'lganda 1 m quvur sirtidan o'tgan issiqlikni aniqlang.

$$\text{Javob: } q_\lambda = 9,03 \text{ kVt/m.}$$

8. Tashqi diametri $d=15 \text{ mm}$ bo'lgan suv calorimetridan havo oqimi ko'ndalangiga oqib o'tadi. Havo calorimetri o'qiga 90° burchak ostida 2 m/s tezlik bilan harakatlanadi. Havoning harorati 20°C va calorimetri tashqi sirtining harorati $t_{qs}=80 \text{ } ^\circ\text{C}$ ga teng. Issiqlik berish koeffitsienti va birlik uzunlikdagi issiqlik oqimini aniqlang.

$$\text{Javob: } \alpha = 36,3 \text{ Vt}/2\text{m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}, \quad q_\lambda = 102 \text{ Vt/m.}$$

Nazorat savollari

1. Konvektiv issiqlik almashuvi haqida tushuncha bering.
2. O'xshashlik nazariyasi nima uchun kiritilgan?
3. Issiqlik berish koeffitsienti nimalarga bog'liq?
4. Quvurlarda issiqlik berish qanday sodir bo'ladi?
5. Erkin harakatlanishda issiqlik berilishi qanday sodir bo'ladi?
6. Majburiy harakatlanishda issiqlik berilishi qanday sodir bo'ladi?
7. Nusselt mezoni nimani ifodalaydi?
8. Laminar va turbulent oqim nima?

XIV BOB. BUG' QAYTADAN SUVGA AYLANISHIDA ISSIQLIK BERUVCHANLIK

50-\$. Kondensatsiya hodisasi

Bug' to'yinish haroratidan pastroq haroratga ega bo'lgan yuza bilan tutashsa, u yana qaytadan suvga aylanadi, ana shu hodisa **kondensatsiya** hodisasi, hosil bo'lgan massa esa **kondensat** deyiladi.

Amalda kondensatsiya hodisasi – turbina kondensatorlarida, issiqlik almashinish apparatlari uchraydi.

Kondensatsiya jarayoni issiqlik almashuvi bilan bog'liq, chunki bug' qaytadan suvga aylanishida ichki bug'lanish issiqligi ajraladi.

Kondensatsiya bug' hajmida ham, yuzada ham sodir bo'lishi mumkin. Bug' hajmida bo'ladigan kondensatsiya berilgan bosimda bug'ning to'yinish haroratiga nisbatan sovigan holatda uchraydi.


Xalq xo'jaligining ko'pgina sohalarida, xususan issiqlik energetikasida asosan bug'ning sovuq yuza bilan to'qnashishida hosil bo'ladigan kondensatsiya, ya'ni yuzadagi kondensatsiya jarayoni ishlataladi. Bunday kondensatsiya yuzaning harorati berilgan bosimda to'yinish haroratidan kichik bo'lgandagina sodir bo'ladi. Qattiq jism yuzasida goho kondensat pylonkasi, goho alohida tomchilar hosil bo'ladi. Birinchi holatdagi kondensatsiya holati pylonkali, ikkinchi holatdagisi **tomchili kondensatsiya holati** deyiladi.

Kondensatsiya holati yuzaga kelishi, suyuqlik yuzani ho'llashiga va ho'llamasligiga bog'liq bo'ladi. Agar suyuqlik yuzani (sirtni) ho'llasa, bunda pylonkali kondensatsiya hosil bo'ladi. Agar suyuqlik sirtni ho'llamasa, u holda tomchili kondensatsiya hosil bo'ladi.

Yuzaning suyuqlik bilan ho'llanishi va ho'llanmasligi sirt tortilish kuchining ta'siri hisobiga bo'ladi. Nima ta'sirida sirt tortilish kuchi paydo bo'lishini ko'rib chiqamiz.

Suyuqlik hajmida joylashgan zarrachaga o'zaro tortishish kuchlari ta'sir etadi. Bu kuchlarning yig'indisi nolga teng. Sirtda joylashgan zarrachaga shu kuch ta'sir etadi, lekin bu bir tomondan ta'sir etish bo'ladi. Shuning uchun qandaydir kuchlarning yig'indisi sirt tortilish kuchi deyiladi va bu kuch suyuqlik ichiga yo'naladi. Shu kuchlar ta'sirida suyuqlik o'zining sirtini kamaytirishga intiladi. Sirt tortilish kuchining fazalar ajralish chegarasidagi uzunligiga bo'lgan nisbati **sirt tortilish kuchi koefitsienti** deyiladi va σ bilan belgilanadi. Shularni e'tiborga olganda, suyuqlik yuzasi sirt yuzasi bilan burchak hosil qiladi. Bu θ bilan belgilanadi.

Ana shu burchakli sirt bilan suyuqlik zarrasi orasida qanday holatda bo'lishini quyidagi chizmada ko'ramiz (46-rasm):

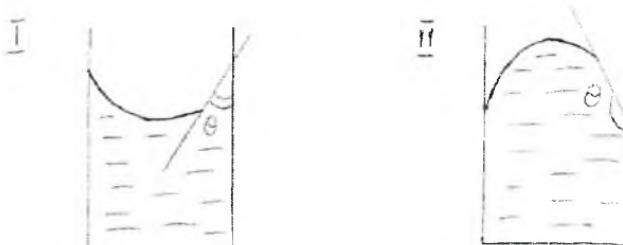

46-rasm

I holatda $\theta < 90^\circ$ holati yuzaga keladi, ya'ni suyuqlik yuzani ho'llaydi;

II holatda $\theta > 90^\circ$ holati yuzaga keladi, ya'ni suyuqlik yuzani ho'llamaydi.

Sirt tortilish koeffitsienti ikkala holat uchun kuyidagicha bo'ladi:

$$\sigma_{\text{sirt gaz}} = \text{kuch} - \text{sirt} - \text{gaz};$$

$$\text{Bunda: } \sigma_{\text{suyuq gaz}} = \text{kuch} - \text{suyuqlik} - \text{gaz};$$

$$\sigma_{\text{sirt suyuq}} = \text{kuch} - \text{sirt} - \text{suyuqlik}.$$


Tomchi uchun tenglik shartini quyidagicha yozishimiz mumkin:

$$\sigma_{\text{sirt gaz}} = \sigma_{\text{sirt suyuq}} + \sigma_{\text{sirt gaz}} * \cos \theta$$

$$\text{bundan: } \cos \theta = \frac{\sigma_{\text{sirt gaz}} - \sigma_{\text{sirt suyuq}}}{\sigma_{\text{sirt gaz}}} \quad (215)$$

Tomchili kondensatsiyada issiqlik berish koeffitsienti pylonkali kondensatsiyaga qaraganda har doim yuqori bo'ladi. Buning sababi kondensatorning pylonkasi termik qarshilikka ega bo'lib, bu issiqlik berilishini susaytiradi. Bunday qarshilikni kamaytirish yoki boshqacha qilib aytganda kondensatning pylonkasini ajratib yuborish kerak bo'ladi. Shunda qarshilik kamayib, issiqlik berilishi ortadi. Tomchili kondensatsiyani sun'iy ravishda yuzaga keltirish maxsus moddalar gidrofobizatorlar yordamida amalga oshiriladi. Bu moddalar yo bug'ga qo'shiladi, yo kondensator quvurlariga quyiladi.

Vertikal yuzadagi kondensatsiya holatini ko'rib chiqamiz. (47-rasm).

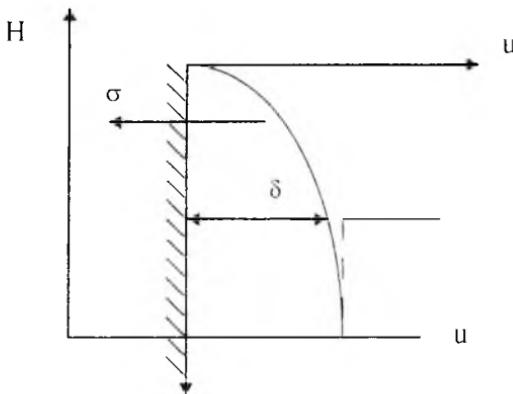

47-rasm

Umuman olganda, kondensatsiya jarayonidagi termik qarshilik kondensat plynokasining termik qarshiligi bilan fazoviy o'tish termik qarshiligini yig'indisidan tashkil topadi.

$$R = \frac{1}{\alpha} = \frac{t_\delta - t_{cupm}}{q} = R_n + R_\phi \quad (216)$$

47-rasmdagi haroratlар о'згарishi chizmasidan ko'rinib turibdiki, kondensat bilan bug'ning ajralish chegarasida haroratning ko'tarilishi yuzaga keladi. Ushbu harorat ko'tarilishi – ingichka yuza katlamida qarshi molekulalar oqimi yuzaga kelishining natijasidir. Molekulalarning bir qismi esa yuzadan qaytib, yana bug'ga kelib qo'shiladi. Buning natijasida ingichka yuza qatlamida turli energiya (harorat)ga ega bo'lган yoki teng bo'lмаган molekula oqimi harakatlanadi. Demak, ushbu qatlamda bug'ning harorati kondensatning haroratidan harorat о'згарishi bilan ajralib turadi. Yuzadan qancha molekulalar qaytsa, harorat ortishi shuncha yuqori bo'ladi.

Kondensatsiya koeffitsienti – K haroratlар ortishi xarakteristikasi hisoblanadi. U suyuqlik bilan olib ketiladigan molekulalar sonining devorga urilayotgan molekulalar soniga nisbati bilan aniqlanadi.

Fazoviy o'tishga termik qarshilik bilan kondensatsiya koeffitsientini bog'laydigan nazariy ifodalar mayjud bo'lib, ular bug'ning harorati va bosimiga bog'liq bo'ladi. Kondensatsiya koeffitsienti kichik bo'lganda haroratlар ortishining qiymati kattaroq bo'ladi va fazoviy o'tishning termik qarshiligi ham katta qiymatga ega bo'ladi. Suv bug'i kichik bosimga ega

bo'lganda kondensatsiya koefitsienti $k=1$ bo'ladi, demak harorat ortishi yo'q deb olinadi. Shunda fazoviy o'tishning termik qarshiligi $R_f=0$ bo'ladi.

Kondensat plynokasining termik qarshiligi oqimning oqish rejimiga bog'liq. Laminar plynokadan issiqlik o'tkazuvchanlik hisobiga, turbulent plynokadan esa konvektiv issiqlik beruvchanlik hisobiga olinadi. Turli mualliflarning tajribalaridan olingan qiymatlar shuni ko'rsatadiki, kritik Re soni 60-500 gacha o'zgaradi.

1 kg quruq to'yangan bug'ni kondensatga aylantirishda r issiqlik ajraladi. Bu **fazoviy o'tish issiqligi** deyiladi va r bilan belgilanadi. Undan tashqari kondensatning sovishi yuzaga keladi. Chunki sirtning harorati to'yinish haroratidan kichik bo'ladi. Agar kondensatning sovishi ajralgan issiqlikdan kichik bo'lsa, u holda issiqlik miqdorini quyidagi ifodadan aniqlaymiz:

$$Q = G \cdot r$$

bunda G – hosil bo'lgan kondensatning miqdori.

Aniq masalalarda issiqlik almashinishini ko'rishda harakatlanayotgan va qo'zg'almas bug'larning kondensatsiyasini ajratish zarur bo'ladi. Bug'ning harakati kondensat plynokasining qarshiligiga, demakki, issiqlik almashuvining intensivligiga ta'sir qiladi. Haqiqatan ham biz harakatlanuvchi bug'ning kondensatsiyasiga egamiz, chunki kondensatsiyalangan bug'ning hajmi o'rniga yuzada yana yangi bug' hajmi paydo bo'ladi. Shuning uchun bug' doimo harakatda bo'ladi. Vertikal yuza uchun bug'ning tezligi quyidagiga teng bo'ladi:

$$W = \frac{q}{r \rho_b}, \text{ m/c} \quad (217)$$

To'yangan suv bug'i uchun $w = 0,23 \text{ m/sek}$. Bunday tezlik bilan bug' kondensat plynokasiga ta'sir eta olmaydi. Shuning uchun harakatlanmaydi deb hisoblanadi.

51-§. Vertikal yuza atrofida harakatlanmayotgan plynokali kondensatsiyadagi issiqlik almashuvi

Vertikal yuzada s_{in} haroratga ega bo'lgan quruq to'yangan bug' kondensatsiyalanyapti. Kondensat plynokasi koliniar haroratga ega.

Shunday holatni ko'rib chiqish uchun quyidagilarga e'tibor beramiz:

I) kondensat plynokasida hosil bo'ladiqan inersiya kuchlari qovushqoqlik va og'irlik kuchlariga qaraganda kichik;

2) pylonkadan konvektiv issiqlik berilishi yo'q, pylonka bo'ylab issiqlik o'tkazuvchanlik hisobga olinmaydi – issiqlik faqat pylonkadan beriladi;

3) bug' – suyuqlik ajratish fazasi chegarasida ishqalanish yo'q deb hisobianadi;

4) kondensat pylonkasining tashqi yuzasidagi harorat o'zgarmaydi va u t_n ga teng;

5) fizik parametrlar haroratga bog'liq emas;

6) bug'ning zichligi suvning zichligiga qaraganda kichik.

Pylonkaning laminar oqimi holatidagi o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Energiya tenglamasini yozamiz:

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} + W_x \frac{\partial t}{\partial x} + W_y \frac{\partial t}{\partial y} + W_z \frac{\partial t}{\partial z} = a \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right) \quad (218)$$

$$\text{barqaror holat bo'lgani uchun } \frac{\partial t}{\partial \tau} = 0 \quad (219)$$

konvektiv issiqlik uzatilishi bo'lmagani uchun

$$W_x \frac{\partial t}{\partial x} + W_y \frac{\partial t}{\partial y} + W_z \frac{\partial t}{\partial z} = 0 \quad (220)$$

Paragraf boshlanishida yozilganidek, pylonka bo'ylab issiqlik uzatilishi bo'lmagani uchun quyidagiga ega bo'lamiz:

$\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} = 0$ va $\frac{\partial^2 t}{\partial z^2} = 0$, unda energiya tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$$\frac{\partial^2 t}{\partial y^2} = 0$$

Chegara shartlari:

$$y = 0 \quad t = t_{sirt} \quad \partial W_x = 0$$

$$y = \delta \quad t = t_n \quad \frac{\partial W_y}{\partial y} = 0 \quad (221)$$

Energiya tenglamasini integrallaymiz:

$$\frac{\partial t}{\partial y} = c_1 ; \quad t = c_1 y + c_2$$

chevara shartlarini hisobga olganda:

$$y = 0 \quad c_2 = t_{sirt}$$

agar $y = \delta - t_n = c, \delta + t_{sirt} \rightarrow c_1 = \frac{t_T - t_{sirt}}{\delta},$ (222)

bundan: $\frac{\partial t}{\partial y} = \frac{t_T - t_{sirt}}{\delta}$

Issiqlik berish koefitsienti

$$\alpha = \frac{q}{t_n - t_{sirt}} = \frac{\lambda \frac{\partial t}{\partial y}}{t_n - t_{sirt}} = \frac{\lambda}{\delta} \quad \frac{t_c - t_{sirt}}{t_n - t_{sirt}} = \frac{\lambda_c}{\delta} \quad (224)$$

Agar pylonka orqali issiqlik faqat issiqlik o'tkazuvchanlik orqali berilayotgan bo'lsa, u holda $\alpha = \frac{\lambda_n}{\delta}$ bo'ladi.

Oxirgi ifoda bo'yicha issiqlik berish koefitsienti α ni hisoblash uchun sirtning balandligi bo'ylab pylonkaning qalinligini bilishimiz zarur bo'ladi. Pylonkaning qalinligini ifodalovchi ifodani topish uchun harakat differensial tenglamadan foydalanamiz. Harakat differensial tenglamasini integrallab, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\delta = \sqrt[4]{\frac{4\lambda\mu_c(t_T - t_{sirt})x}{r\rho_c^2 g}}, \quad (225)$$

Olingan tenglamani avvalgi tenglamaga qo'yish natijasida

$$\alpha = \frac{\lambda}{\delta} = \frac{\sqrt[4]{\lambda}}{\sqrt[4]{\frac{4\lambda\mu_c(t_T - t_{sirt})x}{r\rho_c^2 g}}} = \sqrt[4]{\frac{r\rho_c^2 g \lambda^3}{4\lambda\mu_c(t_T - t_{sirt})x}} \quad (226)$$

kelib chiqadi.

Ushbu ifodadan issiqlik berish koefitsientining mahalliy lokal qiymatini X kesimida hisoblasa bo'ladi. (48-rasm).


Balandlik bo'yicha o'rtacha issiqlik berish koeffitsientini aniqlash uchun quyidagi ifodadan foydalanamiz:

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{h} \int_0^h \alpha \, dx \quad (227)$$

Bu ifodadan olingan α qiymatni qo'yib, tenglamani integrallab, vertikal yuzalar uchun o'rtacha issiqlik berish koeffitsientini aniqlash ifodasini yozamiz:

$$\bar{\alpha} = 0.943 \sqrt{\frac{r * \rho_c^2 \lambda_c^3 g}{\mu_c (t_r - t_{sirt}) h}} \quad (228)$$

Bu ifoda Nusselt tomonidan 1916-yilda yozilgan bo'lib, u orqali vertikal joylashgan yuzalardagi issiqlik berish koeffitsientini aniqlaydi.

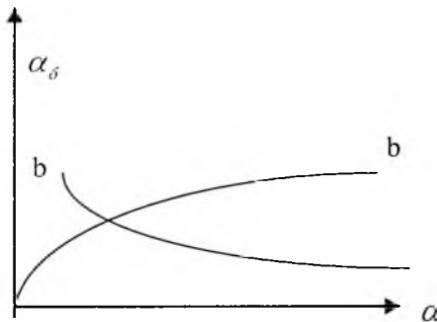

48-rasm

52-§. Gorizontal quvurlarda va quvurlar to'plamidagi kodensatsiya

Nusselt tomonidan topilgan ifoda gorizontal quvurlar uchun quyidagicha yoziladi:

$$\bar{\alpha} = 0.788 \sqrt{\frac{\rho^2 \lambda^3 g r}{\mu (t_r - t_{sirt}) d}} \quad (229)$$

(229) ifodadagi $\bar{\alpha}$ qo'zg'almas bug' kondensatsiyasi uchun ishlataladi. Lekin amalda qo'zg'aluvchan oqimlarda kondensatsiya doim amalga

oshadi. Bunda bug'ning tezligi qancha katta bo'lsa, haroratlar farqi va bosim katta bo'ladi. Shuning uchun issiqlik berish koefitsienti katta bo'ladi.

Tajriba natijalarini hisoblash orqali harakatlanayotgan quruq to'yingan bug'ning gorizontal quvurda kondensatsiyalashishida quyidagi ifoda ishlataladi:

$$\overline{Nu} = 0.72 B \text{Re}^{0.16} \text{Re}^{-0.125} \text{Ga}^{0.045} \left(\frac{\mu_b}{\mu_e} \right)^{0.08} \quad (230)$$

$$\text{Re} = \frac{\lambda_s \Delta t}{r \rho_s v_s}; \quad \text{Ga} = \frac{g d^3}{v_s^2}$$

Ga — Galiley mezoni;

Re — Reynolds mezoni.

Kondensatsion apparatlar bitta quvurdan emas, balki quvurlar to'plamidan tashkil topgan bo'ladi. Quvurlar to'plamidagi kondensatsiyada issiqlik beruvchanlikning jadalligi yakka quvurlarnikiga qaraganda boshqacharoq bo'ladi. Buni quyidagi ikkita omil bilan tushuntirsa bo'ladi:

1)quvurlar to'plamidan bug'ning harakatlanishi davomida uning tezligi kamayadi.

2)kondensat pylonkasining qalinligi quvurdan-quvurga harakatlanish tufayli ko'payadi.

Kondensat pylonkasining kattalashishi issiqlik beruvchanlikni kamaytiradi. Kondensat quvurga alohida tomchilar yoki jildiragan oqim oqib tushadi. Bu bir tomonidan kondensatning pylonkasini oshiradi, ikkinchi tomonidan esa oqimning harakatini o'zgartiradi. Ushbu holat pylonkani turbulent oqim holatiga olib keladi. Shuning natijasida harakat quvur bo'ylab boradi.

Issiqlik almashinishing intensivligini baholashda alohida olingan quvurlar uchun tajriba yo'li bilan quyidagi ifoda belgilangan. Bu ifoda yuqoridagi quvurga tushadigan kondensatning miqdorini hisobga oladi.

$$\frac{\bar{\alpha}_n}{\alpha_1} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n G_i}{G_n} \right)^{-0.07} \quad (231)$$

bu yerda: $\sum_{i=1}^n G_i$ — n qator quvurlarga kelib tushadigan umumiy kondensatning miqdori;

G_n – ko‘rilayotgan quvurlarda hosil bo‘lgan kondensat miqdori;

n – koridor yoki shaxmat shaklida joylashgan quvurlar to‘plamidagi qatorlar soni;

$\bar{\alpha}_n$ – n qatorga ega bo‘lgan quvurlarning issiqlik berish koeffitsienti;

α_1 – yuqoridan birinchi qatordagi quvurlarning issiqlik berish koeffitsienti.

Ushbu olingen ifoda orqali hisoblashlar murakkab, chunki hisoblashni birinchi qatordan boshlab ketma-ket davom ettirish zarur bo‘ladi. Agar ba’zi bir qisqartirishlar kiritib, ya’ni bug‘ning bosimi va haroratlari farqi quvur balandligida deb qabul qilinsa, u holda issiqlik berish koeffitsientini hisoblash osonlashadi.

53-§. Bug‘ning tomchili kondensatsiyasida issiqlik beruvchanlik

Oldingi paragraflardan ma’lum bo‘ldiki, tomchili kondensatsiya kondensat yuzani ho‘llamasligi hisobiga vujudga kelar ekan. Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, tomchi hosil bo‘lish jarayoni juda tez bo‘lib, keyinchalik bu tezlik keskin kamayadi. Tomchilar bir-biri bilan qo’shilib, tezda yuzadan tushib ketadi.

Tomchi hosil bo‘lishi uchun esa bug‘ sovishi kerak, ya’ni uning harorati to‘yinish haroratidan kichik bo‘lishi zarur. Bunday holat tomchining tekis yuzasi bosimining yuqoridagi bosimdan kichikligi hisobiga paydo bo‘ladi. Bug‘ning tomchiga aylanishida uning radiusi kritik radiusdan birmuncha kattaroq bo‘lishi evaziga hosil bo‘ladi.

Kritik radius Tomson tenglamasi orqali aniqlanadi:

$$R_k = \frac{2\tau T_\sigma}{r\rho_r(T_\sigma - T_{yuz})} \quad (232)$$

bu yerda: T_σ – berilgan bosimdagи bug‘ning harorati;

T_{yuz} – tomchi yuzasining harorati.

Tomchili kondensatsiya davomida kondensat plynokasi paydo bo‘lib qolish holatlari bo‘ladi. Lekin bu plynokaning qalinligi juda kichik bo‘lganligi sababli, u juda tez bo‘linib tomchi hosil qiladi. Bo‘sagan joyda yana ancha plynoka hosil bo‘lib, u yana tez bo‘linadi. Kondensatning tomchi shaklida yuzaga kelishi kondensatsiya jarayonini tezlashtiradi va termik qarshilik kichik bo‘ladi.

Tomchili kondensatsiya jarayonida yuzanining harorati vaqt bo'yicha o'zgaradi. Haroratning o'zgarishi kondensatsiyalayanayotgan bug' termik qarshiligining o'zgaruvchanligiga bog'liq bo'ladi. Ana shunday kattaliklarni hisobga olgan holda, tomchili kondensatsiya jarayonini hisoblash uchun quyidagi ifodalar qabul qilingan:

$$Re_c = 8 \cdot 10^{-4} \div 3,3 \cdot 10^{-3} \text{ bo'lganda,}$$

$$\overline{Nu} = 3,2 \cdot 10^{-4} Re_c^{-0,84} H_k^{0,16} \cdot Pr^{\frac{1}{3}}$$

$$Re_c = 3,3 \cdot 10^{-3} \div 1,8 \cdot 10^{-2} \text{ bo'lganda,}$$

$$\overline{Nu} = 5 \cdot 10^{-6} Re^{-1,57} H^{1,16} P^{\frac{1}{3}}$$

ξ – harorat koefitsienti.

Mezonli tenglamalardagi mezonlarning ifodalarini qo'yish natijasida quyidagi ifodalarni hosil qilamiz:

$$\alpha = c_1 \Delta t^{0,16}, q = c_2 \Delta t^{1,16}$$

$$\alpha = c_3 \Delta t^{-0,57}, q = c_4 \Delta t^{0,43}$$

Bunda:

s_1, s_2, s_3, s_4 – issiqlik fizik kattaliklardan tashkil qilingan o'zgarmas kattalikdir.

Masalalar

1. Quvurning tashqi diametri 30 mm, balandligi 3 sm va yuzasining harorati $t_{\text{q}}=11^{\circ}\text{C}$, quvur yuzasida bosim $r=0,004 \text{ MPa}$, harorati $t_i=29^{\circ}\text{C}$ ga ega bo'lgan quruq to'yigan bug' qaytadan suvgaga aylanadi.

Kondensatorning vertikal quvuriga bug'dan berilayotgan issiqlik berish koefitsientini aniqlang.

Yechish: issiqlik berish koefitsientini quyidagi ifoda orqali aniqlaymiz:

$$\alpha_{ver} = 1,14 \sqrt{\frac{g \rho_c r \lambda}{\nu_c H(t_i - t_{kc})}} = 1,14 \sqrt{\frac{9,81 \cdot 998,2 \cdot 2432300 \cdot 0,515^3}{1,006 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 18}} =$$

$$= 3160 \text{ Vt/m}^2\text{K}$$

bu yerdagи koeffitsientlarning qiymatini jadvallardan о'rtacha harorat orqali olamiz.

$t_{o,r} = 0,5(t_i - t_{kc}) = 0,5(11+29) = 20^{\circ}\text{C}$.
 $t_{o,r} = 20^{\circ}\text{C}$ da $c=998,2 \text{ kg/m}^3$; $\lambda = 0,515 \text{ W/m}^2$; $h = 1,006 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$;
bug'lanish issiqligi $t_i = 29^{\circ}\text{C}$ da $r = 2432,3 \text{ kJ/kg}$.

Issiqlik miqdori:

$$Q = 3160 \cdot 3,14 \cdot 0,03 \cdot 18 = 16000 \text{ W} = 16 \text{ kWt}$$

2. Diametri 25×7 mm va uzunligi 1,8 m bo'lgan vertikal quvurning tashqarisida bosimi $0,101 \text{ MPa}$ ga ega bo'lgan quruq to'yingan bug' joylashgan. Quvurning ichidan suv oqib o'tadi. Suv bilan olib ketiladigan issiqlik oqimi 17500 W ga teng. Quvur devorining o'rtacha haroratini aniqlang.

Javob: $\bar{t}_{ks} = 62^{\circ}\text{C}$.

3. Tashqi diametri 30 mm va uzunligi 2,12 bo'lgan quvur berilgan. Uning bosimi $r=0,101 \text{ MPa}$, $t_{ks}=80^{\circ}\text{C}$. Gorizontal va vertikal joylashgan quvurlarning issiqlik berish koefitsientlari $\bar{\alpha}_1$ va $\bar{\alpha}_2$ ni aniqlang.

Javob: $\bar{\alpha}_1 = 13,900 \text{ W/m}^2\text{K}$

$\bar{\alpha}_2 = 5734 \text{ W/m}^2\text{K}$

Nazorat savollari


1. Kondensatsiya hodisasi nima?
2. Kondensatsiyaning turlari qanday?
3. Tomchili kondensatsiya qanday hosil bo'ladi?
4. Plyonkali kondensatsiyaning hosil bo'lish shart-sharoitlari haqida tushuncha bering.
5. Gorizontal va vertikal quvurlar uchun issiqlik berish koefitsienti ifodasini yozib bering.

XV BOB. QAYNASH

54-§. Qaynash jarayoni

Qaynash jarayoni texnikada keng tarqalgan. Bug' qozonlarida, bug'lantiruvchi apparatlarda, sovutgich qurilmalarda qaynash jarayoni doimiy ravidha ro'y beradi.

Qaynash jarayonini qattiq jism sirtida va suyuqlik hajmida kuzatishimiz mumkin. Ko'proq qattiq jism sirtidagi qaynash keng tarqalgan. Qaynash jarayoni issiqlik berish bilan bog'langan. Shuning uchun qaynashda issiqlik beruvchanlik ko'proq qiziqish uyg'otadi. Qaynash jarayonining mexanizmi konvektiv issiqlik almashinish mexanizmidan chegara qatlam jarayonlari bilan ajralib turadi. Bug' pufakchalar chegara qatlamni turbulizatsiya holatiga keltiradi. Qaynash jarayoni hosil bo'lish shartlari quyidagicha: suyuqlik to'yinish haroratidan yuqori haroratgacha qizigan bo'lishi va issiqlik almashinish yuzasida bug'laniш markazlari (BM) bo'lishi kerak. BM ga yuza g'adir-budirligi, havo pufakchalar, chang zarrachalari misol bo'la oladi.

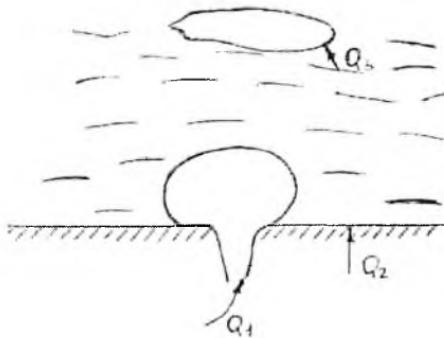

49-rasm

Agar (49-rasm) qattiq jism yuzasidagi issiqlik almashinishida bug' pufakchasini ko'radigan bo'lsak, issiqlik bug' pufakchasing oyoqchasidan (Q_1), chegara qatlamdan (Q_2) va yuqoriga ko'tarilish yadrosidan (Q_3) olinishi mumkin. Bug'laniш markazida joylashgan bug' pufakchasi bug' pufakchasi ichidagi bosim kuchi (R_1) va atrofdagi suyuqlik bosim kuchi (R) ta'sir etadi. Bu kuchlarning tenglilik shartlari Laplas tenglamasi bilan yoziladi:

$$\Delta P = P_i - P = \frac{2\sigma}{R_{kr}}, \quad (233)$$

bunda σ – sirt taranglik kuchi;

R_{kr} – kritik radius – pufakchaning yuzaga kelishidagi minimal radius.

Agar $\Delta P > \frac{2\sigma}{R_{kr}}$ bo'lsa, bug' pufakchasi kattalashadi.

$\Delta P < \frac{2\sigma}{R_{kr}}$ bo'lsa, bug' pufakchasi qaytadan suvga aylanadi.

Kritik radius quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$R_{kr} = \frac{2\sigma T_i}{r \rho_s (T_s - T_m)} \quad (234)$$

bunda T_i – to'yinish harorati, K;

T_s – suyuqlik harorati, K;


ρ_s – suyuqlik zichligi, kg/m³;

r – bug'lanish issiqligi, [kJ/kg].

Bizga ma'lumki, pufakchalarni qattiq jism sirtida paydo bo'lishi, ularning kattalashishi, jism sirtidan ajralishi, yuqoriga harakat qilishi suyuqlik va qattiq jism sirtining haroratiga hamda ajralish diametriga (d_{aj}) bog'liq.

Katta bo'layotgan yoki boshqacha qilib aytganda o'sayotgan bug' pufakchasi diametr bo'ylab o'sib ajralish diametriga (50-rasm) yetganda (d_{aj}) sirtdan ajralib, suyuqlik yuzasi bo'ylab yuqoriga ko'tariladi.

Ajralish diametri quyidagi ifoda yordamida hisoblanadi.

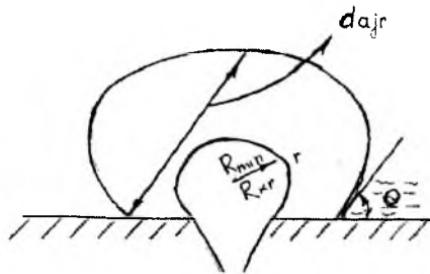

48-rasm

$$d_{aj} = 0,0208 \sqrt{\frac{\sigma}{g(\rho_c - \rho_o)}} \quad (235)$$

bunda σ — chekka burchak;

g — erkin tushish tezlanishi;


ρ_o — bug'ning zichligi.

Chekka burchak θ ortishi bilan qaynayotgan suv yuzasi yomonlashadi, ajralish diametri kattalashadi. Agar $\theta > \frac{\pi}{2}$ bo'lsa, suyuqlik yuzasi ho'llanmaydi, pufakchalar kattalashadi va issiqlik suvgaga emas, balki bug'ga beriladi.

55-§. Qaynash turlari

Qaynash quyidagi turlarga bo'linadi: pufakchali, plyonkali va sirt yuzasida (yoki isimagan suyuqlik qaynashi).


Pufakchali qaynashda (51-rasm) bug' pufakchalari yuzada paydo bo'lib kattalashadi va sirt yuzasidan ajralib chegar'a qatlamni jadal aralashtiradi. Bunda suyuqlik harorati to'yinish haroratidan yuqori bo'ladi. Pufakchalar butun suyuqlik hajmi bo'ylab harakatlanadi. Pufakchalarining hosil bo'lishi qattiq jism sirti haroratining katta bo'lishiga bog'liq.

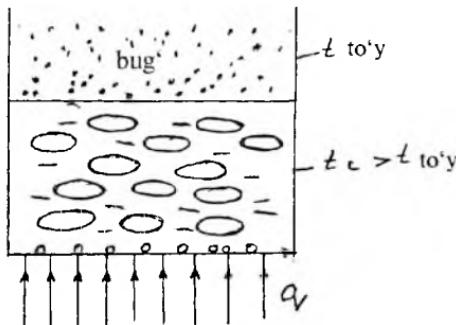


51-rasm

Plyonkali qaynashda (52-rasm) qattiq jism sirtida bug' pufakchalar shunchalik ko'p bo'ladiki, ular sirt yuzasida bug'li plyonka qatlamini hosil qiladi, bug' plyonkasi qatlam bo'lgani uchun suyuqliknini sirtdan ajratib turadi. Bu issiqlik almashishni yomonlashtiruvchi termik qarshilik hosil qiladi:

$$R = \frac{\delta_{plyonka}}{\lambda_{hug}} \quad (236)$$

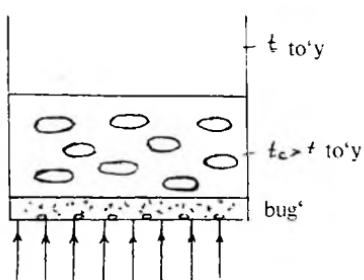

52-rasm

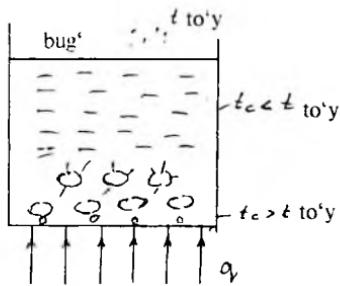

53-rasm


Termik qarshilik qancha yuqori bo'lsa, issiqlik berilishi shuncha kam bo'ladi. Qattiq jism yuzasida qaynashda (53-rasm) sirt yuzasidagi qatlamdagi suyuqlik qizigan hisoblanadi. Qattiq jism sirtida hosil bo'lgan pufakchalar yuzadan ajralib qaynash haroratigacha qizib ulgurmagan suyuqlikning yadrosiga kelib tushadi va bug' qaytadan suvga aylanadi. Chegara qatlam jadal aralashadi va issiqlik beruvchanlik yuqori holatda qoladi.

56-§. Qaynash krizislari va unga ta'sir etuvchi omillar

Qaynashda issiqlik beruvchanlikning haroratlar farqiga bog'liqligi (qaynash egri chizig'i)ni ko'rib chiqamiz.

Qaynash egri chizig'ida quyidagi qismlar mavjud (54-rasm): 1 – tabiiy konveksiya (suyuqlikning isitilishi); 2 – qaynash jarayonini sekin hosil bo'lish qismi; 3 – tezlashgan pufakchali qaynash qismi; 4 – o'tish qismi (me'yorsiz); 5 – plyonkali (me'yordagi) qaynash.

K nuqtasida pufakchali qaynashdan plyonkali qaynashga o'tish **I qaynash krizi** deyiladi. Issiqlik yuklamasi birinchi kritik yuklama deb atalib, q_{kr} deb belgilanadi. Qaynash krizi boshlanganda issiqlik beruvchanlik koeffitsienti yomonlashadi va yuza harorati juda ortib ketishi hisobiga yuza buzilishi mumkin.

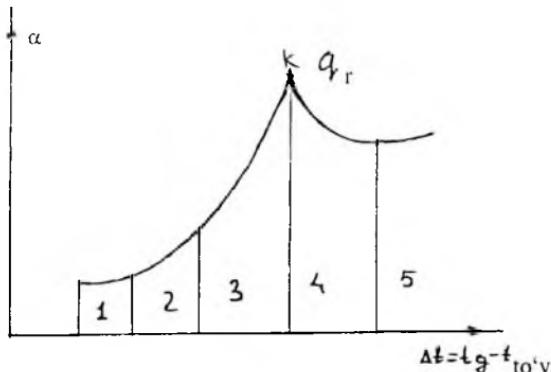

54-rasm

$\Delta t = t_g - t_{to'}$

Issiqlik yuklamasining kamayishi hisobiga pylonkali qaynash pufakchali qaynashga almashadi. Pylonkali qaynashga o'tish nuqtasi **II qaynash krizisi** deyiladi va q_{kr2} deb belgilanadi, $q_{kr2} \ll q_{kr1}$.

Suv uchun $q_{kr1} = 1 \cdot 10^6 \text{ Vt/m}^2$, $\Delta t_{kr} = 25 {}^\circ\text{C}$.

Katta hajmdagi suyuqlik uchun erkin konveksiyada kritik issiqlik yuklamasi quyidagi ifoda orqali hisoblanadi:

$$q_{kr1} = k \cdot r \sqrt{\rho''} \sqrt{g \sigma (\rho' - \rho'')} \quad (237)$$

bunda k – ikki fazali chegara qatlamning o'zgarmas kattaligi, $k=0,13$.

Qaynashda issiqlik berish hodisasini ham empirik, ham mezonli tenglamalar yordamida hisoblash mumkin. Empirik ifodalarning ko'rinishi quyidagicha:

$$\alpha = A q^{0.7} \cdot \rho^{0.15}$$

Erkin konveksiya qismida quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$\alpha = f(\Delta t).$$

Tezlashgan qaynash qismida:

$$\alpha = f(\Delta t) \text{ va } \alpha = f(q).$$

Masalan, suv uchun ifoda quyidagicha yoziladi:

$$\alpha = 3,14 q^{0.7} \rho^{0.15} \quad (238)$$

Mezonli tenglamaning (Labunsev ifodasi) ko'rinishi quyidagicha:

$$Nu = c \cdot Re^n \cdot Pr^{\frac{1}{3}} \quad (239)$$

bunda $Nu = \frac{\alpha \ell}{\lambda}$ aniqlovchi kattalik

$$\ell_s = \frac{c_p \cdot \rho^1 \sigma T_r}{(r \rho)}, \text{ (m)}$$

$$Re \geq 10^{-2}, \quad Nu = 0,125 \cdot Re^{0,65} \cdot Pr^{\frac{1}{3}}$$

$$Re \geq 10^{-2}, \quad Nu = 0,625 \cdot Re^{0,5} \cdot Pr^{\frac{1}{3}}$$

Bu ifodalarni bosimning qiymati $P=45 \cdot 10^2 \div 175 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ bo‘lganda ishlatalish mumkin.


Qaynashda issiqlik beruvchanlikka quyidagi omillar ta’sir etadi:


- 1) issiqlik yuklamasi va haroratlar farqi (qaynash egri chizig‘i);
- 2) bosim ortishi bilan issiqlik berish koeffitsientining ortishi;
- 3) suyuqlikning fizik xossalari:
 - a) issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsienti ortishi bilan issiqlik berish koeffitsienti ortishi;
 - b) kinematik qovushqoqlik koeffitsienti (n) ortishi bilan issiqlik berish koeffitsienti kamayishi;
 - c) s ortishi bilan issiqlik berish koeffitsienti kamayishi;
- 4) suyuqlikning tezligi issiqlik berish koeffitsientiga $W^{0,8}$ tarzda ta’sir etishi;
- 5) Bug‘lanish markazlarining soni ortishi bois sirtning g‘adir-budirligi issiqlik berish koeffitsientini ortishiga olib kelishi.

57-§. Katta hajmdagi va kanallardagi qaynash

Katta hajmda va kanallarda ham qaynash mavjud bo‘lib, bular bir-biridan farqlanadi. Katta hajmdagi pufakchali qaynashda haroratlar maydonini ko‘rib chiqamiz (55-rasm).

Sirtning harorati qaynash haroratidan ancha yuqoriroq. Suyuqliking harorati butun hajm bo‘ylab to‘yinish haroratidan $0,2^\circ\text{C}$ ga ko‘proq,

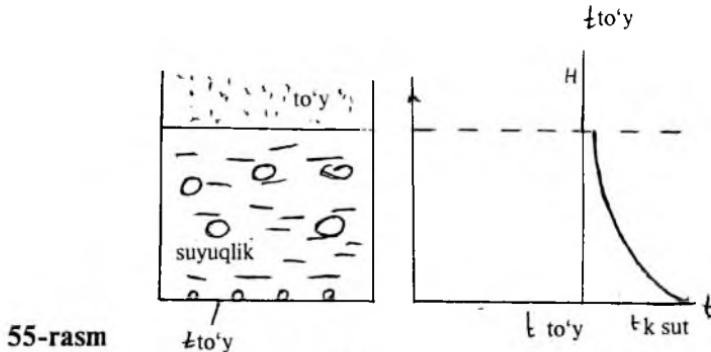

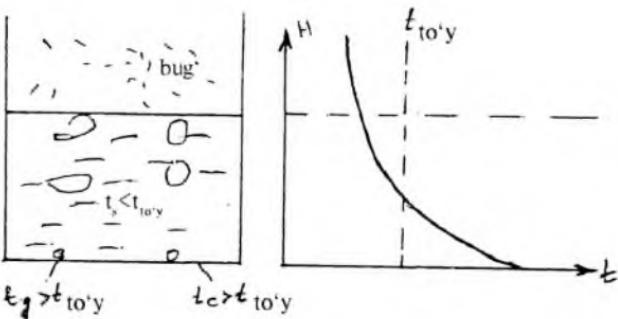


56-rasm

bug' holatida esa, to'yinish haroratiga teng.

Sirt bo'yicha qaynashda (56-rasm) suyuqlik yadrosidagi harorat to'yinish haroratiga qaraganda kichikka faqat chegara qatlamida suyuqlik to'yinish haroratiga nisbatan isigan.

Kanallardagi 2 fazali oqim tuzilish balandligi bo'ylab o'zgaradi. Kanallardagi qaynashda sodir bo'ladigan qismlarni ko'rib chiqamiz (57-rasm).

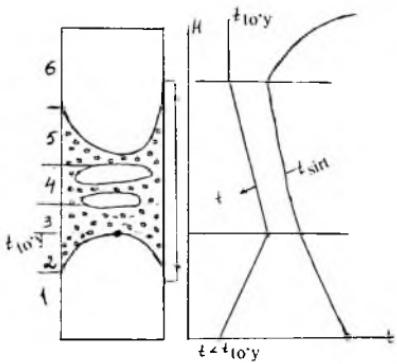

57-rasm

Rasmda 1 – ekonomayzer konveksiya qismi bo'lib, suyuqlik qaynash haroratigacha qiziydi; 2 – konveksiya qismi, ya'ni qattiq jism sirtida qaynash qismi, bunda suyuqlik faqat qaynaydi, oqim yadrosida esa hali qaynamagan hisoblanadi; 3 – tezlashgan pufakchali qaynash qismi, bu emulsion holat qismi deb ham ataladi; 4 – probkali holat qismi, bunda bug' katta probka holatida bo'lib, markazda harakatlanadi, suyuqlik esa sirt yuzasida qaynaydi; 5 – halqasimon holat qismi; 6 – qurish qismi, suyuqlik pylonka sirtda quriydi, faqat nam bug' oqadi. Bu konveksiya hisoblanadi. Issiqlik berish koefitsienti kamayadi, sirtning harorati ortadi. Bu ikkinchi tartibli qaynash krizisi deyiladi.

Ikki fazali oqimning bir qancha parametrlarini ko'rib chiqamiz:

1. Hajmiy bug' saqlami

$$\varphi = \frac{M_b / \rho_b}{V_{ar}}, \quad (240)$$

bunda M_b – bug'ning massasi;

V_{ar} – bug' -suv aralashmasining hajmi.

2. Massaviy sarflanish bug' saqlami

$$X = \frac{G_b}{G_{ar}} = \frac{G_b}{G_b + G_s}, \quad (241)$$

G_{ar} – bug' -suyuqlik aralashmasining sarfi, kg/sek.

3. Sirkulyatsiya tezligi

$$W_{is} = \frac{G_{ar}}{\rho_{ar} f}, \quad (242)$$

f – kanalning ko'ndalang kesim yuzasi.

4. Hajmiy sarflanish bug' saqlami

$$b = \frac{V_b}{V_{ar}} = \frac{V_b}{V_b + V_s}, \quad (243)$$

$$V = \frac{G}{\rho}$$

5. Haqiqiy bug' saqlami

$$y = \frac{f_b}{f_b + f_s}, \quad (244)$$

f_b – bug' bilan qoplangan kanal ko'ndalang kesimining yuza qismi;

f_s – suyuqlik bilan qoplangan kanal ko'ndalang kesimining yuza qismi.

6. Bug'ning haqiqiy tezligi

$$W_b = \frac{V_b}{f_b} \quad (245)$$

7. Fazalar sirg'anish tezligi

$$U = W_b - W_s, \quad (246)$$

Plyonkali qaynashda issiqlik beruvchanlik quyidagi ifoda bilan hisoblanadi:

$$\alpha = s \sqrt{\frac{\lambda_h^3 r \rho_h (\rho_c - \rho_h) g}{\mu_h \Delta t \lambda_o}}, \quad (247)$$

bunda l_0 – aniqlovchi kattalik sifatida gorizontal quvurlarda diametr, vertikal quvurlarda balandlik olinadi.

Ko'pchilik mualliflarning ishlariada suyuq metallarning qaynashi tekshirilganda issiqlik beruvchanlik krizisining yangi turi kelib chiqqanligini ko'rish mumkin. Bunda bir fazali konveksiyadan tezda plyonkali qaynashga o'tish sodir bo'ladi. Bu "uchinchi qaynash krizi" termini deb ataldi (q_{kr3}):

$$q_{kr2} < q_{kr1}$$

Oqimning aylanishi – bug' generatoridagi qaynash jarayonining jadalligidir. Lekin oqim aylanishining bog'liqligi kelib chiqishi turlichadir. Bu bog'liqlik tekis, ustiga va tagiga egilgan quvurlarda har xil bo'ladi. Tagiga egilgan quvurlarda kichik bo'ladi.

Qaynashda issiqlik almashishni jadallashtirish uchun g'ovakli yuzalar qo'yish kerak bo'ladi. Bunda bug'lanish markazlari ko'proq yuzaga keladi. Shu narsa kuzatilganki, g'ovakli yuzalardagi qaynashdagi egri chiziq tekis yuzalarnikiga qaraganda yuqoriroq joylashadi va q_{kr1} uch marotaba yuqori bo'ladi.

Qaynash jarayonining murakkabligi matematik modellarni yaratishni qiyinlashtiradi. Bir qancha katta ilmiy-tekshirish markazlarida qaynashda issiqlik berishning matematik modellarini tuzish borasida ish olib borilmoqda.

Masalalar

1. Bosim $P=5,5$ MPa, issiqlik yuklamasi $q=0,2$ MVt/m. Katta hajmda suvning pufakchali qaynash jarayonidagi issiqlik berish koefitsientini va yuza haroratini aniqlang

Yechish: issiqlik berish koefitsientini quyidagicha aniqlaymiz:

$$\alpha = \frac{3,4 \cdot P^{0,18}}{1 - 0,0045P} q^{\frac{2}{3}} = \frac{3,4 \cdot 5,5^{0,18}}{1 - 0,0045 \cdot 5,5} (2 \cdot 10^5)^{\frac{2}{3}} = 31760 Vt / m^2 K$$

bosim $P=5,5$ MPa da qaynash harorati $ts=270$ $^{\circ}\text{C}$

$$t_d = ts + \frac{q}{\alpha} = 270 + \frac{2 \cdot 10^5}{3176 \cdot 10^4} = 276,3$$
 $^{\circ}\text{C}$

Javob: $\alpha = 31760$ Vt/m^2K ; $t_d = 276,3$ $^{\circ}\text{C}$.

2. Bug' generatorining qizish yuzasi harorati $t_d = 268$ $^{\circ}\text{C}$, bosimi $r=4,7$ MPa bo'lsa, bug'ning 1 m^2 qizish yuzasidagi sarfini aniqlang.

Yechish: $p=4,7$ MPa bo'lsa, $ts=260$ $^{\circ}\text{C}$ bo'ladi.

$$\Delta t = t_d - ts = 268 - 260 = 8$$
 $^{\circ}\text{C}$

$$\alpha = \frac{q}{\Delta t} \text{ Labunsov ifodasi } \alpha = \frac{3,4 \cdot P^{0,18}}{1 - 0,0045P} q^{\frac{2}{3}} \text{ dan}$$

$$\frac{q}{\Delta t} = \frac{3,4 \cdot P^{0,18}}{1 - 0,0045P} q^{\frac{2}{3}} \text{ ni hosil qilamiz.}$$

$$\frac{q}{\Delta t} = \frac{3,4 \cdot 4,7^{0,18}}{1 - 0,00454,7} q^{\frac{2}{3}} \text{ ifodadan } q = 2,54 \cdot 10^5 \text{ } Vt/m^2 \text{ kelib chiqadi.}$$

$P=4,7$ MPa bo'lganda $r=1661$ kJ/kg ni jadvaldan olamiz.

$$\text{Shunga asosan } G = \frac{q}{r} = \frac{2,54 \cdot 10^5}{1,661 \cdot 10^4} = 0,15 \text{ kg/m}^2\text{s.}$$

Javob: $G = 0,15 \text{ kg/m}^2\text{s.}$

3. Diametri 12 mm bo'lgan gorizontal quvurning qizish yuzasi haroratini ikki holat uchun aniqlang: a) pufakchali qaynash; b) plyonkali qaynash. Ikkala holat uchun ham $q=1,54 \cdot 10^5$ Vt/m^2 ; $R=0,101$ MPa.

Javob: pufakchali qaynashda $t_{qs} = 115,7$ $^{\circ}\text{C}$ ($\alpha = 9800$ Vt/m^2K)
plyonkali qaynashda $t_{qs} = 900$ $^{\circ}\text{C}$ ($\alpha = 192$ Vt/m^2K).

4. Bir soat ichida umumiyl yuzasi $F=5$ m^2 bo'lgan bug'latgichda olinadigan suvning qaynashdagisi issiqlik berish koefitsientini va bug'ning miqdorini aniqlang. Bug'latgich devorining harorati $t_{qs} = 156$ $^{\circ}\text{C}$, bug'ning

bosimi $P=0,45$ MPa, to'yinish harorati $t_i = 148^\circ\text{C}$; bug'lanish issiqligi $r=2120,9$ kJ/kg; $lt = t_{qs} - s = 8^\circ\text{C}$.

Yechish: Issiqlik berish koefitsientini quyidagi ifodadan aniqlaymiz:

$$\alpha = 4,45 \cdot p^{0,15} \cdot q^{0,7}$$

$$\alpha = 146,1 \cdot \Delta t^{2,33} \cdot p^{0,5} = 146,1 \cdot 8^{2,33} \cdot 0,45^{0,5} = 12456 \text{ Vt/m}^2\text{K}.$$

berilayotgan issiqlik miqdori:

$$Q = \alpha (t_{qs} - ts) F = 12456 \cdot 8 \cdot 5 = 498240 \text{ Vt} = 498,2 \text{ kWt.}$$

Bug'latgichda bir soatda hosil bo'lgan suvning massasini aniqlaymiz:

$$m = \frac{q}{r} = \frac{498240 \cdot 3600}{2120900} = 845 \text{ kg/soat.}$$

Nazorat savollari

1. Qaynash deb nimaga aytildi?
2. Qaynash jarayoni necha turga bo'linadi?
3. Qaynash sodir bo'lishidagi shart-sharoitlarni aytib bering.
4. Bug'lanish markazlarining hosil bo'lishi nimalarga bog'liq?
5. Bug'lanish nima?
6. Qaynash krizislari to'g'risida gapirib bering.

XVI BOB. ISSIQLIKNING URLANISH ORQALI UZATILISHI

58-§. Asosiy tushunchalar

Issiqlikning urlanish orqali uzatilishi deb, jism ichki energiyasining elektromagnit to'lqinlar orqali uzatilishiga aytildi.

Urlanish to'lqin uzunligi λ (m) yoki tebranish chastotasi $v = s / \lambda$, s^{-1} bilan ifodalanadi, bu yerda $s = 2,9979 \cdot 10^8$ m/s — vakuumdagi elektromagnit to'lqinlarning tarqalish tezligidir.

Qattiq va suyuq jismlarda urlanish spektri uzlusiz, gazlarda selektivdir, ya'ni gazlar zarur to'lqin uzunligidagi nurlar chiqaradi. Urlanish oqimi deb vaqt birligidagi urlanish energiyasiga aytildi:

$$E = \frac{\delta Q}{dt} \quad (248)$$

E — urlanish oqimi, [Vt];

δQ — urlanish energiyasi, [J];

t — vaqt, [s].

Urlanish oqimining jism yuzasiga nisbati sirtiy urlanish deyiladi:

$$M = \frac{\delta F}{dF}, \text{ Vt/m}^2. \quad (249)$$

To'lqin uzunligi $\lambda = 0,4 \cdot 10^{-3} \div 0,8$ mm ga teng bo'lgan to'lqinlar issiqlik nurlariga kiradi. Jismlar tizimi nurlanganda boshqa jismlarga har birining o'zlaridan qaytgan nurlari tushadi.

Jismga kelib tushgan nur yoki issiqlik shu jismda yutiladi (Q_A), qaytadi (Q_R), o'tib ketadi (Q_D).

$$Q = Q_A + Q_R + Q_D$$

$$A = \frac{Q_A}{Q} - yutish koefitsienti;$$

$$R = \frac{Q_R}{Q} - qaytish koefitsienti;$$

$$D = \frac{Q_D}{Q} - o'tish koefitsienti.$$

Urlanish energiyasining issiqlik balansi $A+R+D=1$ ga teng.

Agar $A=1$; $R=D=0$ bo'lsa, jism **mutlaq qora**, $R=1$, $A=D=0$ bo'lsa,

jism mutlaq oq, D=1; A=R=0 bo'lsa, jism **shaffof jism** deyiladi. Tabiatda mutlaq oq, qora va shaffof jism bo'lmaydi.

59-§. Nurlanishning asosiy qonunlari

1. Stefan-Boltsman qonuniga ko'ra nurlanish energiyasi mutlaq qora jism mutlaq haroratining to'rtinchi darajasiga to'g'ri proporsional:

$$E = \sigma_0 T^4 \quad (250)$$

σ_0 – Boltsman doimiysi; $\sigma_0 = 5,67 \text{ Vt/m}^2 \text{ K}^4$.

Amaliy hisoblashlarda bu qonun quyidagicha ifodalanadi:

$$Q = c (T/100)^4 F \quad (251)$$

bu yerda: c – kul rang jismning nurlanish koeffitsienti, $\text{Vt/m}^2 \text{K}$.

Bir-biridan shaffof muhit bilan ajratilgan parallel joylashgan, harorati yuqori bo'lgan ikkita yassi jismda harorat past bo'lgan jismga nurlanish yo'li bilan o'tayotgan umumiy issiqlik oqimi quyidagi ifodadan topildi:

$$Q_{1-2} = Q_{\text{eff}_1} - Q_{\text{eff}_2} \quad (252)$$

$$Q_{1-2} = C_{\text{kel}} F [(T_1/100)^4 - (T_2/100)^4] \quad (253)$$

bu yerda: F – issiqlik almashish yuzasi, m^2 ;

C_{kel} – keltirilgan nurlanish koeffitsienti, $\text{Vt/m}^2 \text{K}$.

$$C_{\text{kel}} = \frac{1}{\frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} - \frac{1}{c_0}} \quad \text{Vt/m}^2 \text{K} \quad (254)$$

bu yerda: T_1, T_2 – nurlanuvchi jism va atrof muhitning mutlaq harorati, $^{\circ}\text{C}$;

c_1, c_2 – kul rang jismlarning nurlanish koeffitsienti;

$c_0 = 5,67 \text{ Vt/m}^2 \text{ K}$ – absolyut qora jismning nurlanish koeffitsienti.

ε – qoralik koeffitsienti $C_{\text{kel}} = \varepsilon \cdot c_0$ ifodasidan aniqlanadi.

Har xil nurlanuvchi tizimlarda nurlanish yo'li bilan issiqlik almashishni kamaytirish uchun ekranlardan foydalaniladi (58-rasm).

1 58-rasm.

3

2 1, 2 – nur tarqatayotgan jism; 3 – ekran.

Agar ikkita yassi parallel sirt orasiga ekran qo'yilsa va ekran ham,

sirtlari ham bir xil materialdan tayyorlangan bo'lsa, u holda berilgan issiqlik miqdori ikki marta kamayadi. Agar $n = 1$ – ta ekran qo'yilsa, berilgan issiqlik miqdori $n+1$ marta kamayadi.

2. Vin qonuni nurlanish intensivligi bilan to'lqin uzunligi orasidagi bog'lanishni ifodalaydi:

$$T \lambda_{\max} = 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ mK}$$

ya'ni maksimal to'lqin uzunligi jismlarning mutlaq haroratiga bog'liq bo'lib, u haroratning pasayishi tomonga yo'naladi.

3. Kirxgof qonuni mutloq qora va kul rang jismlarning issiqlik nurlarini yutishi va bu jismlar xossalari orasidagi bog'lanishni ifodalaydi. U quyidagi ifoda orqali yoziladi:

$$\frac{E_1}{A_1} = \frac{E_2}{A_2} = \frac{E_3}{A_3} = \dots = \frac{E_0}{A_0} = E_0(T)$$

bu yerda $E_0(T)$ – mutlaq qora jismning xususiyati.

Bu qonun quyidagicha ta'riflanadi:

Jismlar nurlanish xususiyatining yutish xususiyatiga nisbati barcha jismlar uchun bir xil va shu haroratdagi mutlaq qora jismning nurlanish xususiyatiga teng bo'ladi.

Bu qonunnning tenglamasidan ko'rinish turibdiki, kul rang jismlarning qoralik darajasi son jihatidan ularning nur yutish xususiyatiga teng, ya'ni $A = \varepsilon$.

ε – kattalik o'zgarmas bo'lgani uchun kul rang jismning yutish xususiyati to'lqin uzunligi va haroratga bog'liq emas.

Masalalar

1. Diametri 120 mm bo'lgan quvur $400 \times 400 \text{ mm}^2$ kesimli kanalga o'rnatilgan. Quvur izolatsiyasining sirtidagi harorat 127°C . G'isht kanalda 1 m quvurdan nurlanish orqali yo'qolgan issiqlikni aniqlang. Sirtlardagi qorayish darajasi 0,93 ga teng deb olinsin.

Yechish:

$$\varepsilon_{\text{kel}} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{F}{F_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)} = \frac{1}{\frac{1}{0,93} + 0,238 \left(\frac{1}{0,93} - 1 \right)} = 0,915$$

1 m quvurdan nurlanish orqali yo'qolgan issiqlik:

$$Q = \varepsilon_{\text{kel}} C_0 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right) - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] \cdot F_1 = 0,915 \cdot 5,67 \cdot 0,377 \left[\left(\frac{400}{100} \right)^4 - \left(\frac{300}{100} \right)^4 \right] = 342 \text{ Vt}$$

2. Kanal bo'ylab issiq gaz harakatlanadi. Gazning harorati termopara bilan o'lchanadi. Termoparaning ko'rsatishi $t_1=300^{\circ}\text{C}$ ga va devor harorati $t_2=200^{\circ}\text{C}$ ga teng. Kanal devori va termopara orasida nurlanish usulida issiqlik almashuvি natijasida gaz haroratini o'lchashdagi xatoni toping. Termoparaning qorayish darajasi $e_1=0,8$, gazdan termoparaga issiqlik berish koefitsienti $\alpha=58 \text{ Vt/m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ga teng.

Javob: xatolik $45,5^{\circ}\text{C}$,
gazning haqiqiy harorati $t_2=345,5^{\circ}\text{C}$.

3. Tutun gazlar 15% CO_2 va 7,5% H_2O tarkib bilan kesimi $600 \times 600 \text{ mm}$ to'g'ri burchakli gaz quvurdan o'tadi. Gazning harorati 800°C va gazquvur sirtidagi harorat 600°C , sirtning qorayish darajasi $Y_e=0,9$. Gazquvurning har metr uzunligida gazdan gazquvur devoriga nurlanish orqali uzatilgan issiqliknı aniqlang. Gazquvurdagi bosim atmosfera bosimiga teng.

Yechish:

Gazning 1 m uzunligida nurning o'rtacha uzunligi:

$$\lambda = 3,6 \frac{V}{F} = 3,6 \frac{0,36}{2,4} = 0,54$$

Parsial bosim:

$$P \lambda_{\text{CO}_2} = 0,15 \cdot 0,54 = 0,081 \text{ m} \cdot \text{bar}$$

$$P \lambda_{\text{H}_2\text{O}} = 0,075 \cdot 0,54 = 0,0405 \text{ m} \cdot \text{bar}$$

Nomogrammalar (rasm) orqali:

$$E_{\text{CO}_2} = 0,105$$

$$E_{\text{H}_2\text{O}} = 0,011$$

Tutun gazlarning qorayish darajasi:

$$E_g = E_{\text{CO}_2} + \beta_{e_{\text{H}_2\text{O}}} = 0,177$$

Sirtning qorayish darajasi:

$$E_{q,s} = 0,5(1+E_{q,s}) = \frac{0,9+1}{2} = 0,95$$

Nurlanish orqali issiqlikning uzatilishi:

$$Q\lambda = E_{\kappa}^{-1} E_g C_0$$

$$\left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] F = 0,95 \cdot 0,177 \cdot 5,67 \left[\left(\frac{107^3}{100} \right)^4 - \left(\frac{873}{100} \right)^4 \right] 2,4 = 17140 \text{ Vt/m}$$

4. Isitish pechidagi harorat 1200°C . Pechning hajmi $V=12\text{m}^2$ va to'la yuzasi $F=28 \text{ m}^2$ ga teng.

Isitish pechidagi bosim $98,1 \text{ kPa}$, suv bug'larining parsial bosimi $P_{H_2O}=12 \text{kPa}$ ga teng bo'lganda gazning qorayish darajasini va nurlanishni aniqlang.

Javob: $E_g = 0,215$; $E_g = 57400 \text{ Vt/m}^2$.

5. Diametri $d=0,5 \text{ mm}$ va uzunligi $\lambda=2,5 \text{ m}$ bo'lgan elektr isitgich simning haroratini aniqlang. Simning qorayish darjasasi $E=0,9$; atrofidagi armaturaning harorati 15°C , isitgichning quvvati $0,4 \text{ kVt}$ ga teng. Konveksiya hisobga olinmasin.

Javob: $t_1=910^{\circ}\text{C}$.

6. Tashqi diametri 200mm bo'lgan bug' quvuri harorati 30°C li xonaga o'rnatilgan. Bug' quvuri sirtidagi harorat 400°C . Bug' quvurning birlik uzunlikda nurlanish va konveksiya orqali uzatgan issiqligini aniqlang. Quvurning qorayishi darjasasi $Y_e=0,8$ ga teng.

Javob: $q_{\lambda}^{mir} = 1970 \text{ Vt/m}$; $q_{\lambda}^{konv} = 1970 \text{ Vt/m}$;

$$\frac{q_{\lambda}^{mir}}{q_{\lambda}^{konv}} = 2,84$$

7. Agar sirtidagi harorat 100°C ga va atrofidagi muhitning harorati 10°C teng bo'lsa, diametri 25 mm bo'lgan izolatsiyalanmagan 1 m quvurning nurlanish orqali uzatilgan issiqlikni toping.

Yechish:

$$Q = \varepsilon C_0 [(T_1/100)^4 - (T_2/100)^4] F = \\ = 0,8 \cdot 5,67 \cdot 3,15 \cdot 0,025 [(373/100)^4 - (283/100)^4] = 43,7 \text{ Vt/m}.$$

Nazorat savollari

1. Nurlanish orqali issiqlik almashishning sodir bo'lish shart-sharoitlarini aytib bering.
2. Mutlaq qora, oq va shaffof jismlar nima?
3. Nurlanishning effektivligi nima?
4. Nurlanish qonunlarini izohlab bering.
5. Jism parallel joylashganda nurlanish energiyasi qanday aniqlanadi?
6. Ekranning vazifasini aytинг?

XVII BOB. MURAKKAB ISSIQLIK ALMASHUVI

Issiqlik tarqalishining umumiylarayonida odatda uchala usul – issiqlik o'tkazuvchanlik, konveksiya va nurlanish yo'li bilan issiqlik almashishi bir vaqtida sodir bo'ladi. Uchala usulning amalgaga oshishi turlicha bo'lishi mumkin. Bunda issiqlik almashishi sharoitiga qarab bir usul boshqa usulga nisbatan ustunlik qilishi mumkin.

Konveksiya va nurlanish usulida issiqlik almashishing birgalikdagi harakati natijasida devor va gaz oqimining nurlanishi bilan issiqlik tarqalish jarayoni sodir bo'ladi.

Issiqlik nurlanuvchi gaz oqimi va devor orasida tarqalish jarayoni konveksiya va nurlanish orqali issiqlik almashining birgalikda ta'siri natijasida solishtirma issiqlik oqimi sodir bo'ladi – bu **qo'sh issiqlik almashushi** deyiladi:

$$q = q_k + q_n ; \quad q = (\alpha_k + \alpha_n)(t_s - t_d) \quad (255)$$

bu yerda: q_k – konveksiya orqali berilgan issiqlik miqdori, Vt/m^2 ;

q_n – nurlanish orqali berilgan issiqlik miqdori, Vt/m^2 ;

α_k – konveksiya yo'li bilan berilgan issiqlik miqdorini hisobga oluvchi issiqlik berish koefitsienti, $Vt/m^2 K$;

α_n – nurlanish orqali berilgan issiqlik miqdorini hisobga oluvchi issiqlik berish koefitsienti, $Vt/m^2 K$.

Nurlanish orqali issiqlik almashishda issiqlik berish koefitsienti quyidagi formula orqali hisoblab topiladi:

$$\alpha = \varepsilon c_0 \left[\frac{(T_s / 100)^4 - (T_d / 100)^4}{T_s - T_d} \right] \quad (256)$$


bu yerda: ε – tizimning keltirilgan qoralik darajasi.

60-§. Bir qatlamlili yassi devor orqali issiqlik uzatilishi

Bir muhitdan (suyuqlik yoki gaz) ikkinchi muhitga issiqlikning bir qatlamlili yoki ko'p qatlamlili qattiq devor orqali o'tishi **issiqlik uzatilishi** deyiladi.

Qalinligi δ va sirt yuzasi $1 m^2$ bo'lgan bir qatlamlili devorning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti λ (Vt/mK), muhit haroratlari t_{s1} va t_{s2} hamda ikkala tomonining α_1 va α_2 issiqlik berish koefitsientlari berilgan (59-rasm). Issiq muhitdan devorga issiqlik konveksiya orqali o'tadi:

$$q = \alpha_1 (t_{s1} - t_{d1})$$

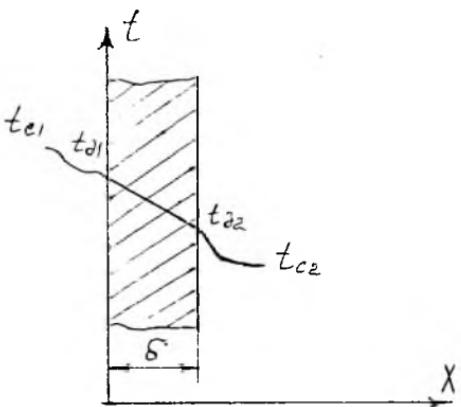

59-rasm.

devordan issiqlik o'tkazuvchanlik orqali o'tadi:

$$q = \frac{\lambda}{\delta} (t_{d1} - t_{d2})$$

devordan muhitga konveksiya orqali o'tadi:

$$q = \alpha_2 (t_{d2} - t_{s2})$$

Bu ifodalarni haroratlar farqi orqali ifodalab, keyin qo'shib issiqlik uzatish tenglamasini hosil qilamiz:

$$q = \frac{t_{c1} - t_{c2}}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}} = \kappa (t_{c1} - t_{c2}) \text{ Vt/m}^2 \quad (257)$$

bu yerda k – issiqlik uzatish koefitsienti.

$$\kappa = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}} \text{ Vt/m}^2 \text{K} \quad (258)$$

Issiqlik uzatish koefitsienti son jihatdan vaqt birligi ichida birlik yuzadagi haroratlar farqi 1°C ga teng bo'lganda o'tgan issiqlik miqdoriga teng. Issiqlik uzatish koefitsientiga teskari bo'lgan kattalik issiqlik uzatilishining **to'liq termik qarshiligi** deyiladi.

$$R = \frac{1}{\kappa} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2} \text{ m}^2 \text{K/Vt} \quad (259)$$

61-§. Ko‘p qatlamlı yassi devor orqali issiqlik uzatilishi

Ko‘p qatlamlı yassi devor orqali o‘tayotgan issiqlik oqimining zichligi (masalan, uch qatlamlı devor):

$$q = \frac{t_{c_1} - t_{c_2}}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3} + \frac{1}{\alpha_2}} = \kappa(t_{c_1} - t_{c_2}) \text{ Vt/m}^2 \quad (260)$$

bu yerda:

$$\kappa = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3} + \frac{1}{\alpha_2}} \text{ Vt/m}^2 \text{K}$$

F (m^2) sirtga ega bo‘lgan yassi devor orqali o‘tgan issiqlik oqimi Q ga teng

$$Q = q \cdot F = k \cdot \Delta t \cdot F \text{ Vt} \quad (261)$$

Devor qatlamlari orasidagi haroratlar quyidagicha topiladi:

$$\begin{aligned} t_{\delta_1} &= t_{c_1} - q \frac{1}{\alpha_1} \\ t_{\delta_2} &= t_{c_1} - q \left(\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} \right) \\ t_{\delta_{3(i=1)}} &= t_{c_1} - q \left(\frac{1}{\alpha_1} + \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i} \right) \end{aligned} \quad (262)$$

62-§. Bir qatlamlı va ko‘p qatlamlı silindrik devor orqali issiqlik uzatilishi


Issiqlik oqimining chiziqli zichligi:

$$q_\lambda = \frac{\pi(t_{s_1} - t_{s_2})}{\frac{1}{\alpha_1 d_1} + \frac{1}{2\lambda} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{\alpha_2 d_2}} = \kappa_\lambda \pi(t_{s_1} - t_{s_2}), \text{ Vt/m} \quad (263)$$

bu yerda: k_1 – issiqlik uzatishning chiziqli koeffitsienti – vaqt birligi ichida uzunligi 1 m bo'lgan quvur devori orqali bir muhitdan ikkinchi muhitga haroratlar farqi 1°C ga teng bo'lganda o'tayotgan issiqlik miqdoriga son jihatdan teng (60-rasm).

Issiqlik uzatish chiziqli koeffitsientiga teskari bo'lgan kattalik $R = 1/k$, issiqlik uzatishning **chiziqli termik qarshiligi** deyiladi.

$$R_e = \frac{1}{\kappa_{\lambda_e}} = \frac{1}{\alpha_1 d_1} + \frac{1}{2\lambda} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{\alpha_2 d_2}, \text{ m}^2\text{K}/\text{Wt}. \quad (264)$$

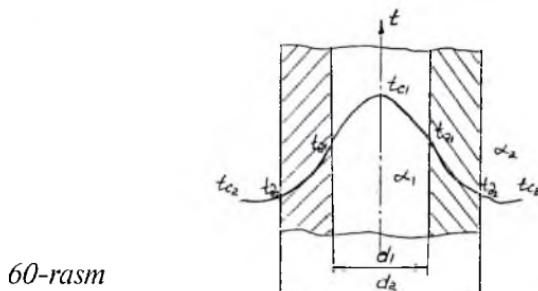

Ko'p qatlamlı silindr devor orqali (masalan, ikki qatlamlı silindrik devor orqali) o'tayotgan issiqlik oqimining zichligi

$$q_e = \frac{\pi(t_{s_1} - t_{s_2})}{\frac{1}{\alpha_1 d_1} + \frac{1}{2\lambda_1} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{2\lambda_2} \ln \frac{d_3}{d_2} + \frac{1}{\alpha_2 d_3}} \quad (265)$$

Qatlamlar orasidagi harorat quyidagi formulalar orqali topiladi:

$$\begin{aligned} t_{d_1} &= t_{s_1} - q_e \frac{1}{\pi} \frac{1}{\alpha_1 d_1} \\ t_{d_2} &= t_{s_1} - q_e \cdot \left(\frac{1}{\alpha_1 d_1} + \frac{1}{2\lambda_1} \ln \frac{d_2}{d_1} \right) \\ t_{d_3} &= t_{s_1} - q_e \cdot \left(\frac{1}{\alpha_1 d_1} + \sum_{i=1}^{i=1} \frac{1}{2\lambda_2} \ln \frac{d_3}{d_{12}} \right) \end{aligned} \quad (266)$$

Masalalar

1. Bug' o'txonasidagi gazning harorati 1200°C , qozondagi suvning harorati 200°C , issiqlik berish koeffitsienti $45 \text{ Vt/m}^2 \text{ K}$ va $6000 \text{ Vt/m}^2 \text{ K}$, devor qalinligi 14 mm va devorning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti $58 \text{ Vt/m}^2 \text{ K}$ bo'lganda o'txona yassi devoridan o'tgan issiqlik oqimining zichligini va devor sirtidagi haroratni toping.

Yechish:

Issiqlik uzatish koeffitsienti:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{45} + \frac{0,014}{58} + \frac{1}{6000}} = 44,1 \text{ Vt/m}^2 \text{ K}$$

Qozon devoridan o'tgan issiqlik oqimining zichligi:

$$q = K(t_{s_1} - t_{s_2}) = 44,1 \cdot (1200 - 200) = 44100 \text{ Vt/m}^2$$

Devorning tashqi va ichki sirtidagi harorati:

$$t_{d_1} = t_{s_1} - \frac{q}{\alpha_1} = 1200 - \frac{44100}{45} = 220^{\circ}\text{C}$$

$$t_{d_2} = t_{s_2} + \frac{q}{\alpha_2} = 200 + \frac{44100}{6000} = 207,35^{\circ}\text{C}$$

2. Bug' qozonidagi tutun gazlarining harorati $t_{c1}=1000^{\circ}\text{C}$, suvning harorati $t_{c2}=200^{\circ}\text{C}$, gazlardan devorga issiqlik berish koeffitsienti $\alpha_1=100 \text{ Vt/m}^2 \text{ K}$ va devordan suvga issiqlik berish koeffitsienti $\alpha_2=5000 \text{ Vt/m}^2 \text{ K}$ bo'lganda 1 m^4 isitish sirtidan o'tgan issiqliknini va devor sirtlaridagi haroratlarni toping. Devor materialining issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti $\lambda=50 \text{ Vt/m K}$ va qalinligi $\delta=12 \text{ mm}$ ga teng.

Javob: $q = 76560 \text{ Vt / m}^2$, $t_1 = 234^{\circ}\text{S}$, $t_2 = 215^{\circ}\text{C}$.

Yechish:

Issiqlik oqimining zichligi:

$$q = K(t_{c1} - t_{c2}), \text{ Vt/m}^2$$

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}} = \frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{0,012}{50} + \frac{1}{5000}} = 95,7 \text{ Vt/m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C},$$

$$q = k (t_{s1} - t_{s2}) = 95,7 (1000 - 200) = 76560 \text{ Vt/m}^2$$

Devor sirtlaridagi haroratlar:

$$t_1 = t_{c1} - q \frac{1}{\alpha_1} = 1000 - 76560 \frac{1}{100} = 234 {}^\circ\text{C};$$

$$t_2 = t_{c2} + q \frac{1}{\alpha_2} = 200 + 76560 \frac{1}{5000} = 215 {}^\circ\text{C}.$$

3. Qozondagi gazning harorati $t_{s1} = 1100 {}^\circ\text{C}$, suvning harorati $t_{c2} = 200 {}^\circ\text{S}$, yassi devordan o'tgan issiqlik oqimining zichligi $q = 50000 \text{ Vt/m}^2$ va devordan suvga issiqlik berish koefitsienti $\alpha_2 = 5700 \text{ Vt/m}^2 {}^\circ\text{C}$ ga teng. Agar devor materialining issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti $\lambda = 56 \text{ Vt/m}^\circ\text{C}$, qalinligi $\delta = 12 \text{ mm}$ bo'lsa, issiqlik uzatish koefitsienti, gazlardan devorga issiqlik berish koefitsienti va qozon devori sirtlaridagi haroratlarini aniqlang.

Javob: $k = 55,6 \text{ Vt/m}^2 {}^\circ\text{C}$, $\alpha_1 = 55,5 \text{ Vt/m}^2 {}^\circ\text{C}$, $t_1 = 200 {}^\circ\text{C}$, $t_2 = 188 {}^\circ\text{C}$.

4. Bug' qozonining devori qalinligi $\delta_1 = 230 \text{ mm}$ bo'lgan o'tga bardoshli g'ishtdan, qalinligi $\delta_2 = 40 \text{ mm}$ havodan va qalinligi $\delta_3 = 380 \text{ mm}$ bo'lgan qizil g'ishtdan iborat. Bug' qozonidagi gazlarning harorati $t_{c1} = 1100 {}^\circ\text{C}$ va havoning harorati $t_{c2} = 30 {}^\circ\text{C}$ bo'lganda, qozon devori qatlamlari orasidagi havoning atrof-muhitga yo'qolayotgan issiqlikka va tashqi sirt haroratiga ta'sirini aniqlang. Gazlardan devorga issiqlik berish koefitsienti $\alpha_1 = 10 \text{ Vt/m}^2 {}^\circ\text{C}$ va devordan havoga issiqlik berish koefitsienti $\alpha_2 = 5 \text{ Vt/m}^2 {}^\circ\text{C}$ teng. Devor materialining issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti mos ravishda: $\lambda_1 = 1,65 \text{ Vt/m}^\circ\text{C}$, $\lambda_2 = 0,4 \text{ Vt/m}^\circ\text{C}$ va $l_3 = 0,7 \text{ Vt/m}^\circ\text{C}$.

Javob: Issiqlikning yo'qolishi 50,5 %, tashqi qatlam harorati $110 {}^\circ\text{C}$ ga kamayadi.

5. Diametri 150 / 165 mm bo'lgan quvur ichida harorati $t_{c1} = 90 {}^\circ\text{C}$ bo'lgan suv harakatlanadi. Quvurning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti $\lambda = 50 \text{ Vt/m}^\circ\text{C}$, atrof-muhitning harorati $t_{c2} = -15 {}^\circ\text{C}$, suvdan quvur devoriga issiqlik berish koefitsienti $\alpha_1 = 1000 \text{ Vt/m}^2 {}^\circ\text{C}$ va quvurdan havoga issiqlik berish koefitsienti $\alpha_2 = 12 \text{ Vt/m}^2 {}^\circ\text{C}$ bo'lganda, 1 m

quvur sirtdan o'tgan issiqlik va quvurning ichki, tashqi sirtlaridagi haroratlarni aniqlang.

Javob: $q_i = 652 \text{ Vt} / \text{m}$, $t_1 = 89,8^\circ\text{C}$, $t_2 = 89,6^\circ\text{C}$.

6. Diametri 44 / 51 mm li quvur qalinligi 80 mm bo'lgan beton qatlami bilan izolatsiyalangan. Quvurning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti $\lambda_1 = 50 \text{ Vt/m } ^\circ\text{C}$ va izolatsiyaning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti $\lambda_2 = 1,28 \text{ Vt/m } ^\circ\text{C}$ ga teng. Quvurda moy harakatlanadi. Moyning harorati $t_{c1} = 120^\circ\text{C}$, atrof-muhitning harorati $t_{c2} = 20^\circ\text{C}$, moydan devorga issiqlik berish koefitsienti $\alpha_1 = 100 \text{ Vt/m}^2 {}^\circ\text{C}$ va devordan havoga issiqlik berish koefitsienti $\alpha_2 = 10 \text{ Vt/m}^2 {}^\circ\text{C}$ bo'lganda 1 m quvur sirtdan o'tgan issiqlik, betonlangan quvurdan o'tgan issiqliknini aniqlang. Har qanday qalinlikdagi 1 m izolatsiyalangan quvurdan o'tgan issiqlik quvur sirtidan o'tgan issiqlikdan katta bo'lmashligi uchun issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti qanday bo'lishi kerak?

Javob: quvur sirtidan o'tgan issiqlik $q_i = 142,5 \text{ Vt/m}$, beton bilan qoplangan quvurdan o'tgan issiqlik $q_i = 249 \text{ Vt/m}$; izolatsiyaning har qanday qalinligida quvur sirtidan o'tgan issiqlik izolatsiyalangan quvurdan o'tgan issiqlikdan katta bo'lmashligi uchun $\lambda_{ik} = 10,26 \text{ Vt/m } ^\circ\text{C}$ ga teng bo'lishi kerak.

7. Diametri 100/110 mm li po'lat quvur asfalt qatlami bilan izolatsiya qilingan. Quvur ichida harorati 110°C bo'lgan suv harakatlanadi. Atrof-muhitning harorati 15°C ga teng. Suvdan quvur devoriga issiqlik berish koefitsienti $\alpha_1 = 1800 \text{ Vt/m}^2 {}^\circ\text{C}$ va quvurdan havoga issiqlik berish koefitsienti $\alpha_2 = 9 \text{ Vt/m}^2 {}^\circ\text{C}$ bo'lganda asfalt qatlaming kritik diametri va 3 m quvur sirtidan o'tgan issiqliknini aniqlang. Po'latning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti $\lambda = 40 \text{ Vt/m } ^\circ\text{C}$ va asfaltning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti $\lambda = 0,57 \text{ Vt/m } ^\circ\text{C}$ ga teng .

Javob: $d_{kr} = 0,126 \text{ m}$, $Q_i = 710 \text{ Vt}$.

Nazorat savollari

1. Murakkab issiqlik almashuvi qanday sodir bo'лади?
2. Bir qatlamlı yassi devor orqali issiqlik uzatilishini tushuntirib bering.
3. Ko'p qatlamlı yassi devor orqali issiqlik uzatilishini tushuntirib bering.
4. Bir va ko'p qatlamlı silindr devor orqali issiqlik uzatilishini tushuntirib bering.
5. Issiqlik uzatish koefitsienti nimani bildiradi?
6. Chiziqli termik qarshilik nima?

XVIII BOB. ISSIQLIK ALMASHUV APPARATLARI

63-§. Issiqlik almashuv apparatlari

Issiqliknii issiqlik tashuvchidan (gaz) sovuq issiqlik tashuvchiga uzatib beradigan qurilmalarga **issiqlik almashuv apparatları** deyiladi.

Issiqlik almashuv apparatlarini ishslash usuliga ko'ra rekuperativ, regenerativ va aralashiruvchi apparatlarga bo'lish mumkin.

Aralashiruvchi issiqlik almashuv apparatlarda issiqlik almashuvi issiqlik va sovuq issiqlik tashuvchilarining bir-biriga bevosita tegishi va aralashishi yo'li bilan amalga oshiriladi. Aralashiruvchi issiqlik almashuv apparatlariga gradirnyalar, skrubberlar va boshqa qurilmalar misol bo'la oladi.

Regenerativ issiqlik almashuv apparatlarida isitish (yoki sovitish) sirtining o'zi vaqt-i vaqt bilan goh qaynoq, goh sovuq issiqlik tashuvchi bilan yuvib turilishi bilan issiqlik almashuvi amalga oshiriladi. Dastlab regenerator kanallaridan qizigan issiqlik tashuvchi (domna va marten pechlari, vagrankalar va boshqalar) dagi yonish mahsulotlari yuboriladi. Regeneratorning isitish sirti qizigan gazlardan issiqlik olib isiydi, so'ngra bu issiqliknii sovuq issiqlik tashuvchiga beradi.

Regenerativ issiqlik almashuv apparatları metallurgiya, shisha pishirish va shunga o'xshash qizigan havo beriladigan boshqa pechlarda ishlatiladi.

Rekuperativ issiqlik almashuv apparatlarida issiqlik issiqlik suyuqlikdan sovuq suyuqlikka qattiq sirt orqali uzatiladi. Masalan, bug' generatorlari, bug' qizdirgichlar, suv isitgichlar va boshqalar. Rekuperativ issiqlik almashuv appaparati to'g'ri oqimli, teskari oqimli va ko'ndalang oqimli apparatlarga bo'linadi.

To'g'ri oqimli issiqlik almashuv apparatlarida issiqlik va sovuq muhitlar o'zaro bir tomoniga parallel ravishda oqadi.

Teskari oqimli apparatlarida bir-biriga qarama-qarshi yo'nalgan bo'ladi.

Texnikada rekuperativ issiqlik almashuv apparatlarini keng ishlatiladi.

Issiqlik almashuv apparatlarini hisoblashda issiqlik balansi tuziladi va uning yuzasi aniqlanadi.

$$Q = G_1 C_{p1} (t_1 - t_1') = G_2 C_{p2} (t_2 - t_2'), \quad [Vt] \quad (267)$$

bu yerda: G_1 – issiqlik suyuqlik sarfi, kg/s;

G_2 – sovuq suyuqlik sarfi, kg/s;

C_{p1} – issiqlik suyuqlikning issiqlik sig'imi, kJ/kg °C;

C_{p2} – sovuq suyuqlikning issiqlik sig'imi, kJ/kg °C;

t_1' – issiq suyuqlikning apparatga kirishdagi harorati, $^{\circ}\text{C}$;

t_1'' – issiq suyuqlikning apparatdan chiqishdagi harorati, $^{\circ}\text{C}$;

t_2' – sovuq suyuqlikning apparatga kirishdagi harorati, $^{\circ}\text{C}$;

t_2'' – sovuq suyuqlikning apparatdan chiqishdagi harorati, $^{\circ}\text{C}$.

Issiqlik almashuv yuzasi issiqlik uzatish ifodasidan topiladi.

$$Q = K \Delta t_{\log} F[Vt] \quad (268)$$

K – issiqlik uzatish koefitsienti; $Vt / \text{m}^2\text{K}$

Δt_{\log} – o‘rtacha logarifmik haroratlar farqi, $^{\circ}\text{C}$.

F – sirt yuzasi, m^2 .

O‘rtacha logarifmik haroratlar farqi haroratlar grafigi yordamida aniqlanadi.


$$\Delta t_{\log} = \frac{\Delta t_{\text{kat}} - \Delta t_{\text{kat}}}{\ln \frac{\Delta t_{\text{kat}}}{\Delta t_{\text{kat}}}}$$

bu yerda:


Δt_{kat} – katta haroratlar farqi;

Δt_{kich} – kichik haroratlar farqi.

Masalan, to‘g‘ri oqimli harorat uchun $\Delta t_{\text{kat}} = t_1' - t_2'$; $\Delta t_{\text{kich}} = t_1'' - t_2''$

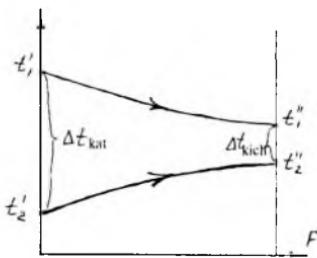

61-rasm. To‘g‘ri oqimli

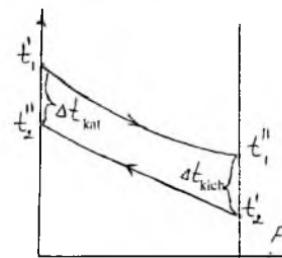

62-rasm. Teskari oqimli

Masalalar

1. Ichki yonuv dvigatelining teskari yo‘nalishli suvli moy sovutgichiga moy 65°C dan 55°C gacha sovitilyapti. Sovutuvchi suvning kirishdagi

harorati 16°C va chiqishdagi harorati 25°C . Moyning sarfi 0.8 kg/sek . Issiqlik uzatish koeffitsienti $280 \text{ Vt/m}^2\text{C}$, moyning issiqlik sig'imi $2,45 \text{ kJ/kg }^{\circ}\text{C}$. Issiqlik almashuv yuzasini va sovuq suvning sarfini toping.

Yechish:

$$Q = G_1 C_{p1} \Delta t_1 = 0,8 \cdot 2,45(65-55) = 19,6 \text{ kVt.}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t_{\text{kat}} - \Delta t_{\text{kich}}}{\ln \frac{\Delta t_{\text{kat}}}{\Delta t_{\text{kich}}}} = \frac{(65 - 55) - (55 - 16)}{\ln \frac{65 - 55}{55 - 16}} = 39,5^{\circ}\text{C}.$$

$$F = \frac{Q}{k \cdot \Delta t} = \frac{19600}{280 \cdot 39,5} = 1,77 \text{ m}^2$$

$$G = \frac{Q}{C_{p2} \cdot \Delta t_2} = \frac{19,6}{4,19 \cdot 9} = 0,52 \text{ kg/sek.}$$

2. MC markali moy sovitish apparatida moy 70°C dan 30°C gacha sovitiladi. Sovutuvchi suvning kirishdagi harorati 20°C ga teng. Moyning sarfi $G_1=10000 \text{ kg/soat}$ va suvning sarfi $G_2=20400 \text{ kg/soat}$. Moy sovitish apparatidan chiqqan suvning haroratini aniqlang.

Javob: $t_2 = 30^{\circ}\text{C}$.

3. Suv ekonomayzerida gaz bilan suv qarama-qarshi yo'nalishlarda harakatlanib, bir-biri bilan issiqlik almashmoqda. Gazning sarfi $G_1=220 \text{ t/soat}$, gazning ekonomayzeri kirishdagi harorati $t_1 = 400^{\circ}\text{C}$, gazning massaviy issiqlik sig'imi $C_{p1} = 1,04 \text{ kJ/kgK}$. Suvning sarfi $G_2 = 120 \text{ t/soat}$, suvning ekonomayzerga kirishdagi harorati $t_2 = 105^{\circ}\text{C}$. Gazdan suyuqlikka uzatiladigan issiqlik oqimi $Q = 13,5 \text{ MVt}$, gazdan suvga issiqlik uzatish koeffitsienti $k = 79 \text{ Vt/m}^2\text{ K}$. Suv ekonomayzeridagi issiqlik almashish yuzasi topilsin.

Javob: $F = 1100 \text{ m}^2$

4. "Quvur-quvurda" turidagi qarama-qarshi yo'nalishli issiqlik almashuv apparatida suv 15°C dan 45°C gacha isitiladi. Suvning sarfi $G_1 = 3200 \text{ kg/soat}$. Tashqi quvurning ichki diametri $D=48 \text{ mm}$ va bitta seksiya quvurining uzunligi $l = 1,9 \text{ m}$. Issiq suv diametri $d_2/d_1=35/32$ mm bo'lgan po'lat quvurda harakatlanib kirishdagi harorati $t_1 = 95^{\circ}\text{C}$ ga

teng. Issiq suvning sarfi $G_1 = 2130 \text{ kg/soat}$. "Quvur-quvurda" qarama-qarshi oqimli issiqlik almashuv apparatining isitish yuzasini va seksiyalar sonini aniqlang.

Javob: $F = 1100 \text{ m}^2$, $n = 7$.

Yechish:

Suvning issiqlik sig'imi $c_p = 4,19 \text{ kJ/kg} \cdot {}^\circ\text{C}$.

Issiqlik miqdori:

$$Q = G_2 c_{p2} (t''_{s2} - t'_{s2}) = \frac{3200}{3600} 4,19 (45 - 15) = 111 \text{ kVt}$$

Issiq suvning chiqishdagi harorati:

$$t''_1 = t'_1 - \frac{Q}{G_1 c_{p1}} = 95 - \frac{111 \cdot 3600}{2130 \cdot 4,19} = 50 {}^\circ\text{C}$$

Issiqlik tashuvchilarning o'rtacha haroratini aniqlaymiz va shu harorat bo'yicha jadvallardan suvning fizik xususiyatlarini olamiz:

$$t_{s1} = 0,5(t'_{s2} + t''_{s2}) = 0,5(95 + 50) = 72,5 {}^\circ\text{C}$$

$$\rho_{s1} = 976 \text{ kg/m}^3; v_{s1} = 0,403 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\lambda_{s1} = 0,670 \text{ Vt}/(\text{m} \cdot {}^\circ\text{C}); Pr_{s1} = 2,47$$

$$t_{s2} = 0,5(t'_{s2} + t''_{s2}) = 0,5(15 + 45) = 30 {}^\circ\text{C}.$$

$$\rho_{s2} = 996 \text{ kg/m}^3; v_{s2} = 0,805 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\lambda_{s2} = 0,618 \text{ Vt}/(\text{m} \cdot {}^\circ\text{C}); Pr_{s2} = 5,42$$

Issiqlik tashuvchilarining tezligi

$$w_1 = \frac{4G_1}{\rho_{s1} \pi d_1^2 3600} = \frac{4 \cdot 2130}{976 \cdot 3,14 (3,2 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 3600} = 0,755 \text{ m/s}$$

$$w_2 = \frac{4G_2}{\rho_{s2} \pi (D^2 - d_1^2) 3600} = \frac{4 \cdot 3200}{996 \cdot 3,14 (4,8^2 - 3,2^2) 10^{-4} \cdot 3600} = 1,06 \text{ m/s}$$

m/s

Issiq suv oqimi uchun Reynolds soni

$$Re_{s1} = \frac{\omega_1 d_1}{v_{s1}} = \frac{0,755 \cdot 3,2 \cdot 10^{-2}}{0,403 \cdot 10^{-6}} = 6 \cdot 10^4$$

Issiq suv oqimi uchun turbulent holatda Nusselt sonini aniqlaymiz:

$$Nu_{sl} = 0,021 Re_{sl}^{0.8} Pr_{sl}^{0.43} \left(\frac{Pr_{sl}}{Pr_{si}} \right)^{0.25}$$

$$Nu_{sl} = 0,021 (6 \cdot 10^4)^{0.8} (2,47)^{0.43} \left(\frac{2,47}{3,5} \right)^{0.25} = 188$$

Issiq suvdan quvur devoriga issiqlik berish koefitsienti:

$$\alpha_1 = Nu_{sl} \frac{\lambda_{sl}}{d_1} = 188 \frac{0,670}{3,2 \cdot 10^{-2}} = 3940 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \cdot {}^\circ\text{C}).$$

Sovuq suv oqimi uchun Reynolds sonini aniqlaymiz:

$$Re_{s2} = \frac{\omega_2 d_e}{v_{s2}} = \frac{1,06 \cdot 1,3 \cdot 10^{-2}}{0,805 \cdot 10^{-6}} = 1,71 \cdot 10^4$$

Bu yerda kanal uchun ekvivalent diametr:

$$d_e = D - d_2 = 48 - 35 = 13 \text{ mm}.$$

Sovuq suv oqimi uchun turbulent holatda Nusselt sonini aniqlaymiz:

$$Nu_{s2} = 0,017 Re_{s2}^{0.8} Pr_{s2}^{0.4} \left(\frac{Pr_{s2}}{Pr_{s1}} \right)^{0.25} \frac{D}{d_2}^{0.18}$$

$$Nu_{s2} = 0,017 (1,71 \cdot 10^4)^{0.8} (5,42)^{0.4} \left(\frac{5,42}{3,5} \right)^{0.25} \left(\frac{48}{35} \right)^{0.18} = 95$$

Quvur devoridan sovuq suvgaga issiqlik berish koefitsienti:

$$\alpha_2 = Nu_{s2} \frac{\lambda_{s2}}{d_e} = 958 \frac{0,618}{1,3 \cdot 10^{-2}} = 4500 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \cdot {}^\circ\text{C}).$$

Issiqlik uzatish koefitsienti:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta_g}{\lambda g} + \frac{1}{\alpha_2}} = \frac{1}{\frac{1}{3940} + \frac{1,5 \cdot 10^{-3}}{45} + \frac{1}{4500}} = 1970 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \cdot {}^\circ\text{C})$$

$$\text{Bu holatda } \frac{t'_{sl} - t''_{s2}}{t''_{s1} - t'_{s2}} = \frac{50}{35} < 1,5 \text{ bo'lgani uchun o'rtacha arifmetik}$$

haroratlar farqi quyidagicha bo'ladi:

$$\Delta t_a = \frac{50 + 35}{2} = 42,5^\circ\text{C}$$

Issiqlik oqimining zichligi:

$$q = K \Delta t_a = 1970 \cdot 42,5 = 8,37 \cdot 10^4 \text{ Wt/m}^2$$

Isitish sirt yuzasi:

$$F = \frac{Q}{q} = \frac{111}{83,7} = 1,33 \text{ m}^2$$

Seksiyalar soni:

$$n = \frac{F}{\pi d_1 l} = \frac{1,33}{\pi \cdot 3,2 \cdot 10^{-2} \cdot 1,9} = 7$$

5. “Quvur-quvurda” issiqlik almashuv apparatida transformator moyi suv bilan sovitiladi. Diametri $d_2/d_1 = 14/12$ mm bo‘lgan latun quvurida transformator moyi 4 m/s tezlik bilan harakatlanadi. Moyning kirishdagi harorati $t_1 = 100^\circ\text{C}$ va chiqishdagi harorati $t_2 = 60^\circ\text{C}$. Suvning tezligi 2,5 m/s va kirishdagi harorati $t_2 = 20^\circ\text{C}$. Tashqi quvurning ichki diametri $d_3 = 22$ mm. Issiqlik almashuv sirtining uzunligini toping.

Javob: $l = 11,6$ m.

6. Qarama-qarshi yo‘nalishli issiqlik almashuv apparatidagi issiq suvning kirishdagi harorati 80°C , chiqishdagi harorati 60°C va sarfi $G_1 = 2 \text{ kg/s}$. Sovuq suvning kirishdagi harorati 10°C va sarfi $G_2 = 0,75 \text{ kg/s}$. Issiqlik berish koefitsientlari $a_1 = 2000 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, $a_2 = 4000 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ va

devorning termik qarshiligi $\frac{\delta}{\lambda} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{100}$ ma’lum bo‘lsa, issiqlik almashuv apparatining sirt yuzasini aniqlang.

Javob: $F = 4,24 \text{ m}^2$.

Nazorat savollari

1. Issiqlik almashuv apparatlari deb qanday apparatlarga aytiladi?
2. Issiqlik almashuv apparatlari necha turga bo‘linadi?
3. Nima uchun issiqlik balansi tuziladi?
4. Issiq tashuvchilarining yo‘nalishi bo‘yicha issiqlik almashuv apparatlari necha turga bo‘linadi?
5. Issiqlik almashuv apparatlarining issiqlik hisobi qaysi ifoda orqali olib boriladi.

III BO'LIM

ISSIQLIK ENERGETIK QURILMALARI

XIX BOB. YOQILG'I

64-§. Yoqilg'ining tarkibi

Inson faoliyatini ta'minlash uchun energiya kerak. Bu energiya yoqilg'i yoqilishi natijasida, shuningdek, shamol, suv, quyosh energiyasi va atomdan olinadi. Quyosh energiyasi, suv va shamol noan'anaviy energiya manbalariga kiradi. Quyosh energiyasi issiqlik energiyasiga, shamol energiyasi shamol qurilmalarida mexanik energiyaga, keyin elektr energiyaga, daryo va dengiz quyilishlarida esa energiya avval IESda mexanik energiyaga, so'ngra elektr energiyaga aylanadi. Bu noan'anaviy energiya manbalarini qo'llash aholi uchun sarflanadigan yoqilg'i resurslarini 50% gacha kamaytirish imkoniyatlarini beradi va shu asosda atrof-muhit musaffoligini saqlash muammolarini yengillashtirishga yordam beradi.

Organik yoqilg'ilarning energiyasi IES (issiqlik elektr stansiyalari)da avval issiqlik energiyasiga, so'ngra mexanik energiyaga va elektr energiyaga aylanadi.

Hozirgi vaqtida dunyo bo'yicha tabiiy gaz zahirasi 175 mln.t.sh.yo., (shartli yoqilg'i) neft zahirasi 90 mln.t.sh.yo. va ko'mir zahirasi 10000 mln.t.sh.yo. ni tashkil etadi.

O'zbekistonda umumiy organik yoqilg'i zahiralari 2,2-5,1 mln.t.n.e., jumladan neft 82-245 mln.t.n.e., tabiiy gaz 1476-1979 mln.t.n.e. va ko'mir 639-2851 mln.t.n.e. ga teng deb baholanadi.

O'zbekiston Respublikasida asosiy birlamchi energiya tabiiy gaz hisoblanadi va u energiya ishlab chiqarish umumiy hajmining 85% ni tashkil etadi. Neft va gazli kondensatning ulushi 13% ga va boshqa qismi IES va ko'mirda olinadigan elektr energiyaga to'g'ri keladi.

Asosiy tarkibiy qismi uglerodli birikmalardan iborat bo'lgan yonuvchi moddalarga **yoqilg'i** deyiladi. Uning yonishi natijasida ko'p miqdorda issiqlik ajralib chiqqanligi sababali sanoatda xom ashyo sifatida ishlatiladi..

Yoqilg'ilar agregat holatiga ko'ra 3 xil bo'ladi:

1) qattiq yoqilg'i (ko'mir, torf, o'tin, antratsit, yonuvchi slanetslar va boshhqalar);

2) suyuq yoqilg'i (neft va uning mahsulotlari);

3) gazsimon yoqilg'i (tabiiy gaz va sun'iy gaz).

Yoqilg'ining asosiy ifodalovchilariga yonish issiqligi, uchuvchi moddalarning ajralishi va koks xususiyatlari kiradi.

Qattiq va suyuq yoqilg'i yonuvchi (uglerod – C, vodorod – H, uchuvchan oltingugurt – $S_u = S_{\text{or}} + S_k$) va yonmaydigan (azot – N, kislород – O) elementlardan va ballast (kul – A, namlik – W) dan tashkil topgan.

Gazsimon yoqilg'i yonuvchi (CO , N_2 , CH_4 , C_mH_n) va yonmaydigan (N_2 , O_2 , CO_2) gazlardan va ko'p miqdorda bo'lmanan suv bug'i (H_2O)dan tashkil topgan.

Qattiq va suyuq yoqilg'inining xususiyatlarini va tarkibini o'r ganayotganda ishchi, yonuvchi va quruq massasi e'tiborga olinadi.

Yoqilg'i tarkibining ishchi, yonuvchi va quruq massasi mos ravishda "i", "yo" va "q" indekslari bilan belgilanadi va quyidagicha ifodalanadi.

$$\text{C}^i + \text{H}^i + \text{S}^i + \text{O}^i + \text{N}^i + \text{W}^i + \text{A}^i = 100 \% \quad (269)$$

$$\text{C}^{yo} + \text{H}^{yo} + \text{S}^{yo} + \text{O}^{yo} + \text{N}^{yo} = 100 \% \quad (270)$$

$$\text{C}^q + \text{H}^q + \text{S}^q + \text{O}^q + \text{N}^q + \text{A}^q = 100 \% \quad (271)$$

Masalan: Neft tarkibi: C – 87 %; N – 12,5 %; O + N = 0,5 %

(269), (270) va (271) ifodalardagi elementlarning foizdagi tavsifi 1 kg yoqilg'i uchun berilgan. Yoqilg'i tarkibini bir massadan ikkinchi massaga o'tkazib hisoblash koeffitsientlari 1-jadvalda keltirilgan.

Yoqilg'inining berilgan massasi	Massaga o'tkazib hisoblash koeffitsientlari		
	ishchi	yonuvchi	quruq
Ishchi	1	100	100
Yonuvchi	$\frac{100 - (\text{A}'' + \text{W}'')}{100}$	1	$\frac{100 - \text{A}''}{100}$
Quruq	$\frac{100 - \text{W}''}{100}$	$\frac{100}{100 - \text{A}''}$	1

Slanets tarkibi (C^i , N^i , S^i , O^i , N^i , W^i , A^i)ni ishchi massadan yonuvchi massaga o'tkazib hisoblash quyidagi koeffitsient yordamida amalga oshiriladi.

$$K = \frac{100}{100 - (A_x^i - W^i - (CO_2)_k)} \quad (272)$$

bu yerda A_x^i – ishchi massanening haqiqiy kuli, %;
 W^i – ishchi massanening namligi, %;

$(CO_2)_k$ – uglekislotadagi karbonatlar miqdori, %.

Ishchi massanening haqiqiy kuli quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$A_x' = A^i - [2,5(S_l^k - S_s^k + 0,375 \frac{k}{k} S)] \left(\frac{100 - W^u}{100} \right) \quad (273)$$

bu yerda $\frac{k}{k} S$ – laboratoriya kulidagi oltingugurtning yoqilg'i massasiga nisbatan foizli miqdori;

$\frac{k}{s} C$ – yoqilg'idagi oltingugurt sulfati; %.

[$2,5(S_l^k - S_s^k + 0,375 \frac{k}{k} S)$] kattaligi Leningrad va Estoniya slanetsi uchun 2 ga, kashpir slanetsi uchun 4,1 ga teng deb qabul qilinishi mumkin.

Namlik o'zgarganda yoqilg'i tarkibining massasi (foizi) quyidagi ifodalar orqali hisoblanadi:

$$\left. \begin{aligned} C_2^i &= S_l^i \frac{100 - W_2^i}{100 - W_1^i} \\ H_2^i &= N_l^i \frac{100 - W_2^i}{100 - W_1^i} \\ \dots &\dots \end{aligned} \right\}$$

bu yerda W_1^i – yoqilg'inining boshlang'ich namligi, %;

W_2^i – yoqilg'iniring oxirgi namligi, %.

Ikkita qattiq yoki suyuq yoqilg'i aralashmasining – birinchi (S_l^i , %; N_l^i , %; ...) va ikkinchi (S_l^i , %; N_l^i , %; ...) o'rtacha tarkibi (%) berilgan massaviy ulushlarda – quyidagi ifodalardan aniqlanadi:

$$C_{ar}^i = b_1 C_1^i + (1-b_1) C_2^i$$

$$H_{ar}^i = b_1 H_1^i + (1-b_1) H_2^i$$

bu yerda b_1 – aralashmadagi bir yoqilg'inining massaviy ulushi bo'lib, u

quyidagi ifodadan topiladi.

$$b_1 = \frac{B}{(B_1 + B_2)}$$

B_1 va B_2 – aralashmadagi yoqilg'ilarning massasi, kg.

65-§. Yoqilg'ilarning xususiyatlari

Yoqilg'inining yonish issiqligi. 1 kg qattiq (suyuq) yoki 1 m³ gazsimon yoqilg'inining to'liq yonishida ajralib chiqqan issiqlik miqdoriga yoqilg'inining **yonish issiqligi** deb aytildi. Yoqilg'inining yonish issiqligi yuqori Q_{yu} (kJ/kg) va quyi Q_q (kJ/kg) bo'ladi.

Qozonlarning issiqlik hisobi yoqilg'i ishchi massasining quyi yonish issiqligidan foydalanib bajariladi: qattiq va suyuq yoqilg'i ishchi massasining quyi yonish issiqligi (kJ/kg)

$$Q_q^i = 338 C^i + 1025H^i - 108,5 (O^i - S^i) - 25 W^i \quad (274)$$

bu yerda C^i , H^i , O^i , S^i , W^i – yoqilg'i ishchi massasidagi elementlar miqdori, %.

Gazsimon yoqilg'inining quyi yonish issiqligi (kJ/nm³)

$$Q^i = 108H_2 + 126CO + 234H_2S + 358CN_4 + 591C_2N_4 + 638C_2N_6 + 860C_3N_6 + 913C_3N_8 + 1135C_4N_8 + 1187C_4N_{10} + 1461C_5N_{12} + 1403C_6N_6$$

bu yerda H_2 , CO, H_2C , CH_4 , C_2H_4 va boshqalar – gazsimon yoqilg'i tarkibiga kiruvchi gazlarning hajmiy miqdori, %.

Quyi yonish issiqligida suv bug'lanish kondensatsiyasida ajralgan issiqlik hisobga olinmaydi. Yuqori yonish issiqligida bu issiqlik hisobga olinadi.

$$Q_q^i = Q_{yu}^i - 0,025(9 H^i + W^i)$$

0,025 – bug'lanish issiqligi MJ/kg

$$9 H^i – suv miqdoriga mos keluvchi kattalik: 2H₂+O₂=2H₂O$$

Amaliy hisoblashda quyi yonish issiqligi ishlataladi.

Gaz – $Q_q^i = 38$ MJ/m³

Ko'mir – $Q_q^i = 12$ MJ/kg

Neft – $Q_q^i = 46$ MJ/kg

Mazut – $Q_q^i = 39$ MJ/kg

Yoqilg'i to'liq yonmaganda SO gazi qoladi. Tarkibida oltingugurt bo'lgan yoqilg'ilarda yonish mahsulotlarida kam miqdorda SO₂ gazi

bo'ladi. Hamma yoqilg'ilarning yonishida NO hosil bo'ladi. SO_2 va NO – atrof-muhitni zararlaydi.

Quyi yonish issiqligini qayta hisoblashda quyidagi ifodalardan foydalilanadi:

yonuvchi massadan ishchiga va aksincha

$$Q'_p = Q_p^{\text{yo}} \frac{100 - A' + W'}{100} - 25 W^i \quad (275)$$

$$Q_p^{\text{yo}} = \frac{Q'_p + 25W'}{100 - (A' + W')} 100 \quad (276)$$

quruq massadan ishchiga va aksincha

$$Q'_p = Q_p^k \frac{100 - W'}{100} - 25 W^i \quad (277)$$

$$Q_p^{\text{yo}} = \frac{Q'_p + 25W'}{100 - (A' + W')} 100 \quad (278)$$

yonuvchi slanetslar uchun – yonuvchi massadan ishchi massaga va aksincha

$$Q'_p = Q_p^{\text{yo}} \frac{100 - A'_k + W' - (CO_2)_k'}{100} - 25 W^i - 40 (CO_2)_k' \quad (279)$$

$$Q_p^{\text{yo}} = \frac{(Q'_p + 25W'_1) + (100 - W'_2)}{100 - W'_1} - 25W'_2 \quad (280)$$

namlik o'zgarganda

$$Q'_p = \frac{Q'_p + 25W'}{100 - W'} 100 \quad (281)$$

Ikkita qattiq, suyuq va gazsimon yoqilg'i uchun quyi yonish issiqligi quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$Q'_{p_{ar}} = v_1 Q'_{p_1} + (1-v_1) Q'_{p_2} \quad (282)$$

bu yerda v_1 – aralashmadagi bir yoqilg‘ining massaviy ulushi;
 $Q_{k_1}^1$ – aralashmadagi birinchi yoqilg‘ining yonish issiqligi, kJ/kg, kJ/nm³;

$Q_{k_2}^1$ – ikkinchi yoqilg‘ining yonish issiqligi, kJ/kg, kJ/nm³.

Har xil yoqilg‘ilarning issiqlik bahosini solishtirish uchun “shartli” yoqilg‘i tushunchasidan foydalaniлади. Yonish issiqligi 29300 kJ/kg ga teng bo‘lgan yoqilg‘i shartli yoqilg‘i deyiladi.

Natural yoqilg‘i sarfidan shartliga quyidagi ifodadan o‘tkaziladi:

$$V_{sh} = VE$$

bu yerda V_{sh} va V mos ravishda shartli va natural yoqilg‘i sarfi, kg/s;

E – yoqilg‘ining issiqlik ekvivalenti quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$E = \frac{Q'_k}{29300} \quad (283)$$

Yoqilg‘ilarning kulliligi, namligi va oltingugurtliligi

Har xil yoqilg‘ili qozonlarning ishslash sharoitini ko‘rib chiqayotganda yoqilg‘ining keltirilgan kullik A_{kel} , namlik W_{kel} va oltingugurtlilik S_{kel} kattaliklaridan foydalaniлади.

Yoqilg‘ilarning keltirilgan kulliligi, kg.%/mJ:

$$A_{kel} = \frac{A'}{Q'_k} \quad (284)$$

Yoqilg‘ilarning keltirilgan namligi, kg.%/mJ:

$$W_{kel} = \frac{W'}{Q'_k}$$

Yoqilg‘ilarning keltirilgan oltingugurtliligi, kg.%/mJ:

$$S_{kel} = \frac{S_l'}{Q'_k}$$

66 -§. Havoning hajmi. Yonish mahsulotlarining hajmi va massasi

Havoning hajmi, yonish mahsulotlarining hajmi va massasi normal sharoitda 1 kg qattiq, suyuq yoki 1 m³ gazsimon yoqilg‘i uchun aniqlanadi.

Yoqilg‘ini yondirish uchun kerakli havoning hajmi. 1 kg qattiq, suyuq

yoqilg'ini to'liq yondirish uchun kerakli quruq havoning nazariy (o'txonadagi havoning ortiqchalik koefitsienti $\alpha_n = 1$ bo'lganda) hajmi (m^3/kg) quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$V^0 = 0,089C^i + 0,226 P^i + 0,033 (S_u^i - O^i) \quad (285)$$

1 m^3 quruq gazsimon yoqilg'ini to'liq yondirish uchun kerakli nazariy havoning hajmi (m^3/m^3) quyidagi ifodadan aniqlanadi.

$$V^0 = 0,0478[0,5(CO + H_2) + 1,5H_2S + 2CH_4 + \Sigma(m + \frac{n}{4})C_mH_n - O_2] \quad (286)$$

(273) ifodada yoqilg'i elementlarining miqdori 1 kg yoqilg'i massasida %da ifodalanadi, (284) ifodada esa yonuvchi gazlar CO, N₂, H₂S, CH₄ va boshqalar miqdori hajm bo'yicha foizda ifodalanadi.

Ikkita qattiq, suyuq yoki gazsimon yoqilg'i aralashmasi yonishi uchun quruq havoning nazariy hajmi quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$V_{ap}^0 = v_1 V_1^0 + (1-v_1)V_2^0 \quad (287)$$

bu yerda v_1 – aralashmadagi birorta yoqilg'ining massaviy ulushi.

O'txonaga kelgan havoning haqiqiy hajmi (m^3/kg ; m^3/m^3) quyidagi ifodadan aniqlanadi:


$$V_h = \alpha_n V^0$$

bu yerda α_n – o'txonadagi havoning ortiqchalik koefitsienti.

Kislород havo ortiqcha berilgani uchun qoldi. Yoqilg'ining yonish mahsulotlarida N₂, CO₂, H₂O, O₂ gazlari qoladi. Yoqilg'ining to'liq yonishi uchun havoni keragidan ortiq berish kerak. Haqiqiy havo miqdorining nazariy havo miqdoriga nisbati havoning ortiqchalik koefitsienti deyiladi:

$$\alpha = \frac{V_{hav}}{V_{hav}} > 1(1 \div 1,5)$$

Yoqilg'ining tarkibi va yonish mahsulotlarining hajmi. Yoqilg'ining to'liq yonishida yonish mahsulotlari CO₂, SO₂, N₂, O₂, suv bug'lari va boshqa gazlarni saqlaydi.



Yonish mahsulotlarining to'liq hajmi V_g (m^3/kg) quruq gazlarning hajmi $V_{q,g}$ va suv bug'larining hajmi yig'indisidan tashkil topadi:

$$V_g = V_{q,g} + V_{H_2O}$$

$$\text{bunda } V_{q,g} = V_{RO_2} + V_{N_2} + V_{O_2}$$

bu yerda $V_{RO_2} = V_{CO_2} + V_{SO_2}$ – uch atomli gazlarning hajmi, m^3/kg ;

V_{N_2}, V_{O_2} – ikki atomli gazlarning hajmi, m^3/kg .

Qattiq (slanetsdan tashqari) va suyuq yoqilg'ilar a_n=1 bo'lganda to'liq yonishida nazariy hajmlari (m^3/kg) quyidagi ifodadan aniqlanadi:
ikki atomli gazlar hajmi

$$V_{N_2}^0 = 0,79 V^0 + 0,8 \frac{N'}{100}; \quad (288)$$

uch atomli gazlar hajmi

$$V_{RO_2} = 0,0187(S^i + 0,375 \frac{i}{u} S); \quad (289)$$

quruq gazlar hajmi

$$V_{k,g}^0 = V_{RO_2} + V_{N_2}^0 = 0,0187(S^i + 0,375 \frac{i}{u} S) + 0,79 V^0 + 0,8 \frac{N'}{100}; \quad (290)$$

suv bug'larining hajmi

$$V_{H_2O}^0 = 0,0124(9N^i + W^i) + 0,016 V^0;$$

yonish mahsulotlarining to'liq hajmi

$$V_{g_2}^0 = V_{k,g}^0 + V_{H_2O}^0 = 0,0187(S^i + 0,375 \frac{i}{u} S) + 0,79 V^0 + 0,8 \frac{N'}{100} + \\ + 0,0124(9N^i + W^i) + 0,016 V^0. \quad (291)$$

Slanetslar uchun uch atomli gazlar hajmi ushbu ifodadan aniqlanadi:

$$V_{RO_{2k}} = V_{RO_2} + [0,509 \frac{(CO_2)_k'}{100}] k = 0,0187(S^i + 0,375 \frac{i}{u} S) +$$

$$[0,509 \frac{(CO_2)_k'}{100}] k$$

bu yerda k – karbonatlarning parchalanish koeffitsienti, qatlamli yonishda $k=0,7$, kamerali $k=1,0$.

Gazsimon yoqilg'i uchun yonish mahsulotlarining nazariy hajmi (m^3/m^3) a_n=1 bo'lganda quyidagi ifodadalardan aniqlanadi:

ikki atomli gazlarning hajmi

$$V_{N_2}^0 = 0,79 V^0 + \frac{N_2}{100} \quad (292)$$

uch atomli gazlarning hajmi

$$V_{RO_2} = 0,01 [SO_2 + CO, N_2C ++ C m C_m H_n] \quad (293)$$

quruq gazlar hajmi

$$V_{k,g}^0 = V_{RO_2} + V_{N_2}^0$$

Masalalar

1. Chelyabinsk B3 markali ko'mirning yonuvchi massaviy tarkibi:

$C^{yo} = 71,1\%$, $H^{yo} = 5,3\%$, $S_1^{yo} = (S_{or}^{yo} + \frac{yo}{k} C) = 1,9\%$, $N^{yo} = 1,7\%$, $O^{yo} = 20,0\%$, quruq massanening kulliligi $A^q = 36\%$ va ishchi namligi $W^i = 18\%$ bo'lsa, ishchi massaviy tarkibi aniqlansin.

Yechish: O'tkazib hisoblash koeffitsientlari (1-jadval)dan foydalanib, yoqilg'i ishchi massasining kulliligini aniqlaymiz:

$$A^i = A^q \cdot \frac{100 - W^i}{100} = 36 \cdot \frac{100 - 18}{100} = 29,5\%$$

va yoqilg'inining ishchi massasining tarkibini topamiz:

$$C^i = C^{yo} \cdot \frac{100 - (A^i + W^i)}{100} = 71,1 \cdot \frac{100 - (29,5 + 18,0)}{100} = 37,3\%$$

$$H^i = H^{yo} \cdot \frac{100 - (A^i + W^i)}{100} = 5,3 \cdot \frac{100 - (29,5 + 18,0)}{100} = 2,8\%$$

$$S^i = S_1^{yo} \cdot \frac{100 - (A^i + W^i)}{100} = 1,9 \cdot \frac{100 - (29,5 + 18,0)}{100} = 1,0\%$$

$$N^i = N^{yo} \cdot \frac{100 - (A^i + W^i)}{100} = 1,7 \cdot \frac{100 - (29,5 + 18,0)}{100} = 0,9\%$$

$$O^i = O^{yo} \cdot \frac{100 - (A^i + W^i)}{100} = 20,0 \cdot \frac{100 - (29,5 + 18,0)}{100} = 10,5 \%$$

Hisoblashlarning aniqligini tekshirish uchun yoqilg'i ishchi massasi tarkibidagi elementlarni qo'shib chiqamiz:

$$C^i + H^i + {}_1^i C + H^i + O^i + A^i + W^i = 37,3 + 2,8 + 1,0 + 0,9 + 10,5 + 29,5 + 18 = 100 \%$$

2. Agar Kiselov G markali ko'mirning ishchi massaviy tarkibi: $S^i = 48,5 \%$, $N^i = 3,6 \%$, $S_1^i = 6,1 \%$, $N_1^i = 0,8 \%$, $O^i = 4,0 \%$; quruq massasining kulliligi $A^q = 33,0\%$ va ishchi namligi $W^i = 18\%$ bo'lsa, yonuvchi massaviy tarkibi aniqlansin.

Javob: $S^{yo} = 77\%$; $N^{yo} = 5,7\%$; $S_1^{yo} = 9,7\%$; $N^{yo} = 1,3\%$; $O^{yo} = 6,3\%$.

3. Kuznetskiy D markali ko'mirning yonuvchi massaviy tarkibi $S^{yo} = 78,5 \%$, $N^{yo} = 5,6 \%$, $S_1^{yo} = 0,4 \%$, $N^{yo} = 2,5 \%$, $O^{yo} = 13,0 \%$, quruq massaning kulliligi $A^q = 15 \%$ va ishchi namligi $W^i = 12,0\%$ bo'lsa, ishchi massaviy tarkibi aniqlansin.

Javob: $S^i = 58,7 \%$, $N^i = 4,2 \%$, $S_1^i = 0,3 \%$, $N_1^i = 1,9 \%$, $O^i = 9,7 \%$; $A^i = 13,2\%$.

4. Qozon o'txonasida yondirilayotgan aralashma 800 kg $S_1^i = 58,7 \%$; $N_1^i = 4,2 \%$; $({}_1^i C)_1 = 0,3\%$; $N_1^i = 1,9\%$; $O_1^i = 9,7\%$; $A_1^i = 13,2\%$; $W_1^i = 12,0 \%$ tarkibli "h" markali kuznets ko'miridan va 1200 kg $S_2^i = 66,0 \%$; $N_2^i = 4,7 \%$; $({}_1^i C)_2 = 0,5\%$; $N_2^i = 1,8\%$; $O_2^i = 7,5 \%$; $A_2^i = 11,0\%$; $W_2^i = 8,5 \%$ tarkibli "G" markali kuznets ko'miridan iborat. Aralashmaning ishchi tarkibi aniqlansin.

Javob: $S_{ar}^i = 63,1 \%$; $N_{ar}^i = 4,5 \%$; $({}_1^i C)_2 = 0,4\%$; $N_{ar}^i = 1,8\%$; $O_{ar}^i = 8,4 \%$; $A_{ar}^i = 11,9\%$; $W_{ar}^i = 9,9 \%$.

5. Chelyabinsk B3 markali ko'mirning ishchi massaviy tarkibi $S^i = 37,3\%$, $H^i = 2,8\%$, $S^i_{\perp} = 1,0\%$, $N^i = 0,9\%$, $O^i = 10,5\%$; $A^i = 29,5\%$ va $W^i = 18,0\%$ dan iborat. Uning yuqori darajadagi quyi yonish issiqligini aniqlang.

Javob: $Q^i_k = 13997 \text{ kJ/kg}$; $Q^i_{yu} = 15077 \text{ kJ/kg}$.

6. Yonuvchi massaviy tarkibdagи $S^{yo} = 78,5\%$; $N^{yo} = 5,6\%$; $S^i_{\perp} = 0,4\%$; $N^i = 2,5\%$; $O^i = 13,0\%$, quruq massanining kukuni $A^q = 15,0\%$ va ishchi namlik $W = 12,0\%$. Kuznets D markali ko'mirning ishchi massaviy quyi va yuqori yonish issiqligini aniqlang.

Yechish: Yoqilg'inining ishchi massaviy kukunini o'tkazib hisoblash koeffitsientlari (1.1) jadvaldan foydalanib aniqlaymiz.

$$A^i = A^q \frac{100 - W^i}{100} = 15 \frac{100 - 12,0}{100} = 13,2\%$$

va ishchi massaviy tarkibi:

$$C^i = C^{yo} \frac{100 - (A^i + W^i)}{100} = 78,5 \frac{100 - (13,2 + 12,0)}{100} = 58,7\%$$

$$H^i = H^{yo} \frac{100 - (A^i + W^i)}{100} = 5,6 \frac{100 - (13,2 + 12,0)}{100} = 4,2\%$$

$$S^i_{\perp} = S^{yo} C \frac{100 - (A^i + W^i)}{100} = 0,4 \cdot \frac{100 - (13,2 + 12,0)}{100} = 0,3\%$$

$$N^i = N^{yo} \frac{100 - (A^i + W^i)}{100} = 2,5 \cdot \frac{100 - (13,2 + 12,0)}{100} = 1,9\%$$

$$O^i = O^{yo} \frac{100 - (A^i + W^i)}{100} = 13,0 \cdot \frac{100 - (13,2 + 12,0)}{100} = 9,7\%.$$

Yoqilg'inining ishchi massaviy quyi yonish issiqligi (269) ifodadan

$$Q^i_k = 338 S^i + 1025 N^i - 108,5 (O^i - S^i_{\perp}) - 25 W^i = 338 \cdot 58,7 + 1025 \cdot 4,2 - 108,5(9,7 - 0,3) - 25 \cdot 12 = 22825 \text{ kJ/kg} \text{ olinadi.}$$

Yuqori yonish issiqligi (1.9) ifodadan

$$Q^i_{yu} = Q^i_k + 225 N^i + 25 W^i = 22825 + 225 \cdot 4,2 + 25 \cdot 12,0 = 24070 \text{ kJ/kg} \text{ olinadi.}$$

7. Agar Donetsk G markali ko'mirning yonuvchi massaviy yonish issiqligi $Q_k^{yo} = 33170 \text{ kJ/kg}$, quruq massaviy kukuni $A^q = 25,0\%$ va ishchi namligi $W^i = 8,0\%$ ma'lum bo'lsa, uning ishchi va quruq massaviy quyi yonish issiqligi aniqlansin.

Javob: $Q_k^i = 22024 \text{ kJ/kg}$; $Q_k^k = 24157 \text{ kJ/kg}$.

Nazorat savollari


1. *Yoqilg'i deb nimaga aytildi?*
2. *Yoqilg'ining tarkibini aytинг?*
3. *Yonish issiqligi deb nimaga aytildi?*
4. *Shartli yoqilg'i nima uchun kiritiladi?*
5. *Havoning ortikchalik koeffitsienti nima?*

XX BOB. BUG‘ QOZONLARI

67 § Asosiy tushunchalar

Suv bug‘ini hosil qiladigan qurilma **bug‘ qozoni** deb ataladi. Suv bug‘i bug‘ dvigatelllarini harakatga keltiradi. Suv bug‘i sanoat va qishloq xo‘jaligining ishlab chiqarishdagi ehtiyojlarida va binolarni isitishda ishlataladi. Issiq suv ishlab chiqarishda, umumiy va yashash uylarini isitishda hamda aholining kommunal-maishiy ehtiyojlari uchun ishlataladi. Bug‘ qozonlarda bug‘ yoqilg‘idan ajralgan issiqlik yordamida hosil qilinadi. Zamnaviy bug‘ qozonining chizma tasviri 63-rasmda keltirilgan va u bug‘ qizdirgich, suv ekonomayzери va havo qizdirgichdan iborat. Bug‘ qozonda hosil bo‘lgan bug‘ning harorati ortadi, bu esa bug‘ turbina qurilmasining foydali ish koefitsienti oshishiga olib keladi.

Suv ekonomayzери va havo qizdirgich qozonda yoqilgan yoqilg‘ining issiqligidan yaxshi foydalanish uchun o‘rnataladi.

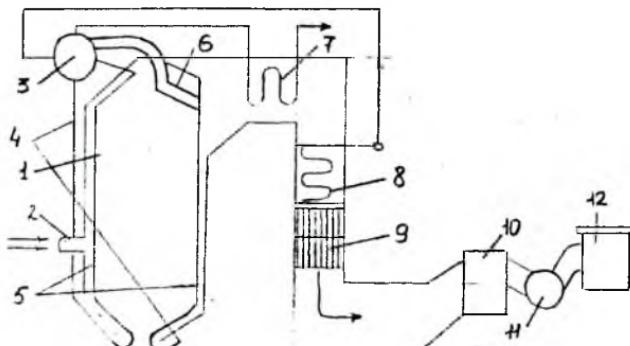


63-rasm.

Rasmda 1 – o‘choq kamerasi; 2 – gorelka; 3 – baraban; 4 – suvni olib tushuvchi quvurlar; 5 – bug‘ hosil qiluvechi quvurlar; 6 – orqa ekranning davomi (feston); 7 – bug‘ qizdirgich; 8 – ekonomayzери; 9 – havo qizdirgich; 10 – kukun ushlovchi; 11 – tutun so‘ruvchi; 12 – tutun so‘ruvchi quvur.

Qozon agregatiga quyidagilar kiradi: o‘txona qurilmasi (gorelka bilan kamera); qozon aggregatining asosiy elementlaridan biri bo‘lgan bug‘ quvurlar (unda bug‘ hosil bo‘ladi); bug‘ berilgan parametrlargacha qizdiriladigan bug‘ qizdirgich, bug‘ qozoniga beriladigan suvni isitish uchun mo‘ljallangan ekonomayzери va yoqilg‘ini yoqish uchun o‘txonaga beriladigan havoni qizdirish uchun havo qizdirgichlar kiradi.

O'choqda yoqilg'i yoqiladi, buning natijasida ajralib chiqqan issiqlik miqdorining bir qismi nurlanish yo'li bilan bug' hosil qiluvchi quvurlarga uzatiladi. Bu sirtlar **ekran** deb ataladi. Yonib bo'lgan mahsulotlar bug' qizdirgich, havo qizdirgichdan o'tib tutun so'ruvchi yordamida atmosferaga chiqarib yuboriladi.

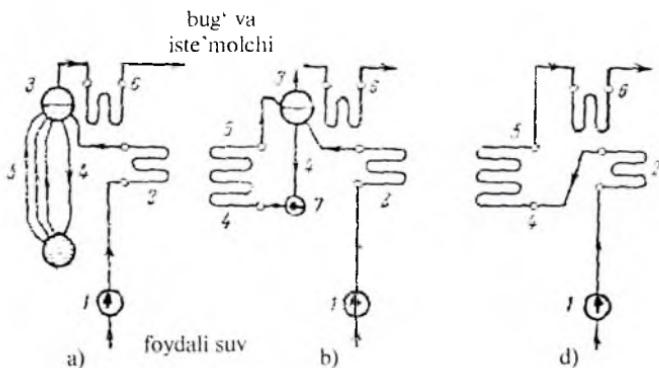

64-rasm

Rasmda a) 1 – nasos; 2 – ekonomayzer; 3 – baraban; 4 – suvni haydovchi quvur; 5 – kollektor; 6 – quvur; 7 – bug' qizdirgich

b) 1 – nasos; 2 – ekonomayzer; 3 – baraban; 4 – suvni haydovchi quvur; 5 – bug' hosil qiluvchi quvurlar (bug' va suv aralashmasi)

d) 1 – nasos; 2 – ekonomayzer; 4 – suvni haydovchi quvur; 5 – kollektor; 6 – quvur

Iste'mol suvi nasos yordamida ekonomayzerga beriladi. Bu yerda suv to'ynish haroratigacha qizdirilib bug' qozonining barabaniga keladi. Bu yerdan suv tushuvchi quvurlar orqali ekran quvuriga keladi. Ekran quvurlarida hosil bo'lgan bug' va suv aralashmasi barabanga kelib tushadi va bu yerda suvdan bug' ajratiladi. Bug' bug' qizdirgichga yuborilib o'ta qizigan bug' hosil qilinadi.

Bug' qozonlari suvning harakatlanishiga ko'ra 3 xil bo'ladi:

1) tabiiy ravishda bug' va suv aralashmasi harakatlanadigan bug' qozonlari (64 a-rasm);

2) sun'iy ravishda sirkulyatsiya bo'ladigan (nasos yordamida) bug' qozonlari (64 b-rasm);

3) barabanga ega bo'lmagan bug' qozonlari (64v-rasm)

Bug' ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan inshoot va qurilmalar kompleksi qozon agregat bilan qo'shimcha qurilmalardan tashkil topadi.

Qozon qurilmasining asosiy ish xarakteristikalariga quyidagilar kiradi.

1. Bug' unumdorligi (qozonning quvvati), bu vaqt birligida hosil bo'lgan bug' miqdori bilan aniqlanadi.

2. Bug'ning parametrlari (bosimi va o'ta qizish harorati).

3. Qozon aggregatining foydali ish koefitsienti.

Qozon qurilmalarini quyidagi belgilarga ko'ra tasniflash mumkin.

1. Bug' unumiga ko'ra:

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| a) past unumli | 15–20 t/soat |
| b) o'rtachaunumli | 25÷30 dan 160÷220 t/soat gacha |
| d) yuqoriunumli | 220÷250 t/soat va yuqori |

2. Bug' bosimiga ko'ra:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a) past bosimli | 9 at gacha (1 MPa) |
| b) o'rta bosimli | 14–40 at (1,4÷4 MPa) |
| d) yuqori bosimli | 100 at ÷140 at |
| e) yuqori kritik bosimli | 255 at |

68-§. Qozonlarning issiqlik balansi

Qozon qurilmasida yoqilg'i yonishida ajralib chiqqan issiqlikni foydali ishlatalgan issiqlikka va issiqlik yo'qolishiga taqsimlanishi issiqlik balansi deyiladi. Issiqlik balansi 1 kg qattiq (suyuq) yoki 1 m³ gazsimon yoqilg'i uchun qozon qurilmasida o'rnatilgan issiqlik holatiga ko'ra tuziladi.

Issiqlik balansining tenglamasi (kJ/kg, kJ/m³) quyidagi ko'rinishga ega

$$Q'_k = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 + Q_6 \quad (294)$$

yoki foizda ifodalanishi

$$q_1 + q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6 = 100 \% \quad (295)$$

$$\text{bu yerda } q_1 = \left(\frac{Q_1}{Q'_k} \right) 100\%, q_2 = \left(\frac{Q_2}{Q'_k} \right) 100 \% \text{ va h.k.}$$

(294) va (295) tenglamalarida Q'_k mavjud issiqlik; $Q_1 (q_1)$ – qozon qurilmasida bug' olish uchun foydali ishlatalgan issiqlik; $Q_2 (q_2)$ – chiqib ketayotgan tutun gazlari bilan yo'qolgan issiqlik, $Q_3 (q_3)$ – ximik yoqilg'i to'liq yonmaganda yo'qolgan issiqlik; $Q_4 (q_4)$ – yoqilg'i mexanik to'liq yonmaganda yo'qolgan issiqlik; $Q_5 (q_5)$ – atrof muhitga yo'qolgan issiqlik; $Q_6 (q_6)$ – shlakning fizik issiqligi bilan yo'qolgan issiqlik.

Mayjud issiqlik (kJ/kg , kJ/m^3) 1 kg qattiq (suyuq) yoki 1 m^3 gazsimon yoqilg'i uchun quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$\begin{aligned} Q'_m &= Q'_k + Q_{yog} + Q_H + Q_f + Q_k \\ Q'_m &= Q'_k + Q_{yog} + Q_H + Q_f \end{aligned} \quad (296)$$

bu yerda

Q'_k va Q^k – ishchi massaviy qattiq va suyuq yoqilg'inining va quruq massaviy gazsimon yoqilg'inining quyi yonish issiqligi, kJ/kg , kJ/m^3 ;

Q_{yog} – yoqilg'inining fizik issiqligi; kJ/kg , kJ/m^3 ;

Q_H – o'txonaga havo bilan kirgan issiqlik, kJ/kg , kJ/m^3 ;

Q_f – o'txonaga bug'li purkanish bilan kirgan issiqlik, kJ/kg , kJ/m^3 ;

Q_k – slanetslar yonishida karbonatlarning joylashishiga sarflangan issiqlik, kJ/kg .

Yoqilg'inining fizik issiqligi

$$Q_{yog} = C'_{yog} \cdot t_{yog} \quad (297)$$

bu yerda s'_{yog} – ishchi massaviy yoqilg'inining issiqlik sig'imi,

$\text{kJ/kg}^\circ\text{C}$;

t_{yog} – o'txonaga kirayotgan harorati, $^\circ\text{C}$.

Ishchi massaviy yoqilg'inining issiqlik sig'imi

$$C'_{yog} = C^k_{yog} \frac{100 - W^4}{100} + c_{H_2O} \frac{W^4}{100} \quad (298)$$

bu yerda s^k_{yog} va c_{H_2O} – mos ravimda quruq massaviy qattiq yoqilg'inining va suvning issiqlik sig'imi, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$.

C^k_{yog} ansratsit uchun 0,921, toshko'mir uchun – 0,962, qo'ng'ir ko'mir uchun – 1,088, frezer torflari uchun – 1,297 va slanetslar uchun – 1,046 ga teng.

Mazutning issiqlik sig'imi

$$s'_{yog} = 1,74 + 0,0025 t_{yog} \quad (299)$$

Qozon qurilmasidan tashqarida yoqilg'i oldindan qizdirilganda (mazutni qizdirish, yoqilg'ini quritish va boshqalar) uning fizik issiqligi hisobga olinadi.

O'txonaga havo bilan kiritilgan issiqlik

$$Q_{II} = a_o \cdot V^0 \cdot c_{p_v} \cdot \Delta t_h \quad (300)$$

bu yerda a_o – o'txonadagi havoning ortiqchalik koefitsienti;

V^0 – 1 kg yoqilg'ini yoqish uchun kerakli havoning nazariy hajmi, m^3/kg ;

c_{p_v} – bosim doimiy bo'lganda havoning o'rtacha hajmiy issiqlik

sig'imi; $kJ/m^3 \cdot K$; havoning harorati 300 gacha bo'lganda $s_{p_v} = 1,33 \text{ kJ}/m^3 \cdot K$;

Δt_h – qizdirilgan va sovuq havoning haroratlari farqi, $^{\circ}\text{C}$.

O'txonaga bug'li purkanish bilan kiritilgan issiqlik

$$Q_f = B_f (h_f - 2510) \quad (301)$$

bu yerda B_f va h_f mos ravishda purkashga yoki yoqilg'ini changlantirishga berilgan sarfi va entalpiyasi, kg/kg , kJ/kg . Purkash uchun $B_f = 0,7 \dots 0,8 \text{ kg/kg}$, bug'li forsunkalarda changlantirish uchun $B_f = 0,35 \text{ kg/kg}$, bug'-mexanikli forsunkalar uchun $B_f = 0,03 \dots 0,035 \text{ kg/kg}$.

Slanetslarni yondirishda karbonatlar joylashishiga sarflangan issiqlik

$$Q_k = 40,6 \text{ k}(CO_2)_k$$

bu yerda k – karbonatlar joylashishi koefitsienti.

Qozon qurilmasida foydali ishlatalgan issiqlik (kJ/kg)

$$Q_i = \frac{D_{OQB}}{B} [(h_{OQB} - h_{IC}) + \frac{P}{100} (h_{QC} - h_{TB})] + D_{TB} (h_{TB} - h_{IC}) \quad (302)$$

Bu yerda D_{OQB} , D_{TB} – mos ravishda o'ta qizigan va to'yingan bug'ning sarfi, kg/s ; B – natural yoqilg'i sarfi, kg/s ; h_{OQB} , h_{TB} , h_{IS} , h_{QC} – mos ravishda o'ta qizigan, to'yingan, iste'mol suvining va qozon suvining entalpiyasi, kJ/kg ; P – to'xtovsiz purkash kattaligi, %

Suv isitish qozonlarida foydali ishlatalgan issiqlik

$$Q_i = \frac{M_s}{B} [(h_2 - h_1)] \quad (303)$$

bu yerda h_1 va h_2 – mos ravishda qozonga kirgan va chiqqan suvning entalpiyasi, kJ/kg ;

M_s – suvning sarfi, kg/s .

Qozon qurilmasida foydali ishlatalgan issiqlik (%)

$$q_i = \left(\frac{Q_i}{Q'_d} \right) 100\% \quad (304)$$

Chiqib ketayotgan tutun gazlari bilan issiqlikning yo'qolishi

$$Q_2 = (V_{chiq} c_{rechiq} t_{chiq} - \alpha_{chiq} V^0 c_{px} t_h) (100 - q_4) / 100 \text{ bundan}$$

$$Q_2 = (J_{chiq} - a_{chiq} J_{ex}^0) (100 - q_4) / 100 \quad (305)$$

bu yerda V_{chiq} — qozon qurilmasidagi oxirgi gaz yo'lidan chiqqan (tutun) gazlarining hajmi, m^3/kg ;

c_{rechiq} — bosim doimiy bo'lganda gazlarning o'ttacha hajmiy issiqlik sig'imi, $\text{kJ}/\text{m}^3 \text{ K}$;

t_{chiq} — oxirgi gaz yo'lidan chiqib ketayotgan gazning harorati, $^{\circ}\text{C}$;

α_{chiq} — qozon qurilmasidan tashqaridagi havoning ortiqchalik koefitsienti;

V^0 — 1 kg yoqilg'ini yondirish uchun kerakli havoning nazariy hajmi, m^3/kg ;

t_h — qozonxonadagi xonaning harorati, $^{\circ}\text{C}$;

q_4 — mexanik noto'liq yonishda yo'qolgan issiqlik; %;

H_{chiq}, H_{ex}^0 — mos ravishda yonish mahsulotlarining va sovuq havoning entalpiyasi, kJ/kg .

Yoqilg'i ximik to'liq yonmaganda issiqlikning yo'qolishi yonish mahsulotlarida CO miqdori bilan aniqlanadi:

$$Q_3 = 237(C + 0,375 S)CO / (RO_2 + CO) \quad (306)$$

bu yerda C va S — yoqilg'idagi uglerod va oltingugurt miqdori, %;

CO — chiqib ketayotgan gazlardagi uglerod oksidining miqdori, %;

$RO_2 = CO_2 + SO_2$ — chiqib ketayotgan gazlardagi CO_2 va SO_2 miqdori, %.

Yoqilg'i ximik to'liq yonmaganda issiqlikning yo'qolishi (%)

$$q_3 = \left(\frac{Q_3}{Q'_k} \right) 100\% \quad (307)$$

Yoqilg'i mexanik to'liq yonmaganda issiqlikning yo'qolishi uch tashkil etuvchidan tuziladi: yoqilg'i shlaki Q_{shl} (kJ/kg) bilan issiqlikning yo'qolishi, o'txona panjarasidan yoqilg'i tushishida issiqlikning yo'qolishi

Q'_r (kJ/kg) va chiqib ketayotgan gazlarda yoqilg'i zarrachalari bilan issiqlikning yo'qolishi Q_{shl}^{ket} (kJ/kg), ya'ni

$$Q_i = Q_{shl} + Q_r^t + Q_r^{ket}$$

Yoqilg'i mexanik to'liq yonmaganda issiqlikning yo'qolishi (%),

$$q_4 = \left(\frac{Q_4}{Q'_r} \right) 100 = \frac{327A^4}{Q'_r} \left(a_{shl} \frac{c_{shl+t}}{100 - c_{shl+t}} + a_{ket} \frac{c_{ket}}{100 - c_{ket}} \right)$$

bu yerda A^i – yoqilg'idagi kulning miqdori %,

a_{shl+t} , a_{ket} – o'txonada yoqilg'i bilan berilgan umumiy ku'l ulushi, %; c_{shl+t} , c_{ket} – shlakda, proval va olib ketishda yonuvchining miqdori, %.

Atrof muhitga issiqlikning yo'qolishi (kJ/kg) qozon qurilmasi sirt yuzasining o'chovlariga, qoplama sifati va issiqlik izolatsiyasiga bog'liq..

Hisoblashlarda atrof muhitga issiqlikning yo'qolishi normativ bo'yicha olinadi, qozon qurilmasini tekshirishda esa issiqlik balansi tenglamasida aniqlanadi:

$$Q_5 = Q'_q - (Q_1 + Q_3 + Q_4 + Q_6) \quad (308)$$

yoki

$$q = 100 - (q_1 + q_2 + q_3 + q_4 + q_5) \quad (309)$$

Shlakning fizik issiqligi orqali issiqlik yo'qolishi

$$Q_6 = a_t c_t t_t A^4 / 100 \quad (310)$$

bu yerda a_t – shlakdagi yoqilg'i kulining ulushi, kamerali o'txona uchun $a_t = 1 - a_{un}$, qatlamli o'txona uchun a_t ga proval a_{pr} dagi yoqilg'i kulining ulushini qo'shish kerak.

c_t – shlakning issiqlik sig'imi, kJ/kg K;

t_t – shlakning harorati, °C;

A^4 – yoqilg'idagi kulning miqdori, %.

Shlakning fizik issiqligi orqali (%) issiqlik yo'qolishi

$$q_6 = \left(\frac{Q_6}{Q'_k} \right) 100 = a_t c_t t_t A^4 / Q'_q \quad (311)$$

Aggregatning (brutto) va qurilmaning (netto) foydali ish koeffitsientlari

Qozon aggregatining (brutto) foydali ish koeffitsientlari uning ish

samaradorlik darajasini ifodalaydi va u qozon aggregatida ishlataligil issiqlik miqdorining yoqilg'i umumiy issiqligiga nisbatiga teng, ya'ni:

$$\eta_{qa}^{br} = \left(\frac{Q_1}{Q_q'} \right) 100 \quad (312)$$

yoki

$$\eta_{qa}^{br} = 100 - (q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6) \quad (313)$$

Qozon qurilmasining (netto) FIK o'z ehtiyojlariga (yoritish, nasoslarni issiqlikdan tushirish va b.) sarflangan issiqlikdan tashqari qozon aggregatining FIK teng, ya'ni

$$\eta_{kva}^{nt} = h_{qa}^{br} - \frac{Q_{TE}}{BQ_r'} 100 \quad (314)$$

bu yerda Q_{TE} – o'z ehtiyojlariga sarflangan issiqlik, kJ/kg

Yoqilg'i sarfi. Qozon qurilmasining issiqlik hisoblashlarida yoqilg'inining natural va hisobiy sarfi farqlanadi.

Yoqilg'inining natural sarfi (kg/s) quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$B = \frac{D_{UKB}(h_{UKB} - h_{us}) + (P/100)(h_{kv} - h_{us})D_{TB}(h_{TB} - h_{uv})}{Q_r'\eta_{qa}^{br}} 100 \quad (315)$$

bu yerda h_{qa}^{br} – qozon qurilmasining (brutto) FIK, %.

Yoqilg'inining hisobiy sarfi mexanik noto'liq yonish hisobga olib aniqlanadi:

$$B_x = B \left(1 - \frac{q_i}{100} \right) \quad (316)$$

bu yerda q_i – mexanik noto'liq yonishda issiqlikning yo'qolishi.

Masalalar

- Unumdorligi D=13,4 kg/s bo'lgan qozon qurilmasining o'txonasida Podmoskove B2 markali ko'mir yondiriladi. Uning tarkibi Sⁱ = 28,4%, Nⁱ = 2,2 %, S₁ⁱ = 2,7%, N₁ⁱ = 0,6 %, Oⁱ = 8,6 %; Aⁱ = 25,2% va Wⁱ = 32,0 %. Agar yoqilg'inining o'txonaga kirishidagi harorati t=20 °C, yoqilg'inining natural sarfi V=4 kg/s, o'ta qizigan bug'ning bosimi P_{pp}=4 MPa, O'QB harorati t_{OQB}=450 °C, iste'mol suvining harorati t_{is}=150 °C. To'xtovsiz

purkash kattaligi R=4%, 1 kg yoqilg'ini yoqish uchun kerakli havoning nazariy hajmi V⁰=2,94 m³/kg, oxirgi gaz yo'lidan chiqib ketayotgan gazlarning hajmi V_{chiq}⁰=4,86 m³/kg, oxirgi gaz yo'lidan chiqib ketayotgan gazlarning harorati q_{chiq}⁰ = 160 °C, doimiy bosimda gazlarning o'rtacha hajmiy issiqlik sig'imi C_{P_{chiq}}⁰ = 1,415 kJ/m³ °S, havoning ortiqchalik koefitsienti a_{chiq}⁰ = 1,48. qozonxonadagi havoning harorati t_h⁰=30 °S, doimiy bosimda havoning o'rtacha issiqlik sig'imi C_{P_{chiq}}⁰ = 1,297 kJ/m³ °S, chiqib ketayotgan gazlardagi uglerod oksidining miqdori CO=0,2% va uch atomli gazlarning miqdori RO₂⁰=16,6% yoqilg'inining mexanik noto'liq yonishida issiqliknинг yo'qolishi q₀ = 4 % bo'lsa, shlakning fizik issiqligi orqali issiqlik yo'qolishini hisobga olmagan holda qozon qurilmasining issiqlik balansini tuzing.

Yechish: Ishchi massaviy yoqilg'inining quyi yonish issiqligini (299) ifodadan aniqlaymiz:

$$Q_k^0 = 338 \cdot C + 1025H - 108,5(O - C) - 25W = 338 \cdot 28,7 + 1025 \cdot 2,2 - 108,5(8,6 - 2,7) - 25 \cdot 32 = 10516 \text{ kJ/kg}$$

Ishchi massaviy yoqilg'inining issiqlik sig'imi (292) ifodadan aniqlaymiz:

$$c_v^0 = c_y^0 \frac{(100 - W)}{100} + s_{H_2O} \frac{W}{100} = 1,088 \frac{(100 - 32)}{100} + 4,19 \frac{32}{100} = 2,08 \text{ kJ/kg}$$

kg °C

Yoqilg'inining fizik issiqligini (291) ifodadan aniqlaymiz:

$$Q_{yoq} = c_{yoq}^0 \cdot t = 2,08 \cdot 20 = 41,6 \text{ kJ/kg}$$

Mavjud issiqliknинг (290) ifodadan aniqlaymiz:

$$Q_r^0 = Q_k^0 + Q_{yoq} = 10516 + 41,6 = 10557,6 \text{ kJ/kg}$$

$$Q_1 = \frac{D_{OQB}}{B} [(h_{OQB} - h_{IC}) + \frac{P}{100} (h_{QC} - h_{IC})] = (\frac{13,4}{4}) (5330 -$$

$$632) + (\frac{4}{100})(1087,5 - 632) = 3099 \text{ kJ/kg}$$

D_{OQB}=D, chunki to'yingan bug'ning olinishi yo'q. Bug'ning entalpiyasini h-s diagrammadan h_{OQB}⁰=3330 kJ/kg, iste'mol va qozon suvining entalpiyasini 2,3 jadvaldan (ilovaga qarang) h_{IC}⁰ = hF = 632 kJ/kg, h_{k,s}⁰ = hF = 1087,5 kJ/kg

Chiqib ketayotgan gazlar orqali issiqlikning yo‘qolishi

$$Q_2 = (V_{\text{chiq}} s_{\text{rechiq}} q_{\text{chiq}} - a_{\text{chiq}} V^0 s_{\text{px}} t_h) (100 - q_4) / 100 = (4,86 \cdot 1,415 \cdot 160 - 1,48 \cdot 2,94 \cdot 1,297 \cdot 30) (100 - 4) / 100 = 891 \text{ kJ/kg}$$

Yoqilg‘i to‘liq yonmaganda issiqlikning yo‘qolishi (300) ifodadan

$$Q_3 = 237(C + 0,375' C)CO / (RO_2 + CO) = 237(28,7 + 0,375 \cdot 2,7) \cdot 0,2 / (16,6 + 0,2) = 83 \text{ kJ/kg}$$

Yoqilg‘i mexanik to‘liq yonmaganda issiqlikning yo‘qolishi:

$$q_4 = \left(\frac{Q_4}{Q'_p} \right) 100 = 4 \cdot 10557 / 100 = 422,3 \text{ kJ/kg}$$

Atrof-muhitga issiqlikning yo‘qolishi (302)

$$Q_5 = Q_1 - (Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4) = 10557,6 - (9099 + 891 + 83 + 422,3) = 62,3 \text{ kJ/kg}$$

Issiqlik balansini tashkil etuvchilar

$$q_1 = \left(\frac{Q_1}{Q'_r} \right) 100 = \left(\frac{9099}{10557,6} \right) 100 = 86,2\%$$

$$q_2 = \left(\frac{Q_2}{Q'_r} \right) 100 = \left(\frac{891}{10557,6} \right) 100 = 8,4\%$$

$$q_3 = \left(\frac{Q_3}{Q'_r} \right) 100 = \left(\frac{83}{10557,6} \right) 100 = 0,8\%$$

$$q_5 = \left(\frac{Q_5}{Q'_r} \right) 100 = \left(\frac{63}{10557,6} \right) 100 = 0,6\%$$

Qozon aggregatining issiqlik balansi

$$Q'_r = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 = 9099 + 891 + 83 + 422,3 + 62,3 = 10557,6 \text{ kJ/kg}$$

yoki

$$q_1 + q_2 + q_3 + q_4 + q_5 = 86,2 + 8,4 + 0,8 + 4 + 0,6 = 100\%.$$

2. Qozon aggregatining unumдорлиги D=5,45 kg/s, yoqilg‘ining natu-

ral sarfi $V=0,64$ kg/s, o'ta qizigan bug'ning bosimi $R_{O_{QB}}=1,3$ MPa va harorati $t_{O_{QB}}=275$ °C, iste'mol suvining harorati $t_s=100$ °C va to'xtovsiz purkash kattaligi $R=3\%$ bo'lganda, foydali ishlatalilgan issiqlikni aniqlang.

Javob: $Q_i=21996$ kJ/kg

3. Unumdorligi $D=5,6$ qozon qurilmasining o'txonasida aban B2 markali ko'mir yondiriladi. Uning tarkibi: C = 41,5%, N = 2,9 %, S = 0,4%, N = 0,6 %, O = 13,1 %; A = 8,0% va W = 33,5 %. Agar yoqilg'inining natural sarfi B = 1,12 kg/s, o'ta qizigan bug'ning bosimi $P_{O_{QB}}=4$ MPa va harorati $t_{O_{QB}}=400$ °S, iste'mol suvining harorati $t_s=130$ °C va to'xtovsiz purkash kattaligi P = 3% va yoqilg'inining o'txonaga kirishdagi harorati $t_w=20$ °C bo'lsa, qozon qurilmasida foydali ishlatalilgan issiqlikning foizli qiyamatini aniqlang.

Javob: $q_i = 91\%$.

Nazorat savollari

1. Bug' qozonining asosiy vazifasi nimadan iborat?
2. Issiqlik elektr stansiyalarida ishlataladigan bug' qozonlarining turlarini ayтиб bering.
3. Bug' qozonining ekonomayzeri nimaga xizmat qiladi?
4. Bug' qizdirgich bug' qozonining qaysi qismida joylashgan?
5. Yoqilg'inining yonish jarayoni bug' qozonining qaysi qismida amalga oshiriladi?


XXI BOB. BUG‘ TURBINALARI

69-§. Bug‘ turbinalari va ularning ishlash prinsiplari

Bizga ma’lumki, elektr energiya ishlab chiqarish jarayoni murakkab bo‘lib, u issiqlik elektr stansiyalarida, gidroelektr stansiyalarda atom elektr stansiyalarida amalga oshiriladi. Issiqlik elektr stansiyalarining ishlash jarayonini misol qilsak, u yerda ishchi jism bo‘lgan suv bug‘ining issiqlik energiyasi mexanik energiyaga aylanishi hisobiga elektr energiyasi hosil bo‘ladi. Bu esa turbogeneratorlarda amalga oshiriladi. Demak, turbinaning vazifasi ikkita ketma-ket jarayondan tashkil topgan bo‘lib, biri — bug‘ning issiqlik energiyasini kinetik energiyaga, ikkinchisi — kinetik energiyani mexanik energiyaga aylantirib beradi. Turbina stator va rotor qismlariga bo‘linadi. Stator bu — qo‘zg‘almas qism bo‘lib, unda soplolar yo‘naltiruvchi parraklar, taqsimlovchi drossel qurilma, tezliklar regulyatori, podshipniklar, reduktor, moy nasosi va boshqalar joylashgan. Rotor bu — qo‘zg‘aluvchan qism bo‘lib, unda val disk bilan birga qo‘yilgan bo‘lib ishchi parraklar esa unga o‘rnatilgan.

Turbina ikki turga bo‘linadi:

- 1) aktiv turbina;
- 2) reaktiv turbina.

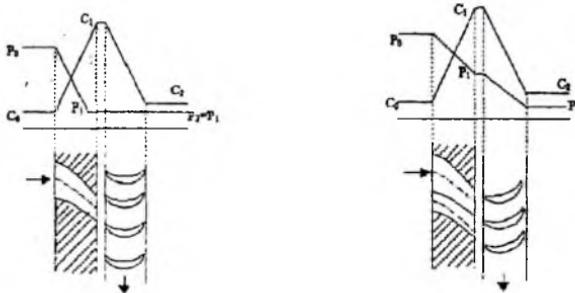

65-rasm. a) aktiv turbinadagi jarayon; b) reaktiv turbinadagi jarayon

Aktiv turbinalarda hamma ishlatishi mumkin bo‘lgan issiqlik soploda amalga oshadi, ya’ni soploda bosim oxirgi bosimgacha kamayadi, ishchi parraklarda esa o‘zgarmaydi. Tezlik soploda ortadi, so‘ngra parraklarda sekin-asta kamayadi (65,a-rasm).

Reaktiv turbinalarda esa ishlatish mumkin bo‘lgan issiqlikning bir qismi soploda, qolgan qismi esa ishchi parraklarda amalga oshiriladi (65,b-rasm).

Aktiv turbinaning ishlash prinsipini ko'rib chiqamiz. Bug' qozonida suvning qaynashi natijasida hosil bo'lgan o'ta qizigan bug' bug' xarakatlanuvchi quvurlar yordamida bug'ni taqsimlovchi drossel qurilma (drossel klapani)siga kelib tushadi. U yerdan bug' turbinaning asosiy elementi bo'lgan soploga kelib tushib, bu yerda bug'ning bosimi kamayib tezligi ortadi (ya'ni issiqlik energiyasi kinetik energiyaga aylanadi). Shunday katta tezlik bilan bug' soplidan chiqib turbinaning valiga o'rnatilgan ishchi parraklarga uriladi va natijada parraklar aylana boshlaydi, ya'ni harakat sodir bo'ladi, kinetik energiya mexanik energiyaga aylanadi.

Turbinaga kelayotgan bug'ning boshlang'ich bosimi – Po soplidan chiqayotgan bug'ning bosimi – P_1 tezligi esa C_1 ga teng bo'ladi.

Bug' turbinaning birinchi pog'onasidan uning qo'zg'almas qismida joylashtirilgan yo'naltiruvchi parraklar yordamida ikkinchi pog'ona, so'ngra keyingi pog'onalarga o'tib harakatini davom ettiradi.

64-rasmida uchta tezlik pogonasiga ega bulgan aktiv turbinaning chizma tasviri keltirilgan. Bug' P_0 bosim bilan soploga yuboriladi. Bu yerda uning potensial energiyasi kinetik energiyaga aylantiriladi. C_1 tezlik bilan soplidan chiqib, bug' birinchi qator ishchi parraklarga kelib tushadi, bu yerda uning kinetik energiyasi ishga aylanadi. Shunda uning yo'nalishi o'zaradi. C_2 tezlik bilan birinchi pog'ona ishchi parraklaridan chiqib, bug' birinchi qator yo'naltiruvchi parraklarga kelib tushib, o'z yo'nalishini o'zgartiradi va ikkinchi qator ishchi parraklarga kelib tushadi.

So'ngra bug' u yerdan ikkinchi qator yo'naltiruvchi parraklarga kelib tushadi, undan chiqib uchinchi qator ishchi parraklarga yo'naladi va harakat davom etadi. Turbinaning uchinchi pogonasidan chiqqayotganda bug' juda katta bo'lмаган tezlikka ega bo'ladi.

70-§. Parraklardagi ishchi jarayon

Soplidan oqib chiqayotgan bug' oqimi ishchi parraklar aylanayotgan disk yuzasiga qandaydir burchak ostida yo'naladi. Bunda ishchi parraklarga bug' oqimining qattiq urilmashdan kirib kelishi, ishchi parrakka kirib kelishdagi nisbiy tezlik parrakning kirishi yuzasiga urinma bo'lib yo'naladi. Ko'rib chiqilayotgan turbinaning parraklaridagi ishchi jarayon yoki kirish va chiqish tezliklar uchburchaklari 64-rasmda ko'rsatilgan. Bug' soplidan ishchi parraklarning birinchi qatoriga C_2 mutlaq tezlik bilan α_1 burchak ostida kirib keladi, ishchi parrakning birinchi qatorga kirishdagi nisbiy tezligi $-C_2$ tezlik bilan chiqib bug' yo'naltiruvchi parraklarning birinchi qatoriga tushadi. Yo'naltiruvchi parraklar qo'zg'almas bo'lGANI uchun bug' u yerda ish bajarmaydi, faqat yo'nalishini

o'zgartiradi. Bug'ning yo'qotilishi hosil bo'lGANI uchun uning tezligi birmuncha kamayadi. Ikkinchisi va uchinchi qator ishchi parraklarning tezliklar uchburchagini qurish xuddi shu tarzda olib boriladi. Diskda uchta pog'ona qo'llanishi bug' chiqish tezligining yo'qolishini pasaytiradi va valning aylanishlar sonini kamaytiradi.

71-§. Turbina diskining aylanishi tezligi

Bug'ning kinetik energiyasini to'liq ishlatish uchun aktiv turbina parragidan harakat tezligi bug' oqimining tezligidan ikki marotaba kichik bo'lishi kerak, ya'ni

$$C_1 = 2 U \text{ yoki } U/C_1 = 1/2 = 0,5 \text{ U}$$

bu yerda C_1 – bug'ning tezligi;

U – aylana bo'yicha parrakning tezligi;

$d_{o,r}$ – parrakning o'rtaqidagi aylana diametri;

n – valning aylanishlar soni;

Shunday qilib, aylanma tezlik nazariy jihatdan bug' oqimi absolyut tezligining yarmiga teng bo'lishi kerak. Ikki pog'onalikda ikki marta kichik, uch pog'onalikda esa uch marotaba kichik bo'ladi. Bunday holatning matematik yechimi topib beriladi. U/C_1 nisbatni qo'llamaslik FIKnI pasaytiradi. Umumiy holatda $U/C_1 = 1/2Z$ ifodasi qo'llaniladi. Bu ifodada: Z – ko'rib chiqilayotgan turbinaning pog'onalar soni.

Ko'rib chiqilayotgan turbina uchun $U/C_1 = 1/2Z$; $U/C_1 = 1/U = 0,166$ bo'ladi. Yo'qolishlarni hisobga olgan holda $U/C_1 = 0,15$ bo'ladi.

Demak, ko'rib chiqilayotgan tezligi uch pog'onada o'zgaruvchi aktiv bug' turbinaning kinetik energiyasini aniqlashda aylanma tezlik oqim tezligidan olti marotaba kichik bo'lishi kerak. Bunda valning aylanishlar soni 8250 ayl/min dan oshib ketadi. Zamonaviy generator, nasoslar 3000 ayl/min ni qabul qila oladi. Shu bois valning aylanishlar sonini kamaytirish uchun reduktor o'rnatiladi.

72-§. h-s diagrammada aktiv bug' turbinasining ishchi jarayoni

Turbinadagi ishchi jarayon bir qancha yo'qolishlar bilan ro'y beradi. Buning asosiy sababi mexanik ish hosil qilishda issiqqlik energiyasi ko'proq ishlatiladi. Yo'qolishlar quyidagi turlarga bo'linadi.


I. Soplodagi yo'qolish bug' zarrachalari ishqalanish tufayli soploning devorlariga urilishi natijasida yuzaga keladi. Undan tashqari bug'ning soplidan oqib chiqishi zarrachalarning tartibsiz harakati hisobiga bo'ladi. Buning natijasida soplidan oqib chiquvchi bug'ning absolyut tezligi

nazariyasidan kichik bo'ladi. Soplodagi yo'qolish kerak bo'ladigan issiqlik tushishining 10% ni tashkil etadi.

II. Ishchi parraklardagi yo'qolishlar — bug' zarrachalari parraklarning oldingi qismiga urilishi natijasida yuzaga keladi. Bu 15-20 %ni tashkil etadi.

III. Bug' chiqishidagi yo'qolishlar — yo'qolishlar bug' turbinadan chiqishda ham oz miqdorda bo'lsa ham absolyut tezlikka ega bo'ladi. Bu kinetik energiyadir. Bu energiya hech qayerda ishlatilmaydi, shuni hisobiga u 2 – 4% ni tashkil etadi.

IV. Ventilyatsion yo'qolishlar va bug'ning diskka ishqalanishidagi yo'qolishlar

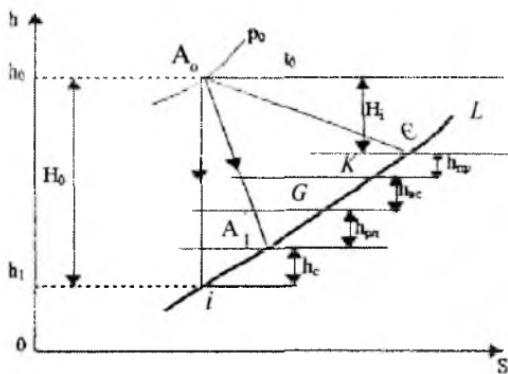

66-rasm. Aktiv pog'onadagi jarayonning h-s diagrammasi

Turbinaning birinchi pog'onasida bug'ning solishtirma hajmi hali katta bo'limganda ventilyatsion yo'qolishlar hosil bo'ladi. Bu bug'ning kirishi disk aylanasi bo'ylab emas, balki bir qismiga berish hisobiga bo'ladi.

Bug'ning diskka ishqalanishi hisobiga bo'ladigan yo'qolishlar. Disk aylanishi natijasida uning yuzasiga yopishgan bug' zarrachalarini o'zi bilan olib ketadi, bunga esa energiya sarflanadi.

Bug'ning turbinaga kirishi va chiqishida atrof-muhitga yo'qolishlar mavjud. Sanab o'tilgan yo'qolishlar turbinaning nisbiy foydali ish koeffitsientida e'tiborga olinadi. Bu quyidagicha belgilanadi — η_{oe} .

Ishchi jarayon h-s diagrammada keltirilgan.

Bunda H_0 — turbina ishlashi uchun kerak bo'lgan issiqlik tushishi.

H_0 — soplodan oldingi issiqlik tushishi.

Kengayish jarayoni A_0 , A_0' egri chizig'i bilan ko'rsatilgan turbinada ishlatilgan issiqlik tushishi A_0 , L adiabata bilan chizilgan

Issiqlik yo'qolishlarining yig'indisi $A_1 + L$ chizig'i bilan ko'rsatilgan.

- 1) $A_1 A_2$ – soplodagi yo'qolishlar (h_e)
- 2) CE – I qator ishchi parraklardagi yo'qolishlar. (h_i).
- 3) GE EG – I qator yo'naltiruvchi parraklardagi yo'qolishlar ($h_{yo:n}$)
- 4) GE – II qator ishchi parraklardagi yo'qolishlar. (h_u)
- 5) E/G – II qator yo'naltiruvchi parraklardagi yo'qolishlar ($h_{yo:n}$)
- 6) G/E – III qator ishchi parraklardagi yo'qolishlar (h_u)
- 7) EK – ventilyatsion va ishqalanishdagi yo'qolishlar ($h_{v ishq}$)
- 8) E – chiqishdagi tezlik bilan yo'qolishlar (h_{ch})

Turbinada ishlatilgan issiqlik tushishi H_i ning H_o ga nisbati ichki nisbiy FIK. deyiladi va η_{oi} deb belgilanadi. $\eta_{oi} = H_i / H_o$

η_{oi} – har bir turbina ishlashida issiqlikning qancha qismi mexanik ishga aylanishini ifodalaydi. Past bosimli turbinalarda $\eta_{oi} = 0,6-0,93$ atrofida bo'ladi.

Turbinaning validagi quvvat turbina ichidagi quvvatga qaraganda kichik bo'ladi. Bu podshipniklar ishqalanishi nasoslar ishlashi tufayli yuzaga keladi. Bu esa mexanik FIK bilan tavsiflanadi va η_M deb belgilanadi.

$$\eta_M = 0,92-0,93.$$

Turbinaning nisbiy effektiv FIK:

$$\eta_{oe} = \eta_{oi} * \eta_M$$

quvvati kichik bo'lgan turbinalarda $\eta_{oe} = 0,55-0,65$ bo'ladi.

Nazorat savollari

1. Turbinaning vazifasi nimadan iborat?
2. Turbinaning qo'zg'almas qismida qanday elementlar joylashgan?
3. Turbinaning soplosi qanday vazifani o'taydi?
4. Nima uchun turbina rotoridagi parraklarning diametri ketma-ket ortib boradi?
5. Aktiv va reaktiv turbinalarda jarayonlarni so'zlab bering.
6. H-s diagrammasida issiqlik yo'qolishlarini ko'rsating?

XXII BOB. ICHKI YONUV DVIGATELLARI NAZARIYASI

73-§. Ichki yonuv dvigatellari haqida tushuncha

Ichki yonuv dvigatellari avtomobillarda, samolyotlarda, tanklarda, traktorlarda, motorli qayiqlar va boshqalarda o'rnatiladi.

To'rt taktli benzinda ishlaydigan dvigatelni ko'rib chiqamiz: ichki yonuv dvigatelinining asosiy qismi – yoqilg'i yonishini hosil qiluvchi bir va bir nechta silindr hisoblanadi. Silindrning ichida esa porshen harakatlanadi. Porshen metall sterjen bilan ta'minlangan bo'lib, u porshenni shatun bilan bog'lashga hizmat qiladi. Shatun esa o'z navbatida porshen orqali tirsakli valga harakatni berishga xizmat qiladi. Silindrning yuqori qismida ikkita yopiq klapanlari bo'lib, biri yoqilg'ini purkashga xizmat qilsa, ikkinchisi ishlatib bo'lgan gazlarni chiqarib yuborishga xizmat qiladi. Klapanlar po'latli sterjenlar harakati tufayli ochiladi. Klapanlardan tashqari silindrning yuqori qismida svecha joylashgan. U aralashma elektr uchquni yordamida yonishiga xizmat qiladi.

Benzinli ichki yonuv dvigatellarida yonuvchi aralashma hosil qiluvchi asosiy qismi karbyurator hisoblanadi. Dvigatelning ish bajarishi 4 ta taktdan iboratdir.

I takt – so'rish. So'ruvchi klapan ochilib, porshen pastga qarab harakatlanishi davomida yonuvchi aralashma karbyuratoridan silindrga o'tadi.

II takt – siqilish. So'ruvchi klapan yopilishi bilan porshenning yuqoriga xarakatlanishi tufayli aralashma siqiladi.

III takt – yonish. Porshen eng yuqori holatga o'tganda aralashma svecha orqali beriladigan elektr uchquni yordamida yoqiladi. Shuning hisobiga bosim ko'tarilganligi tufayli kuch porshenni yana pastga itaradi. Bu harakat tirsakli valga beriladi, shuning natijasida ish bajariladi. Ish bajarilishi hisobiga yoqilg'i mahsulotlari soviydi va pasayib bosim atmosfera bosimigacha yetib keladi.

IV takt – chiqarib yuborish. Chiqarib yuboruvchi klapan ochilib ishlatib bo'lingan gazlar tashqi muhitga glushitel orqali chiqarib yuboriladi. Yuqorida keltirilgan taktlardan uchinchisi ishchi takt hisoblanadi.

74-§. Dizel dvigatelinining tuzilishi

Bizga ma'lumki, ichki yonuv dvigatellarining foydali ish koeffitsientini oshirish uchun siqilish darajasini oshirishimiz zarur bo'ladi. Siqilish yuqori bo'lganda yonuvchi aralashma kuchliroq isiydi va yoqilg'i yonishida

harorat yuqori bo'ladi. Siqilish darajasini oshirish esa dvigatel detallari detonatsiyasi (darz ketishi)ga olib keladi. Ana shunday kamchilik XIX asr oxirida R. Dizel tomonidan tuzilgan dvigatelda bartaraf qilingan. Dizel dvigatelida yonuvchi aralashma emas, balki toza havo siqiladi. Siqilish 11÷12 marotaba olib boriladi, bunda havoning harorati $500\div 600^{\circ}\text{C}$ gacha ko'tariladi. Siqilish jarayoni tugashi bilan silindrga forsunka orqali suyuq yoqilg'i purkaladi. Silindrda siqilgan havoning yuqori harorati tusayli yonish jarayoni hosil bo'ladi. Yoqilg'ining yonishi jarayoni avtomobil dvigatellariga qaraganda uzoqroq davom etadi. Porshen pastga qarab harakatlanadi va ish bajaradi. So'ngra ishlatalib bo'lingan gazlar atrof-muhitga chiqarib yuboriladi.

Dizel dvigatellari benzinli dvigatellarga qaraganda (38%ga) iqtisodli hisoblanadi. Dizel dvigatellari teploxondlarda, traktorlarda, yuk mashinalarida o'rnatiladi. Bu dvigatelning eng asosiy afzal tomonlardan biri shuki, u arzon yoqilg'ida ishlaydi. Bundan tashqari ular alohida yondirish sistemasini talab qilmaydi.

75-§. Gaz taqsimlash mexanizmining tuzilishi, ishlashi, vazifasi va konstruktiv xususiyatlari

Gaz taqsimlash mexanizmi silindrga so'rish taktida yonuvchi aralashma (karbyuratorli va gazli dvigatellarda) yoki havo (dizellarda) kiritish, siqish va ish taktlarida esa silindrni tashqi muhitdan cheklab qo'yish hamda chiqarish taktida ishlatilgan gazlarni tashqi muhitga chiqarib yuborish uchun xizmat qiladi. Avtomobil dvigatellariga asosan klapanli gaz taqsimlash mexanizmi o'rnatiladi.

To'rt taktili avtomobil dvigatellarida klapanlari pastda (silindr blokining yon tomonida) yoki yuqorida (tsilindr kallagida) joylashgan gaz taqsimlash mexanizm turlari ishlatiladi. Klapanlari pastda joylashgan gaz taqsimlash mexanizmining asosiy konstruktiv xususiyati silindrlar blokida joylashganligidadir. Klapanlari yuqoriga joylashgan gaz taqsimlash mexanizmida esa klapanlar silindrlar kallagida bo'ladi.

Yonuvchi aralashma yoki havoni silindrga uzatib boruvchi klapanlar kirituvchi, ishlatilgan gazlarni silindrda tashqariga chiqaruvchilari esa chiqaruvchi klapanlar deyiladi. Har bir silindrda asosan bitta kiritish va bitta chiqarish klapani bo'lib, taqsimlash valining mushtchalari soni shu klapanlar soniga teng bo'ladi. Masalan, to'rt silindrli dvigatelda 8 ta, olti silindrli dvigatelda esa 12 ta klapan bor.

To'rt taktili dvigatelning ish sikli davomida uning tirsaklı vali ikki marta aylanganda har bir klapan bir martadan ochilishi lozim. Demak,

tirsakli val ikki marta aylanganda dvigatelning taqsimlash vali bir marta aylanar ekan. Shuning uchun ular orasidagi uzatmalar soni 1/2 ga teng.

Klapanlar og‘ir ish sharoitlarida ishlaydi (ishlatilgan gazlarni silindrda tashqariga chiqarish shunday sharoitdir). Bu paytda chiqarish klapanlarining kallagi karbyuratorli dvigatellarda 800...850°C gacha, dizellarda esa 500...600°C gacha qiziydi. Bunday katta harorat chiqarish klapani kallagi ish faskasining kuyishiga, qiyshayishiga va qurum hosil bo‘lishiga olib keladi. Kiritish klapanlari esa chiqarish klapanlariga nisbatan ancha yengil sharoitda ishlaydi. Shuning uchun kiritish klapanlarining kallagi chiqarish klapanlarining kallagiga nisbatan ikki marta kam qiziydi. Kiritish klapani xromli po‘latdan, chiqarish klapanlari esa issiqbardosh po‘lat sinxromdan tayyorlanadi. Ba’zan issiqbardosh po‘lat sinxrom faqt chiqarish klapanlari kallagini tayyorlash uchun ishlatiladi, o‘zklari esa xromli po‘latdan tayloranib, so‘ngra bu qismlar payvandlanadi.

76-§. Sovitish tizimlarining vazifasi va ularning tasnifi

Sovitish tizimi dvigatelning qizigan detallaridan issiqlikni majburan tashqi muhitga tarqatib, uning kerakli issiqlik maromida ishlashini ta’minlaydi. Dvigatelda ish siklining o‘rtacha harorati 1070... 1270 K (800...1000°C). Bunday haroratda krivoship-shatunli va gaz taqsimlash mexanizmining detallari qizib ketadi, ishqalanuvchi yuzalar orasida moy quyib ishqalanish haddan tashqari oshib ketadi. Natijada porshen haddan tashqari kengayib, silindr ichida tiqilib qoladi, podshipniklar esa erib ketishi mumkin. Shu sababli dvigatelning qizigan detallaridan issikqlikni uzlusiz ravishda tashqi muhitga tarqatib turish lozim. Lekin dvigatel haddan tashqari sovutib yuborilsa ham issiqlik energiyasi bekorga sarf bo‘ladi. Moy quyuqlashib, ishqalanishga sarflanadigan quvvat oshadi. Bundan tashqari, yonuvchi aralashma qisman tomchiga aylanib, silindrlar devoridagi moyni yuvib tushiradi. Natijada silindr-porshen guruhiba kiruvchi detallarning yeyilishi ortadi.

Demak, dvigatelning juda qizib ketishi yoki haddan tashqari sovib qolishi uning foydali quvvatini kamaytirib, tejamkorligini yomonlashtiradi. Sovitish tizimi esa dvigatelning ishlashi uchun qulay bo‘lgan issiqlik maromini belgilangan holda saqlab turadi.

77-§. Sovitish suyuqliklari

Sovitish suyuqligi sifatida asosan suv ishlatiladi. Chunki u issiqlikni o‘ziga tez qabul qiladi va tarqatadi, arzon va yetarli miqdorda bo‘ladi.

Lekin sovitish tarmog'ida qaynagan suvning quyqasi cho'kib, suv g'ilofi, devorlarida tuz qatlami paydo bo'ladi. Natijada silindrlar blokining issiqlik o'tkazish qobiliyatı sustlashadi, suv g'iloflarining devorlari zanglash natijasida yemiriladi. Suv qishda muzlab, dvigatelning devorlarini darz ketkazishi yoki yorib yuborishi mumkin. Shuning uchun sovituvchi suyuqlik sifatida yuqorida aytib o'tilgan kamchiliklardan holi bo'lgan antifriz keng qo'llanilmoqda. Antifrizning ikki xili ishlab chiqariladi. Antifriz M-40: 47 foiz suv, 53 foiz etilenglikol (muzlash harorati 233K) (-40°C); antifriz M-65: 34 foiz suv, 66 foiz etilenglikol (muzlash harorati 207K) (66°C). Antifriz kishi organizmi uchun zaharli. Uning issiqlik sig'imi suvnikiga nisbatan ancha kam. Shuning uchun sovituvchi suyuqlik sifatida antifriz qo'llanilganda tizimning issiqlik tarqatish qobiliyatı suv bilan sovitilgandagiga nisbatan past. Natijada silindrlar devorining harorati 15 ... 20°C ga ortiqroq qiziydi. Shu sababli antifrizning issik kunda qo'llanilishi ba'zan dvigatelni haddan tashqari qizdirib yuboradi. Yuqorida aytigan sabablarga ko'ra sovituvchi suyuqlik sifatida qish davrida antifriz va yoz kunlarida toza yumshoq suv ishlatish maqsadga muvofiq. Tizimda ishlatish uchun yomg'ir yoki qor suvi tavsiya qilinadi. Chunki bu suv yumshoqlik xususiyatiga ega. Bu maqsadda quduq, bulok yoki dengiz suvini ishlatish yaramaydi. Daryo va ko'l suvlarini yumshatish uchun bu suvlar 30...40 minut qaynatiladi va sovitish tarmog'iga quyishdan avval besh-olti qavat dokadan o'tkazib tozalanadi.

78-§. Suyuqlik bilan sovitish tarmog'inining tuzilishi

Radiator dvigatel blokida qizigan sovitish suyuqligining issiqligini havo oqimi ta'sirida tashqi muhitga tarqatib, haroratini pasaytirish uchun xizmat qiladi. U yuqori va pastki bakchalar, o'zak panjaralar va mahkamlovchi detallardan iborat. Suyuqlik yuqori bakchaning bo'g'zidan quyiladi. Bo'g'iz qopqoq bilan jips berkitiladi. Qopqoqqa bug' o'tkazish naychasi, bug' havo klapanlari o'rnatilgan bo'lib, radiatorning ichki hajmi tashqi muhit bilan shu klapanlar orqali tutashadi. Radiator o'zaklarining turlari naychali, plastinkali yoki asalari inisimon panjaralari bo'lishi mumkin.

Termostat – sovuq dvigatelni qizdirishni tezlatib, sovitish g'ilofidan suyuqlikning maqbul haroratini o'z-o'zidan rostlab, uning belgilangan haroratini ta'minlab turish uchun xizmat qiladi. Qo'llaniladigan termostatlar ikki xil bo'ladi: suyuqlik (ZMZ) yoki qattiq (ZIL-130) to'ldirgichli termostatlar. Suyuqlik termostatlari balloni yupqa jezdan yo'l-yo'l qilib silindr shaklida yasalgan bo'lib, ballon ichiga tez bug'lanadigan suyuq efir yoki etil spiritning suvli eritmasi quyiladi. Ballon

termostatning korpusi uning yuqori qismiga klapan tiryagi ikki uchi bukik jez changak bilan birga kavsharlangan. Dvigatel yurgizilganda g'ilosdagi suyuqlikning harorati 343°K (70°C) dan past bo'lganligi sababli termostat klapani yopiq bo'lib, g'ilosdagi suyuqlik o'tkazuvchi 9 teshikcha orqali suv nasosiga qaytadi. Bunda suyuqlik kichik doira bo'yicha aylanishi sababli tez qiziydi. Natijada dvigatelning qizishi ancha tezlashadi. Sovituvchi g'ilosdagi suyuqlik harorati $343\dots348\text{ K}$ ($70\dots75^{\circ}\text{C}$) gacha gacha ko'tarilib, termostat ballondagi aralashma bug'larini kengaytiradi. Natijada balloon uzayadi va uning klapani qisman ko'tarilib, suyuqlikning ma'lum miqdori radiatorga, ma'lum miqdori esa suv nasosiga o'ta boshlaydi. Keyinchalik suyuqlikning harorati 365 K (90°C) ga yetishi bilan klapan to'liq ochiladi, suyuqlik asosan radiatorga yuboriladi.

79-§. Havo bilan sovitish tarmog'i

Havo bilan sovitiladigan avtomobil dvigatellarida asosan havo oqimini majburiy yo'naltirish usuli qo'llaniladi. Dvigatelning silindr va kallaklaridan issiqlik tarqatishni tezlatish maqsadida ularning tashqi devorlariga qovurg'alar yasalgan. Bu hol dvigatelning umumiy joylanishiga va uning ba'zi qismlarining konstruksiyasiga ta'sir etadi.

Havo bilan sovitiluvchi avtomobil dvigatellarining yaxshi sovitilishi havo oqimining tezligiga, bu oqimning silindr va kallak atrofidan aylanib o'tishiga bog'liq.

80-§. Moylash tarmog'i va uning vazifalari

Dvigatel detallarining katta yuklanishlarda ishqalanib ishlashi ularning yeyilishiga va qizishiga olib keladi. Shuning uchun dvigatelning ishqalanuvchi detal yuzalariga uzlusiz ravishda moy yuborib turish zarur. Bu vazifani dvigatellarda moylash tarmog'i bajaradi.

Moylash tarmog'i dvigatel ishlayotganda uning ishqalanuvchi yuzalariga kerakli miqdorda moy yetkazib beradi. Natijada ishqalanuvchi sirtlar qisman soviydi, ishqalanishi va yeyilishi kamayadi hamda detallarning yeyilishiga sababchi moyga yopishgan yeyilgan zarrachalar moy bilan birga karter tubiga tushadi va bu moy keyin kayta tozalanadi.

Moy quyish naychasi orqali moy karter tubiga tushadi. Karter tubidagi moy sathi sath o'lchagich dastagi bilan o'lchanadi. Ishlatilgan moyni chiqarib tashlash uchun karter tubiga tiqin kirgizilgan. Odatda karter tubining eng pastki qismida moy nasosining moy qabul qilgichi joylashadi. Moy nasos yordamida dag'al filtrdan o'tib, asosiy moy kanaliga boradi.

Dvigatel sovuqligida yoki uning tirsakli vali juda katta aylanishlarda ishlaganda tarmoqdag'i moy bosimi juda ko'tarilib, moylash tarmog'i naychalarini yorib yuborishi mumkin. Buning oldini olish va tarmoqqa moy belgilangan bosim ostida borib turishi uchun nasosning pastki qismiga qaytarish (reduksion) klapan o'rnatilgan, u tarmoqqa oshiqcha o'tayotgan moyning bir qismini karter tubiga qaytarib, moy bosimini bir me'yorda ushlab turadi. Dag'al filtrning ifloslanishi natijasida uning moy o'tishiga bo'lgan qarshiligi oshib ketadi yoki moyni asosiy moy kanallariga butunlay o'tkazmay qo'yadi. Bu paytda moy o'tkazish klapani orqali asosiy moy yo'liga o'tadi. Ba'zi hollarda mayin filtrga saqlagich klapani o'rnatilishi mumkin. Moy asosiy moy yo'li orqali blokdagi moy teshiklaridan chiqib, tirsakli valning uzak bo'yinlari va taqsimlash valining podshipniklariga o'tadi. Blokdagi tik joylashgan tuynuk yoki moy naychasi orqali moy koromislo o'qiga yuboriladi. Koromislodagi moy yo'li orqali moy klapan o'zagini tubi va shtangaga oqib tushadi. Shatun podshipnigiga moy o'zak bo'ynidan tutashiruvchi moy yo'li orqali bosim ostida o'tadi. Ba'zi dvigatellarda porshen barmog'iga moy shatun o'zagidagi moy yo'li orqali bosim ostida yuboriladi.

81-§. Ishlatiladigan moylar

Dvigatel detallarini moylash uchun ishlatiladigan moylar mazutni qayta haydash yo'li bilan olinadi va ular erigan aralashmalardan tozalangan moylar deb ataladi.

Ishlatiladigan moyning moylash xususiyati ishqalanuvchi detallarning yuzalarida yupqa moy pardasi yoki ishqalanish paytida bo'rtib chiqmaydigan oksidlar pardasining hosil bo'lishidan iborat. Bu moy pardasi ishqalanuvchi detallarning bir-biriga bevosita tegib turishiga, yejilish zarrachalarining ishqalanuvchi yuzalarga payvandlanib qolishiga va detallarning tez yejilishiga yo'l qo'ymaydi. Bu pardalar 100°C gacha issiqlikda ham qovushoqligini va moylash xususiyatini saqlab qolishi lozim. Bundan tashqari, moy ishqalanuvchi detallar qizigan yuzalarining issiqligini o'ziga olib, ularni sovitish xususiyatiga ham ega bo'lishi kerak. Moyning qovushqoqligi, oksidlanishga chidamliligin oshirish, zanglamaslik va yuvib ketish hodisalarini yaxshilash, shuningdek, yuqori haroratda suyulmaydigan bo'lishi uchun unga 3...14 foiz har xil tarkibli murakkab qo'shilma qo'shiladi. Odatda quyidagi ko'p tarkibili (AZNI-1, PSS-200 A, VNIINM-360 va boshqalar) moylar ishlatiladi. Karbyuratorli dvigatellar uchun ishlatiladigan moyning belgisi AS-8 yoki AS-10 (GOST-10514-61). Belgidagi A harfi moyning avtomobil moyi ekanligini, C

harfi sellektiv usulda tozalanganligini, 8 raqami esa moyning 373 K (100°C) dagi qovushoqligini bildiradi. Raqam qancha katta bulsa, moyning qovushoqligi shuncha yuqori bo'ladi. Sovuq iqlimda ishlaydigan dvigatellarda qovushqoqligi 8 va undan past, issiq iqlimda ishlaydigan dvigatellarda esa qovushqoqligi 10 va undan yuqori belgili moylar ishlatiladi.

Yengil avtomobil dvigatellari uchun sifati yuqori moylar ishlatiladi: MIG №8, M8G №9 va M10G №10 (TU-38-1-63). Bulardan M10G №10 barcha iqlim sharoitlariga, M12G №8 issiq sharoitga va M8G №9 sovuq sharoitga mo'ljallangan.

Dizel dvigatellari uchun maxsus yuqori sifatli moylar ishlatiladi. Masalan, YaMZ-236 va YaMZ-238 dizellari uchun qishda DS-8, yozda esa DS-11 (GOST-8581-61) moylari ishlatiladi. Avtomobilning boshqa mexanizm va ishqalanuvchi detallari uchun boshqa turli moylar ishlatiladi.

Nazorat savollari

1. Ichki yonuv dvigatellardagi sovitish usulini tushuntirib bering.
2. Dizel dvigatellari bilan yengil avtomobil dvigatellarida bir xil jarayon sodir bo'ladimi?
3. Ichki dvigatellarni moylash usulini so'zlab bering.
4. To'rt taktlidagi ishlash uslubini aytib bering.
5. Dvigatelni sovitish nima?
6. Dvigatela gazning taqsimlanishi qanday?

Tayanch iboralar

Holat parametrlari – ishchi jism holatining o'zgarishi;

Holat tenglamasi – termik parametrlarning bog'lanish ifodasi;

Termodinamik sistema – o'zaro va atrof-muhit bilan issiqlik almashinadigan jismalar majmuasi;

Issiqlik sig'imi – jismga qancha miqdorda issiqlik berilishi;

Issiqlik miqdori – energiyaning issiqlik usulida uzatilishi;

Ish – energiyaning ish usulida uzatilishi;

Termodinamikaning I-qonuni – issiqlikning bajarilgan ishga aylanishi;

Termodinamik jarayonlar – ishchi jismning holatini izohlash;

Termodinamikaning II-qonuni – issiqlik bir qismining ishga aylanishi va qolgan qisminingsovutgichga berilishi;

Issiqlik manbayi – issiqlikning ishchi jismga berilishi;

Sovutgich – ishchi jismidan issiqliknii qabul qilish;

Foydali ish koeffitsienti (FIK) – issiqlikning qanchasi ishga aylanishi;

Suv bug'i – termodinamik jarayonlarda ishtirok etuvchi ishchi jism;

Issiqlik o'tkazuvchanlik – haroratlar farqi tufayli issiqlikning bir jismidan ikkinchi jismaga o'tishi;

Konvektiv issiqlik almashuvi – muhit zarrachalari siljishi tufayli qattiq jimsdan muhitga issiqlik berilishi;

Nurlanish – tabiatdagi jismalarning nur yoki issiqlikni qabul qilishi tufayli issiqlik tarqalishi;

Qaynash – jism agregat holatining o'zgarishi;

Kondensatsiya – qaynayotgan jismidan issiqlik olib ketilishi tufayli kondensat hosil bo'lishi;

Mezon – issiqlik uzatilishidagi kattaliklarning fizik ma'nosini ifodalaydigan o'chamsiz kattalik;

Issiqlik balansi – berilgan va sarflangan issiqlikning muvozanati;

Bug' turbina qurilmalari (BTQ) – ishchi jism issiqligi bajarilgan ishga aylanishida ishtirok etuvchi qurilma;

Gaz turbina qurilmalari (GTQ) – yoqilg'i yonishidan hosil bo'lgan gazlarni ishlatuvchi qurilma;

Ichki yonuv dvigatellari (IYoD) – yoqilg'i yonishida hosil bo'lgan issiqlikni ishlatishda ish bajaradigan qurilma;

Qozonxona – bug' hosil qiluvchi qurilma;

Kondensator – bug'ni suvga aylantiruvchi qurilma;

Ekonamayzer – suvni isitib beruvchi qurilma.

Izohli so‘zlar

Parametr – kattalik;

Absolyut – mutlaq;

Ishchi jism – gaz yoki bug‘;

Solishtirma – moddaning birligi;

Entalpiya – to‘liq energiya;

Entropiya – issiqlik aylanishi;

Eksergiya – maksimal ish;

Izobarik jarayon – bosimi o‘zgarmas jarayon;

Izoxorik jarayon – hajmi o‘zgarmas jarayon;

Izotermik jarayon – harorati o‘zgarmas jarayon;

Adiabatik jarayon – tashqi muhit bilan issiqlik almashmaydigan jarayon;

Politropik jarayon – jarayonlarning mujassamliligi;

Sikl – aylanma jarayon;

Fazaviy o‘tish – bir fazadan ikkinchi fazaga o‘tish holati;

Bug‘lanish – jism yuzasidan suyuqlikning bug‘ holatiga o‘tishi;

Sublimatsiya – qattiq holatdan bug‘ holatga o‘tish;

Desublimatsiya – gaz holatdan qattiq holatga o‘tish;

Erish – qattiq holatdan suyuq holatga o‘tish;

Konveksiya – jism zarrachalarining o‘rin almashishi;

Kriteriy – mezon;

1.t.n.e. – 1 tonna neft ekvivalenti (1 t.sh.yo. *1,5)

MUNDARIJA

Kirish	3
I BO'LIM. TEHNKAVIY TERMODINAMIKA	
I bob. Umumiy ma'lumotlar	4
1-§. Termodinamik uslubning asosiy xossalari	4
2-§. Ishchi jism va termodinamik tizim	5
3-§. Asosiy termodinamik holat parametrlari	6
II bob. Ideal gazlarning xususiyatlari 9	
4-§. Ideal gazning holat tenglamasi	9
5-§. Real gazning holat tenglamasi	10
6-§. Ideal gaz aralashmalari	11
7-§. Ideal gazlarning issiqlik sig'imi	13
III bob. Termodinamikaning birinchi qonuni 19	
8-§. Termodinamik jarayonda ish va issiqlik miqdori	19
9-§. Ichki energiya va entalpiya	20
10-§. Termodinamikaning birinchi qonuni	21
11-§. Entropiya	22
IV bob. Asosiy termodinamik jarayonlarning tahlili 25	
12-§. Izobarik jarayon	25
13-§. Izoxorik jarayon	26
14-§. Izotermik jarayon	27
15-§. Adiabatik jarayon	28
16-§. Politropik jarayon	30
V bob. Termodinamikaning ikkinchi qonuni 39	
17-§. Aylanma jarayonlar	39
18-§. Karko sikli	40
19-§. Termodinamikaning ikkinchi qonuni	41
20-§. Eksergiya	42
VI bob. Suv bug'i 47	
21-§. Bug'lanish va bug'ning termodinamik parametrlari	47
22-§. Suv bug'inining P-V diagrammasi	48
23-§. Suyuqlik va quruq bug'ning asosiy parametrlari.	
Bug' hosil bo'lish issiqligi	50
24-§. Nam to'yingan va o'ta qizigan suv bug'inining asosiy parametrlari	51
25-§. Suv bug'inining T-s diagrammasi	52
26-§. Suv bug'inining h-s diagrammasi	53
27-§. Suv bug'i holatinining o'zgarish jarayonlari	53

VII bob. Bug‘ turbina qurilmalari	57
28-§. Renkin sikli	57
29-§. Oraliq qizdirishli bug‘ trubina qurilmalari sikli	58
30-§. Issiqlik bilan ta’minlash asoslari	60
VIII bob. Nam havo	63
31-§. Asosiy tushunchalar	63
32-§. Nam havoning termodinamik parametrlari	64
33-§. Nam havoning h-d diagrammasi	65
IX bob. Kompressorlar	68
34-§. Kompressorlar va va ularning turlari	68
35-§. Markazdan qochma kompressorlar	71
X bob. Ichki yonuv dvigatellarining sikllari	75
36-§. Ichki yonuv dvigatellari sikllarining termodinamik tahlili	75
37-§. Hajm o‘zgarmas bo‘lganda issiqlik keltiruvchi sikl	76
38-§. Bosim o‘zgarmas bo‘lganda issiqlik keltiruvchi sikl	78
39-§. Aralash holda issiqlik keltiruvchi sikl	80
XI bob. Gaz turbina qurilmalarining sikllari	85
40-§. Gaz turbina qurilmalari	85
41-§. Bosim o‘zgarmas bo‘lgandagi issiqlik keltiruvchi gaz turbina qurilmasining sikli	85
42-§. Hajm o‘zgarmas bo‘lgandagi issiqlik keltiruvchi gaz turbina qurilmasining sikli	87
II BO‘LIM. ISSIQLIK ALMASHINUVI	
XII bob. Issiqlik o‘tkazuvchanlik	92
43-§. Asosiy tushunchalar	92
44-§. Barqaror holatda yassi bir qatlamlı devorning issiqlik o‘tkazuvchanligi	94
45-§. Barqaror holatda bir qatlamlı silindrik devorning issiqlik o‘tkazuvchanligi	95
XIII bob. Konvektiv issiqlik almashuvi (Issiqlik berish)	100
46-§. Umumiy tushunchalar	100
47-§. O‘xshashlik nazariyasi asoslari	100
48-§. Quvurlarda majburiy oqimda issiqlik berish	102
49-§. Erkin harakatlanishda issiqlik berish	103
XIV bob. Bug‘ qaytadan suvgaga aylanishida issiqlik beruvchanlik	107
50-§. Kondensatsiya hodisasi	107

51-§. Vertikal yuza atrofida harakatlanmayotgan bug'ning plyonkali kondensatsiyadagi issiqlik almashuvi	110
52-§. Gorizontal quvurlarda va quvurlar to'plamidagi kondensatsiya	112
53-§. Bug'ning tomchilab kondensatsiyasida issiqlik beruvchanlik	113
XV bob. Qaynashda issiqlik beruvchanlik	117
54-§. Qaynash jarayoni va uni sodir bo'lishi	117
55-§. Qaynashning turlari	118
56-§. Qaynash krizislari va unga ta'sir etuvchi omillar	120
57-§. Katta hajmdagi va kanallardagi qaynash	121
XVI bob. Nurlanish usulida issiqlik uzatilishi	126
58-§. Asosiy tushunchalar	126
59-§. Nurlanishning asosiy qonunlari	126
XVII bob. Murakkab issiqlik almashuvi	131
60-§. Ko'p qatlamlili yassi devor orqali issiqlik uzatilishi	131
61-§. Ko'p qatlamlili yassi devor orqali issiqlik uzatish	133
62-§. Bir qatlamlili va ko'p qatlamlili silindrik devor orqali issiqlik uzatish..	133
XVIII bob. Issiqlik almashuv apparatlari	138
63-§. Issiqlik almashuv apparatlari	138
III BO'LIM. ISSIQLIK ENERGETIK QURILMALARI	
XIX bob. Yoqilg'i	143
64-§. Yoqilg'ining tarkibi	143
65-§. Yoqilg'ining xususiyatlari	145
66-§. Havoning hajmi. Yonish mahsulotlarining hajmi va massasi	146
XX bob. Bug' qozonlari	152
67-§. Asosiy tushunchalar	152
68-§. Qozonlarning issiqlik balansi	154
XXI bob. Bug' turbinalari	161
69-§. Bug' turbinalari va ularning ishlash prinsiplari	161
70-§. Parraklardagi ishchi jarayon	162
71-§. Turbina diskini aylanishi tezligi	163
72-§. h-s diagrammada aktiv bug turbinasi ishchi jarayonining ko'rinishi	163
XXII bob. Ichki yonuv dvigatellari nazariyasi	166
73-§. Ichki yonuv dvigatellari haqida tushuncha	166
74-§. Dizel dvigatelining tuzilishi	166

75-§. Gaz taqsimlash mexanizmining tuzilishi, ishlashi, vazifasi va konstruktiv xususiyatlari	167
76-§. Sovitish tizimlarining vazifasi va ularning tasnifi	168
77-§. Sovitish suyuqliklari	168
78-§. Suyuqlik bilan sovitish tarmog'ining tuzilishi	169
79-§. Havo bilan sovitish tarmog'i	170
80-§. Moylash tarmog'i va uning vazifalari	170
81-§. Ishlatiladigan moylar	171
Tayanch iboralar	180
Izohli so'zlar	* 180

R.A. ZOHIDOV
M.M. ALIMOVA
SH.S. MAVJUDOVA

ISSIQLIK TEXNIKASI

O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.
100029, Toshkent shahri, Matbuotchilar ko'chasi, 32-uy.
Tel: 236-55-79; faks: 239-88-61.

Muharrir *N. Imomov*
Musahhih *H. Zokirova*
Sahifalovchi *N. Mamanov*

Bosishga ruxsat etildi: 29. 08. 2010. «Tayms» garniturası. Ofset usulida chop etildi.
Qog'oz bichimi 60x84 $\frac{1}{16}$. Shartli bosma tabog'i 12,5.
Nashr bosma tabog'i 12,125. Adadi 500 nusxa. Buyurtma № 13.

«START-TRACK PRINT» MCHJ bosmaxonasida chop etildi.
Manzil: Toshkent shahri, 8-mart ko'chasi, 57-uy.